

小型画像センサカメラ IV-S30シリーズ

コントローラ **IV-S31MX/S32MX/S33MX**

ユーザーズマニュアル(機能・操作編)



リモート設定キー: IV-S30RK1

コントローラ:
IV-S31MX/S32MX/S33MX



標準カメラ: IV-S30C1
高速カメラ: IV-S30C3



超小型カメラ: IV-S30C2
超小型高速カメラ: IV-S30C4

このたびは、小型画像センサカメラIV-S30用コントローラ(IV-S31MX/S32MX/S33MX)をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、本書をよくお読みいただき機能・操作方法等を十分理解したうえ、正しくご使用ください。
 なお、本書は必ず保存してください。万一、ご使用中にわからないことが生じたとき、きっとお役にたちます。
 また、IV-S30(IV-S31MX/S32MX/S33MX)には下記マニュアルがありますので、本書と共にお読みください。



マニュアルの種類	主な記載内容	どんなときに使うか
IV-S30 (IV-S31MX/S32MX/S33MX) ユーザーズマニュアル (導入・ハード編)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 概要(特長、機能) ・ ハードウェア説明 ・ 立ち上げ方法 ・ 一般、性能仕様 ・ 操作導入例 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 導入を検討するとき ・ 機器を設置、配線するとき ・ 操作の概略を習得するとき
IV-S30 (IV-S31MX/S32MX/S33MX) ユーザーズマニュアル (機能・操作編)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全計測機能の詳細説明 ・ 各計測のメニュー操作 ・ 入出力、通信方法 ・ 異常と対策 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計測/検査条件、良否判定条件等を設定するとき ・ プログラマブルコントローラやパソコン等と接続するとき ・ 異常が発生したとき

おねがい

- ・ 本書の内容については十分注意して作成しておりますが、万一ご不審な点、お気づきのことがありましたらお買いあげの販売店、あるいは当社までご連絡ください。
- ・ 本書の内容の一部または全部を無断で複製することを禁止しています。
- ・ 本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

- 第1章 設定 / 操作の概要
- 第2章 運転 / システム条件の設定
- 第3章 計測条件の設定
- 第4章 位置ずれ計測
- 第5章 一致度検査
- 第6章 リード検査
- 第7章 BGA/CSP検査(IV-S32MX/S33MX)
- 第8章 2値面積計測
- 第9章 2値カウント計測
- 第10章 2値ラベル計測
- 第11章 ポイント計測
- 第12章 複数位置計測
- 第13章 複数一致度検査
- 第14章 距離・角度計測
- 第15章 数値演算
- 第16章 P C 機能
- 第17章 入出力条件の設定
- 第18章 通信(汎用シリアルインターフェイス)
- 第19章 コンピュータリンク
- 第20章 異常と対策
- 索引

目 次

第1章	設定／操作の概要	1・1～30
1-1	設定／操作の手順	1・1
1-2	メニューの選択方法	1・2
	(1) 設定ウィザード	1・2
	(2) ツリーメニュー	1・3
	[1] 画面のメニュー構成	1・4
	[2] 設定条件の構成	1・5
	[3] 設定ウィザードの構成	1・6
1-3	運転画面の説明	1・10
1-4	各種計測プログラムへの設定操作	1・13
1-5	各メニューの共通操作	1・14
	[1] 運転画面に戻る操作	1・14
	[2] データの保存	1・14
1-6	立上げ時設定	1・15
	[1] 運転画面ロック	1・15
	[2] 日英表示切換	1・15
1-7	キー仕様	1・16
1-8	NG画像の登録／表示	1・17
	[1] NG画像の登録方法 (IV-S32MX/S33MX)	1・17
	[2] NG画像の表示方法	1・19
	(1) 運転メイン画面でのNG画像表示	1・19
	(2) NG画表示画面での表示 (IV-S32MX/S33MX)	1・22
	[3] NG画像の初期化 (IV-S32MX/S33MX)	1・23
1-9	運転フロー	1・24
	[1] POWER ON時およびメインループ処理	1・24
	[2] 計測開始入力が「ON」後の運転フロー	1・26
1-10	コントローラの機能一覧	1・29
第2章	運転／システム条件の設定	2・1～22
2-1	運転条件の設定	2・1
	[1] モニタ出力	2・2
	(1) 運転条件の設定によるモニタ出力の切換	2・2
	(2) パラレル入力による出力モニタ切換	2・3
	[2] 画像取込	2・4
	[3] メッセージ表示	2・5
	[4] パターン表示	2・6
	[5] 2値画像表示	2・7
	[6] θ 補正画像表示	2・8
	[7] 運転メイン表示	2・9
	[8] 判定変更表示	2・10
	[9] PCモニタ表示	2・11
	[10] スルー表示	2・11
	[11] 拡張機能	2・12
	(1) クロスカーソル表示	2・12
	(2) 手動計測	2・13
2-2	システム条件の設定	2・14

- [1] 品種番号の手動切換 2・14
- [2] ゲイン／オフセット調整 2・15
- [3] 時刻設定 (IV-S32MX/S33MX) 2・16
- 2-3 カメラ設定 2・17
 - [1] カメラ選択 (IV-S32MX/S33MX) 2・17
 - [2] 画像取込モード (IV-S33MX) 2・18
 - [3] カメラ同期 2・19
 - (1) 内部／外部同期の内容 2・19
 - (2) EIAカメラとIV-S30EA1、IV-S33MXの設定 2・19
 - (3) タイムチャート 2・20
- 2-4 運転画面編集 2・21
- 2-5 オプション 2・22

第3章 計測条件の設定 3・1～43

- 3-1 概要 3・1
- 3-2 共通設定 3・4
 - [1] 使用カメラ設定 3・4
 - [2] パターン設定 3・5
 - (1) 矩形ウィンドウ 3・5
 - (2) 横／縦ライン 3・7
 - (3) 円ウィンドウ 3・8
 - (4) 楕円ウィンドウ 3・8
 - (5) 多角形ウィンドウ 3・9
 - [3] 画像設定 3・10
 - (1) 検出精度、画素圧縮(グレーサーチ) 3・10
 - (2) しきい値設定 3・11
 - (3) ウィンドウ境界の設定(有効／無効) 3・12
 - (4) ラベリング機能、ラベル順、重心順 3・12
 - (5) 2値化の処理方法(固定／しきい値補正) 3・13
 - (6) 2値画像ノイズ除去の膨張／収縮、2値ノイズ除去 3・14
 - (7) エッジ検出 3・15
 - (8) 投影処理 3・16
 - (9) 基準画像のコントラストサーチ 3・17
 - [4] 判定条件 3・18
 - [5] 画像前処理 3・20
 - (1) 画像間演算 3・21
 - (2) 濃度変換 3・23
 - (3) 空間フィルター 3・24
 - [6] 画像補正 3・25
 - [7] 2値画マスク 3・26
 - [8] 位置補正 3・31
 - (1) 補正内容 3・31
 - (2) 設定(操作)内容 3・32
 - (3) 実行例 3・32
 - [9] タイトル登録 3・34
 - [10] ショートカット設定 3・35
- 3-3 入出力／システムの設定 3・37
 - [1] 照度監視 3・37

(1) 目的	3・37
(2) 用途	3・37
(3) 設定手順	3・37
[2] シャッター速度	3・39
[3] コピー	3・40
[4] NG画登録 (IV-S32MX/S33MX)	3・41
[5] NG計測中止	3・42
[6] ウィンドウ一括移動	3・43
第4章 位置ずれ計測	4・1～13
4-1 概略	4・1
4-2 設定操作	4・2
[1] グレーサーチでの登録別条件設定	4・4
[2] エッジ検出での登録別条件設定	4・7
第5章 一致度検査	5・1～9
5-1 概略	5・1
5-2 設定操作	5・2
第6章 リード検査	6・1～8
6-1 概略	6・1
6-2 設定操作	6・2
第7章 BGA/CSP検査 (IV-S32MX/S33MX)	7・1～8
7-1 概略	7・1
7-2 設定操作	7・2
第8章 2値面積計測	8・1～9
8-1 概略	8・1
8-2 設定操作	8・2
第9章 2値カウント計測	9・1～8
9-1 概略	9・1
9-2 設定操作	9・2
第10章 2値ラベル計測	10・1～9
10-1 概略	10・1
10-2 設定操作	10・2
第11章 ポイント計測	11・1～9
11-1 概略	11・1
11-2 設定操作	11・2
第12章 複数位置検査	12・1～11
12-1 概略	12・1
12-2 設定操作	12・2
[1] グレーサーチでの登録別条件設定	12・5

[2] エッジ検出での登録別条件設定 12・7

第13章 複数一致度検査 13・1～8

13 - 1 概略 13・1

13 - 2 設定操作 13・2

第14章 距離・角度計測 14・1～8

14 - 1 概略 14・1

14 - 2 設定操作 14・2

[1] 補助を選択した場合 14・4

[2] 距離を選択した場合 14・6

[3] 角度を選択した場合 14・7

第15章 数値演算 15・1～15

15 - 1 概略 15・1

15 - 2 各計測プログラムの数値演算 15・1

[1] [数値演算条件]メニューの表示一覧 15・5

(1) 位置ずれ計測 15・5

(2) 一致度検査 15・5

(3) リード検査 15・5

(4) BGA/CSP検査 15・5

(5) 2値面積計測 15・6

(6) 2値カウント計測 15・6

(7) 2値ラベル計測 15・6

(8) ポイント計測 15・7

(9) 複数位置計測 15・7

(10) 複数一致度検査 15・7

(11) 距離・角度計測 15・8

15 - 3 総合数値演算 15・9

15 - 4 設定例 15・11

(1) 画像設定 15・11

(2) [計測条件]メニューの操作 15・11

(3) [数値演算条件]メニューの操作 15・11

(4) [出力条件]メニューの操作 15・13

(5) [総合出力条件]メニューの操作 15・14

(6) 一致度を検査 15・15

第16章 PC機能 16・1～18

16 - 1 概略 16・1

16 - 2 運転サイクル 16・1

[1] パワーON処理 16・2

[2] PCスキャンサイクル 16・2

(1) 入力リフレッシュ 16・2

(2) ラダー回路の演算(総合出力条件) 16・2

(3) 出力リフレッシュ 16・2

[3] 計測処理サイクル 16・2

(1) 計測処理(計測0～4) 16・2

(2) ラダー回路の演算(計測0～4の出力条件) 16・2

- 1 6 - 3 ラダー回路の作成 16・3
 - [1] 計測出力条件・ラダー回路の作成手順 16・3
 - (1) 出力条件設定画面への入り方 16・3
 - (2) ラダー回路の入力条件の設定方法 16・4
 - (3) ラダー回路の出力条件の設定方法 16・5
 - (4) ラダー回路の作成例 16・5
 - [2] [出力条件]メニューの表示一覧 16・9
 - (1) 位置ずれ計測 16・9
 - (2) 一致度検査 16・9
 - (3) リード検査 16・9
 - (4) BGA/CSP検査 16・9
 - (5) 2値面積計測 16・9
 - (6) 2値カウント計測 16・10
 - (7) 2値ラベル計測 16・10
 - (8) ポイント計測 16・10
 - (9) 複数位置計測 16・10
 - (10) 複数一致度検査 16・10
 - (11) 距離・角度計測 16・10
 - [3] 総合出力条件・ラダー回路の作成手順 16・11
 - (1) 総合出力条件画面への入り方 16・11
 - (2) ラダー回路の入力条件の設定方法 16・12
 - (3) ラダー回路の出力条件の設定方法 16・13
 - (4) ラダー回路の作成例 16・15
- 1 6 - 4 プログラム例(形状、位置ずれ検査) 16・16
 - (1) 概要 16・16
 - (2) 計測0-カメラ1の出力条件・ラダー回路 16・16
 - (3) 総合出力条件・ラダー回路 16・16
- 1 6 - 5 総合出力条件・ラダー回路例 16・17
 - (1) 外部出力のON状態を次の外部トリガ入力まで保持する回路 16・17
 - (2) 外部出力のON時間をタイマで制御する回路 16・17
 - (3) 正常動作中を出力する回路 16・17
- 1 6 - 6 PCモニタ画面 16・18

第17章 入出力条件の設定 17・1~32

- 1 7 - 1 概略 17・1
- 1 7 - 2 計測開始入力、結果出力等の設定 17・5
 - (1) 計測開始入力=パラレル、品種切換=パラレル、結果出力=パラレル 17・6
 - (2) 計測開始入力=パラレル、品種切換=パラレル、結果出力=コンピュータリンク/パラレル 17・7
 - (3) 計測開始入力=パラレル、品種切換=パラレル、結果出力=汎用シリアル/パラレル 17・8
 - (4) 計測開始入力=汎用シリアル、品種切換=汎用シリアル、結果出力=汎用シリアル/パラレル 17・9
 - (5) 計測開始入力=CCDトリガ、サンプリングスタート=パラレル、品種切換=パラレル、結果出力=パラレル 17・10
 - (6) 計測開始入力=CCDトリガ、サンプリングスタート=パラレル、品種切換=パラレル、結果出力=コンピュータリンク/パラレル 17・11
 - (7) 計測開始入力=CCDトリガ、サンプリングスタート=パラレル、品種切換=パラレル、結果出力=汎用シリアル/パラレル 17・12

- (8) 計測開始入力=CCDトリガ、サンプリングスタート・品種切換=汎用シリアル、結果出力=汎用シリアル/パラレル 17・13
- (9) 計測開始入力=CCDトリガ、サンプリングスタート=オート、品種切換・結果出力=パラレル 17・14
- (10) 計測開始入力=CCDトリガ、サンプリングスタート=オート、品種切換=汎用シリアル、結果出力=汎用シリアル/パラレル 17・16
- 17-3 CCDトリガ 17・18
 - [1] 概要 17・18
 - [2] 設定手順 17・18
 - (1) 2値/平均濃度に設定時 17・19
 - (2) グレーサーチに設定時 17・20
 - (3) エッジ検出に設定時 17・20
- 17-4 通信設定 17・21
- 17-5 コンピュータリンク 17・22
- 17-6 出力ブロックの指定(コンピュータリンク出力&汎用シリアル出力 17・23
 - [1] 指定ブロックのデータ 17・23
 - (1) コンピュータリンクの場合 17・23
 - (2) 計測開始入力がCCDトリガ/パラレルIF、結果出力が汎用シリアルIFの場合 17・24
 - [2] 設定(操作)手順 17・24
- 17-7 任意出力の設定 17・26
 - (1) シリアル出力の「任意」設定 17・26
 - (2) 出力データの「有/無」設定 17・27
- 17-8 キャリブレーション設定 17・28


第18章 通信(汎用シリアルインターフェイス) 18・1~17

- 18-1 処理機能一覧 18・1
- 18-2 データフロー 18・3
 - [1] 計測実行1：コマンドコード10、11、12 18・3
 - [2] 計測実行2：コマンド11のレスポンス処理 18・3
 - [3] 計測実行3：コマンド14 18・4
 - [4] 計測実行以外 18・4
- 18-3 通信フォーマット 18・5
- 18-4 各処理機能について 18・7
 - [1] 計測実行 18・7
 - (1) 計測実行1：コード10^(H) 18・7
 - (2) 計測実行2：コード11^(H) 18・7
 - (3) 計測実行3：コード12^(H) 18・8
 - (4) 計測実行4：コード14^(H) 18・8
 - [2] 結果読出 18・9
 - (1) 計測データ読出1：コード20^(H) 18・9
 - (2) 計測データ読出2：コード21^(H) 18・9
 - (3) 計測データ読出3：コード22^(H) 18・10
 - (4) 計測データ読出4：コード24^(H) 18・10
 - (5) 照度の読出：コード28^(H) 18・11
 - (6) 補正濃度の読出：コード29^(H) 18・11
 - [3] 運転画面設定、初期化、診断 18・12
 - [4] 任意出力の数値データ 18・16

第19章 コンピュータリンク	19・1～34
19-1 対応メーカー(機種) 19・1	
19-2 データフロー 19・2	
19-3 レジスタ設定 19・3	
19-4 計測データのブロックについて 19・5	
[1] ブロック数 19・5	
[2] 計測実行結果(計測機能別)のブロック内容 19・6	
(1) 位置ずれ計測 19・6	
(2) 一致度検査 19・7	
(3) リード検査 19・7	
(4) BGA/CSP検査 19・8	
(5) 2値面積計測 19・8	
(6) 2値カウント計測 19・8	
(7) 2値ラベル計測 19・9	
(8) ポイント計測 19・12	
(9) 複数位置計測 19・14	
(10) 複数一致度検査 19・14	
(11) 距離角計測 19・15	
(12) 数値演算 19・16	
19-5 任意出力の出力データ 19・17	
19-6 インターフェイス 19・19	
[1] IV-S30の設定項目 19・19	
[2] シャープPCとの接続方法 19・20	
(1) ユニットの設定 19・20	
(2) 使用メモリ 19・22	
(3) 配線 19・23	
[3] 三菱PCとの接続方法 19・26	
(1) ユニットの設定 19・26	
(2) 使用メモリ 19・27	
(3) 配線 19・28	
[4] オムロンPCとの接続方法 19・29	
(1) ユニットの設定 19・29	
(2) 使用メモリ 19・30	
(3) 配線 19・30	
19-7 プログラム例 19・31	
(1) データフロー 19・31	
(2) フローチャート 19・32	
(3) プログラム 19・33	
(4) タイミングチャート 19・34	
第20章 異常と対策	20・1～6
[1] 現象と確認事項 20・1	
[2] 終了コード(異常時)の原因と対策 20・3	
[3] 保守 20・6	
(1) 動作確認 20・6	
(2) 点検 20・6	
(3) 誤計測、誤判定が増えたときの確認項目 20・6	

1-1 設定 / 操作の手順

IV-S30の操作の大きな流れを説明します。

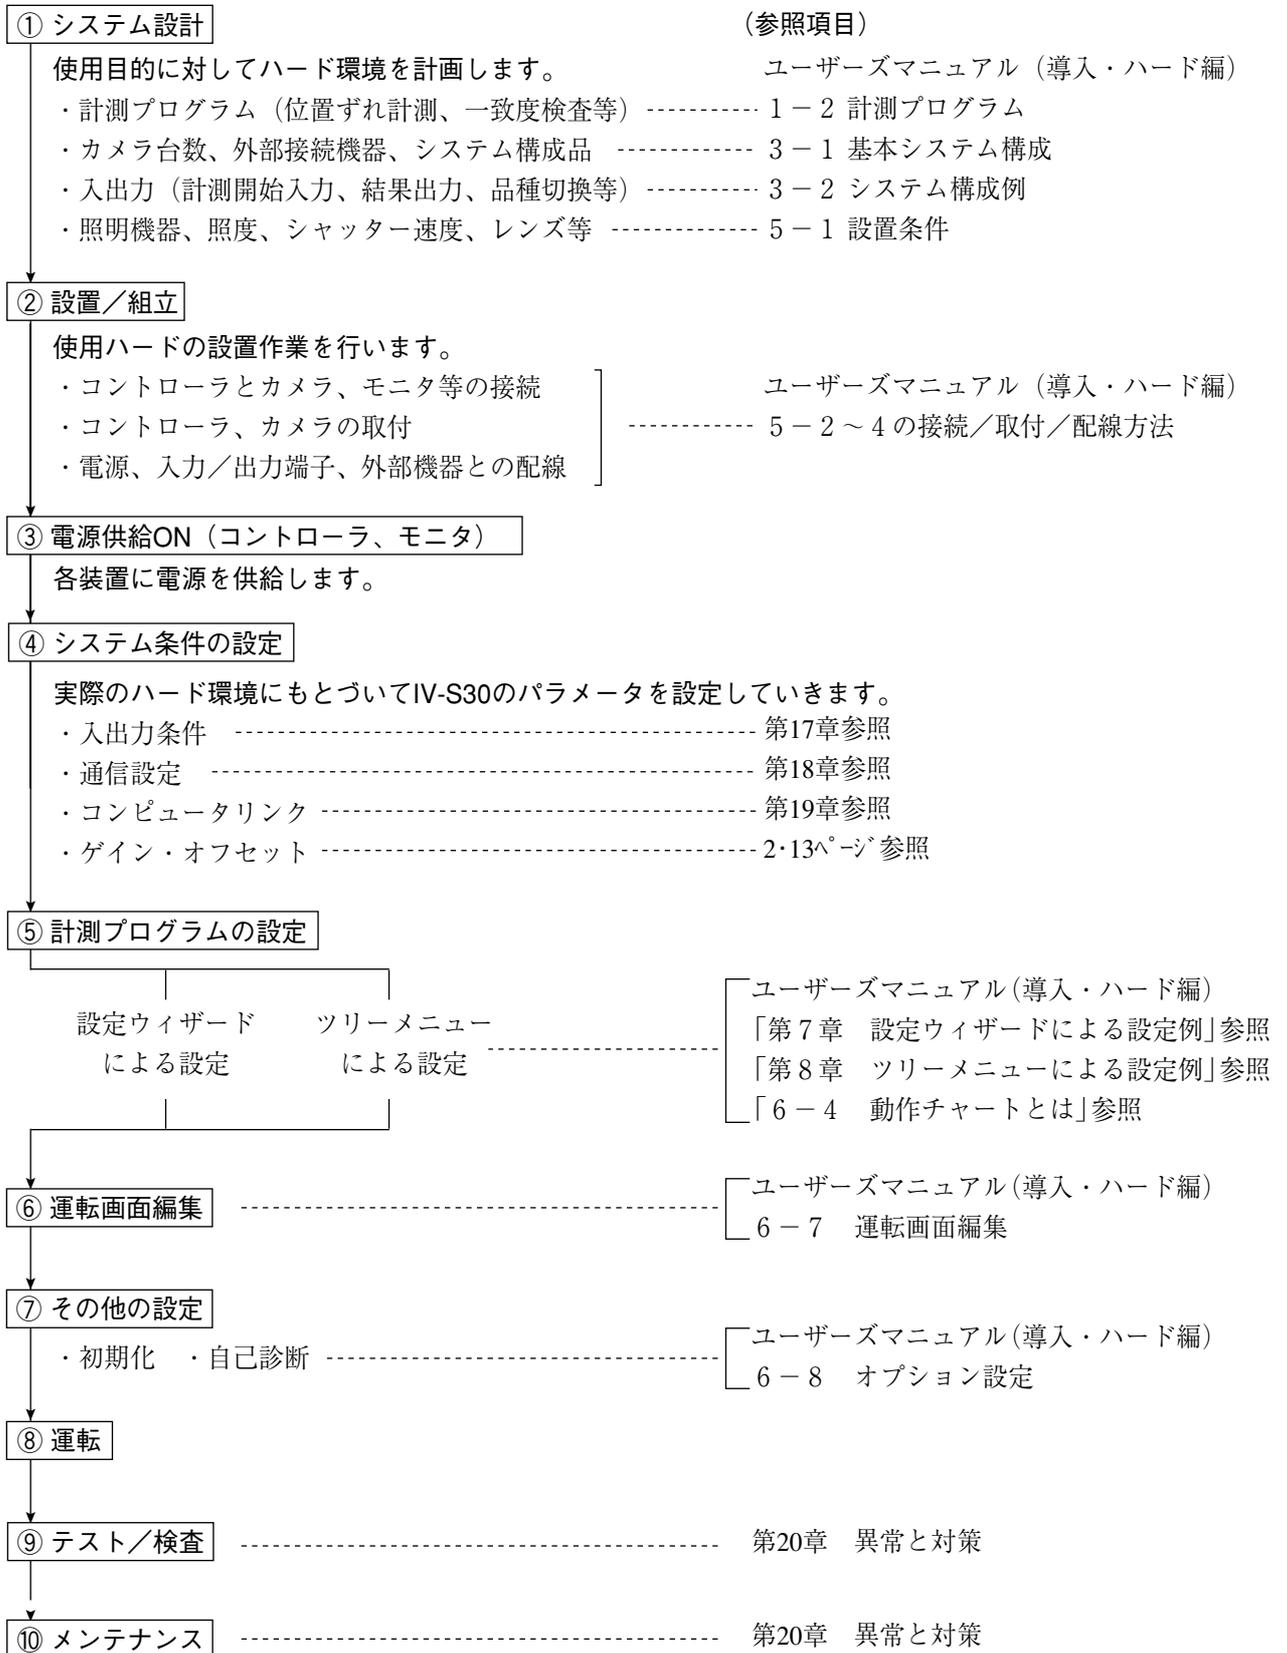


1-2 メニューの選択方法

(1) 設定ウィザード

IV-S30では、初めてのユーザー様の計測設定を補助する「設定ウィザード」をご用意しています。

「MAIN画面」から「設定ウィザード」を選択すると、コントローラがステップごとに選択すべき項目を表示しますので、画面の指示に従ってそれぞれ選択して行けば、最低必要な設定が完了するようになっています。

- IVS3*MX
- システム条件
 - 品種別条件
 - **設定ウィザード***
 - 運転画面編集
 - オプション

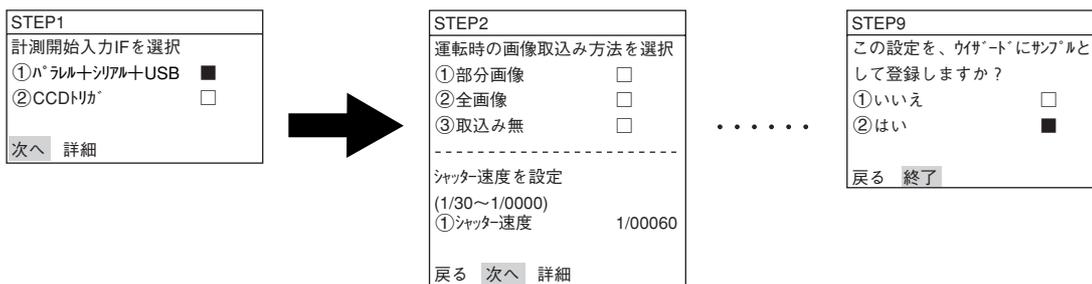

設定ウィザードで行ったステップは「動作チャート」画面に一覧で表示されていますので、以前に選択したステップを即座に呼び出して変更することができます。


- 品種00
- Start
- STEP1：パラル+シリアル+USB
 - STEP2：画像取込/部分
 - STEP3：計測1/カメラ1
 - STEP4：計測1/2値面積
 - STEP5：計測1/ウインドウ/マスク数1
 - STEP6：計測1/計測条件
 - STEP7：計測1/判定
 - STEP8：計測1/演算
 - STEP9：計測1/出力
 - STEP10：総合数値演算
 - STEP11：総合出力条件
 - STEP12：出力/コンピュータリンク
 - STEP13：シリアル出力/任意
 - STEP14：運転画面条件
 - STEP15：キャリアレーション設定/有
 - STEP16：ウインドウ一括移動/有
 - STEP17：タイトル/有
- End

ウィザードとは

「ウィザード」とは難しい操作を誰でもわかりやすく、間違いなく操作を行えるようにするための、設定支援ソフト機能です。各ステップごとにコンピュータがアンケート式に質問を問いかけ、オペレータはそれらを答えることで設定を進めていく方法です。初めて設定される人や、設定に不慣れな人には便利な機能です。その反面、操作に慣れている人にとっては、必要のない質問に答えなければなりませんので、逆にめんどうなこともあります。

(2) ツリーメニュー

IV-S30では、各画面の階層構造を一見してわかるよう、設定内容ツリーメニューで示しています。それぞれの設定画面に戻ったり、次の画面(階層)に進む場合も、すべてツリーメニュー上で選択していきます。

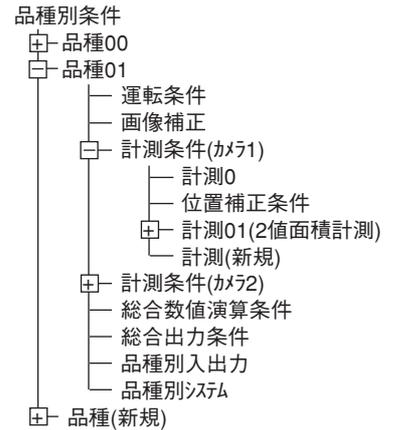

■ ツリーメニューへの入り方



「MAIN画面」から「品種別条件」を選択してツリーメニューに入ります。

「+」や「-」はその項目に下階層があることを示します。


「+」を選択してSETキーまたは、右キーを押せば下階層を表示します。

「-」はその項目のすぐ下の階層が表示されていることを示します。

IVS3*MX

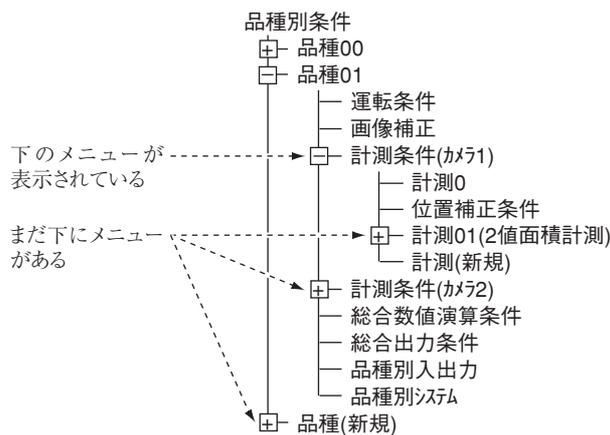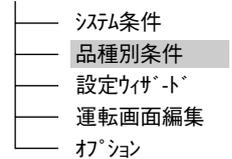

[1] 画面のメニュー構成

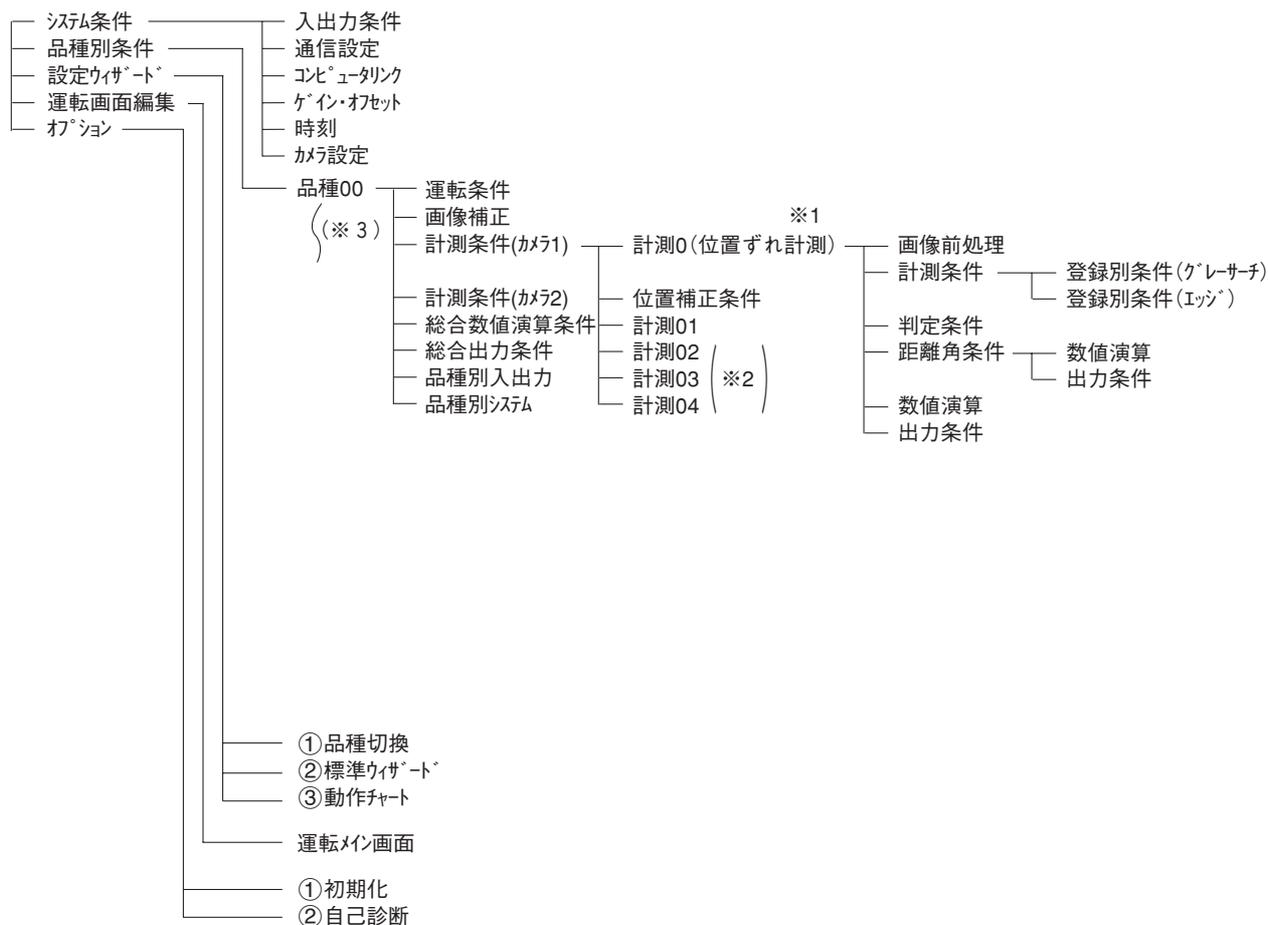


※ 1 : 計測0は「位置ずれ計測」専用です。

※ 2 : 計測01～04には「位置ずれ計測」～「複数一致度検査」まで任意に設定できます。


※ 3 : IV-S31MXのときは、最大16、IV-S32MX/S33MXのときは、最大32まで登録
できます。

[2] 設定条件の構成

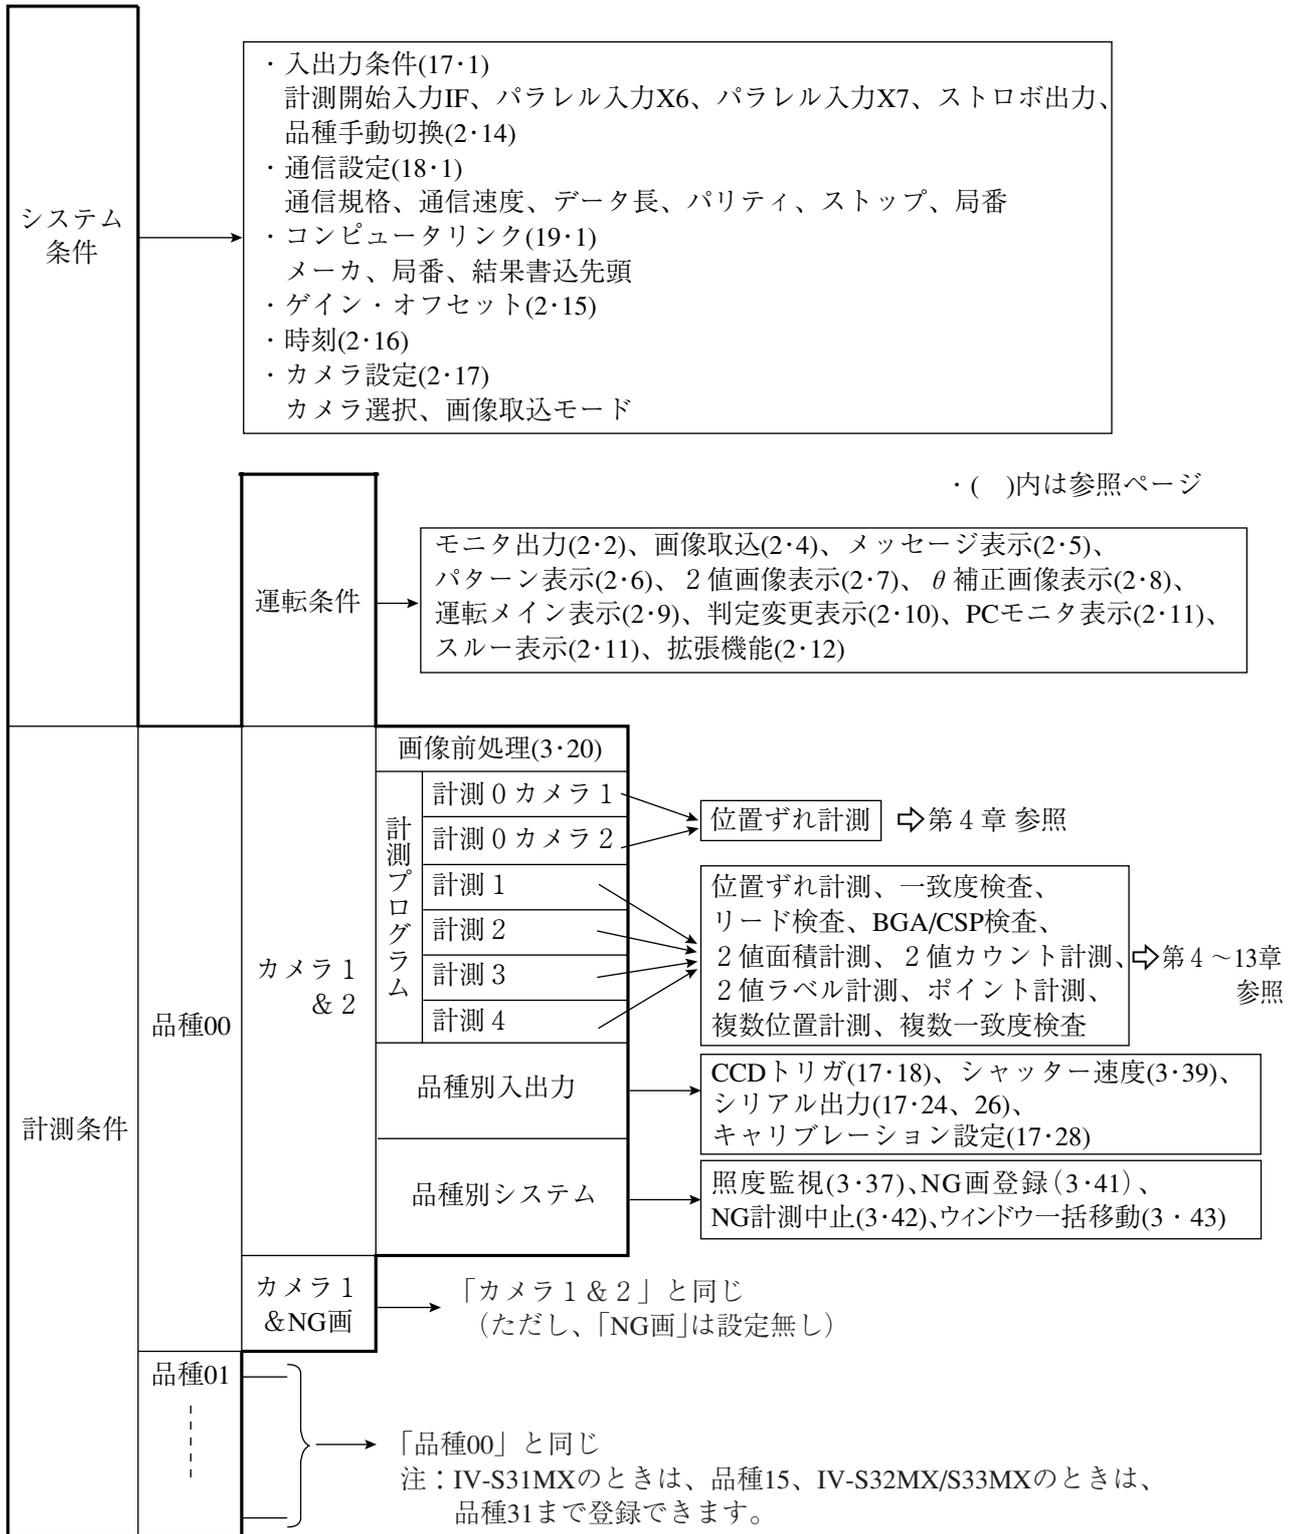

[3] 設定ウィザードの構成

設定ウィザードは以下のような画面構成になっています。

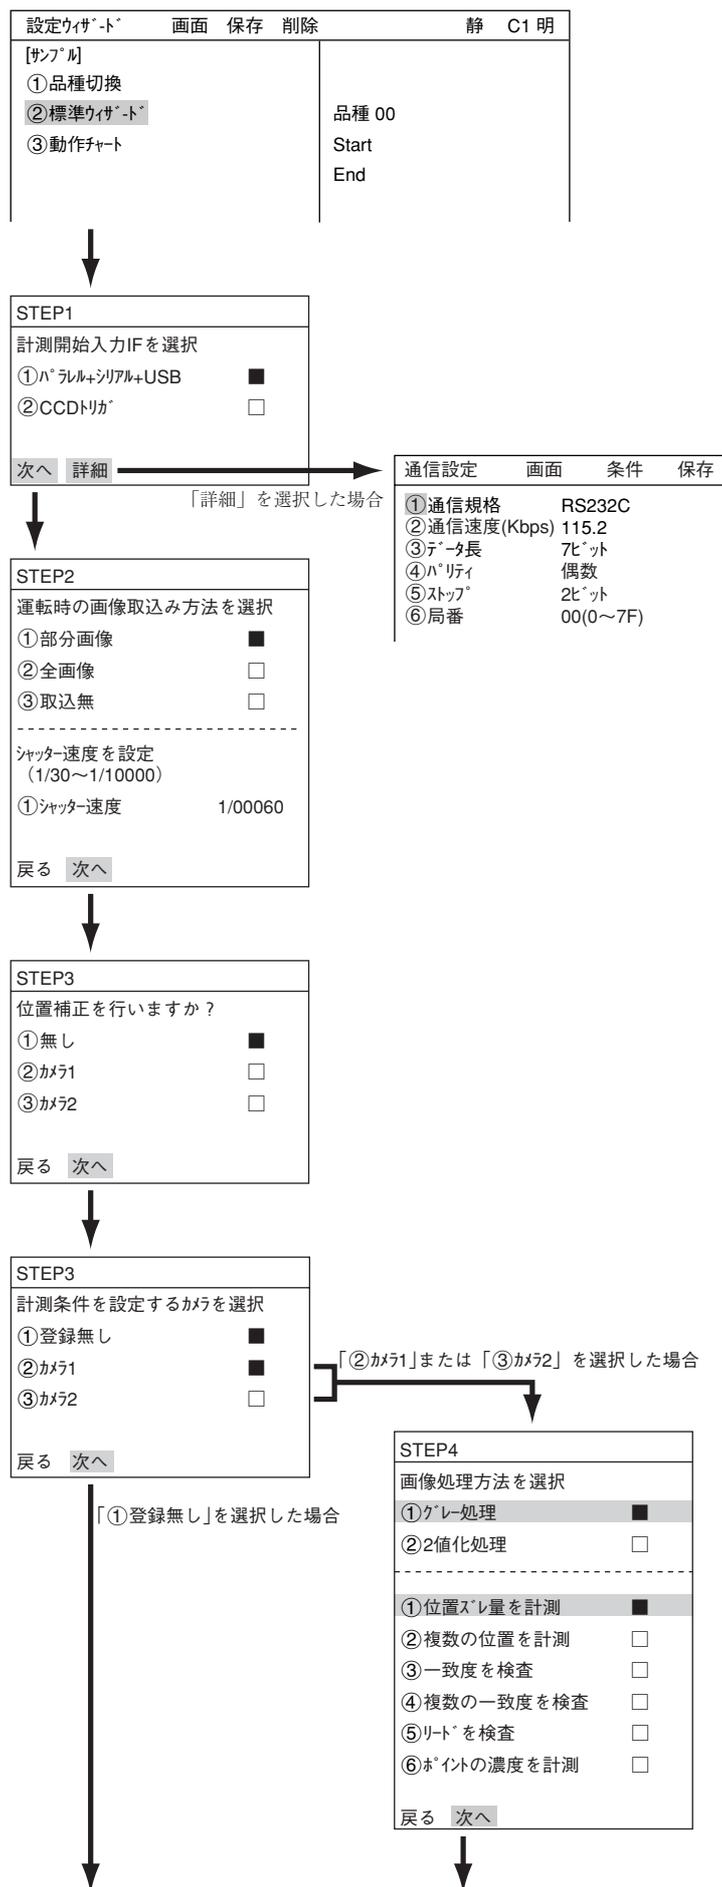

STEP4

画像間演算の種類を選択

①画像間演算 無

画像の濃度を交換するか選択

①濃度交換 無

画像データのフィルター種類を選択

①空間フィルター 無

戻る 次へ 詳細

画像間演算	画面	条件	保存
①演算種類		無	
②演算エリア		設定 (232,216)-(279,263)	

①画像間演算で「カメラ」または「カメラ1&2」を選択した場合は表示

STEP5

①登録番号 (0~7) 0

画像処理方法を選択

①無し

②グレーサチ

③エッジ検出

④グレー+エッジ

①検出数 1点

回転角検出の範囲と単位を設定

①回転角検出 無

戻る 次へ 詳細

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目
①登録番号		0(0~7)		
②計測形状 (モ'ル)		矩形		
③基準画エリア(モ'ル)		設定 (224,208)~(287,271)		
④サーチエリア (モ'ル)		設定 (216,200)~(295,279)		

STEP6

検出する精度を選択

①標準(七°ケル)

②高精度(サ七°ケル)

戻る 次へ

STEP7

計測結果に対する判定条件の設定


有無を選択


①無し

②有り

戻る 次へ 詳細


判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択	静	C1	明
①登録番号		0 (0~7)			[7]結果			[出力]
②条件設定		自動 (±10%)						
③座標X (モ'ル)		000.0~511.0		X0=				無
④座標Y (モ'ル)		000.0~479.0		Y0=				無
⑤ずれx (モ'ル)		-511.0~+511.0		x0=				無
⑥ずれy (モ'ル)		-479.0~+479.0		y0=				無
⑦一致度 (モ'ル)		-10000~+10000		M0=				無
⑧テスト		実行 (位置補正有 位置補正無)						

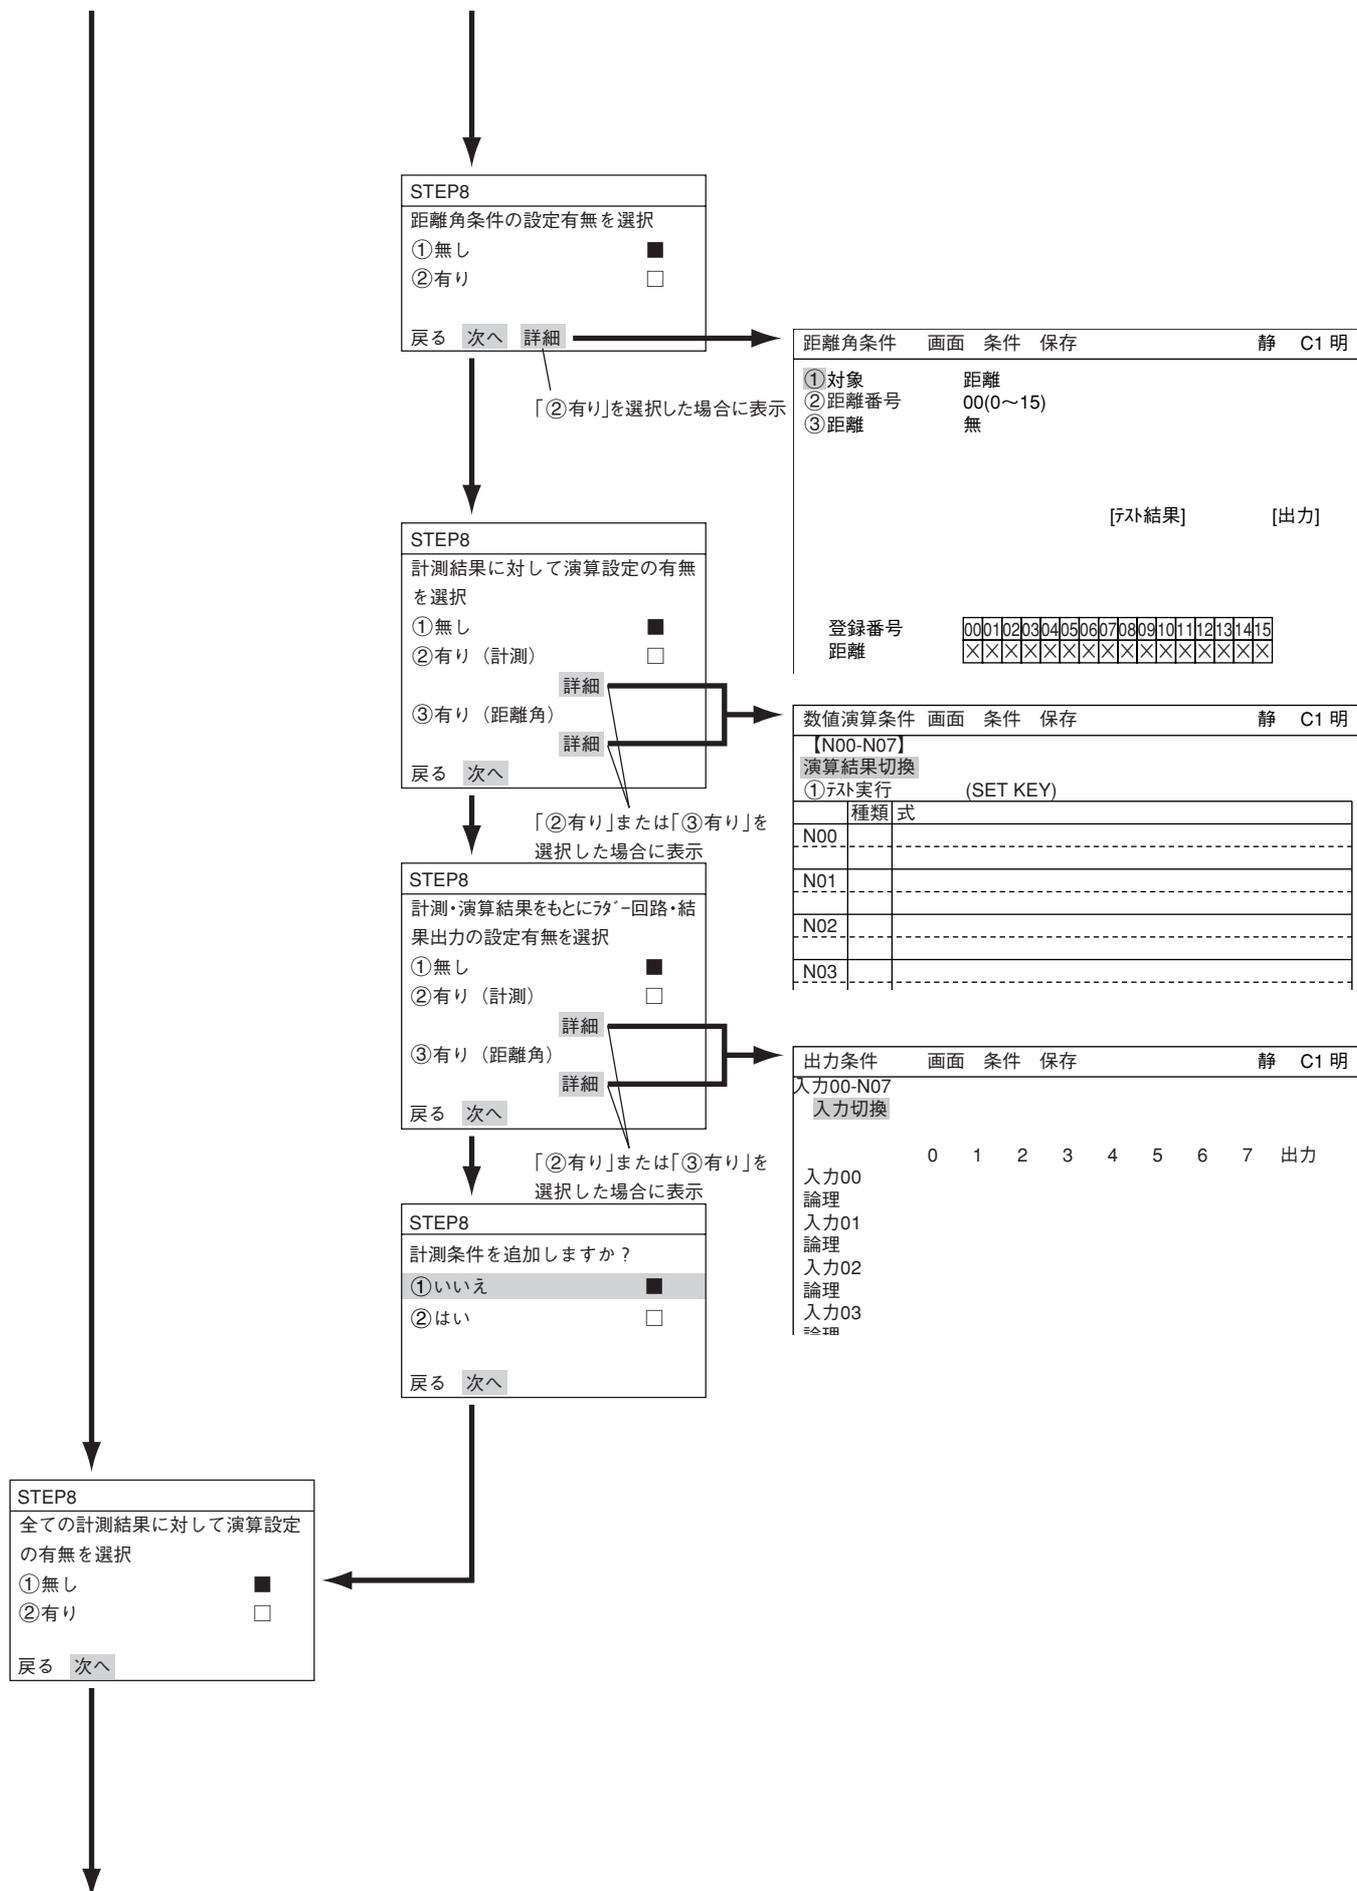

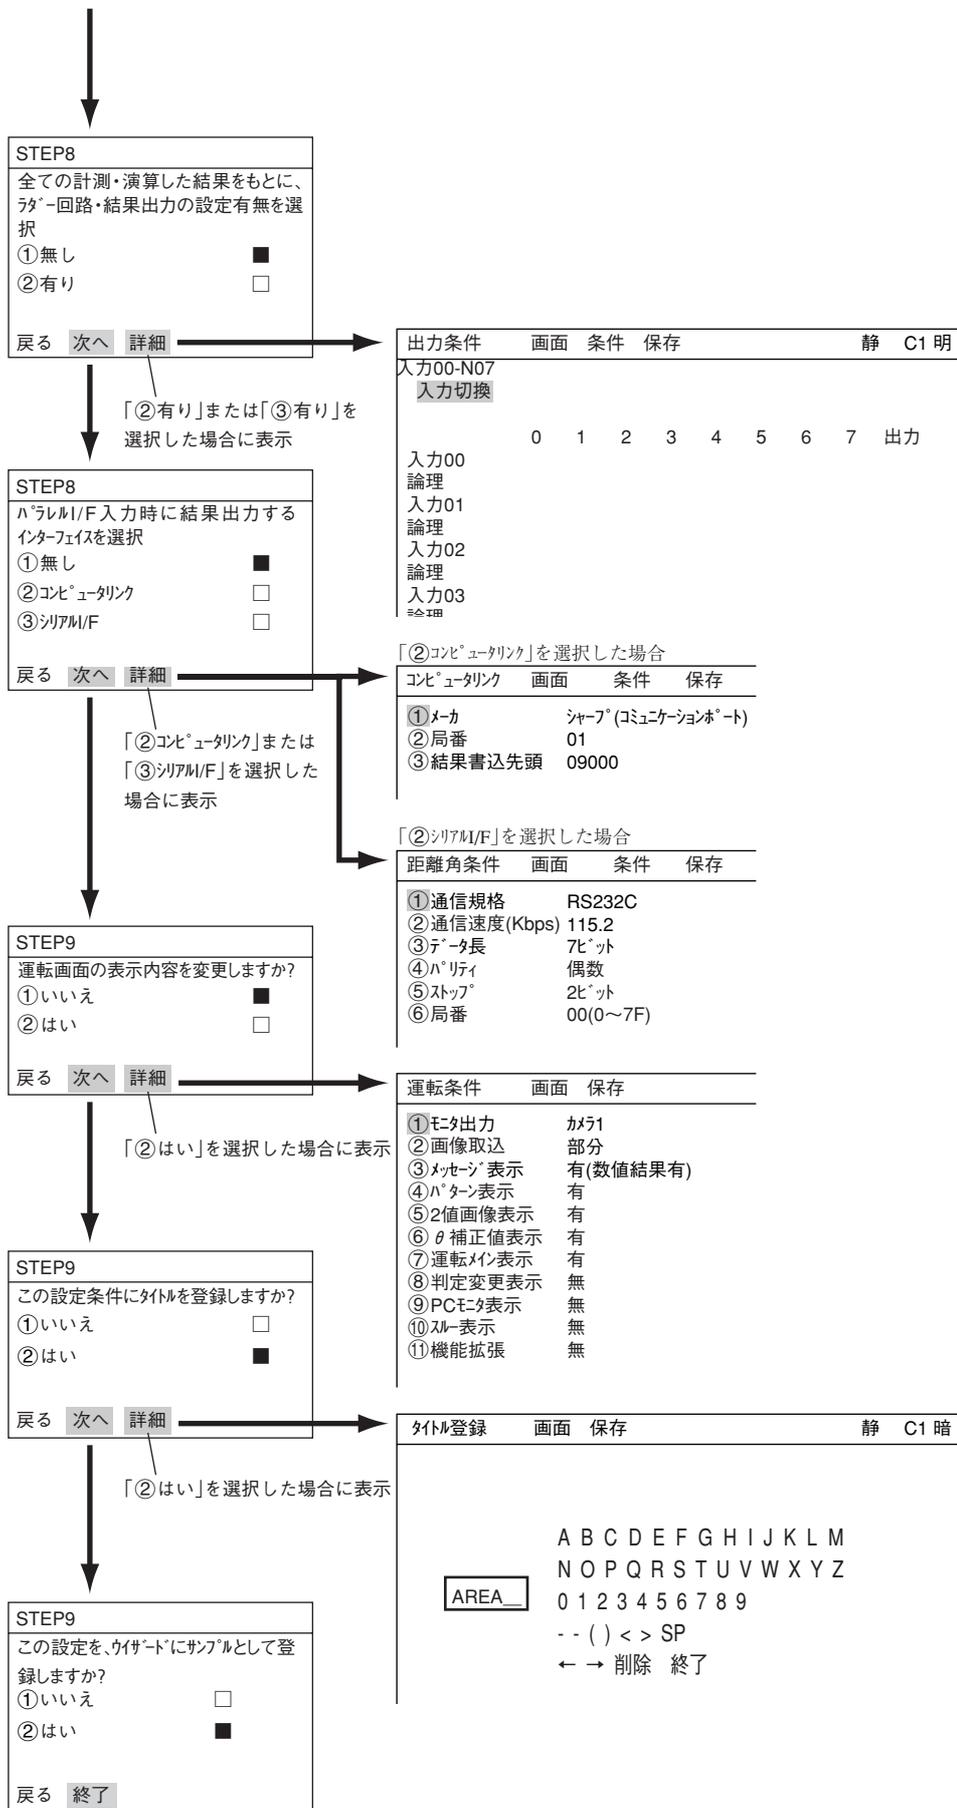

1 1-3 運転画面の説明

IV-S30を起動すると、モニタに運転画面が表示されます。
 運転画面の各部を説明します。

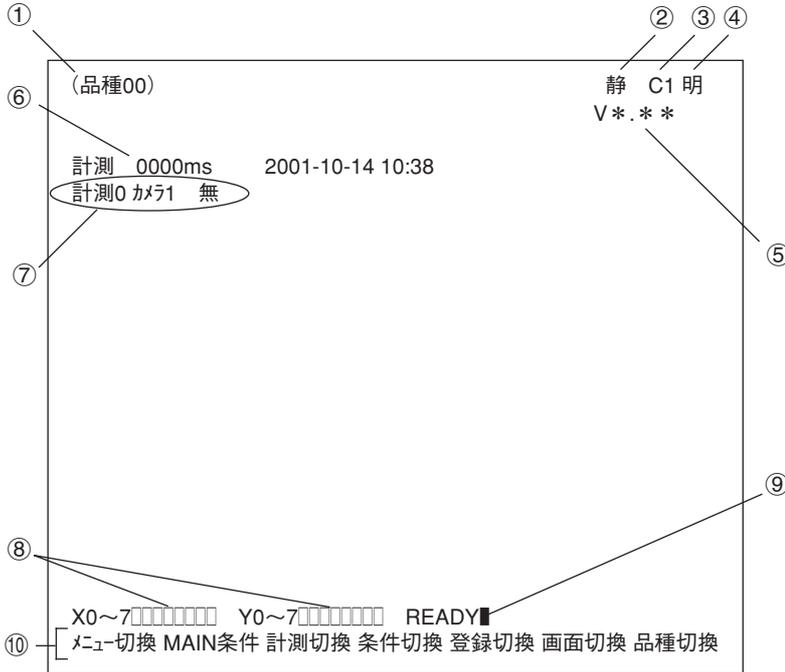

- ① 現在選択されている品種番号を表示します。
- ② 取込画像の表示方法に静画が選ばれているか、動画が選ばれているのかを示します。

表示方法	内 容
動	<ul style="list-style-type: none"> ・カメラで撮像された画像をそのまま表示します。 ・カメラのピント合わせ、画像調整等に使用します。
静	<ul style="list-style-type: none"> ・計測開始を入力時および画像取込時の画像を、静止状態で表示します。 ・静止画像を見ながら各計測条件の設定、および運転画面に使用します。

「動」／「静」の切替は、リモート設定キーのSELキーを押し、上下矢印キーで切り換えます。

- ③ 現在選択されているカメラを示します。
 C1:カメラ1
 C2:カメラ2

- ④ 取込画像の明るさを2段階から選ぶことができます。

画面表示	内 容
明	カメラから取り込んだ画像の明るさを、そのまま表示します。
暗	カメラから取り込んだ画像の明るさを、半分の明るさにして表示します。

切替方法

SELキーでカーソルを静/動位置に移動し、左右矢印キーで明/暗にカーソルを移動し、上下矢印キーで明/暗を切り換えます。


⑤ ソフトウェアのバージョン表示です。

⑥ 設定している計測時間を示します。



- ・シリアル通信時間は含みません。
- ・次の設定を行うと計測時間を速くできます。
 1. シャッター速度を上げる
 2. CCD画像を部分取込に設定する
 3. 結果表示(メッセージ表示、パターン表示、2値画像表示)を各々「無」に設定する


⑦ 各計測の設定内容を示しています。

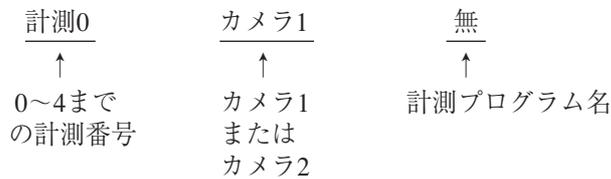

⑧ X0~7：入力リレーのOFF(□)、ON(■)が表示されます。
Y0~7：出力リレーのOFF(□)、ON(■)が表示されます。

⑨ READY：READY出力のOFF(□)、ON(■)が表示されます。

⑩ 下のメニューは全部で2列あり、ここを選択することで、現在隠れている2列目に表示が変わります。

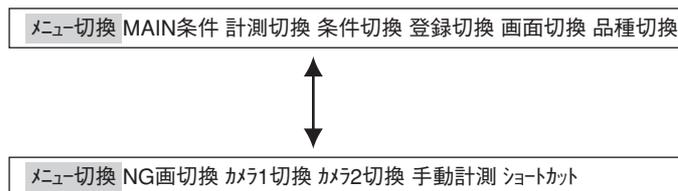

それぞれの項目の内容を次ページの表に示します。

■ メニューバーの詳細

メニューバー	内 容	画面表示内容
MAIN条件	MAIN画面を表示します。	<ul style="list-style-type: none"> — システム条件 — 品別条件 — 設定ウインドウ — 運転画面編集 — ウィンドウ
計測切換	上下キーで計測番号単位に、判定結果の表示を切り換えます。 (計測0カメラ1→計測0カメラ2→計測1→計測2→計測3→計測4→)	計測0カメラ1無 ↑ ここが変わる
条件切換	条件切換選択リストを表示します。上下キーで表示条件を変更します。 計測条件 ⇨ 詳しくは第3章参照 距離角条件 ⇨ 詳しくは14-2ページ参照 数値演算条件 ⇨ 詳しくは15-7ページ参照	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 計測条件 距離角条件... 数値演算条件 </div> 条件切換 登録切換
登録切換	登録内容の表示をA00～A07 ↔ A08～A015間で切り換えます。	A0= A08= { ↔ } A07 ₂ A07 ₂
画面切換	画面切換選択リストを表示します。上下キーで画面を切り換えます。「運転メイン→判定条件変更→PCモニター」 注：運転メイン/判定条件変更/PCモニターでは運転条件で「有」を選択していないと表示できません。 現在できるメニューのみ表示されます。 NG画像が登録されている場合は、「NG画表示」が選択でき、SETキーでNG画表示画面に移ります。(※) ⇨ 1-22ページ参照	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 運転メイン PCモニター PCモニター2 </div> 画面切換 品種切換
品種切換	品種番号を上下キーで切り換えます。 ・手動品種切換を「有」に設定する必要があります。	(品種00) ↑ ここが変わる
NG画切換(※)	上下キーで登録されているNG画の表示を切り換えます。	
カメラ1切換	上下キーでカメラ1の表示位置をスクロールします。 注：運転条件の①モニター出力で「カメラ1&2」または「カメラ1&NG画」を設定すると有効になります。	
カメラ2切換	上下キーでカメラ2の表示位置をスクロールします。 注：運転条件の①モニター出力で「カメラ1&2」または「カメラ1&NG画」を設定すると有効になります。	
手動計測	クロスカーソル（2点）を手動で移動して2点間距離、XとYの座標間距離を計測します。 注：運転条件の①拡張機能に「手動計測」が選定されていないと表示されません。	手動計測 ①カーソル1座標移動 (224,208) ②カーソル2座標移動 (287,271) 2点間距離 089.0 X座標間距離 063.0 Y座標間距離 063.0
ショートカット	ショートカット画面を表示します。	【場所】 ①ショートカット1 無 ②ショートカット2 無 ③ショートカット3 無


※ IV-S32MX/S33MXのとき表示され、操作を行えます。

1-4 各種計測プログラムへの設定操作

各計測プログラム(位置ずれ計測、一致度検査など)は、[計測条件]メニューで計測0～4(品種別)に設定します。


- ・ 計測0は位置ずれ計測のみです。
- ・ 各計測プログラムの設定については、第4～13章を参照願います。
- ・ 距離・角度計測は位置ずれ計測、一致度検査、2値ラベル計測(重心計測：有)、複数位置計測、複数一致度検査で設定します。

(1) 運転メイン画面(1・10ページ参照)

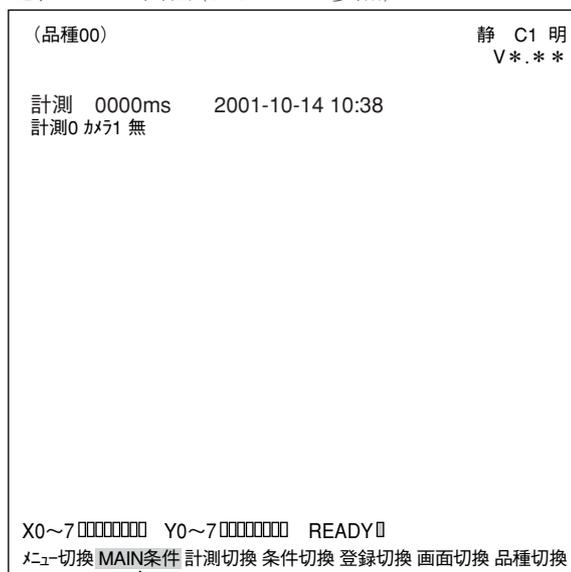

左右キーで「MAIN条件」にカーソルを合わせてSETキーを押します。

(2) 上下キーで「品種別条件」を選択し、SETキーを押します。

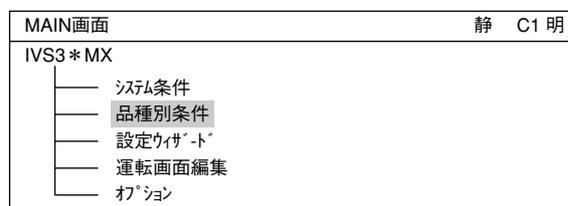

(3) 「品種別条件選択」画面で「品種(新規)」にカーソルを合わせ、SETキーを押します。



(4) 「品種別条件選択」画面で「品種00」にカーソルを合わせ、SETキーを押します。 「品種01」以降は、「品種(新規)」を選択して、SETキーを押します。

(5) 「計測条件(カメラ1)」→「計測0～4」(計測0は位置ずれ計測専用)を選択すると計測選択画面が表示されます。SETキーを押すとポップアップメニューが表示されますので計測プログラムを上下キーで選択し、SETキーを押します。

1-5 各メニューの共通操作

[1] 運転画面に戻る操作

全てのメニュー画面から、一度の操作により運転画面、MAIN画面、運転中の設定画面などに戻れます。

■ メニュー表示

[運転条件]メニューの場合




[2] データの保存

[運転条件]メニュー、[計測条件]メニュー、[システム条件]メニューでは計測条件や判定条件など設定した全ての内容を、IV-S30のフラッシュメモリに保存する操作を行えます。

■ 操作手順


[システム条件]メニューの場合

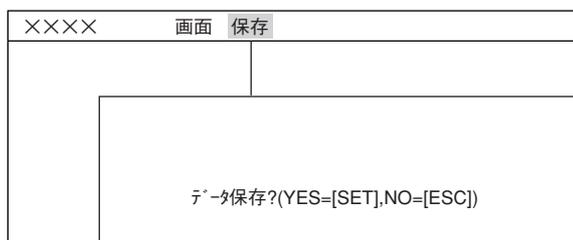

1. 各メニュー画面にて、TRG/BRTキーで「保存」にカーソルを移動し、SETキーを押します。データ保存の確認メッセージが表示されます。

データ保存?(YES=[SET],NO=[ESC])

2. さらに、SETキーを押します。(ESCキーを押すと保存を中止)保存が実行され、画面下部に保存の状況が表示されます。

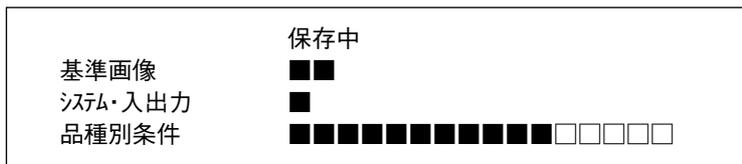

保存が終了すると、「保存中」の表示が「保存終了」に変わります。

1-6 立上げ時設定



[1] 運転画面ロック

設定条件を誤って変更されるのを防ぐため、運転画面から設定画面に変更できないようにロックできます。操作は[POWER ON SETTING]メニューで行います。

■ 表示手順

コントローラ(IV-S31MX/S32MX/S33MX)へ電源投入時に、次のキー操作を行うと、モニタに[POWER ON SETTING]メニューが表示されます。


1. ESCキーを押しながら、コントローラに電源を投入します。
2. ESCキーは約9秒間押し続けると、メニューが表示されます。

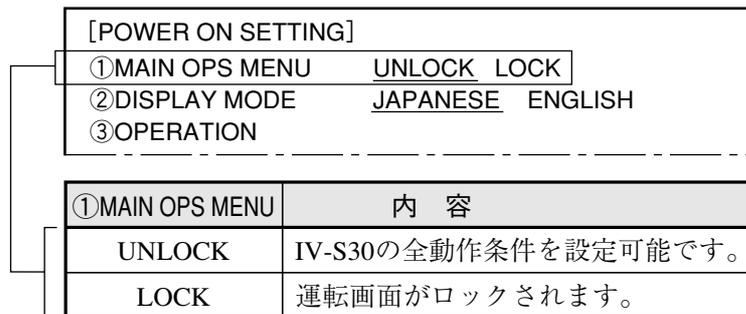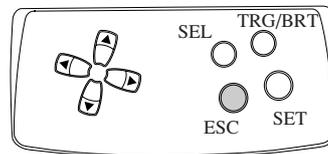

■ 操作手順

1. 上下キーで「①MAIN OPS MENU」を選択し、SETキーを押します。
2. 左右キーで「UNLOCK」または「LOCK」を選択し、SETキーを押します。
3. 上下キーで「③ OPERATION」を選択し、SETキーを押します。
⇒ 運転画面になります。

■ 運転画面をロック時の表示

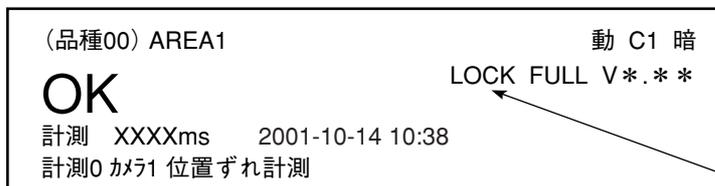

運転画面に「LOCK」が表示されます。



[2] 日英表示切替

表示文字を、日本語(JAPANESE)または英語(ENGLISH)に設定します。操作は[POWER ON SETTING]メニューで行います。

■ 表示手順

コントローラ(IV-S31MX/S32MX/S33MX)へ電源投入時に、次のキー操作を行うと、モニタに[POWER ON SETTING]メニューが表示されます。


1. ESCキーを押しながら、コントローラに電源を投入します。
2. ESCキーは約9秒間押し続けると、メニューが表示されます。

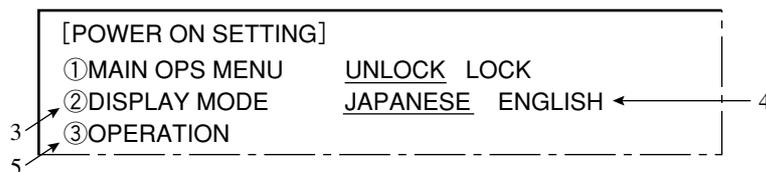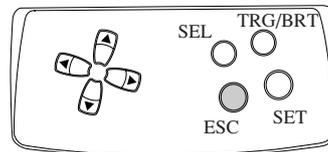

■ 操作手順

3. 上下キーで「②DISPLAY MODE」を選択し、SETキーを押します。
4. 左右キーで「JAPANESE」または「ENGLISH」を選択し、SETキーを押します。
5. 上下キーで「③ OPERATION」を選択し、SETキーを押します。
⇒ 運転画面になります。

1 1-7 キー仕様

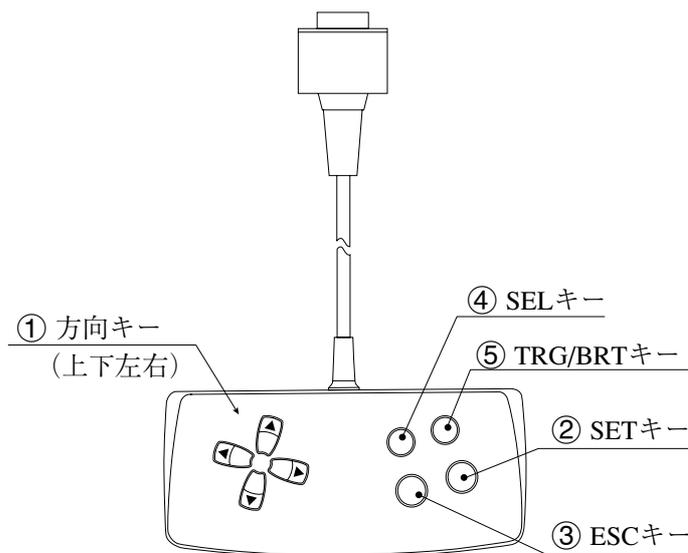

キー名	はたらき	内 容
① 方向キー (上下左右)	メニュー画面の項目選択	上下左右キーで選択します
	ウィンドウの設定	各座標を設定します
	数値の設定	上下左右キーで数値を選択します
	下位メニューへ移行	_____
② SETキー	選択項目の確定	_____
	設定値の確定	
③ ESCキー	設定の確定前に戻す	登録別条件で ・左キー+ESCキー⇒全項目/各項目表示切換
	上位メニューへ移行	
④ SELキー	画像の「動画／静画」 「明／暗」切換へ移行	<ul style="list-style-type: none"> ・動画から静画に切り換えた際に画像を取り込みます ・画像表示の明るさを切り換えます 設定画面で <ul style="list-style-type: none"> ・左キー+SELキー⇒「動／静」切換 ・右キー+SELキー⇒「明／暗」切換
⑤ TRG/BRTキー	ファンクションメニューへ移行	_____
	ポップアップメニューを表示	

※ 方向キーにはオートリピート機能(一定時間押し続けると、早く移動する)があります。

1-8 NG画像の登録／表示

NG画像とは、コントローラが計測を実行してNGと判定した画像です。

- ・ NG画像はコントローラのRAMに登録され、NG画像の再実行および、表示による不良個所の目視確認を行えます。

NG画像の登録方法、表示方法、初期化を説明します。なお、コントローラ(IV-S31MX/S32MX/S33MX)により、設定等の可否があります。

項目		IV-S31MX	IV-S32MX	IV-S33MX	参照ページ
NG画像の登録		×	○	○	1・17
NG画像の表示	運転メイン画面	NG発生時の表示	○ ※	○ ※	1・19~21
		履歴表示	×	○ ※	1・21
	NG画表示画面	×	○	○	1・22
NG画像の初期化		×	○	○	1・22

※ モニタ出力で「左右」表示は行えません。


[1] NG画像の登録方法 (IV-S32MX/S33MX)

コントローラがIV-S32MX/S33MXのとき、NG画登録を「有」に設定すると、NGが発生時にNG画像をコントローラのRAMに登録できます。

設定は[品種別システム]メニューの「①NG画登録」で行います。⇒3・41ページ参照

● NG画設定手順

「品種別条件選択」画面で「計測条件(カメラ2)」を選択し、TRG/BRTキーを押します。ポップアップメニューから「NG画」を選択し、SETキーを押します。

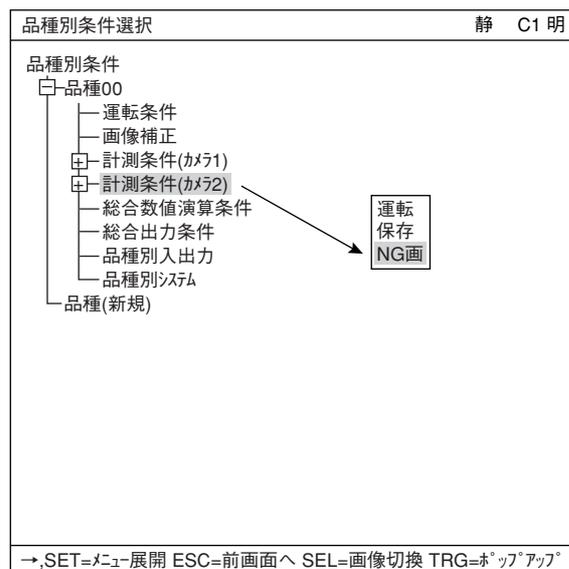


右のようなメッセージが表示されますのでSETキーを押します。

設定を変更すると、カメラ2での設定内容が初期化されます。変更しますか？

YES=SET,NO=ESC

「計測条件(カメラ2)」が「計測条件(NG画)」に変わり、NG画を設定したことを示します。

- ・ 登録できるNG画像の個数は、最大128個(NG画像の番号0~127)です。128個より多くなると、古いNG画像が削除されます。(NG画像の番号が前ツメされます。) なお、NG画像の登録できる最大数には、登録する画像のサイズによって次の制限があるため、128個より少なくなる場合があります。

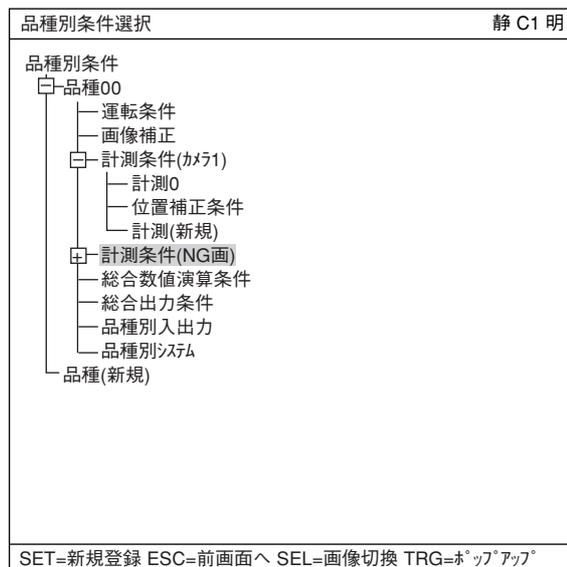

【制限】 登録するNG画像のサイズ合計が、最大サイズ(1画面：512×480画素)では8画面分(1966080画素：512×480×8)になります。

例としてNG画像のサイズが「256×240画素」のとき、最大32個です。
(256×240×32=1966080)

[2] NG画像の表示方法

NG画像は運転メイン画面、およびNG画表示画面(IV-S32MX/S33MX)で表示できます。

(1) 運転メイン画面でのNG画像表示

カメラ1で発生したNG画像(最新または過去)を、運転メイン画面で計測実行中にモニタ表示できます。

- ・ 本機能はNG発生時のみ表示されているNG画像を更新し、NG発生以降は良品の計測では更新されないため、一旦NGが発生しても、短時間後に次ワークでOKになるようなタクトタイムの短い工程に特に有効です。
- ・ 計測停止中の場合には、NG画表示画面でもNG画像を表示できます。⇨ 1・22ページ参照

設定手順は以下のとおりです。

1. 使用カメラ設定を「カメラ1&NG画」に設定します。
⇨ 1・17～18ページ参照
2. モニタ出力を、「NG画」または「カメラ1&NG画」に設定します。
設定は、「運転条件」画面の「①モニタ出力」で行います。

運転条件	画面	保存	静 C1 明
①モニタ出力	NG画		
②画像取込	部分		
③メッセージ表示	有(数値結果有)		
④パターン表示	有		
⑤2値画表示	有		
⑥θ補正画像表示	有		
⑦運転メイン表示	有		
⑧判定変更表示	無		
⑨PCモニタ表示	無		
⑩スループ表示	無		
⑪拡張機能	無		

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

● IV-S33MXのとき

①モニタ出力	内容
カメラ1	全画面にカメラ1の画像を表示します。
NG画	全画面にNG画像を表示します。
カメラ1&NG画(上下)	画面の上半分にカメラ1、下半分にNG画像を表示します。
カメラ1&NG画(左右)	画面の左半分にカメラ1、右半分にNG画像を表示します。

● IV-S31MX/S32MXのとき


①モニタ出力	内容
カメラ1	全画面にカメラ1の画像を表示します。
NG画	全画面にNG画像を表示します。
カメラ1&NG画	画面の上半分にカメラ1、下半分にNG画像を表示します。

3. 運転メイン画面(1・10ページ)に戻り、計測を実行します。


NG画像の表示例を示します。

● IV-S33MXのとき


・モニタ出力が「カメラ1&NG画(上下)」の表示例

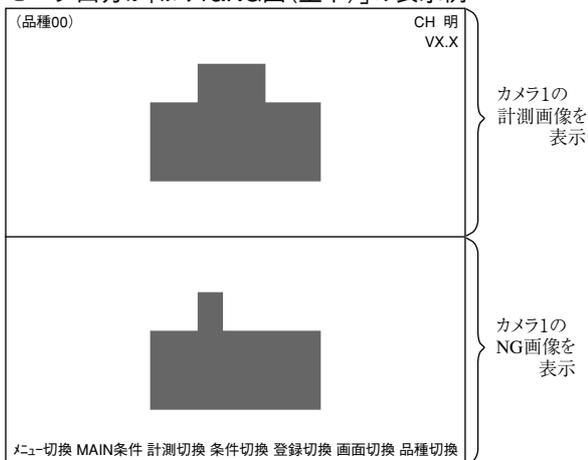

・モニタ出力が「カメラ1&NG画(左右)」の表示例

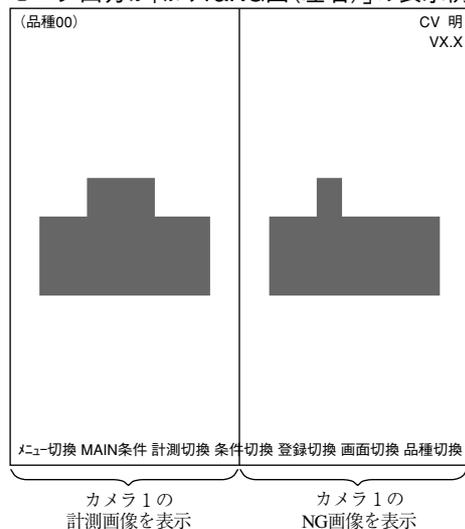


・モニタ出力が「NG画」の表示例

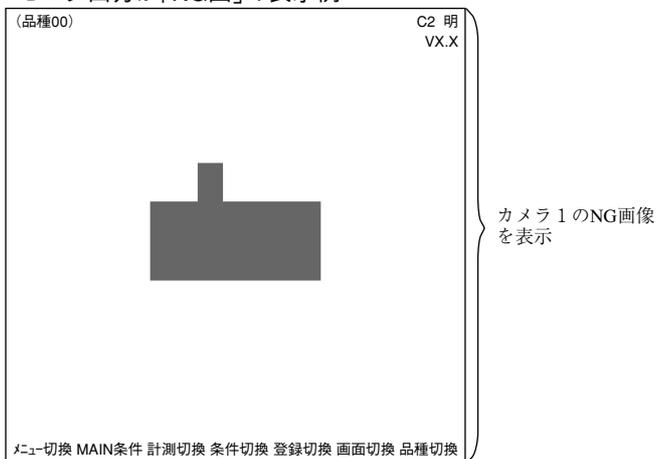


● IV-S31MX/S32MXのとき

・モニタ出力が「カメラ1&NG画」の表示例

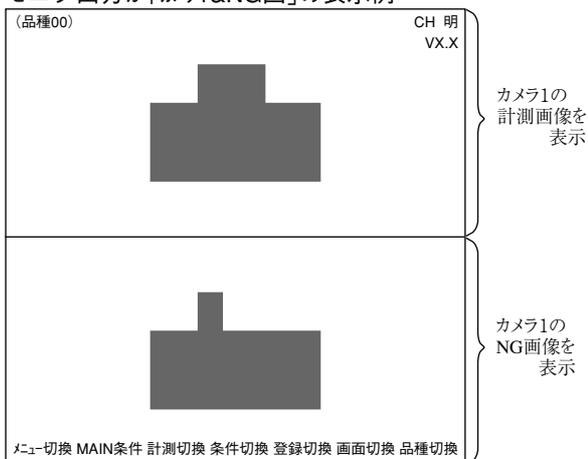


・モニタ出力が「NG画」の表示例

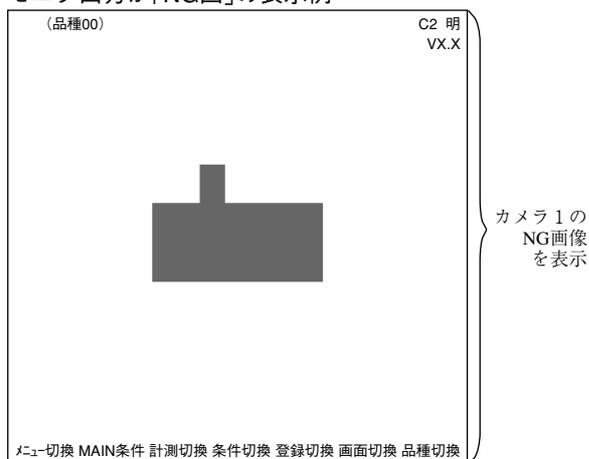

■ NG発生時の表示

NG画像は発生する毎に、表示しているNG画像を自動的に更新します。


[分割(上下)での表示移行例]

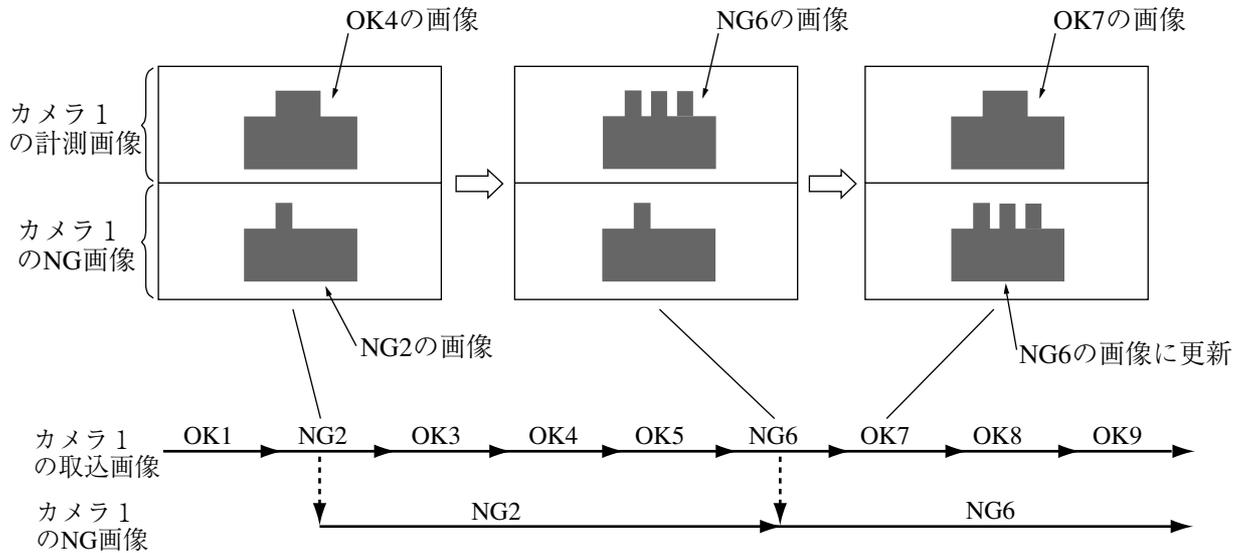

■ NG画像の履歴表示 (IV-S32MX/S33MX)

コントローラがIV-S32MX/S33MXのとき、運転メイン画面のメニューバーで、「画面切換」に左右キーでカーソルを移動し、ポップアップメニューの「NG画表示」を選択すると、過去(履歴)のNG画像を切替表示できます。

[分割(上下)での表示切換例]

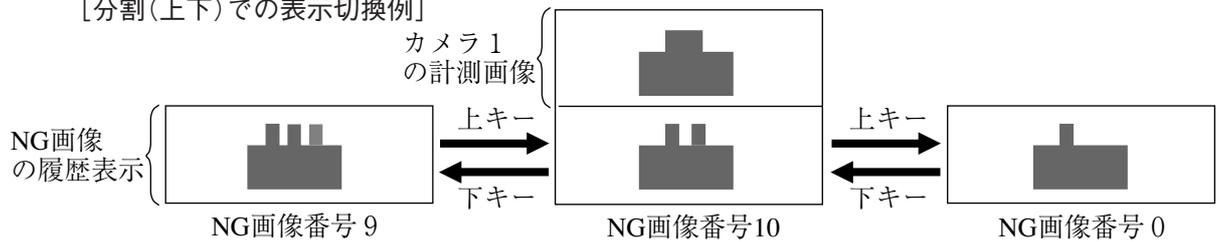

・登録済のNG画像番号が最大10のとき

履歴表示中に、新たなNGが発生した場合、そのNG画像が履歴表示部に上書き表示されます。

留意点

- ・画像取込(2・4ページ)を「部分」に設定の場合、NG画像は計測0～4で設定の最大矩形エリアで登録されます。
- ・使用カメラを「カ1&NG画」に設定時には、カメラ1台(※)のみ各計測(0～4)と画像前処理で使用可能です。

※ コントローラのカメラ1コネクタ(CAMERA1)に接続のカメラ

1 (2) NG画表示画面での表示 (IV-S32MX/S33MX)


コントローラがIV-S32MX/S33MXのとき、運転メイン画面(1・10ページ)にて、メニューバーの「画面切換」にカーソルを移動してSETキーを押し、「NG画表示」を選択すると、NG画表示画面に切り換わり、計測停止中に登録済のNG画像を表示できます。

・計測実行中にNG画像を表示する場合は、運転メイン画面で行ってください。⇒1・19ページ参照

注：NG画表示画面では下記に注意願います。

1. 画面右上の画像表示を、SELキーで「静」にしてください。
2. 計測を実行できません。

- ① NG画像番号、登録数を表示します。
NG画像番号は、メニューバーの「NG画切換」で切り換えます。
- ② 表示しているNG画像が発生した日付時刻を示します。
[例]2000-10-01 10:25 ⇨
2000年10月1日 10時25分

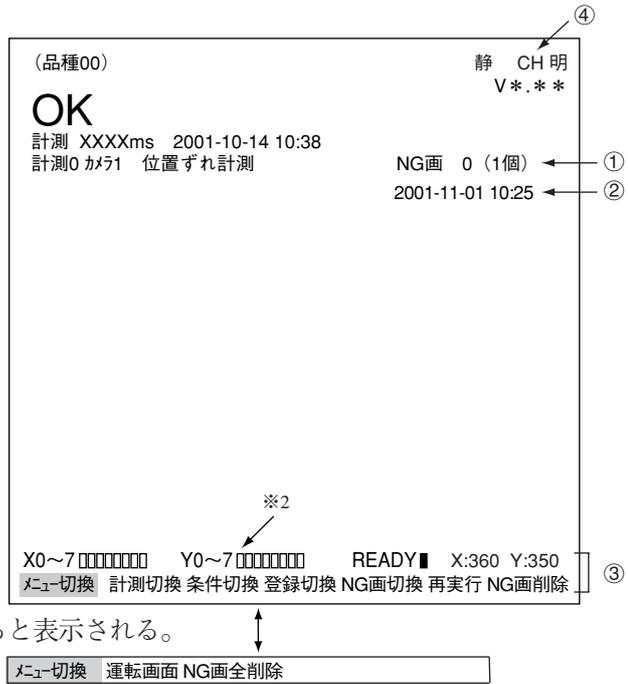


メニュー切換すると表示される。

③ メニューバー

メニューバー	内 容
計測切換	上下キーで計測番号単位に、判定結果の表示を切り換えます。 (計測0カメラ1 → 計測0カメラ2 → 計測1 → 計測2 → 計測3 → 計測4 →)
条件切換	上下キーで運転画面を切り換えます。「NG画表示 → 判定条件変更 →」 ・運転メイン表示を「有」に設定する必要があります。⇒2・9ページ参照 ・判定条件変更の画面は2・11ページを参照してください。 ・判定条件変更の画面でSETキーを押すと、変更画面にカーソルが移動します。
登録切換	上下キーで計測プログラム内の登録番号単位に、計測結果の表示を切り換えます。
NG画切換	上下キーで表示するNG画像の登録番号を切り換えます。⇒次ページ参照
再実行	「NG画切換」で指定したNG画像に対する計測を、SETキーで再実行します。 ・NGを再現し、不良箇所を確認します。
NG画削除	「NG画切換」で指定したNG画像のみを、SETキーで削除します。
NG画全削除	NG画登録している全ての画像を、SETキーで削除します。 ・削除後、運転画面に自動的に戻ります。
運転画面	SETキーで運転メイン画面に戻ります。

- ④ モニタ出力([運転条件]メニュー)を「カメラ1&2」に設定時、カメラ番号(CH)を表示します。

■ NG画切換の表示

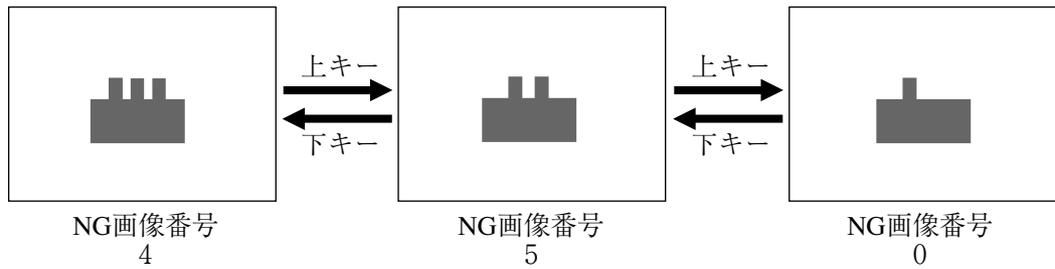

・登録済のNG画像番号が最大5のとき

留意点

・画像取込(2・4ページ)を「部分」に設定の場合、NG画像は計測0～4で設定の最大矩形エリアで登録されます。


[3] NG画像の初期化 (IV-S32MX/S33MX)


コントローラがIV-S32MX/S33MXのとき、次の3方法によって、NG画像を初期化できます。

1. 「オプション」メニューの「①初期化」にて、「NG画初期化」を実行する。⇒2・22ページ参照
2. NG画表示画面にてメニューバーの「NG画削除」、「NG画全削除」を操作する。⇒前ページ参照
3. 品種番号を切り換えると、登録されているNG画像が初期化される。


1 1-9 運転フロー


[1] POWER ON時およびメインループ処理

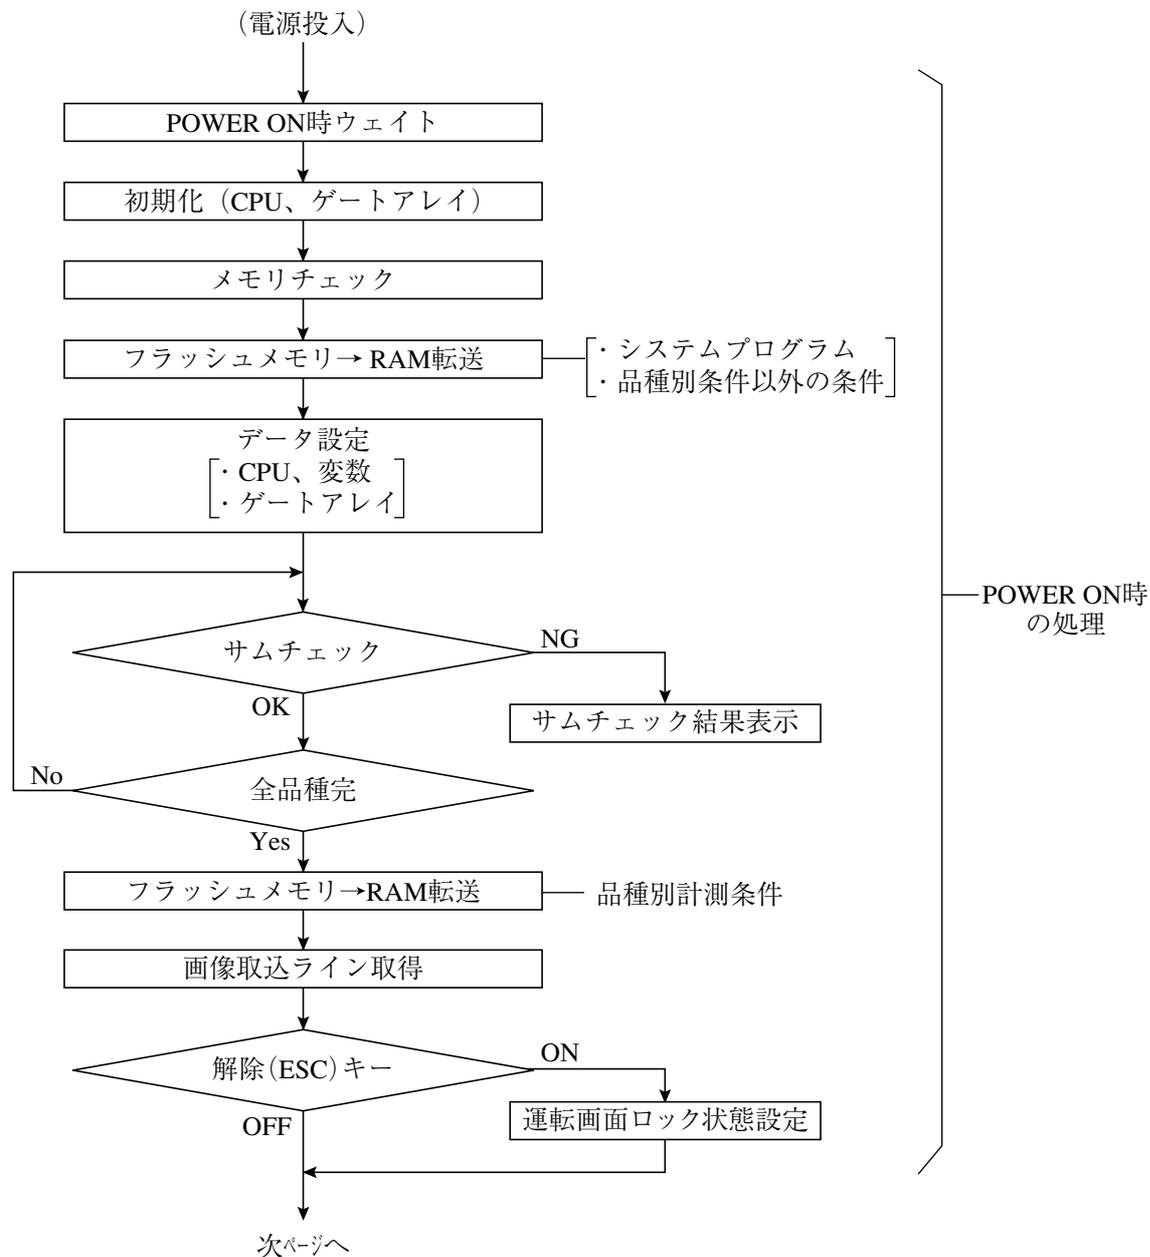


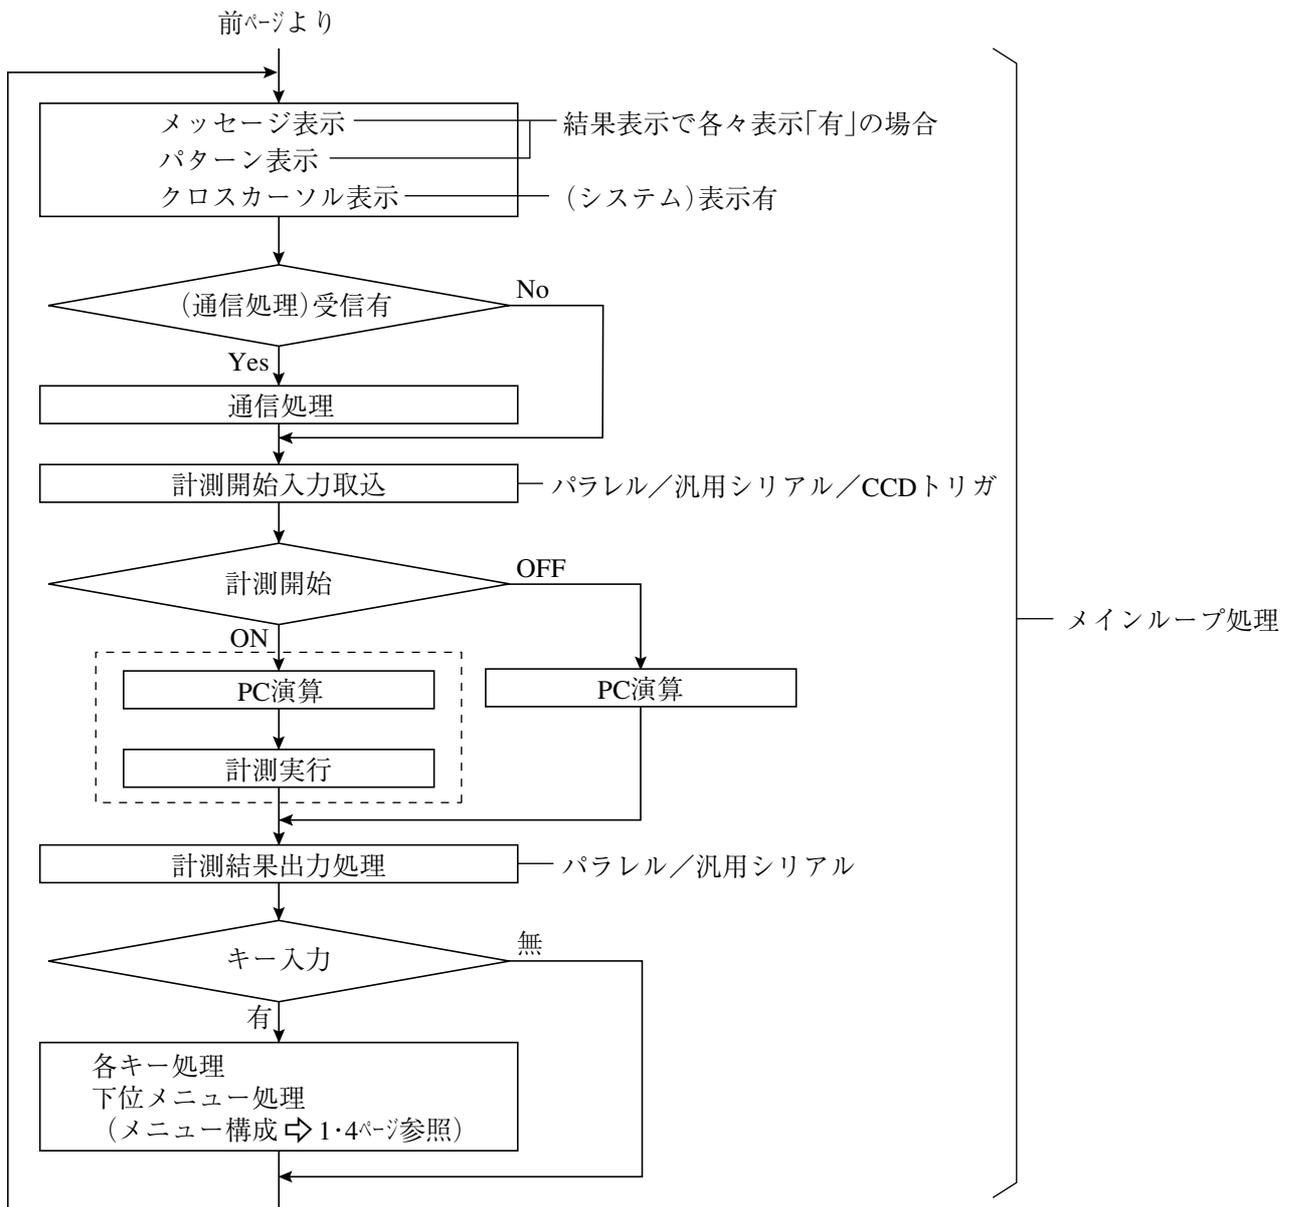

[2] 計測開始入力が「ON」後の運転フロー

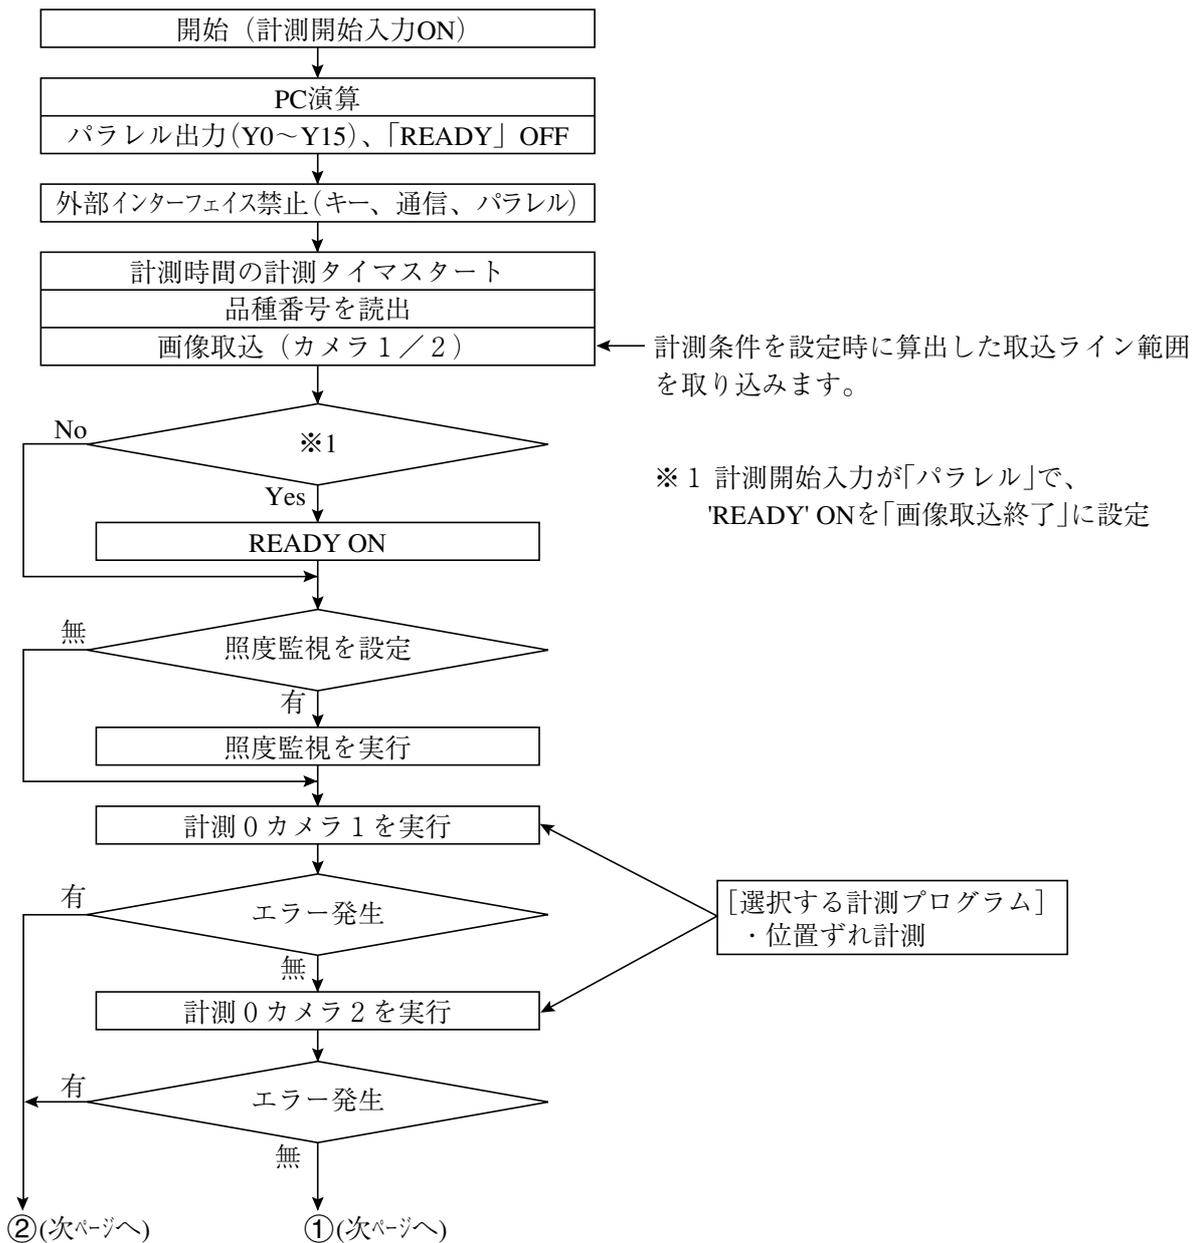

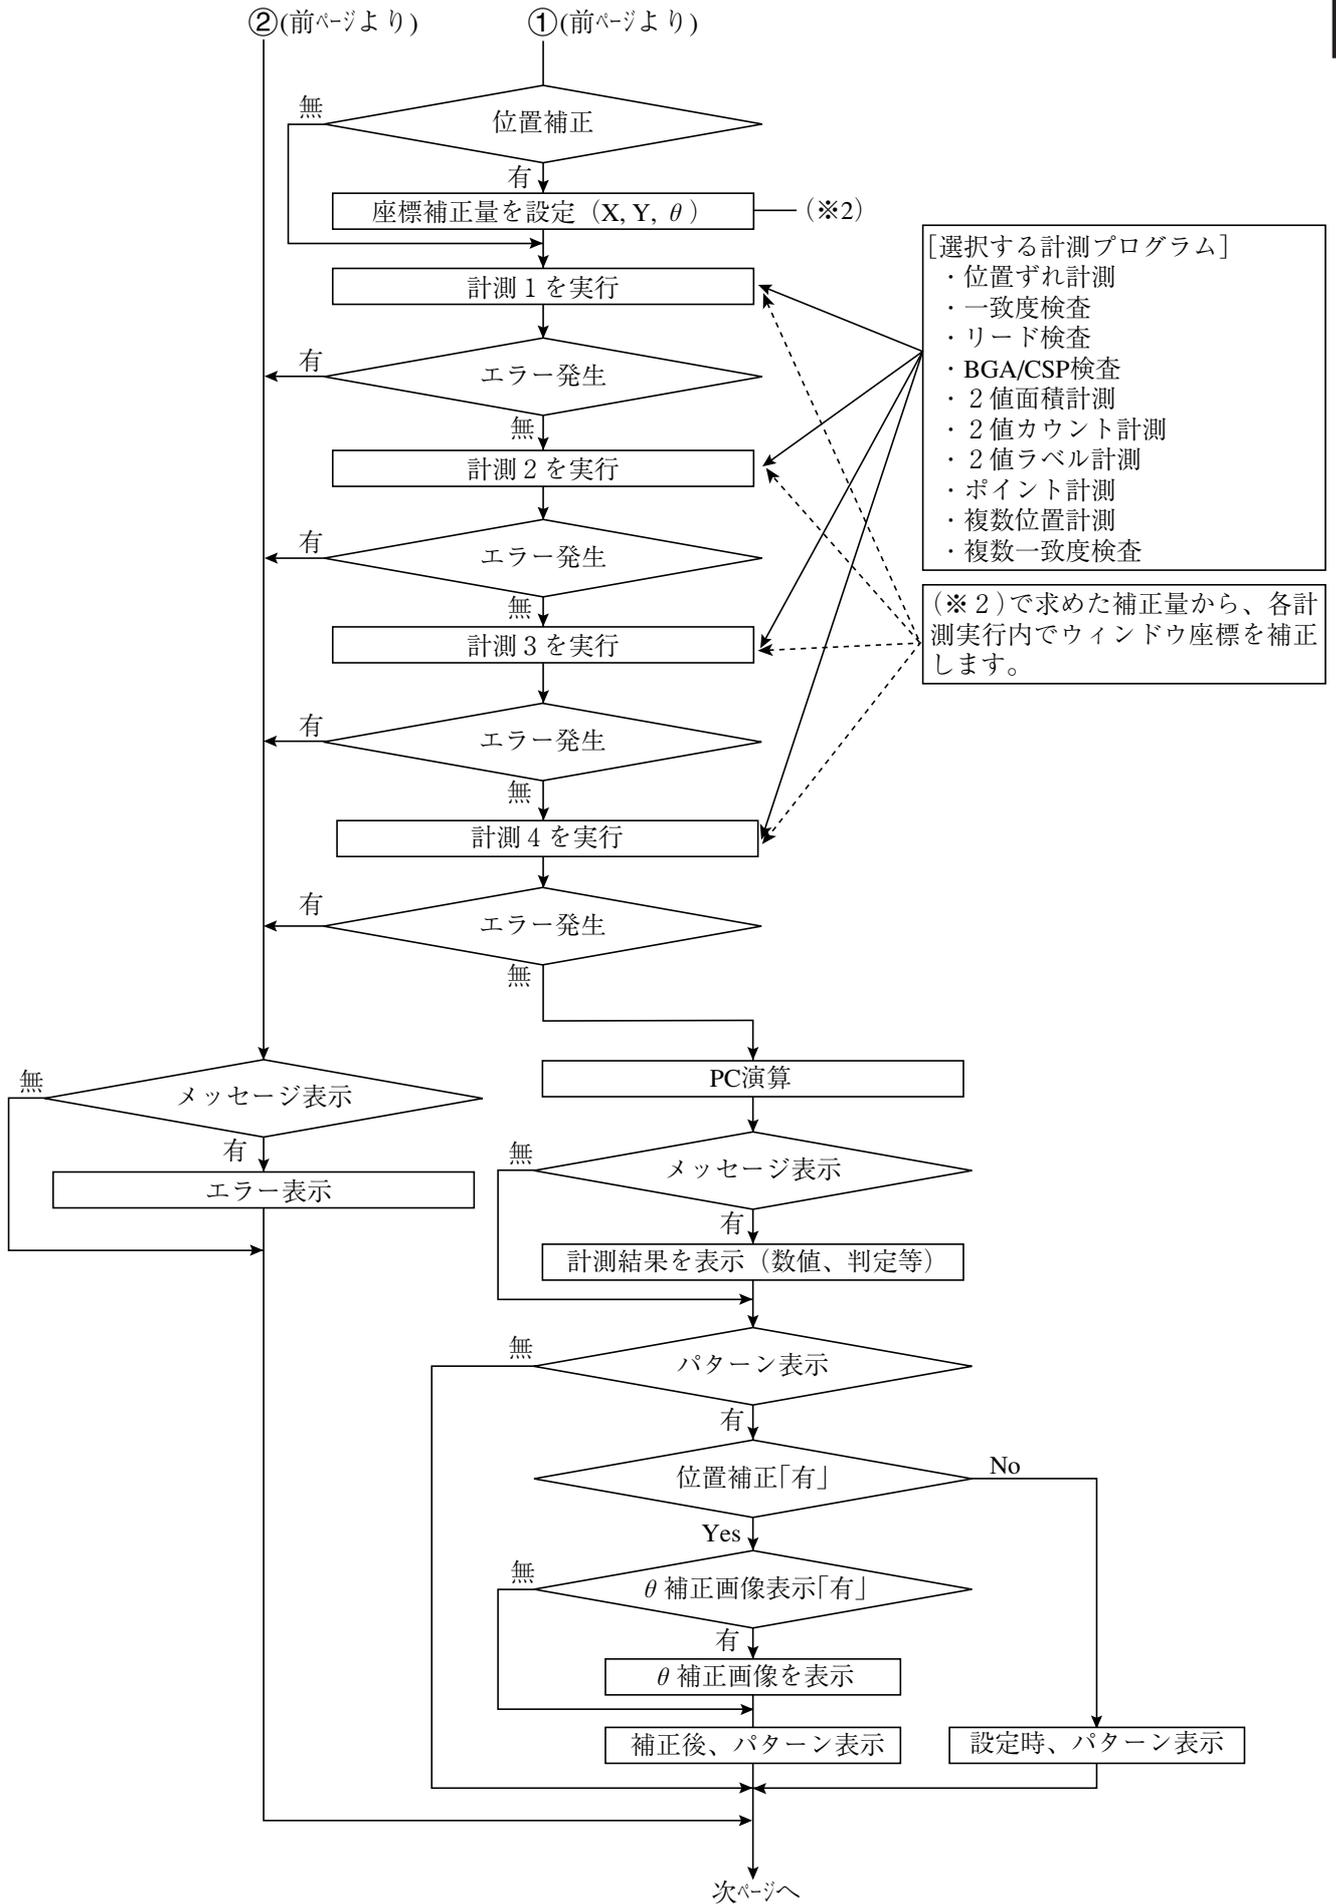

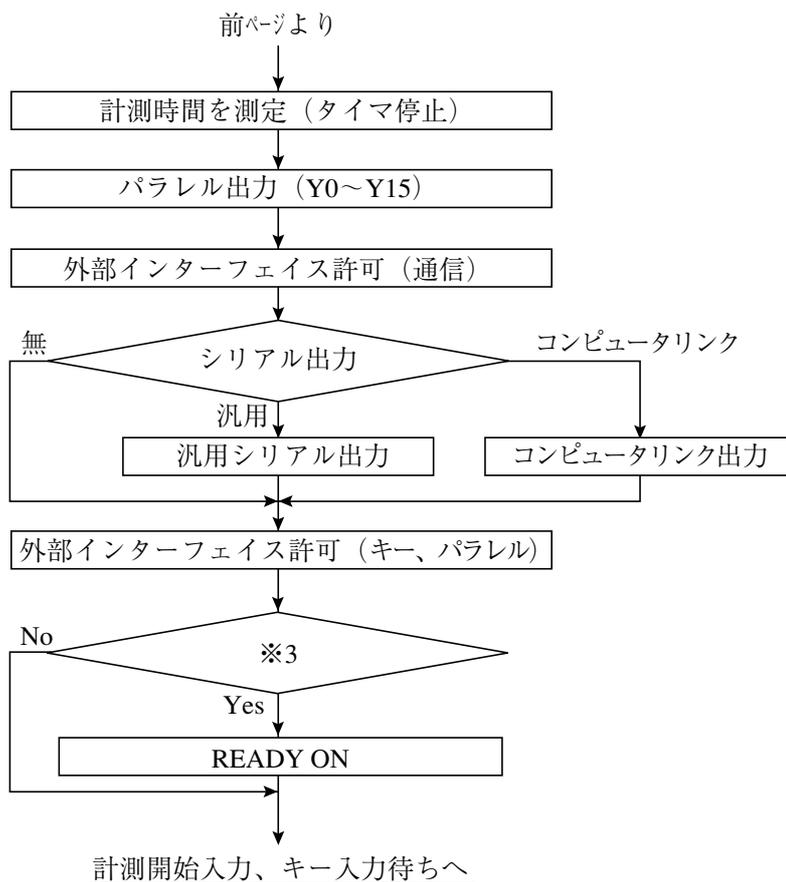

※3 計測開始入力が「パラレル」以外、
または'READY' ONを「計測終了」
に設定

・NG計測中止を「有」に設定時(3・42ページ)には、エラー発生と同様に途中で計測が中断されます。

1-10 コントローラの機能一覧

コントローラ (IV-S31MX/S32MX/S33MX) の機能を一覧で示します。

- ・ コントローラのハード、カメラ部／周辺機器については、IV-S30 (IV-S31MX/S32MX/S33MX) ユーザーズマニュアル (導入・ハード編) を参照願います。

項 目		IV-S31MX	IV-S32MX	IV-S33MX
画像サンプリング方式		256階調濃淡、2値化、エッジ検出		
画像メモリ		取込画像1画面／カメラ、メッセージ用白黒画面1画面		
品種設定数		16品種	32品種	
最大基準画像登録数 ／全画像登録数		300個／3画面	600個／8画面	
画像読取り 時間	標準カメラの場合 (IV-S30C1/C2)	33.3ms ※2		
	高速カメラの場合 (IV-S30C3/C4)	_____		16.7ms [フルモード] 8.3ms [ハーフモード] ※2
	市販EIAカメラの 場合	_____		33.3ms [フルモード] 16.7ms [ハーフモード]
グレーサーチ時間 ※1		18ms	12ms	9ms
グレーサーチ、エッジ検出精度		ピクセル、サブピクセル		
画像前処理	濃度ムラ補正	分布除算、分布減算、取込フィルター		
	画像間演算	減算、差の絶対値(カメラ1と基準画像／カメラ2と基準画像 ／カメラ1とカメラ2)		
	濃度変換	n倍処理、ガンマ(+/-)補正、線形変換、中間強調		
	空間フィルター	平滑化(平均／中央)、エッジ強調、エッジ抽出、水平エッジ、垂直エッジ		
2値化しきい値		固定、しきい値補正(変動差／変動率)		
2値ノイズ除去		膨張→収縮、収縮→膨張、面積フィルター		
2値化マスク		指定ウィンドウ(矩形／円／楕円)、任意2値画マスク		
位置補正方式		X/Y補正、回転補正		
計測 プログラム	位置ずれ計測	XY座標、XYずれ量、一致度(1点サーチ／2点サーチ／1点エッジ ／2点エッジ／1点サーチ+1点エッジ) 角度：±15度／±30度／±45度／360度(1点サーチ／1点サーチ+ 1点エッジ) [最大8ウィンドウ×2モデル]		
	一致度検査	一致度、XY座標、濃度(1点サーチ／2点サーチ) [最大16ウィンドウ×2モデル]		
	2値面積計測	面積 [最大16ウィンドウ]		
	2値カウント計測	個数(最大3000個／ウィンドウ)、総面積 [最大4ウィンドウ]		
	2値ラベル計測	個数(最大128ラベル／ウィンドウ)、総面積、ラベル別面積、重心、 主軸角、フェレ径、周囲長、中点 [最大4ウィンドウ]		
	ポイント計測	2値(最大256ポイント)、平均濃度(最大128ポイント)		
	リード検査	リード個数、リード間距離(最大／最小)、リード幅(最大／最小)、 リード長(最大／最小) [最大16ウィンドウ]		
	BGA/CSP 検査	個数、総面積、ラベル別面積(最大／最小)、XYピッチ(最大／最小)、 XYフェレ径(最大／最小) [最大4ウィンドウ] (IV-S32MX/S33MXのみ)		
	複数位置計測	個数(最大128個)、一致度、XY座標(1点サーチ／1点エッジ点) [最大4ウィンドウ]		
	複数一致度検査	個数(最大128個)、一致度、XY座標、濃度(1点サーチ) [最大4ウィンドウ]		

※1 グレーサーチ時間はサーチエリア256×256画素、モデル64×64画素、圧縮3のとき

※2 部分画像読み出しにより可変

項 目		IV-S31MX	IV-S32MX	IV-S33MX
計測プログラム数		最大6計測／品種（計測0－カメラ1、計測0－カメラ2、計測1～4） （注）計測0は位置ずれ計測のみ		
ウィンドウ形状		矩形、円、楕円（2値面積、2値カウント、2値ラベル計測時） 多角形ウィンドウ（3～32角形：2値面積、2値カウント、 2値ラベル計測、BGA/CSP検査時）		
距離・角度計測		距離の計測（2点間／X座標間／Y座標間）、角度の計測（3点／2点水平 ／2点垂直）、補助点（中点／円中心／重心／2点通過直線／2直線交点）		
数値演算機能		四則演算、平方根、絶対値、TAN、ATAN、最大、最小、平均値、合計値		
NG画像メモリ機能		—	最大128画像（全画面8画像）	
カレンダー・タイマ		—	年・月・日・時・分	
その他の機能		計測時間表示、照度監視機能、クロスカーソル表示、日英表示切換、 運転画面ロック機能、メニュー表示「有／無」設定、画像表示変更（動画 ／静止画）、画像明るさ変更（明／暗）		
マイクロPC部	入力リレー	パラレル入力：8点（X0～X7）		
	出力リレー	パラレル出力：8点（Y0～Y7） 汎用シリアルI/F、コンピュータリンク：16点（Y0～Y15）		
	補助リレー	128点（C0～C127）、特殊領域18点（C110～C127）		
	タイマ	8点（TM0～TM7）、タイマ設定時間：0.01～9.99秒（ダウンタイマ）		
	カウンタ	8点（CN0～CN7）、カウンタ設定値：000～999（ダウンカウンタ）		
外部I/F	パラレルI/F	入力：8点、DC12/24V、約7mA（DC24V） 出力：9点、DC12/24V、最大100mA、FET出力		
	汎用シリアルI/F	RS232C／RS422（2.4～115.2kbps）		
	コンピュータリンク	シャープ、オムロン、三菱対応		
	USB	USBデバイスノード、12Mbps		
映像出力		1ch、EIA 525本、2：1インターレース		
カメラ接続台数		最大2台		
設定		リモート設定キー（IV-S30RK1）、IV用設計支援ソフト（IV-S30SP）		
計測開始入力	内部トリガ	CCDトリガ（CCDカメラ使用）		
	外部トリガ	トリガ入力（パラレルI/F）、汎用シリアルI/F、キートリガ（手動計測用）		
端子台	割込処理入力	1点：外部トリガ（X0）		
	入力	7点：品種切換（X1～4） 外部入力（X5～7）	7点：品種切換（X1～5） 外部入力（X6、7）	
	入力用コモン	1点：+または－コモン		
	出力	9点：READY 1点、ユーザー設定論理出力（Y0～Y7）8点		
	出力用コモン	1点：+または－コモン		
	電源	2点：DC+24V、0V		

第 2 章 運転／システム条件の設定

2-1 運転条件の設定

運転条件として下記項目を、品種番号別にそれぞれ[運転条件]メニューで設定します。

設定項目	参照ページ
モニタ出力	2・2
画像取込	2・4
メッセージ表示	2・5
パターン表示	2・6
2 値画像表示	2・7
θ 補正画像表示	2・8
運転メイン表示	2・9
判定変更表示	2・10
PCモニタ表示	2・11
スルー表示	2・11
拡張機能	2・12

■ 運転条件設定画面への入り方

運転画面でMAIN条件→品種別条件→品種00→運転条件を選択します。

静 C1 明

品種別条件選択

品種別条件

- 品種00
 - 運転条件
 - 画像補正
 - 計測条件(カメラ1)
 - 計測条件(カメラ2)
 - 総合数値演算条件
 - 総合出力条件
 - 品種別入出力
 - 品種別システム
 - 品種(新規)

- ① モニタ出力
- ② 画像取込
- ③ メッセージ表示
- ④ パターン表示
- ⑤ 2値画像表示
- ⑥ θ 補正画像表示
- ⑦ 運転メイン表示
- ⑧ 判定変更表示
- ⑨ PCモニタ表示
- ⑩ スルー表示
- ⑪ 拡張機能
- ⑫ クロスケール表示1
- ⑬ クロスケール座標
- ⑭ クロスケール表示2
- ⑮ クロスケール座標

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ホップアップ

「運転条件」画面が表示されます。

静 C1 明

運転条件	画面	保存
① モニタ出力	カメラ	
② 画像取込	部分	
③ メッセージ表示	有	(数値結果有)
④ パターン表示	有	
⑤ 2値画像表示	有	
⑥ θ 補正画像表示	有	
⑦ 運転メイン表示	有	
⑧ 判定変更表示	無	
⑨ PCモニタ表示	無	
⑩ スルー表示	無	
⑪ 拡張機能	無	

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

[1] モニタ出力

カメラを2台接続時、モニタ1台で2つのカメラの画面の表示切りかえ、および同時表示が可能です。

- ・ **設定内容**
計測実行時に取り込んだ画像について、運転画面に表示する状態を設定します。
- ・ **モニタ出力の切換**
切換方法には、運転条件の設定、外部よりのパラレル入力で切りかえの2つの方法があります。

運転条件	画面	保存	静	C1 明
①モニタ出力	カメラ1	→	カメラ1	
②画像取込	部分		カメラ2	
③メッセージ表示	有 (数値結果有)		カメラ1&2(上下)	
④パターン表示	有		カメラ1&2(左右)	
⑤2値画像表示	有			
⑥θ補正画像表示	有			
⑦運転メイン表示	有			
⑧判定変更表示	無			
⑨PCモニタ表示	無			
⑩スル表示	無			
⑪拡張機能	無			

IV-S33MXのとき表示

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

(1) 運転条件の設定によるモニタ出力の切換

[運転条件]画面の「①モニタ出力」を選択し、ポップアップメニューより選択します。


①モニタ出力	内容
カメラ1	画面全体にカメラ1の画像を表示します。
カメラ2	画面全体にカメラ2の画像を表示します。
カメラ1&2 (上下)	画面の上半分にカメラ1、下半分にカメラ2の画像を表示します。
カメラ1&2 (左右)	画面の左半分にカメラ1、右半分にカメラ2の画像を表示します。*

* IV-S33MXのとき

■ 運転画面の表示例

・ 全画面カメラ1

(①モニタ出力=「カメラ1」のとき)

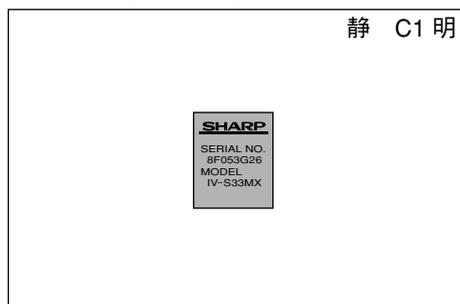


・ 全画面カメラ2

(①モニタ出力=「カメラ2」のとき)




・ 同時分割表示

(①モニタ出力=「カメラ1&2(上下)」のとき)

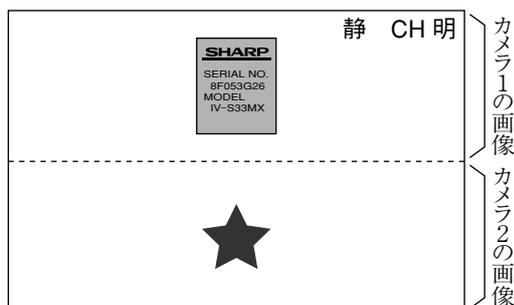

・ 同時分割表示

(①モニタ出力=「カメラ1&2(左右)」のとき)

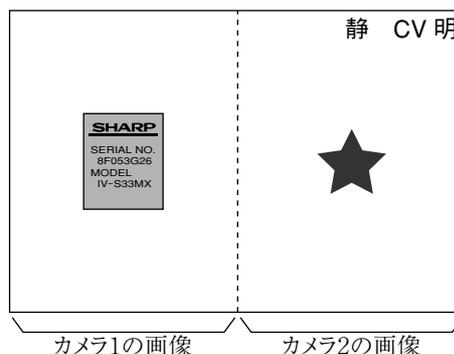


(2) パラレル入力による出力モニタ切換

運転画面で「MAIN条件」→「システム条件」→「入出力条件」を選択します。

「⑤パラレル入力X7」に上下キーでカーソルを合わせ、SETキーを押します。ポップアップメニューより「画像出力カメラ切換」でSETキーを押します。

 X7がOFF→ONするたびに毎に、カメラ表示が切り替わります。



※ IV-S33MXのときのみ

運転画面の表示例は、(1)のキー入力と同様です。

入出力条件	画面	条件	保存	静	C1明
①計測開始入力IF	ハ°	ラレル+汎用シリアル+USB			
②出力IF		無			
③品種手動切換		無			
④ハ°ラレル入力 X6		外部入力			
⑤ハ°ラレル入力 X7		画像出力カメラ切換			
⑥ストップ出力		無			
⑦READY ON		画像取込終了			

外部入力
画像出力カメラ切換
カメラ別計測
重ね合せ

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

[2] 画像取込

[運転条件]メニューの「画像取込」で、運転時に画像を取り込む範囲を設定します。


運転条件	画面	保存	静	C1	明
①モータ出力	カメラ				
②画像取込	部分	→ 部分			
③メッセージ表示	有 (数値結果有)				
④パターン表示	有				
⑤2値画像表示	有				
⑥θ補正画像表示	有				
⑦運転メソ表示	有				
⑧判定変更表示	無				
⑨PCモータ表示	無				
⑩スル表示	無				
⑪拡張機能	無				

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ファンクションメニュー

②画像取込	内 容
部分	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検査や計測に必要なライン分の画像を取り込みます。 ・ 「全画像」設定に比べ、処理時間を短縮できます。 注：IV-S33MXのとき、カメラ選択を「EIA」に選択時には、「部分」を設定できません。
全	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検査や計測対象となるウィンドウ設定に関係無く、全画像を取り込みます。 ・ 検査や計測対象となるウィンドウ以外の画像をモニタする場合に使用します。
無	<ul style="list-style-type: none"> ・ 運転時に画像を取り込まず、表示中の画像で計測を実行します。 ・ パソコンからIV-S30に転送した画像設定画面で取り込んだ画像にて、計測を実行する場合等に使用します。


■ 取込時間の比較例

- ・ 「全」に設定時
 - IV-S33MX
 - 16.7ms (高速カメラでフルモード時)
 - 8.3ms (高速カメラでハーフモード時)
 - 33.3ms (標準カメラ)
 - IV-S31MX/S32MX
 - 33.3ms (標準カメラ)

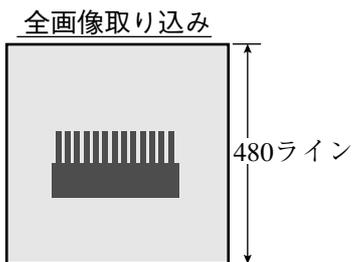

・ 画像取込モード(フル/ハーフモード)
⇒ 2・20ページ参照

- ・ 「部分」に設定時(取込ライン数=240の場合)
 - IV-S33MX
 - 8.3ms (高速カメラでフルモード時)※
 - 4.2ms (高速カメラでハーフモード時)※
 - 12.5ms (高速カメラでフル+ハーフモード時)※
 - 16.6ms (標準カメラ)
 - IV-S31MX/S32MX
 - 16.6ms (標準カメラ)

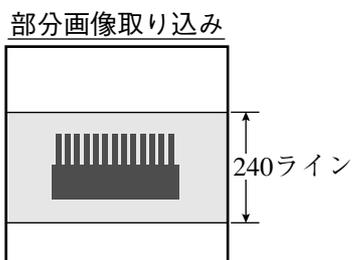

※ 部分画像の位置により、取込時間が変わります。(上記の場合、最大0.4ms)

[3] メッセージ表示

運転画面にメッセージ表示の「有/無」を選択します。

メッセージ表示	内 容
有(数値結果有)	すべてを表示します。
有(数値結果無)	数値結果の表示欄以外を表示します。
無	メッセージの表示はありません。

処理時間は「無」に設定すると短くなります。
 処理時間：有(数値結果有) > 有(数値結果無) > 無


運転条件	画面	保存	静	C1	明
①モタ出力	かた1				
②画像取込	部分				
③メッセージ表示	有(数値結果有)				
④ボタン表示	有				
⑤2値画像表示	有				
⑥θ補正画像表示	有				
⑦運転マシ表示	有				
⑧判定変更表示	無				
⑨PCモタ表示	無				
⑩スル表示	無				
⑪拡張機能	無				

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ファンクションメニュー

2


■ 表示例

・有(数値結果有)に設定時

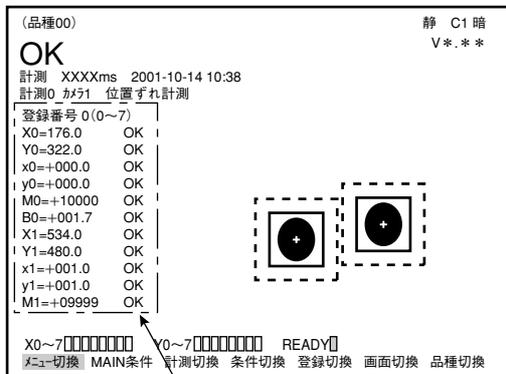


SELキーで消去できます。

・有(数値結果無)に設定時

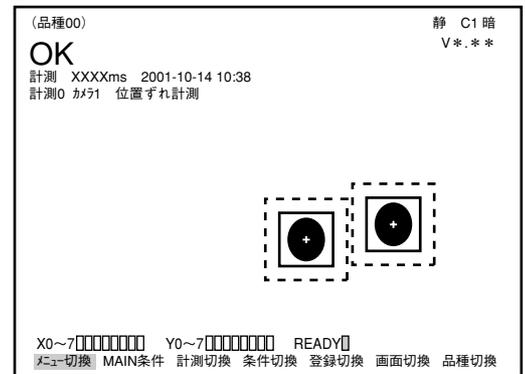


・無に設定時

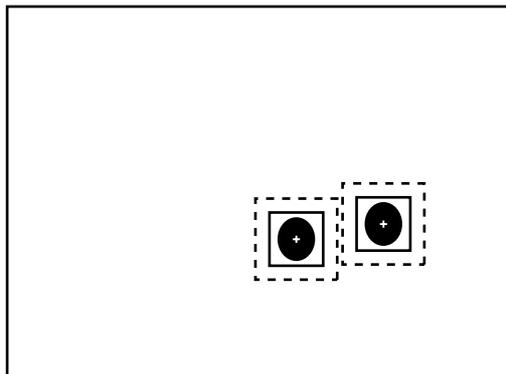

メニューバーが消えます。

SETキーを押す

ESCキーを押す

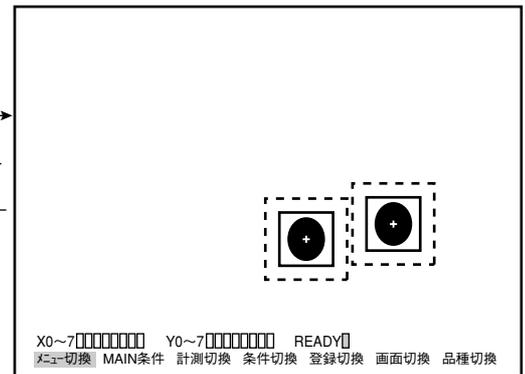

メニューバーが表示されます。

[4] パターン表示

運転画面に表示する画像上のパターン(ウインドウ等の実線、点線の矩形)表示の「有／無」を選択します。

注：モニタ出力(2・2ページ)を、「カメラ1&2(上下／左右)」または、「カメラ1&NG画(上下／左右)」に設定時には、パターン表示を設定できません。


パターン表示	内 容
有	画像上に検出エリア、サーチエリアの矩形などのパターンを表示します。
無	運転画面にパターンを表示しません。

運転条件	画面	保存	静	C1	明
①モニタ出力	カメラ				
②画像取込	部分				
③メッセージ表示	有 (数値結果有)				
④パターン表示	有	→	有	無	
⑤2値画像表示	有				
⑥θ補正画像表示	有				
⑦運転メソ表示	有				
⑧判定変更表示	無				
⑨PCモニタ表示	無				
⑩スル表示	無				
⑪拡張機能	無				


SET=有無選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

■ 表示例

・パターン表示を「有」に設定時

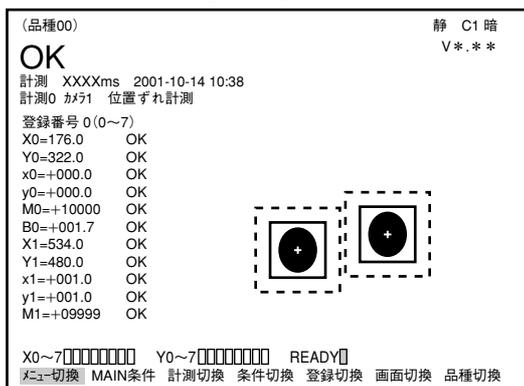

・パターン表示を「無」に設定時

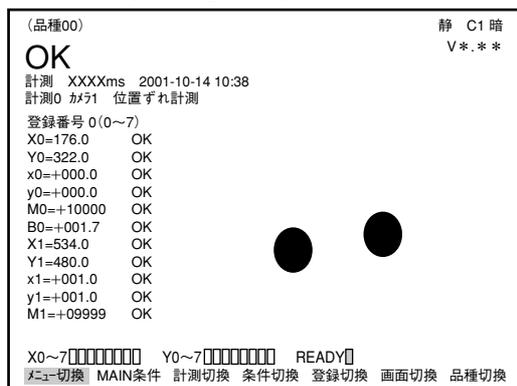

[5] 2 値画像表示

運転画面に2値画像を表示するか、しないかを選択します。

注：モニタ出力(2・2ページ)を、「カメラ1&2(上下/左右)」または、「カメラ1&NG画(上下/左右)」に設定時には、2値画像表示を設定できません。


- ・ 「④パターン表示」を「無」に設定時には、2値画像表示設定は表示されません。

2値画像表示	内 容
有	運転画面に2値画像を表示します。
無	〃 を表示しません。


運転条件	画面	保存	静 C1 明
① モニタ出力	カメラ		
② 画像取込	部分		
③ メッセージ表示	有 (数値結果有)		
④ パターン表示	有		
⑤ 2値画像表示	有 →	有	
⑥ θ 補正画像表示	有		
⑦ 運転メニュー表示	有		
⑧ 判定変更表示	無		
⑨ PCデータ表示	無		
⑩ ｽｰ表示	無		
⑪ 拡張機能	無		

SET=有無選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

・ 2 値画像表示を「有」に設定時

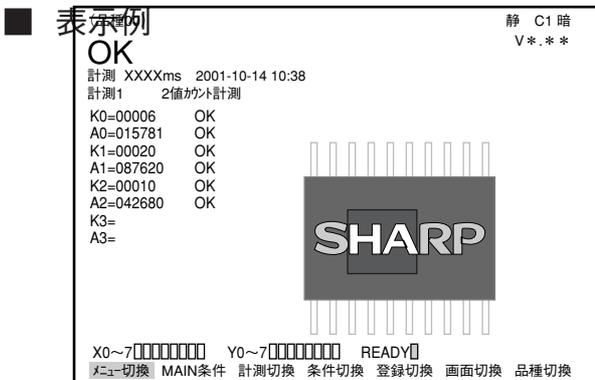

・ 2 値画像表示を「無」に設定時

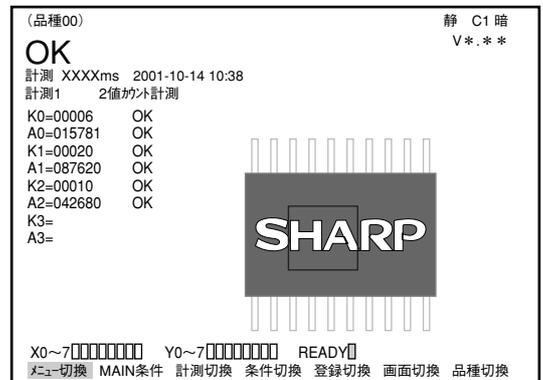

[6] θ 補正画像表示


運転画面に θ 補正した計測画像を表示するか、しないかを選択します。

θ 補正画像表示	内 容
有	運転画面に θ 補正した計測画像を表示します。
無	運転画面に θ 補正しないで計測画像を表示します。

運転条件	画面	保存	静	C1 明
①モニタ出力	カメラ			
②画像取込	部分			
③メッセージ表示	有 (数値結果有)			
④パターン表示	有			
⑤2値画像表示	有			
⑥ θ 補正画像表示	有	有		
⑦運転メソ表示	有			
⑧判定変更表示	無			
⑨PCモニタ表示	無			
⑩スル表示	無			
⑪拡張機能	無			

SET=有無選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

■ 表示例

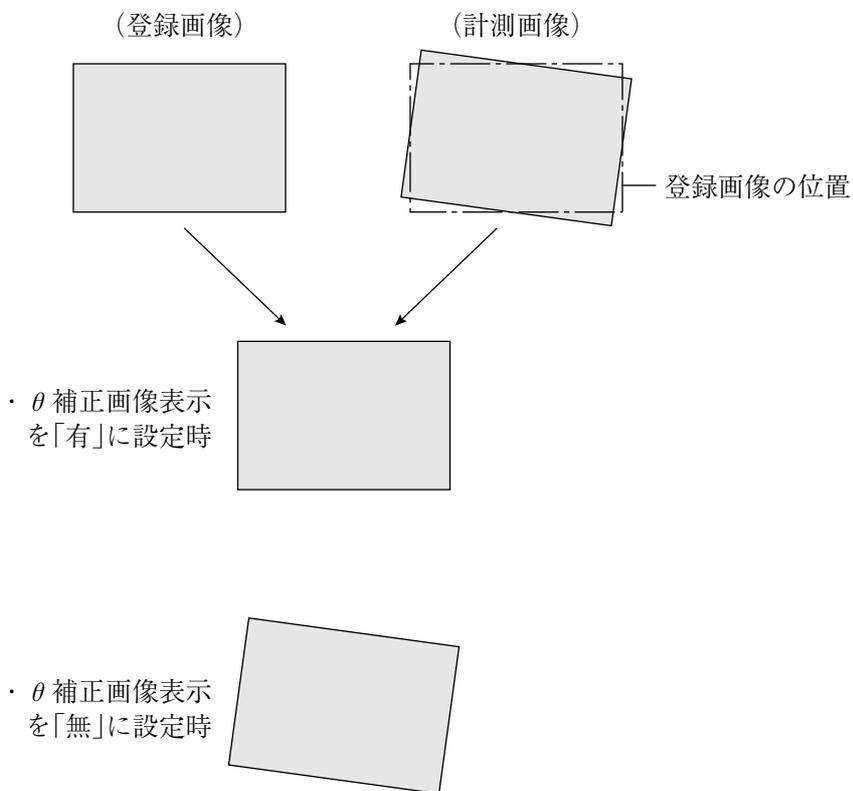

[7] 運転メイン表示

運転画面上に他の画面(判定変更表示、PCモニタ表示)を表示する設定をした場合、他の画面表示から運転画面に戻ることができるようにするために設定します。「運転条件」画面で「⑦運転メイン表示」を「有」に設定すると、運転メイン画面を表示できます。

注：他の画面表示(判定変更表示、PCモニタ表示)を「有」に設定した場合は必ず運転メイン表示を「有」にして下さい。

運転条件	画面	保存	静	C1	明
①モニタ出力	カメラ				
②画像取込	部分				
③メッセージ表示	有 (数値結果有)				
④パターン表示	有				
⑤2値画像表示	有				
⑥θ補正画像表示	有				
⑦運転メイン表示	有	有			
⑧判定変更表示	無				
⑨PCモニタ表示	無				
⑩ｽｰ表示	無				
⑪拡張機能	無				

SET=有無選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

TRG/BRTキーを押して、上部ファンクションメニューに移動し、画面を選択してSETキーを押し、ポップアップメニューから「運転」を選択します。

運転条件	画面	保存	静	C1	明
①モニタ出力	カメラ				
②画像取込	部分				
③メッセージ表示	有 (数値結果有)				
④パターン表示	有				
⑤2値画像表示	有				
⑥θ補正画像表示	有				
⑦運転メイン表示	有				
⑧判定変更表示	有				
⑨PCモニタ表示	有				
⑩ｽｰ表示	無				
⑪拡張機能	無				

運転
MAIN
選択
戻る

運転画面の下位メニューから「画面切換」を選択し、SETキーを押すと画面右下に「運転メイン」と表示されます。SETキーを押すと、中央の表示が他の画面(判定変更表示、PCモニタ表示)から運転画面表示に切り換わります。

(品種00)AREA1 動 C1 暗 ○
V*.**
C1=002.2 OK
C2=100.0 OK

OK
計測 XXXXms 2001-10-14 10:38
計測0 カメラ 位置ずれ計測

運転メイン
PCモニタ
PCモニタ2

X0~7 □□□□□□ Y0~7 □□□□□□ READY ■
メニュー切換 MAIN条件 計測切換 条件切換 登録切換 画面切換 品種切換

[8] 判定変更表示

運転画面上に判定条件変更メニューを表示できるかどうかを設定します。

運転条件画面で「⑧判定条件変更表示」を選択し「有」を選択します。

2

運転条件	画面	保存	静	C1	明
①モータ出力	カメラ				
②画像取込	部分				
③メッセージ表示	有 (数値結果有)				
④パターンの表示	有				
⑤2値画像表示	有				
⑥θ補正画像表示	有				
⑦運転メイン表示	有				
⑧判定変更表示	有	有			
⑨PCデータ表示	無				
⑩スル表示	無				
⑪拡張機能	無				

SET=有無選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

TRG/BRTキーを押して、上部ファンクションメニューに移動し、画面を選択してSETキーを押し、ポップアップメニューから「運転」を選択します。

運転条件	画面	保存	静	C1	明
①モータ出力	カメラ				
②画像取込	部分				
③メッセージ表示	有 (数値結果有)				
④パターンの表示	有				
⑤2値画像表示	有				
⑥θ補正画像表示	有				
⑦運転メイン表示	有				
⑧判定変更表示	有				
⑨PCデータ表示	有				
⑩スル表示	無				
⑪拡張機能	無				

運転
MAIN
選択
戻る

運転画面の下位メニューから「画面切換」を選択し、SETキーを押すと画面右下に「判定条件変更」と表示されます。SETキーを押すと、中央に判定条件変更メニューが表示されます。

- ・ SETキーを押すと、「運転中判定条件変更メニュー」にカーソルが移動し、判定条件の設定値を変更できます。
- ・ 「運転中判定条件変更メニュー」以外の表示は、メイン画面と同様です。

(品種00) 静 C1 暗

計測 0000ms 2001-10-14 10:38
計測0 カメラ 位置ずれ計測

運転中判定条件変更メニューの表示


判定条件変更
PCデータ
PCデータ2

X0~7 □□□□□□ Y0~7 □□□□□□ READY ■
メニュー切換 MAIN条件 計測切換 条件切換 登録切換 画面切換 品種切換

[9] PCモニタ表示

運転画面でPCモニタ変更の表示、「有／無」を選択します。「運転条件」画面で「⑨PCモニタ表示」を「有」に設定するとPCモニタ画面を表示できます。

運転画面にて、メニューバーの「画面切換」で、上下キーにより「PCモニタ」画面を表示できます。

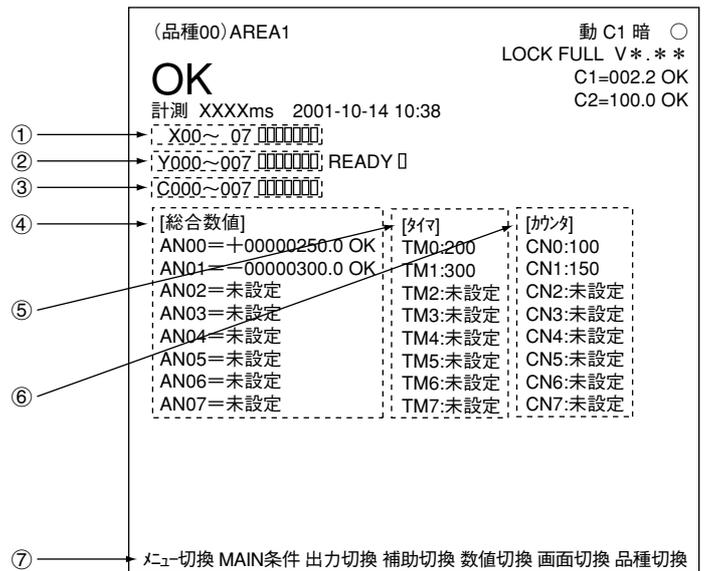

- ① 入力リレー (X00~X07) のON (■)、OFF (□) が表示されます。
- ② 出力リレー (Y00~Y15) のON (■)、OFF (□) が表示されます。
- ③ 補助リレー (C000~C127) のON (■)、OFF (□) が表示されます。
- ④ 総合数値演算の結果 (AN00~AN15) が表示されます。
- ⑤ タイマの現在値が表示されます。
- ⑥ カウンタの現在値が表示されます。
- ⑦ メニューバー

メニューバー	内 容
出力切換	上下キーで出力リレーアドレス (Y00~Y15) を切り換えます。(8点単位)
補助切換	上下キーで補助リレーアドレス (C000~C127) を切り換えます。(8点単位)
数値切換	上下キーで総合数値演算の登録番号 (AN00~AN15) を切り換えます。(8点単位)

他の表示は運転画面と同様です。⇨ 1・10⁶ -ジ 参照

[10] スルー表示

運転画面で計測を実行可能な画像状態(静画/動画)を選択します。

スルー表示	内 容
無	計測は静画状態で実行可能です。
有	計測は動画状態でも実行可能です。

運転条件	画面	保存	静	C1 明
① モータ出力	カラー			
② 画像取込	部分			
③ メッセージ表示	有 (数値結果有)			
④ パターン表示	有			
⑤ 2値画像表示	有			
⑥ θ 補正画像表示	有			
⑦ 運転アイコン表示	有			
⑧ 判定変更表示	無			
⑨ PCモニタ表示	無			
⑩ スルー表示	有		有	
⑪ 拡張機能	無		無	

SET=有無選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

[11] 拡張機能

拡張機能として、クロスカーソル表示と手動計測があります。


(1) クロスカーソル表示

任意の位置にクロスカーソルを表示できます。

- ・ 「1」は16画素ライン、「2」はフルラインです。
- ・ クロスカーソル中心の初期座標は(256,240)です。

■ 操作手順

1. [運転条件]画面で、[①拡張機能]に上下キーでSETします。
2. ポップアップメニューで[クロスカーソル表示]にSETします。
3. 「②クロスカーソル表示1」で「1または2」にSETします。
4. 「③クロスカーソル座標」を選択し、SETキーを押して設定画面に入り、上下左右キーでクロスカーソルを移動します。(1画素単位)
5. 位置が確定するとSETキーを押します。

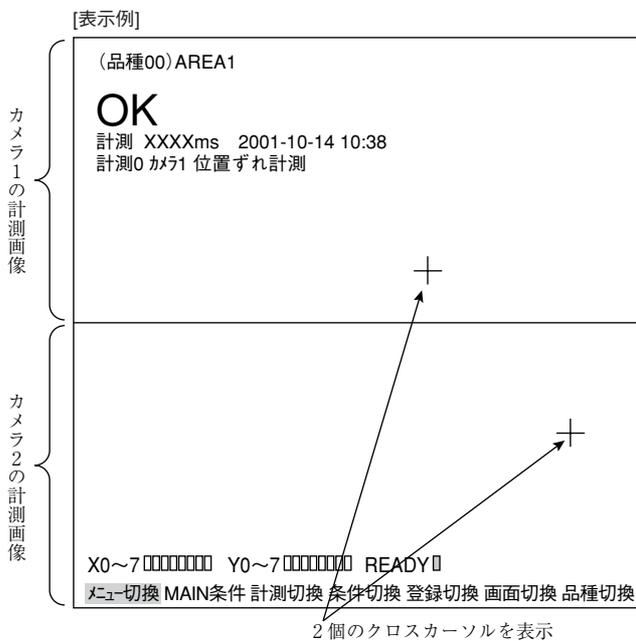

「④クロスカーソル表示2」のカーソルと併用すると、カメラ1&2のモニタ出力時でも、2個のクロスカーソルを表示可能です。

運転条件	画面	保存	静	C1 明
①モータ出力	カメラ1			
②画像取込	部分			
③メッセージ表示	有 (数値結果有)			
④ボタン表示	有			
⑤2値画像表示	有			
⑥θ補正画像表示	有			
⑦運転メイン表示	有			
⑧判定変更表示	無			
⑨PCモータ表示	無			
⑩スル表示	無			
⑪拡張機能	クロスカーソル表示			
⑫クロスカーソル表示1	1	1		
⑬クロスカーソル座標	設定(256,240)	2		
⑭クロスカーソル表示2	無			

無
クロスカーソル表示
手動計測


SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

(2) 手動計測


運転メイン画面にて手動で検出した2点間の距離／X座標間距離／Y座標間距離を計測できます。

■ 操作手順


1. [運転条件]画面で、「⑪拡張機能」に上下キーで選択しSETキーを押します。
2. ポップアップメニューで「手動計測」を選択しSETキーを押します。

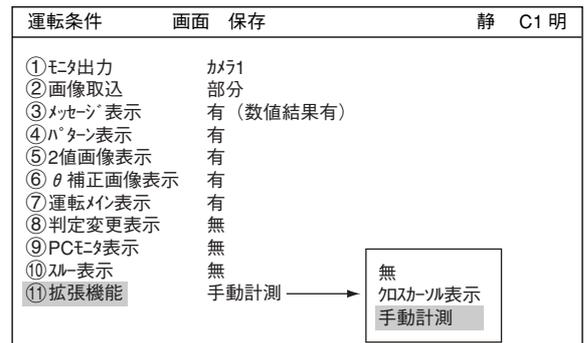

3. TRG/BRTキーで上部ファンクションメニューに移り、「画面」にカーソルを合わせてSETキーを押します。「運転」でSETキーを押し、「運転画面」に戻ります。

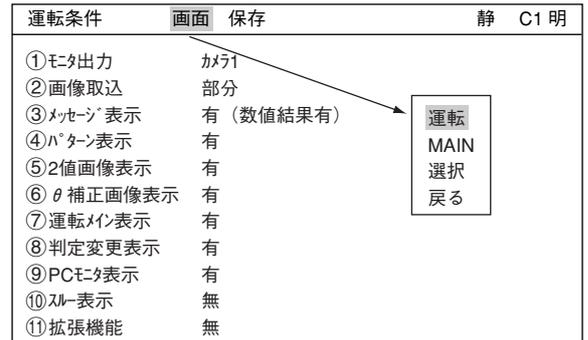

4. [メニュー切換]でSETキーを押し、メニュー画面を切り換えます。左右キーで[手動計測]を選択し、SETキーを押します。
5. 手動計測のメニュー項目が表示されます。
6. 上下キーで、「①カーソル1座標」または「②カーソル2座標」を選択し、SETキーを押します。
7. 上下左右キーで、カーソル1または2を移動します。(1画素単位)
 ⇨ 各座標とも2点間距離、X座標間距離、Y座標間距離もリアルタイムに表示されます。
8. 位置が確定するとSETキーを押します。
9. 操作が終了すると、ESCキーを押します。
 ⇨ 手動計測のメニュー項目が消えます。

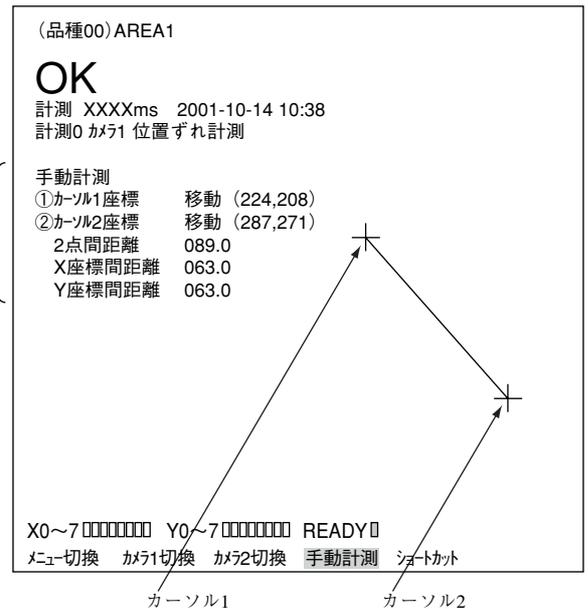

2-2 システム条件の設定

コントローラのシステム条件として、下記項目を[システム条件]メニューで設定できます。

■ 設定項目

- ・ 入出力条件
- ・ 通信設定
- ・ コンピュータリンク
- ・ ゲイン・オフセット
- ・ 時刻
- ・ カメラ設定

■ 下記項目は他章を参照願います。




- ・ 入出力条件 ⇨ 第17章
- ・ 通信設定 ⇨ 第18章
- ・ コンピュータリンク ⇨ 第19章

[1] 品種番号の手動切換

運転画面で、品種番号(IV-S32MX/S33MX:0~31,IV-S31MX:00~15)の切換を、手動(リモート設定キー)により行えます。(品種とは、計測を行う対象物の種類です。)

MAIN画面→システム条件→入出力条件から「③品種手動切換」を選択し、ポップアップメニューより「有/無」を選択します。

品種手動切換	内 容
有	運転画面で品種切換を手動で行えます。 注：品種手動切換を「有」に設定すると、外部インターフェイス(パラレルI/O、汎用シリアルIF)による品種切換はできません。
無	運転画面で品種切換を手動では行えません。

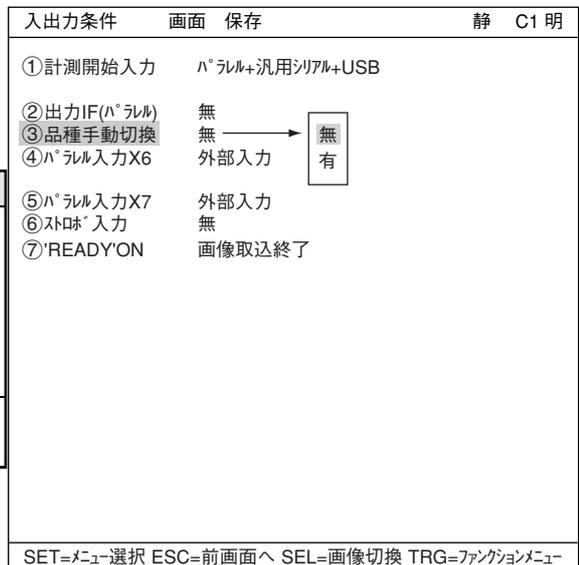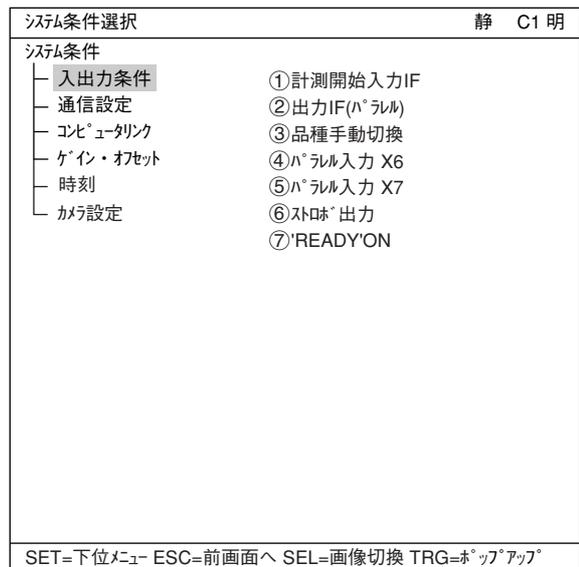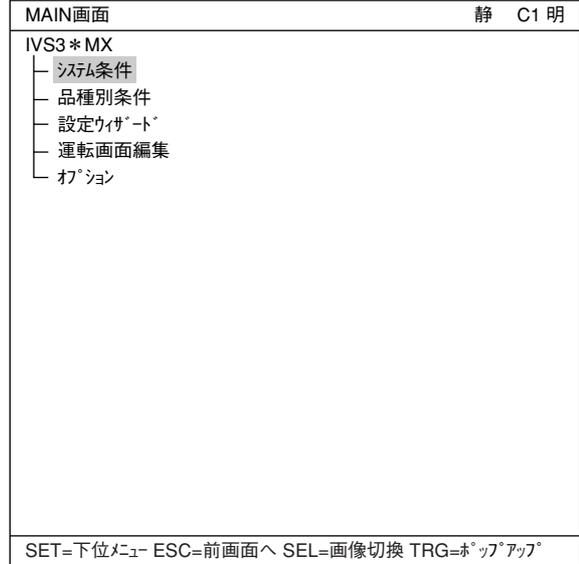

[2] ゲイン／オフセット調整

IV-S30のゲイン／オフセット調整は、当社のサービスマンが行いますので、お客様は操作しないでください。

調整内容を参考として以下に記載します。

通常、CCDカメラからの画像は、最適に写るようにレンズの絞りなど光学系の調整で十分ですが、より微調整するため、IV-S30にはカメラ1／カメラ2の映像信号のオフセットとゲインおよび外部に接続するモニタ画面のコントラストを調節する機能があります。

- ・ 調整方法は画面表示で確認しながら行います。
- ・ 画像状態はスルー固定です。

・ 設定方法

MAIN画面→システム条件→ゲイン・オフセットを選択すると下のようなメッセージが表示されます。

設定を変更すると、機能を損なう恐れがあります。変更しますか？
(YES=SET, NO=ESC)

ゲイン・オフセット	画面	条件	保存	静	C1明
①オフセット (カメラ1)	+	-(↓)	(026)		
②ゲイン (カメラ1)	+	-(↓)	(245)		
③オフセット (カメラ2)	+	-(↓)	(026)		
④ゲイン (カメラ2)	+	-(↓)	(245)		
⑤コントラスト (モニタ)	+	-(↓)	(055)		

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

SETキーを押すと、右記の「ゲイン・オフセット」画面が表示されます。

ゲイン・オフセット	調整(選択)内容
①オフセット(カメラ1)	カメラ1のオフセットを上下キーで調整します。 ・ CCDカメラからの映像信号の振幅はそのまま、信号レベル全体をシフトします。オフセット数値が上がれば画面全体が白っぽくなります。
②ゲイン(カメラ1)	カメラ1のゲインを上下キーで調整します。 ・ CCDカメラからの映像信号の振幅を変えます。ゲイン数値が小さくなれば画面が薄くなり、数値が大きくなれば画面が濃くなります。
③オフセット(カメラ2)	カメラ2のオフセットを上下キーで調整します。 ・ 調整内容は①と同じです。
④ゲイン(カメラ2)	カメラ2のゲインを上下キーで調整します。 ・ 調整内容は②と同じです。
⑤コントラスト(モニタ)	モニタのコントラストを上下キーで調整します。 ・ モニタへの映像信号の大きさを調節します。 コントラスト数値が大きくなれば画面の明暗が強くなります。

[3] 時刻設定 (IV-S32MX/S33MX)

コントローラがIV-S32MX/S33MXのとき、モニタ画面に表示する時刻を設定変更できます。
出荷時、IV-S30は日本の標準時刻と合っていますが、時刻表示が合っていなかった場合調整してください。

■ 操作手順

1. 「システム条件」で上下キーで「時刻」を選択しSETキーを押します。
2. 左右キーで「年／月／日／時／分」を選択し、上下キーで各数値を設定します。
年=1999～2098
月=01～12
日=01～31
時=00～23
分=00～59
3. SETキーを押すと、時刻が設定されて計時を開始します。

時刻	画面	条件	保存	静	C1	暗
①時刻	2001年10月24日15時29分					

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

2-3 カメラ設定

[1] カメラ選択 (IV-S32MX/S33MX)

コントローラ(IV-S31MX/S32MX/S33MX)に接続できるカメラは次の通りです。

コントローラ	接続可能なカメラ
IV-S31MX	IV-S30C1 (標準カメラ)
IV-S32MX	IV-S30C2 (超小型カメラ)
IV-S33MX	IV-S30C1 (標準カメラ) IV-S30C2 (超小型カメラ)
	IV-S30C3 (高速カメラ) IV-S30C4 (超小型高速カメラ)
	EIAカメラ (市販品)

注：標準カメラ(IV-S30C1/C2)、高速カメラ(IV-S30C3/C4)、市販EIAカメラは混在使用できません。

- IV-S31MX/S32MXの場合


IV-S31MX/S32MXに接続できるカメラは標準カメラ(IV-S30C1/C2)のみで、接続カメラ(種類)に関する設定はありません。

- IV-S33MXの場合

IV-S33MXに接続できるカメラは標準カメラ(IV-S30C1/C2)、高速カメラ(IV-S30C3/C4)、市販EIAカメラです。この接続カメラの種類によって、カメラ選択(カメラ同期、画像取込モード)を、[システム条件]画面の「カメラ設定」で設定します。

■ 操作手順

1. 「システム条件」画面で、上下キーで「カメラ設定」を選択し、SETキーを押します。
2. ポップアップメニューで「標準」、「高速」、「EIA」のうち使用するカメラを選択します。

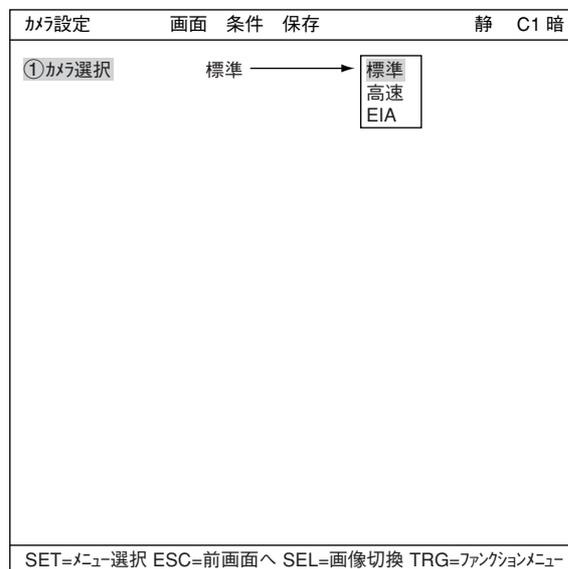

接続カメラ		IV-S30C1(標準) IV-S30C2(超小型)	IV-S30C3(高速) IV-S30C4(超小型高速)	EIAカメラ(市販品)
カメラ設定 (システム条件)	カメラ選択	標準	高速	EIA
	カメラ同期 ⇒2・19ページ参照	——	——	外部同期 または内部同期
	画像取込モード ⇒2・18ページ参照	——	フルまたはハーフ、 フル+ハーフ	フルまたはハーフ

[2] 画像取込モード (IV-S33MX)


コントローラがIV-S33MXのとき、高速カメラ (IV-S30C3/C4) および市販EIAカメラを使用時には、画像取込モードを設定します。

画像取込モード	内 容
フル	画像の全ラインを取り込みます。
ハーフ	画像の奇数ラインのみを取り込みます。
※ フル+ハーフ	部分画像で、計測対象ラインがフルモード、それ以外がハーフモードになります。

※「フル+ハーフ」は、カメラ選択が「高速」時のみ設定できます。


■ 画像取込時間の比較例

① 標準カメラを使用し、部分画像は50% (240/480ライン)とした場合

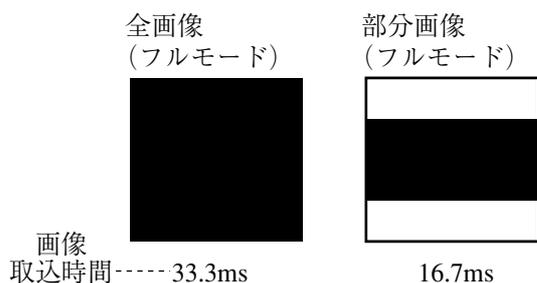

・ 全画像、部分画像について ⇨ 2・4ページ参照

② 高速カメラを使用し、部分画像は50% (240/480ライン)とした場合

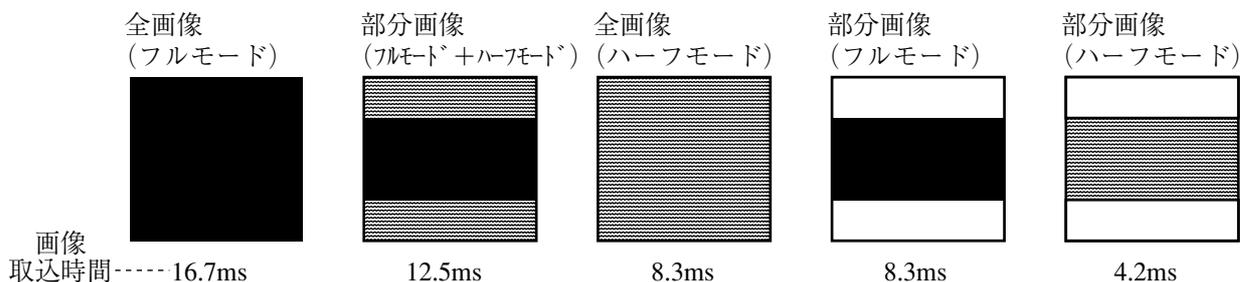

■ 画像取込モードの処理内容

画像取込モード	フル	フル+ハーフ	ハーフ
画像取込	・ 指定ラインを転送	・ フルモードエリアのみを転送	・ 指定間引きラインを補間転送 ・ 偶数ラインの画像は、奇数ラインの画像で補間します。
設定画面の処理	・ 取込ラインの全エリアをフルモードに設定	・ 取込ラインの全エリアをフルモードに設定	・ 取込ラインの全エリアをハーフモードに設定
運転 → 設定画面時の処理	—————	・ ハーフモードエリアを消去	—————

[3] カメラ同期 (IV-S33MX)

コントローラがIV-S33MXで市販EIAカメラを使用時には、カメラ同期(内部同期／外部同期)を設定します。

(1) 内部／外部同期の内容

① 内部同期

CCDの画像取込タイミングを全てカメラ内部で行い、自動的に画像を取り込むモードです。

- ・ IV-S33MXへの画像取込は、IV-S33MXからトリガを掛けた後、カメラが先頭のラインを取り込むのを待って行います。このため、「カメラの同期期間+モニタ出力の同期期間」により、シャッター時間にバラツキ(最大：33.3+16.6ms)が発生します。
- ・ カメラ2台を接続した場合、カメラ1とカメラ2の同時シャッターを掛けることができないため、上記バラツキが両方のカメラで発生します。

② 外部同期

シャッター速度、トリガタイミングをIV-S33MXから指示して、画像を取り込むモードです。内部／外部同期のタイムチャートは次ページを参照願います。

● 外部同期／内部同期の処理

	内部同期	外部同期
シャッター時間	カメラの設定により固定	IV-S33MXより設定可能
シャッター速度	・「カメラの同期期間+モニタ出力の同期期間」のバラツキが発生する。 (カメラ1台で最大49.9ms)	固定値(シャッター速度による) ・シャッター速度が1/120のとき8.3ms ・設定範囲はカメラにより異なる

● 推奨カメラのシャッター速度

推奨カメラ		ソニー(株)製XC-75	東京電子工業(株)製CS8320B
シャッター速度	内部同期のとき (カメラ本体で設定)	1/125、1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000	1/125、1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000
	外部同期のとき	1/100～1/1600	1/125～1/1500

(2) EIAカメラとIV-S30EA1、IV-S33MXの設定

EIAカメラ(市販品)とカメラコンバータ(IV-S30EA1)、コントローラ(IV-S33MX)に内部／外部同期を設定します。

項目	設定内容		参照
	内部同期モードで使用時	外部同期モードで使用時	
EIAカメラ(市販品)	「内部同期モード」に設定する	「外部同期モード」に設定する	※1
IV-S30EA1のモードスイッチ(MODE)	「INT」に設定する	「EXT」に設定する	※2
IV-S33MXのカメラ設定(システム条件)	カメラ選択を「EIA」、カメラ同期を「内部同期」に設定する	カメラ選択を「EIA」、カメラ同期を「外部同期」に設定する	2・19ページ


※1 例として、東京電子工業(株)製CS8320Bの設定を示します。

機能 [ディップスイッチSW4]	内部同期で使用時	外部同期で使用時
ガンマ補正 [1]	OFF	OFF
CCD蓄積モード [2]	OFF(フレーム蓄積)	ON(フィールド蓄積)
リスタート・リセット [3]	OFF	ON
スペシャルシャッタ [4]	OFF	ON
VD出力/FLD出力 [6]	OFF(VD出力)	OFF(VD出力)


※2 IV-S30(IV-S31MX/S32MX/S33MX)ユーザーズマニュアル(導入・ハード編)を参照願います。

(3) タイムチャート

■ 内部同期

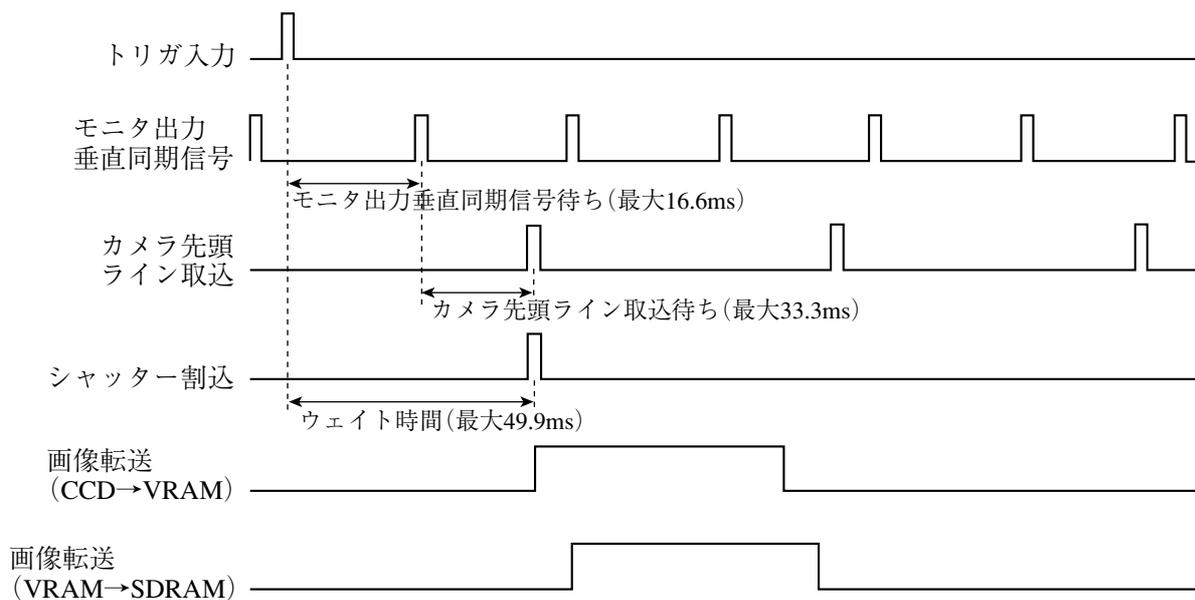

■ 外部同期

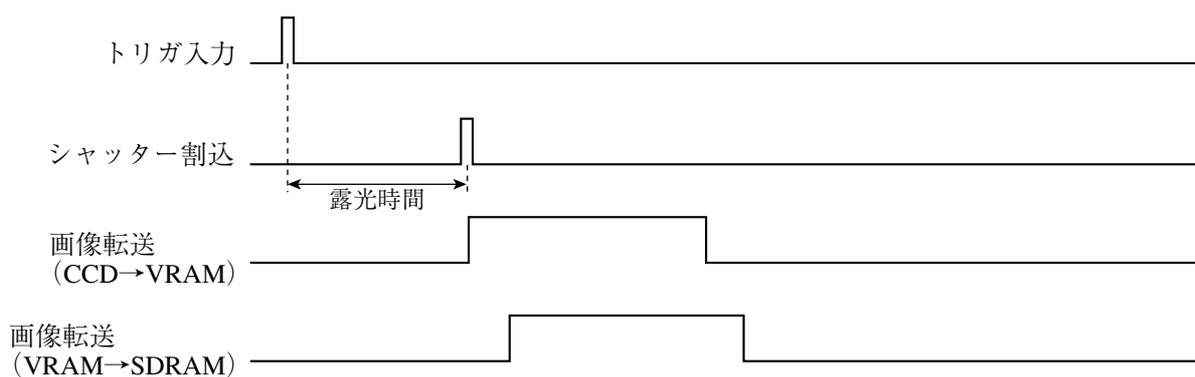


注：EIAカメラを使用時には、カメラの性質上、最下位ライン(479ライン)を正常に取り込みできないことがあります。


2-4 運転画面編集

IV-S30では、運転画面の表示を変更することができます。文字ブロックの移動、拡大、縮小、非表示を行うことができます。

1. 運転画面で「MAIN条件」にカーソルを合わせ、SETキーを押します。
2. 「MAIN画面」で「運転画面編集」にカーソルを合わせ、SETキーを押します。

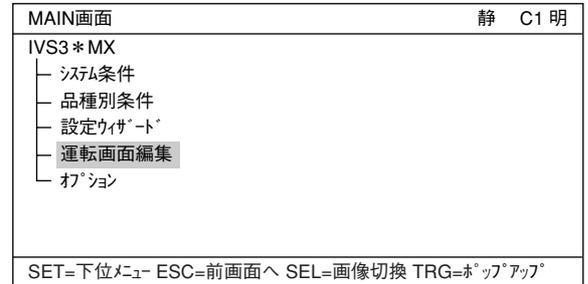

3. 運転画面が表示されます。上下キーで変更したい文字ブロックにカーソルを合わせ、SETキーを押します。ポップアップメニューが表示され、移動、拡大、縮小、非表示を選択することができます(移動はステップ単位の移動です)。(この例では「OK」という文字ブロックを選択しています)

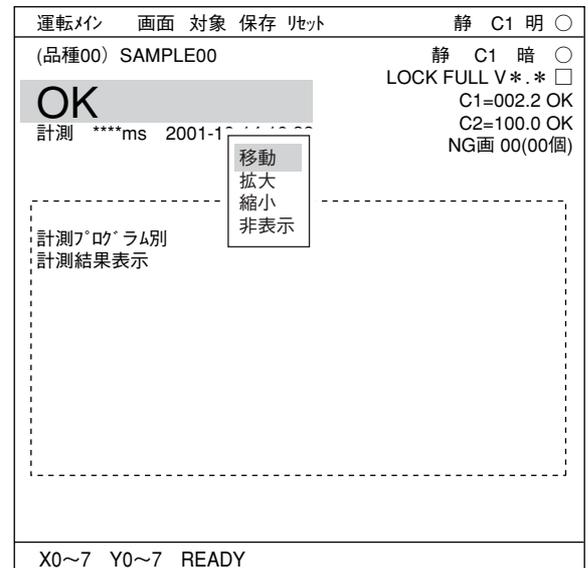

- ・ **移動**
SETキーで「移動」を選択すると、反転した文字ブロックを上下左右キーで移動させることができます(移動はステップ単位の移動です)。移動場所が決定したらもう一度SETキーを押します。
注：最後にSETキーを押さないと移動は実行されません。

- ・ **拡大・縮小**
「拡大・縮小」にカーソルを合わせ、SETキーを押すと、反転した文字ブロックが拡大、または縮小します。(大きさは拡大↔標準、縮小↔標準の2段階です)

- ・ **非表示**
「非表示」にカーソルを合わせ、SETキーを押すと、反転した文字ブロックが消えます。もう一度選択すると、ポップアップメニューは「表示」に変わっており、これを選択すると表示することができます。

2-5 オプション

IV-S30ではオプションから計測設定初期化や自己診断を行なうことができます。

設定方法

- 1) 「MAIN画面」→「オプション」で「オプション」画面を表示させます。

MAIN画面	静	C1明
IVS3*MX		
└ システム条件		
└ 品種別条件		
└ 設定リザルト		
└ 運転画面編集		
└ オプション		

- 2) オプション画面が表示されますので、「①初期化」または「②自己診断」を選択します。

オプション	画面	保存	静	C1明
①初期化	全初期化	RAM初期化	NG画初期化	
②自己診断	実行			

↑
IV-S32MX/S33MXのとき表示

① 初期化

全初期化(FROMとRAM両方の初期化)、RAM初期化、NG画初期化(IV-S32MX/S33MXのとき)のいずれかを選ぶと以下のメッセージが表示されます。

- ①メモリ初期化?(YES=[SET],NO=[ESC])

SETキーを押して初期化を実行すると、以下のようなバーが表示され、初期化の実行状況を表示します。

	初期化中
基準画像	■ ■
システム・入出力	■
品種別条件	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □

初期化が終了すると、「初期化中」の表示が「初期化終了」に変わります。

② 自己診断

「②自己診断」を実行し、SETキーを2度押すと自己診断を実行し、数秒後に右のような診断結果を表示します。診断の結果、正常ならばOK、異常ならばNGが表示されます。

診断が終了すると、「診断中」の表示が「診断終了」に変わります。

オプション	画面	保存	静	C1明
①初期化	全初期化	RAM初期化	NG画初期化	
②自己診断	実行			
	診断中			
VRAM	OK			
SDRAM	OK			
TIME	OK			
品種条件	OK			
基準画像	OK			
ブートプログラム	OK			
システムプログラム	OK			
SET=実行 ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ファンクションメニュー				

診断が終わると「診断終了」にかわる


第 3 章 計 測 条 件 の 設 定

3-1 概要

計測条件は、「品種別条件」メニューで品種番号別に設定します。

登録可能品種番号


IV-S31MX	0～15
IV-S32MX	0～31
IV-S33MX	

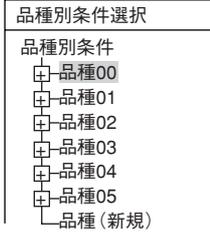

■ 設定画面への入り方

MAIN画面で「品種別条件」にカーソルを移動してSETキーを押すと、「品種別条件選択」画面が表示されます。「品種00」→「計測条件(カメラ1)」→「計測0」または「計測(新規)」を選択します。


注：「計測0」は位置ずれ計測専用です。

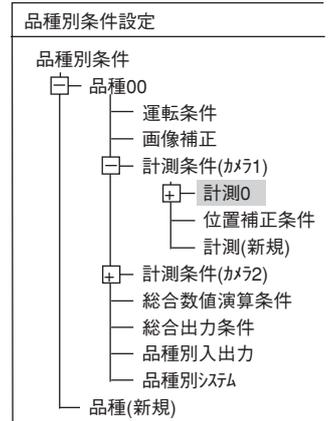

「①計測選択」のポップアップメニューから計測プログラムを選択し、「計測条件」設定画面に入ります。


⇒ 詳しくは「導入・ハード編、第8章：ツリーメニューによる設定例」参照

留意：新規計測プログラムは計測01～04を選択できます。設定されていない計測1～4の最も小さい計測No.が設定されます。計測0は位置ずれ計測専用となります。

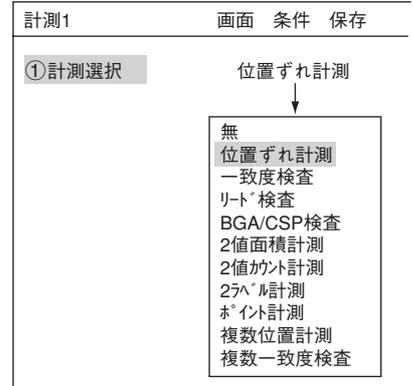

■ 設定手順

設定の手順の大きな流れは以下のとおりです。詳しくは、各章を参照してください。

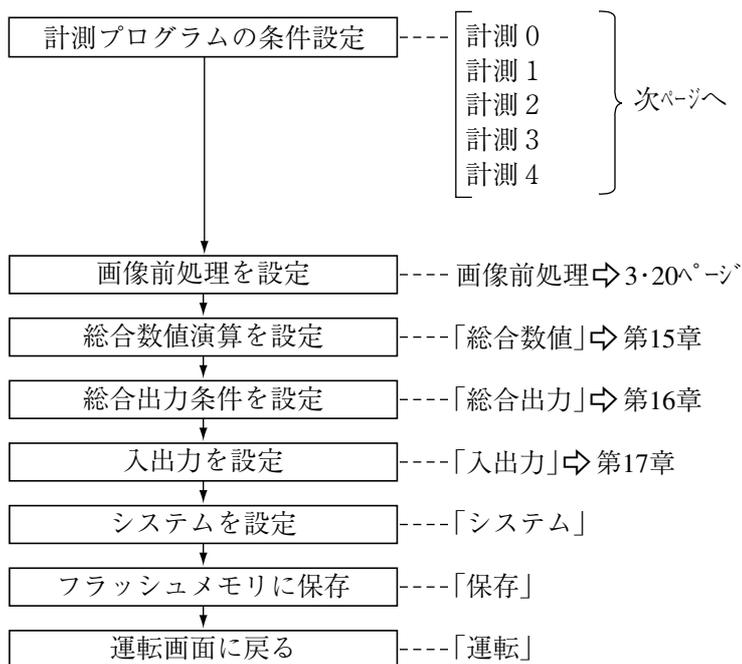

3-2 共通設定

[1] 使用カメラ設定

使用するカメラ(カメラ1、カメラ2)を、[品種別条件]メニューの[計測条件]で、品種別に設定します。

使用カメラ設定	内容
カメラ1 & 2	カメラ1とカメラ2を、各計測(0~4)と画像前処理で使用可能です。
カメラ1 & NG画	カメラ1のみ、各計測(0~4)と画像前処理で使用可能です。 なお、カメラ1でNG発生時のNG画像を、モニタに表示可能です。 ⇒ 1・19ページ参照

注：NG画を選択するには、あらかじめカメラ2をNG画表示にしておく必要があります。


⇒ 詳細は1・17ページ参照

使用カメラ設定を「カメラ1&2」から「カメラ1&NG画像」に変更すると、「計測0カメラ2」および「計測1~4」の設定内容(計測条件)が初期化されます。


■ 設定方法

モニタに表示する出力設定は、[運転条件]メニューの「①モニタ出力」で設定します。

1. 品種別条件画面から「品種00」→「運転条件」を選択します。

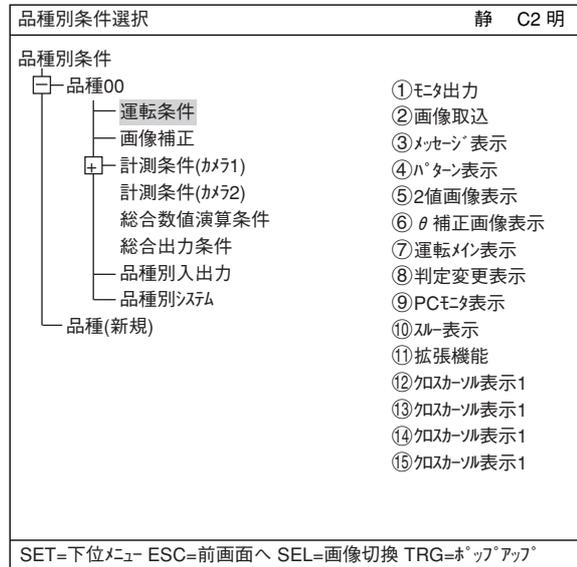

2. 「運転条件」画面で「①モニタ出力」を選択し、ポップアップメニューから選択します。

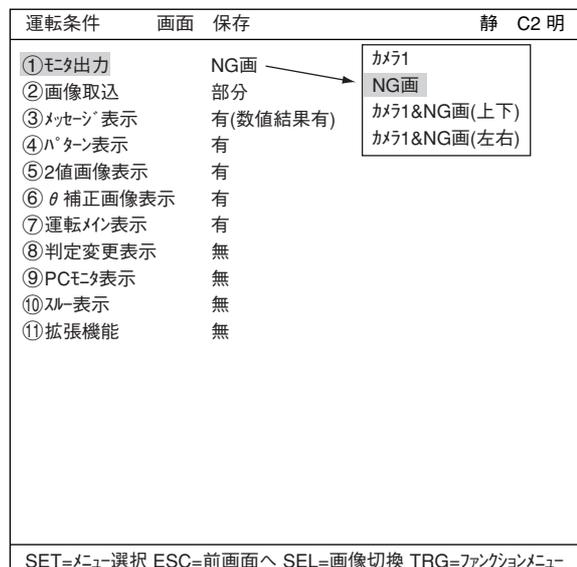

■ 使用カメラ設定とモニタ出力の関係

[計測条件]メニュー 使用カメラ設定	[運転条件]メニュー モニタ出力	
カメラ1 & 2	カメラ1	
	カメラ2	
	カメラ1 & 2 ※1	
	カメラ1 & 2 (上下)	※2
	カメラ1 & 2 (左右)	
カメラ1 & NG画	カメラ1	
	NG画	
	カメラ1 & NG画 ※1	
	カメラ1 & NG画(上下)	※2
	カメラ1 & NG画(左右)	

※1 IV-S31MX/S32MXのとき
 ※2 IV-S33MXのとき

[2] パターン設定

計測プログラムの画像処理で使用するパターン(矩形ウィンドウ、横/縦ライン、円ウィンドウ、楕円ウィンドウ、多角形ウィンドウ)の設定方法を説明します。設定はリモート設定キーの上下左右キーで行います。

例:「位置ずれ計測」の登録別条件

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静 C1 明
①登録番号		0(0~7)			
②計測形状	(F・M)	矩形			
③基準画エリア	(F・M)	設定(224,208)~(287,271)			
④サーチエリア	(F・M)	設定(216,200)~(295,279)			

(1) 矩形ウィンドウ

線種	使用画像処理	計測プログラム
実線	グレーサーチ、エッジ検出の基準画像	位置ずれ計測(グレーサーチ)、一致度検査、リード検査 複数位置計測(グレーサーチ)、複数一致度検査
	2値計測ウィンドウ	2値面積計測、2値カウント計測、2値ラベル計測
点線	グレーサーチのサーチエリア	位置ずれ計測(グレーサーチ)、一致度検査、 リード検査(基準サーチ)、複数位置計測(グレーサーチ)、複数一致度検査
	エッジ検出エリア	位置ずれ計測(エッジ検出)、複数位置計測(エッジ検出)
	2値マスクウィンドウ	2値面積計測、2値カウント計測、2値ラベル計測

■ 設定内容


実線の矩形ウィンドウを例にした設定を示します。

1. 移動


・上キー




・下キー

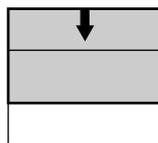

・左キー

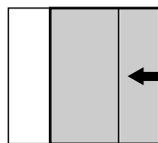


・右キー

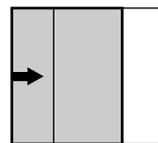

2. 左上座標指定


・上キー

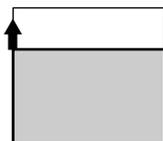


・下キー



・左キー

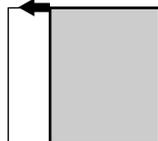


・右キー

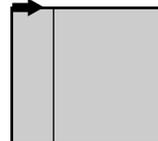

3. 右下座標指定

・上キー

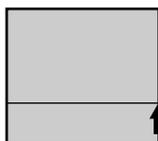


・下キー



・左キー



・右キー

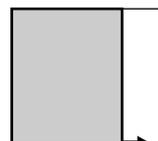

■ 基準画像の登録について

基準画像を登録するには静止画にする必要があります。

⇒ 1・10ページ参照

■ ウィンドウの仕様

	線種	移動	大きさ	最小	最大
基準画像	実線	1画素単位	1画素単位	16×16(画素)	X×Y(X*Y=65536画素)
サーチエリア	点線	1画素単位	1画素単位	16×16(画素)	512×480画素


(2) 横／縦ライン

線種	使用画像処理	計測プログラム
実線	グレーサーチの基準画像	位置ずれ計測(グレーサーチ)、一致度検査、リード検査(基準サーチ)
	エッジ検出エリア	リード検査
点線	グレーサーチのサーチライン	位置ずれ計測(グレーサーチ)、一致度検査、リード検査(基準サーチ)


■ 横(水平)ラインの設定内容

実線ラインでの設定を示します。

 
1. 移動



2. 始点座標指定

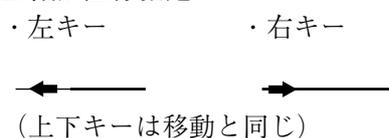


3. 終点座標指定

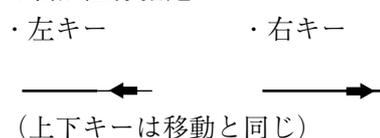

■ 縦(垂直)ラインの設定内容


1. 移動

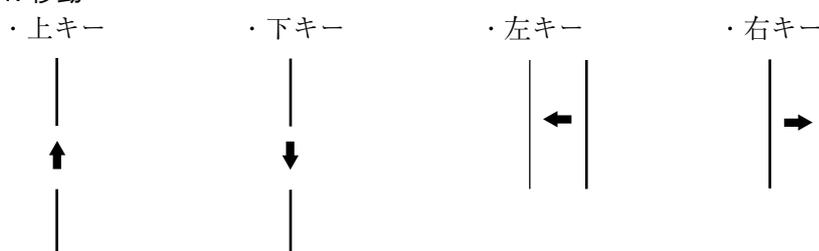

2. 始点座標指定



3. 終点座標指定

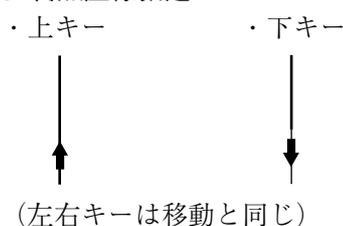

■ 基準画像の登録について

基準画像を登録するには静止画にする必要があります。

⇒ 1・10ページ参照

■ ウィンドウの仕様

・横ラインのとき

	線種	移動	長さ	最短	最長
基準画像	実線	横方向：1画素単位	1画素単位	8画素	512画素
サーチエリア	点線	縦方向：1画素単位			

・縦ラインのとき

	線種	移動	長さ	最短	最長
基準画像	実線	横方向：1画素単位	1画素単位	8画素	480画素
サーチエリア	点線	縦方向：1画素単位			

横ライン／縦ラインのとき、ラインの長さを次のように設定してください。
基準画像の長さ < サーチエリアの長さ

(3) 円ウィンドウ


線種	使用画像処理	計測プログラム
実線	2値計測 ウィンドウ	2値面積計測、2値カウント計測、2値ラベル計測
点線	2値マスク ウィンドウ	2値面積計測、2値カウント計測、2値ラベル計測

■ 設定内容


実線の円ウィンドウでの設定を示します。

1. 中心座標指定


・上キー

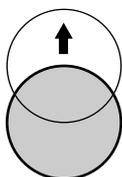


・下キー

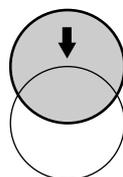

・左キー

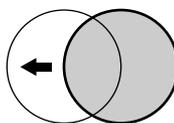


・右キー

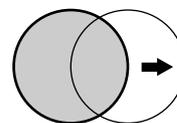


2. 半径指定

・上／左キー

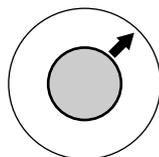

・下／右キー

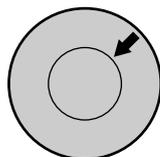

(4) 楕円ウィンドウ


線種	使用画像処理	計測プログラム
実線	2値計測 ウィンドウ	2値面積計測、2値カウント計測、2値ラベル計測
点線	2値マスク ウィンドウ	2値面積計測、2値カウント計測、2値ラベル計測

■ 設定内容


実線の楕円ウィンドウでの設定を示します。

1. 中心座標指定


・上キー

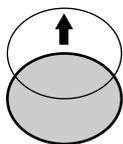


・下キー

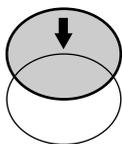

・左キー

 


・右キー

 


2. 半径指定


・上キー

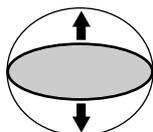


・下キー

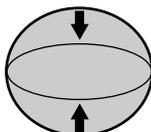

・左キー

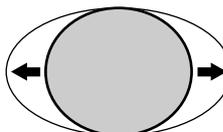


・右キー

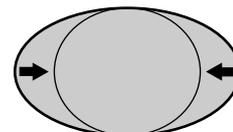

(5) 多角形ウィンドウ

2値面積計測、2値カウント計測、2値ラベル計測、2値ポイント計測において、従来の矩形、円、楕円以外に最大32辺までの任意の形の多角形を設定することができます。

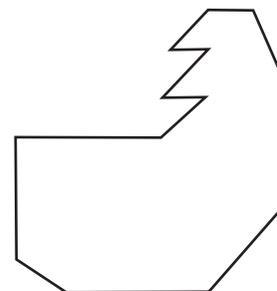


任意の多角形(32角まで)

■ 設定方法

多角形設定画面において、上下左右キーで座標を決め、SETキーを押します。以下、点02、点03と順番に座標を決めていきます。

最終座標をSETキーで決定し、もう一度SETキーを押すことにより、多角形エリアが決定します。

多角形エリアを編集するときは、上下キーで編集する点を選択し、SETキーを押すとポップアップメニューから「変更」「挿入」「削除」を選択します。

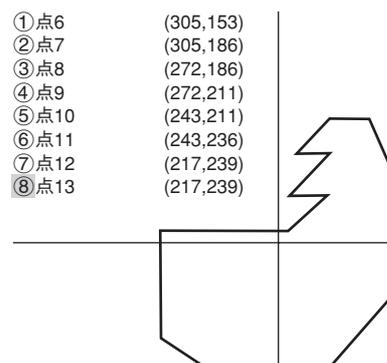


[3] 画像設定

計測プログラムの画像設定で使用する機能を説明します。

(1) 検出精度、画素圧縮 (グレーサーチ)

■ 計測条件設定画面

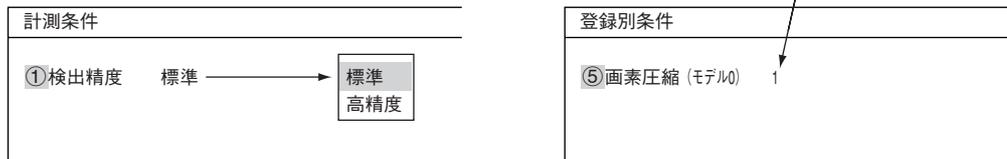

注：ファンクションメニューの「詳細項目」で「画像圧縮」を選択するとこの項目が画面に表示されます。

メニュー	設定 (選択) 内容
①検出精度 ([計測条件]メニュー)	<ul style="list-style-type: none"> 標準：CCD素子の画素ピッチを単位とした精度 高精度：画素ピッチより細かく算出した精度 (1/10)
⑤⑨画素圧縮 (グレーサーチ条件)	<ul style="list-style-type: none"> 1：登録した画像を2画素単位でサーチします。 2：登録した画像を4画素単位でサーチします。 3：登録した画像を8画素単位でサーチします。

※ サーチ速度を速くするには、下記設定を考慮してください。


1. 計測対象は精度が満足できる範囲内で小さい画像にする。
2. 登録画像のエリアは小さくして計測対象を囲む。
3. サーチエリアは計測対象の最大のズレ分を考慮して最小限の大きさに設定する。
4. 計測対象の大きさが8画素以上であれば、画素圧縮を「3」にする。

■ 設定のある計測プログラム

位置ずれ計測、一致度検査、リード検査、複数位置計測、複数一致度検査

(2) しきい値設定

「下限値よりも暗いエリア」と「上限値よりも明るいエリア」を「黒」と判断し、上限値と下限値の間のエリアを「白」と判断します。ただし、白黒反転「有」に設定すると、白黒判定は逆になります。通常、2値化しきい値を1つだけ使用するときは、上限値を「255」にして下限値のみを調整します。

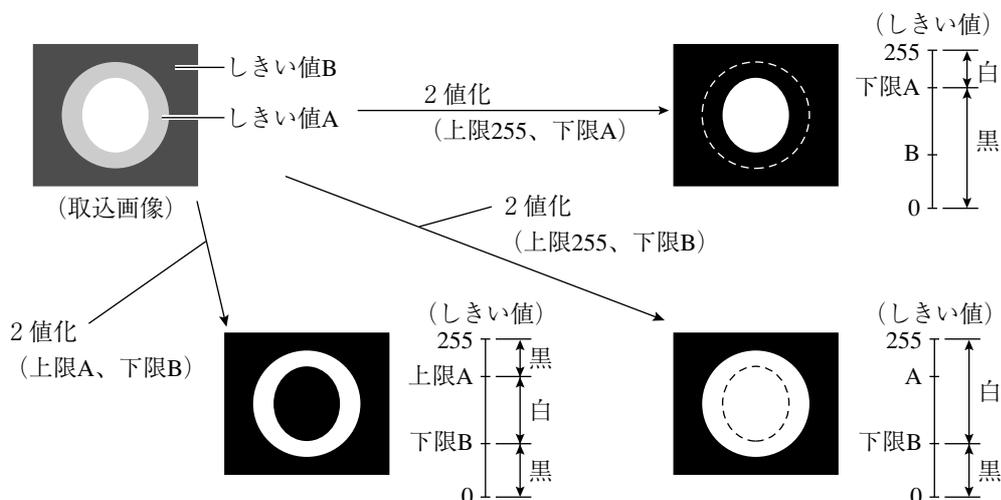


■ しきい値の自動設定

2値化しきい値を自動で設定することも可能です。各計測プログラムの2値エリア条件の設定にて、「自動設定」を実行(下限のみ/上下限)すると、計測エリア内で最適なしきい値が自動で設定されます。

■ 設定のある計測プログラム


BGA/CSP検査、2値面積計測、2値カウント計測、2値ラベル計測、ポイント計測(2値化)

・2値面積計測の2値エリア条件(2値画マスク)のメニュー

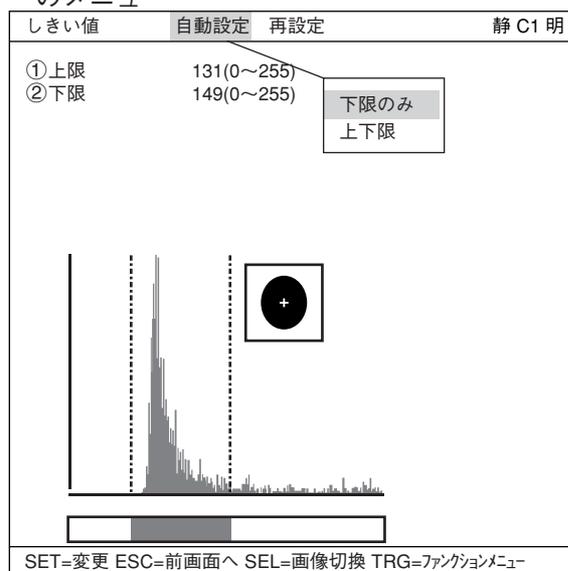

(3) ウィンドウ境界の設定 (有効/無効)

ウィンドウの境界に位置する2値画像について、ラベリングの有効/無効を設定できます。

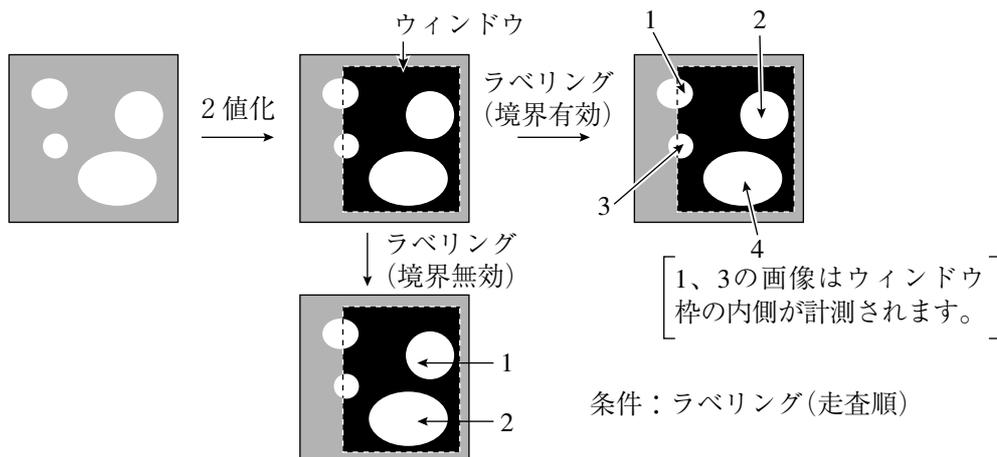


■ 設定のある計測プログラム

BGA/CSP検査、2値カウント計測、2値ラベル計測


■ 設定方法

登録条件画面上部ファンクションメニューより「詳細項目」を選択し、ポップアップメニューから「境界処理」を選択してSETキーを押すと実行されます。

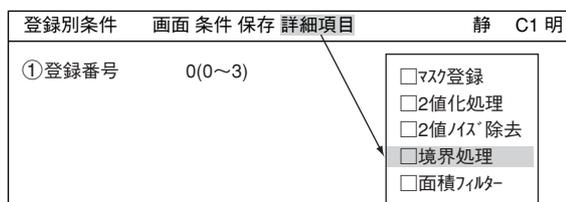

(4) ラベリング機能、ラベル順、重心順

ラベリングとは、2値画像のそれぞれの領域に番号(ラベル)を順につける処理のことです。ラベリングにより、同一2値画像上のデータを、連結領域単位として一括で扱えます。

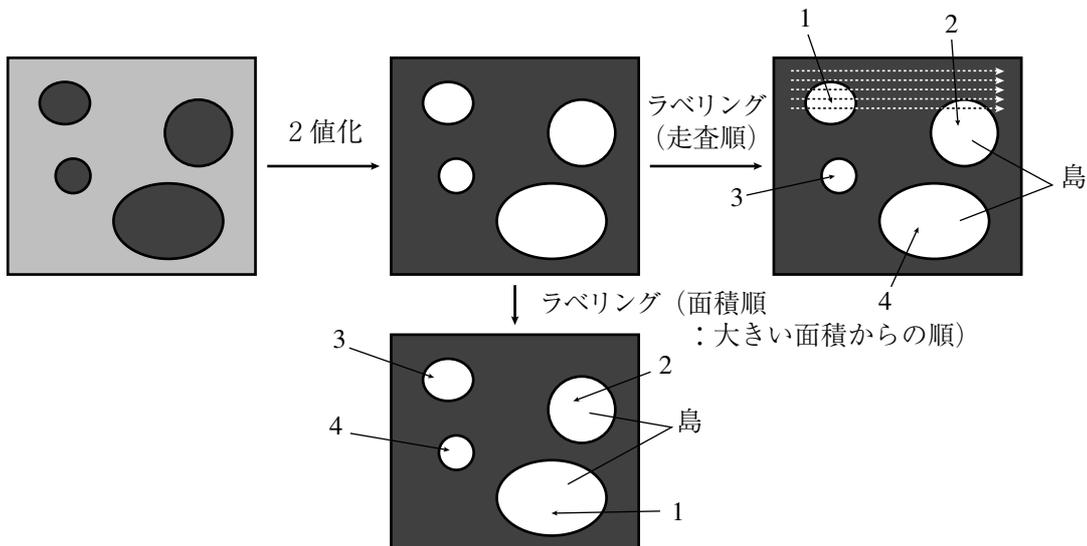


■ 設定のある計測プログラム

2値カウント計測、2値ラベル計測

(5) 2値化の処理方法 (固定/しきい値補正)

「しきい値補正」に設定すると、照明変動に対応できます。

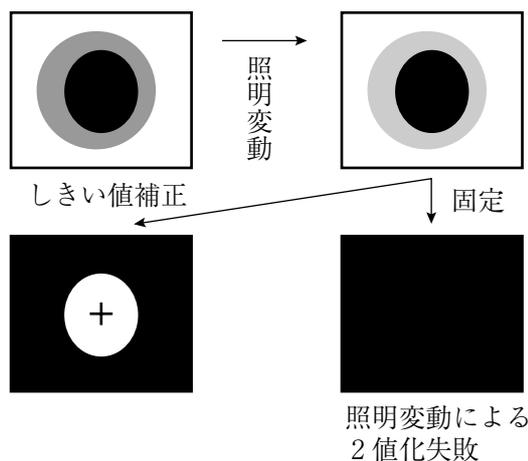

注:「しきい値補正」には照明変動を測定する照度監視機能の設定が必要です。未設定で運転を実行すると、「補正2値化:照度監視未設定」エラーになります。

「しきい値補正」には、「変動差」と「変動率」による補正があります。

設定(選択)項目		補正内容
しきい値補正	変動差	照度の変動差に、予め設定したしきい値を加算して補正します。 (計測照度 - 基準照度) + 設定しきい値
	変動率	照度の変動率を、予め設定したしきい値に掛けて補正します。 (計測照度 ÷ 基準照度) × 設定しきい値

■ 設定のある計測プログラム

2値面積計測、2値カウント計測、2値ラベル計測、ポイント計測(2値化)

■ 設定方法

登録別条件画面の「③しきい値」を選択し、上限、下限を上下左右キーで変更します。

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1	明
①計測形状		矩形					
②計測コマ		設定		(224,208)~(287,271)			
③しきい値		設定		[上限255 下限100(0~255)]			
④白黒反転		無					
				↑ ↑			
				上下キーで変更			

(6) 2値画像ノイズ除去の膨張/収縮、2値ノイズ除去

画像を2値化すると、一般に「ごま塩ノイズ」と呼ばれるものが発生する場合があります。このノイズは、前処理の段階で平滑化により除去可能ですが、2値を利用した膨張/収縮の処理があります。

① 膨張

近傍に1つでも1(白)があれば1(白)にする処理(島を連結する)で、微小な島も検査対象となります。


② 収縮

近傍に1つでも0(黒)があれば0(黒)にする処理(微小な島を画面上から消去)です。

IV-S30の2値ノイズ除去モードには、「膨張→収縮」と「収縮→膨張」があります。


・ ① 膨張→収縮

黒い孤立したノイズを膨張のとき除去します。(膨張で太った分を収縮で元に戻します。)

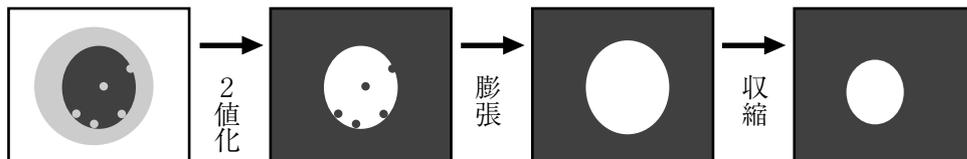

・ ② 収縮→膨張

白い孤立したノイズを収縮のとき除去します。(収縮でやせた分を膨張で元に戻します。)

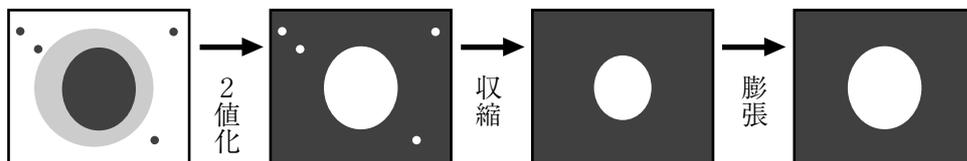

・ ノイズ除去回数は膨張、収縮を各々別々に設定できます。

従って収縮回数=0、膨張回数≥1に設定すると膨張のみ、収縮回数≥1、膨張回数=0に設定すると収縮のみとなります。

■ 設定のある計測プログラム

2値面積計測、2値カウント計測、2値ラベル計測

■ 設定方法

登録別条件画面の上部ファンクションメニューから「詳細項目」を選択し、「2値ノイズ除去」を■にすることで、登録別条件画面に「⑤2値ノイズ除去」の項目が表示されますので、この項目を選択してポップアップメニューから「膨張→収縮」「収縮→膨張」を選択します。



登録別条件	画面条件	保存	詳細項目	静	C1	明
①計測形状	矩形					
②計測エリア	設定 (224,208)~(287,271)					
③しきい値	設定 [上限255 下限100(0~255)]					
④白黒反転	無					
⑤2値ノイズ除去	膨張→収縮					
	無					
	膨張→収縮					
	収縮→膨張					
	マスク登録					
	<input type="checkbox"/> 2値化処理					
	<input checked="" type="checkbox"/> 2値ノイズ除去					

(7) エッジ検出



エッジとは、画像中の明るい部分(白)と暗い部分(黒)の境界または中央を示します。エッジ検出とは、この境界/中央を画像処理により検出することです。

■ 検出モード、検出方向によるエッジ検出点の例


- 変化点/明→暗、水平(→) ● 変化点/明→暗、垂直(↓)

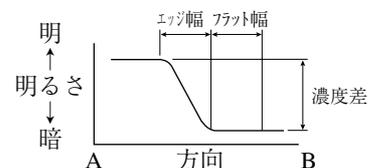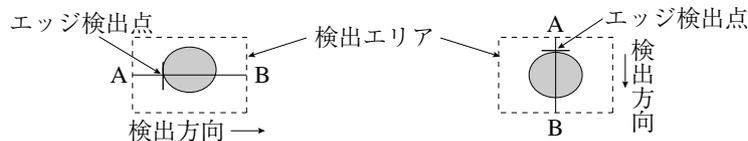


- 暗→明、水平(→) ● 暗→明、垂直(↓)

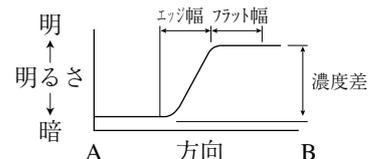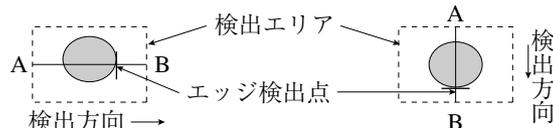

- 中央(暗)、水平(→←)

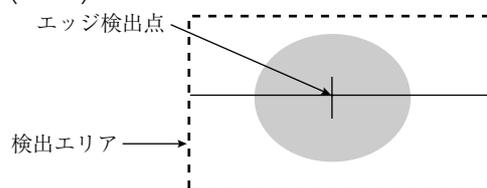

- 2重円の内径/外径をエッジ検出

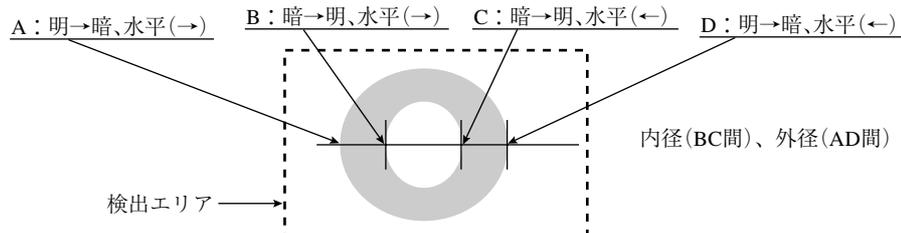

- エッジ検出点は、位置ずれ検出時の基準座標となります。
- エッジ検出は、グレーサーチに比べて、処理時間は短くなりますが、位置検出精度は劣る傾向にあります。

■ しきい値の自動設定

各計測プログラムのエッジ検出条件の設定にて、「自動設定」を実行すると、計測エリア内にて自動でエッジを検出し、最適なしきい値(濃度差、エッジ幅)を自動で設定することも可能です。

■ 設定のある計測プログラム

位置ずれ計測(エッジ検出)、リード検査、複数位置計測(エッジ検出)

・ リード検査のエッジ検出のメニュー

しきい値	自動設定	再設定	静 C1 明
①濃度差	050(0~255)		
②エッジ幅	2(1~8)		
③フラット幅	04(1~16)		


SET=変更 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

(8) 投影処理


投影処理とは、エッジ検出にて検出方向にラインスキャンを行い、平均濃度でエッジを検出する処理方法です。

■ 検出例

検出方向(水平→)、検出モード(明→暗)で投影処理「有」の例を示します。

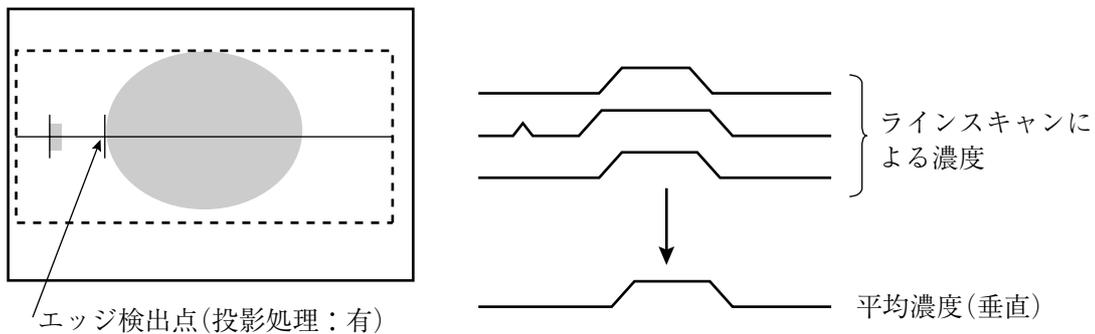

上記例で投影処理「無」のときにはエッジ検出点が異なります。

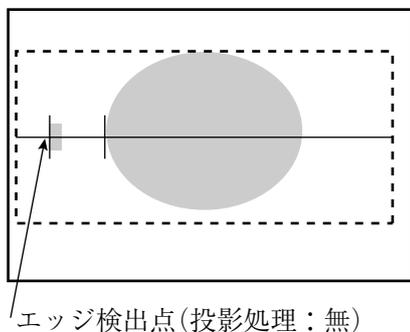


■ 設定のある計測プログラム

位置ずれ計測(エッジ検出)、リード検査、複数位置計測(エッジ検出)

(9) 基準画像のコントラストサーチ

グレーサーチの基準画像エリア設定にて、取込画像から最大の特徴エリア(コントラスト最大)を自動的にサーチできます。

- ・ 指定した基準画エリアを、取込画像のサーチエリア内で順次(1画素毎に)移動させながら、基準画エリアの濃度の分散値を求め、分散値が最大になるエリアが自動的に検出されます。
- ・ 印刷物の識別などの用途に使用します。

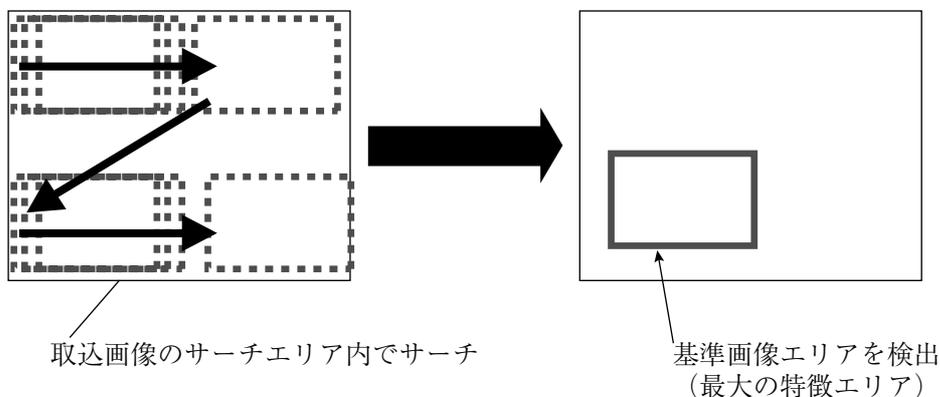


■ 設定のある計測プログラム

位置ずれ計測(グレーサーチ)、一致度検査、複数位置計測(グレーサーチ)、複数一致度検査

■ 設定方法

基準画エリア設定画面で、上下キーで「④基準画像」を選択し、ポップアップメニューから「コントラストサーチ」を選択します。

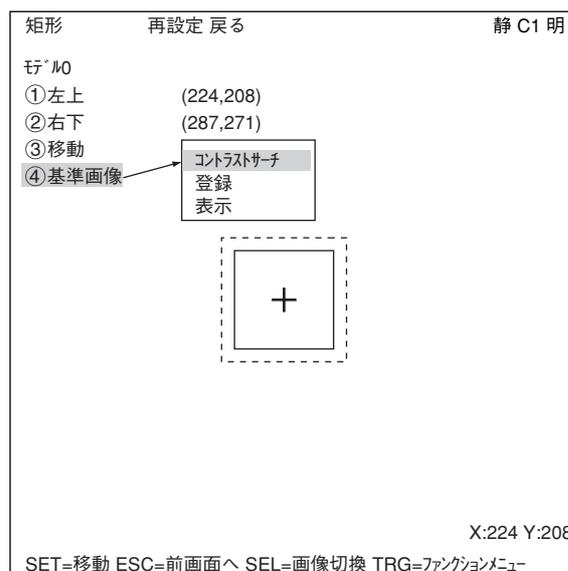

[4] 判定条件

計測プログラムで使用する判定条件の設定内容と設定手順は、各計測プログラムで同様です。

「一致度検査」の[判定条件]メニューの場合

判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択
①登録番号	00(0~15)			[テスト結果]	[出力]
②条件設定	自動(±10%)				
③一致度(%)	-10000~+10000	M0=+09000	OK	無	
④座標X(%)	000.0~511.0	X0= 000.0	OK	無	
⑤座標Y(%)	000.0~479.0	Y0= 000.0	OK	無	
⑥濃度(%)	000.0~255.0	G0= 116.0	OK	無	
⑦一致度(%)	-10000~+10000	M1=+09000	OK	無	
⑧座標X(%)	000.0~511.0	X1=+000.0	OK	無	
⑨座標Y(%)	000.0~479.0	Y1= 000.0	OK	無	
⑩濃度(%)	000.0~255.0	G1= 100.0	OK	無	
⑪テスト	実行(位置補正有 位置補正無)				

一致度+09000とは、登録画像と計測画像の一致度(画素の一致割合)が90.00%を示します。

上下キーにより出力先を「無、出力Y0~7、補助リレーC000~C127」より選択できます。(OKのときON、NGのときOFF)

⑪でテストを実行すると、計測結果の値と判定(OK/NG)が表示されます。

● 条件設定について

判定条件の全項目の上下限値を、下記内容で自動設定できます。

設定方法は、複数の良品でテストを実行すると、その結果を基に、良品としての限度範囲が自動で設定されます。

条件設定	内容
自動(±**%)	<p>・新たな良品をテスト実行した結果の値に、指定の割合(±%)を掛けた値と、現在の上下限範囲を比較して、上下限の範囲外ならば新規に、その最大値または最小値に更新されます。</p> <p>ただし、初期設定時には1回目のテスト実行結果が無条件に上下限値になります。</p> <p>[±**%について]</p> <p>±**%は、±00%~±99%の範囲に1%単位で設定できます。(初期値=±10%)</p> <p>設定方法は「自動」にカーソルを移動して、上下キーを押すと値が切り替わります。値を決めてSETキーを押すと、その%の範囲で各項目の上下限値が自動設定されます。</p>

■ 設定方法

判定条件設定画面に入る方法は、2つあります。


- 1) 計測条件(または登録別条件)の上部ファンクションメニューの「条件」を選択しSETキーを押し、ポップアップメニューの「判定」を選択すると、判定条件のメニューに入ります。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1明
①検出精度	標準				
②登録番号	0				
③モード	1				
④回転角検出	±15°				
⑤回転角単位	1				
登録番号	0001020304050607C				
⑥%L0	S				
⑦%L1	X				

画像前処理
登録別条件(グレーサチ)
登録別条件(エッジ)
位置補正
判定
距離角
数値演算
出力

SET=登録別条件 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

- 2) ツリーメニュー画面で「判定条件」にカーソルを合わせ、SETキーを押します。

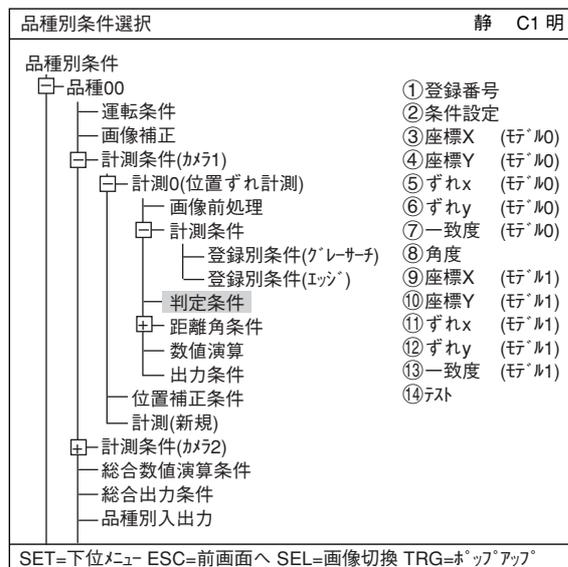

[5] 画像前処理

画像前処理は画像間演算、濃度変換、空間フィルタがあります。

画像間演算	減算、差の絶対値(カメラ1と基準画像/カメラ2と基準画像/カメラ1とカメラ2)
濃度変換	n倍処理、ガンマ(+/-)補正、線形変換、中間強調
空間フィルタ	平滑化(平均/中央)、エッジ強調、エッジ抽出、水平エッジ、垂直エッジ

■ 「画像前処理」画面への入り方


「MAIN条件」→「品種別条件」→「品種00」または「品種(新規)」→「計測条件(カメラ1)」→「計測*」で計測*画面を開きます。「①計測選択」でSETキーを押して、ポップアップメニューから計測プログラムを選択します。

注：「計測選択」が「無」になっていると「画像前処理」を選択できません。

計測1	画面	条件	保存
①計測選択	位置ずれ計測	無 位置ずれ計測 一致度検査 リト検査 BGA/CSP検査 2値面積計測 2値カント計測 2値ハル計測 ポイント計測 複数位置計測 複数一致度検査	
SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ファンクションメニュー			

ESCキーを押して品種別条件選択画面に戻り、「画像前処理」を選択します。

注：NG画登録を選択していると「計測条件(NG画)」となり、カメラ2は選択できません。

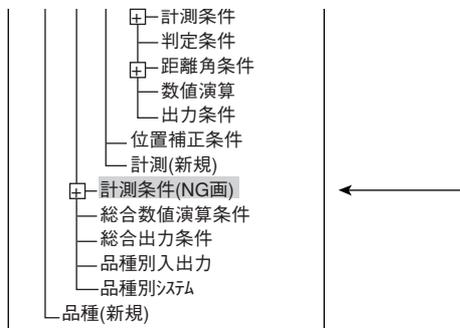

品種別条件選択	静	C1	明
品種別条件 品種00 - 運転条件 - 画像補正 - 計測条件(カメラ1) - 計測0(位置ずれ計測) - 画像前処理 - 計測条件 - 判定条件 - 距離角条件 - 数値演算 - 出力条件 - 位置補正条件 - 計測(新規) - 計測条件(カメラ2) - 総合数値演算条件 - 総合出力条件 - 品種別入出力 - 品種別システム - 品種(新規)	①画像間演算 ②画像間演算 ③濃度変換 ④コントラスト倍率 ⑤空間フィルタ ⑥空間フィルタ回数		
SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ポップアップ			

「画像前処理」画面が表示されます。

- ⇒ 画像間演算の詳細は3・21ページ参照
- ⇒ 濃度変換の詳細は3・23ページ参照
- ⇒ 空間フィルタの詳細は3・24ページ参照

注：NG画登録を選択していると「画像間演算」は「カメラ1」しか選択できません。




画像前処理	画面	条件	保存	静	C1	明
①画像間演算	無					
②濃度変換	無					
③空間フィルタ	無					
SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ファンクションメニュー						

(1) 画像間演算


カメラ1とカメラ2の取込画像間の演算、および予め登録した基準画像と取込画像間の演算が可能です。

画像演算には、「減算」と「差の絶対値」があります。

減算	画像1の濃度(0~255)⇨画像2の濃度(0~255)⇨演算後の濃度(ただし、0以下は0)
差の絶対値	画像1の濃度(0~255)⇨画像2の濃度(0~255) ⇨演算後の濃度(0~255)

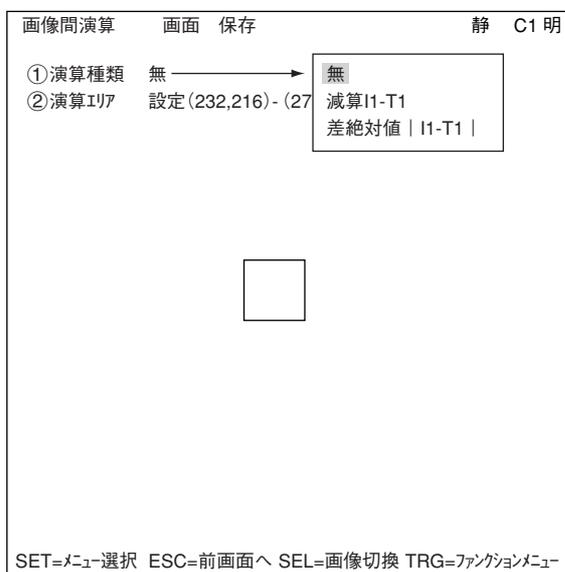

■ 画像間演算の例

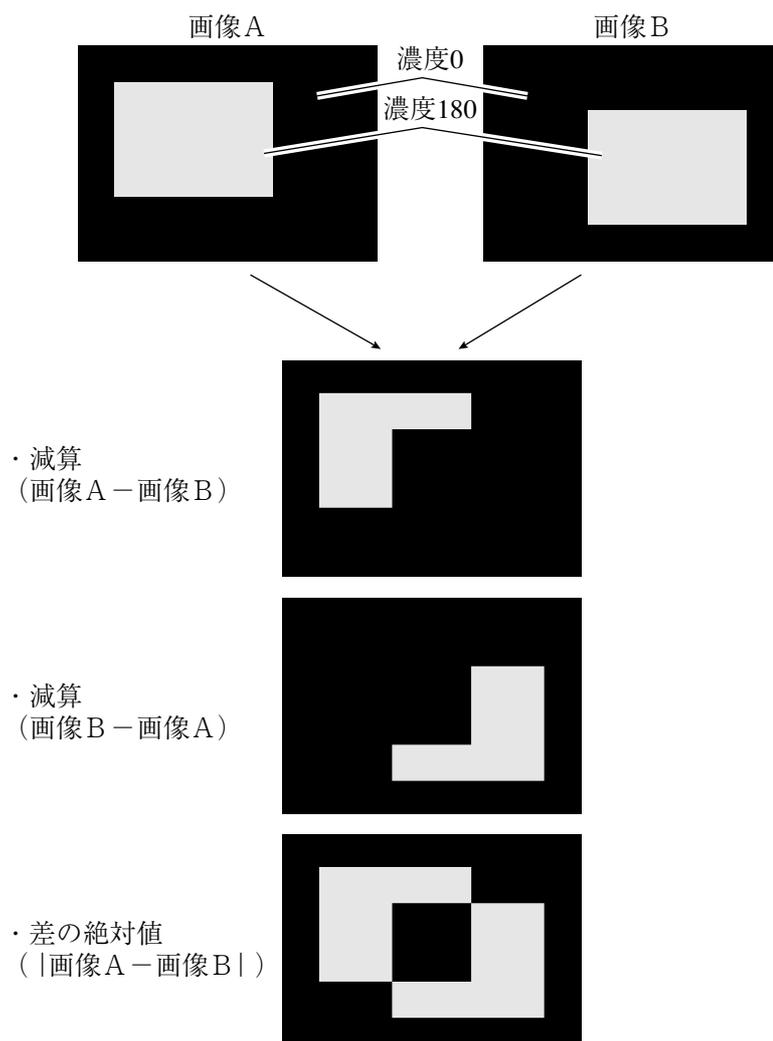

■ 設定操作

- 「①画像間演算」で使用するカメラを選択し、「②画像間演算条件」で、設定画面に入ります。

画像前処理	画面	条件	保存	静 C1 明
①画像間演算	カメラ	カメラ	無	
②画像間演算条件	(下位メニュー)	カメラ	カメラ1	
③濃度変換	コントラスト倍率	カメラ&2	カメラ1 & 2	
④コントラスト倍率	00.0倍			
⑤空間フィルタ	平滑化 (平均)			
⑥空間フィルタ回数	1(0~5)			

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

- 「①演算種類」を選択し、「②演算エリア」を設定します。

画像間演算	画面	保存	静 C1 明
①演算種類	無		
②演算エリア	設定(232,216)-(279,263)		

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

「画像間演算」のカメラ選択による演算種類の内容は次のとおりです。




カメラ選択	①演算種類	内 容
無	—	画像間演算を行いません。
カメラ 1	無	画像間演算を行いません。
	減算 I1 - T1	カメラ 1 にて取込画像 I1 から基準画像 T1 (※ 1) を減算します。
	差絶対値 I1 - T1	カメラ 1 の取込画像 I1 と基準画像 T1 (※ 1) 間で差の絶対値を演算します。
カメラ 2	無	画像間演算を行いません。
	減算 I2 - T2	カメラ 2 にて取込画像 I2 から基準画像 T2 (※ 1) を減算します。
	差絶対値 I2 - T2	カメラ 2 の取込画像 I2 と基準画像 T2 (※ 1) 間で差の絶対値を演算します。
カメラ 1 & 2 ※ 2	減算 I1 - I2	カメラ 1 の取込画像 I1 からカメラ 2 の取込画像 I2 を減算しま
	減算 I2 - I1	カメラ 2 の取込画像 I2 からカメラ 1 の取込画像 I1 を減算しま
	差絶対値 I2 - I2	カメラ 1 の取込画像 I1 とカメラ 2 の取込画像 I2 間で差の絶対値を演算します。

※ 1 の基準画像 T1 / T2 と、※ 2 のカメラ 1 / 2 で取り込む画像 I1 / I2 のエリアは「②演算エリア」で設定します。

(2) 濃度変換

画像の濃度を変換する方法としてコントラスト倍率、ガンマ(+/-)補正、線形変換、中間強調があります。

画像前処理	画面	条件	保存	静 C1 明
①画像間演算	無			
②濃度変換	無	無 コントラスト倍率 ガンマ+ ガンマ- 線形変換 中間強調		
③空間フィルター				

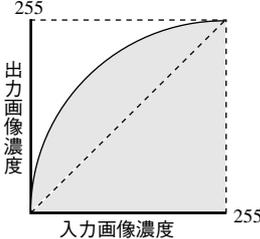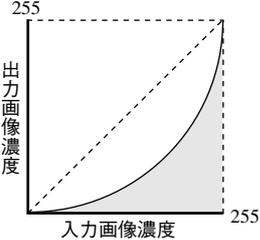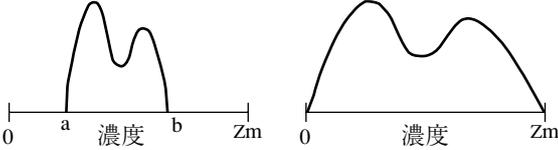濃度変換	内 容						
コントラスト倍率 (**.*倍)	<p>コントラスト(明るい濃度と暗い濃度の比)を強調改善するために、画像データを増幅する倍率(00.0~99.9倍)を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ n 倍処理した濃度が255を越えると、255に補正されます。 						
ガンマ (+/-)補正	<p>中間濃度の補正に使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ガンマ+：中間濃度が少し暗い場合に使用します。  <ul style="list-style-type: none"> ・ ガンマ-：中間濃度が少し明るい場合に使用します。 						
線形変換	<p>ヒストグラムが濃度値全体に広がっていない画像(下記①)を、濃度値全体に広がる(下記②)ように変換し、コントラストを良くします。</p>  <p>①コントラストの悪い画像 ②コントラストの良い画像</p>						
中間強調	<p>中間濃度を強調します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 背景面を残しながら、コントラストを改善するときに使用します。 ・ 入力画像濃度(G)は、次式により出力画像濃度となります。 <table border="1" data-bbox="561 1751 1168 1886"> <thead> <tr> <th>入力画像濃度(G)</th> <th>出力画像濃度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0~127</td> <td>$(G \div 127)^2 \times 127$</td> </tr> <tr> <td>128~255</td> <td>$(\sqrt{(G - 128) \div 127 \times 127}) + 127$</td> </tr> </tbody> </table>	入力画像濃度(G)	出力画像濃度	0~127	$(G \div 127)^2 \times 127$	128~255	$(\sqrt{(G - 128) \div 127 \times 127}) + 127$
入力画像濃度(G)	出力画像濃度						
0~127	$(G \div 127)^2 \times 127$						
128~255	$(\sqrt{(G - 128) \div 127 \times 127}) + 127$						

(3) 空間フィルター

空間フィルターとは、取り込んだ画像データのノイズや歪みを取り除き、または抽出／強調することで画像の有す情報を人間にとって見やすくしたり、画像をある標準的な形に変換して、判定や認識を容易に行えるようにする処理のことです。

IV-S30では平滑化(平均／中央)、エッジ強調、エッジ抽出、水平エッジ、垂直エッジの6種から選択します。

画像前処理	画面	条件	保存	静 C1 明
①画像間演算		無		
②濃度変換		無		
③空間フィルター		平滑化(平均) →		無 平滑化(平均) 平滑化(中央) エッジ強調 エッジ抽出 水平エッジ 垂直エッジ
④空間フィルター回数		7(0~5)		

項目	内容	
平滑化(中央)	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺3×3領域について画素濃度の中央値と置き換えます。 ・ノイズ成分は選択されにくいいため、出力にあまり影響しません。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ノイズを抑えた滑らかな画像を表示します。 ・表面の傷、凹凸による照明むら等の影響除去に使用します。 ・平滑化(平均)は平滑化(中央)に比べて高速です。
平滑化(平均)	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺3×3領域について画素濃度の平均値と置き換えます。 ・ノイズ成分も平均計算に入るため、出力にノイズ影響します。 	
エッジ強調	<ul style="list-style-type: none"> ・取り込んだ画像に、明暗の境界線を強調した画像を表示します。 ・輪郭のはっきりしない対象を、安定して2値化するために使用します。 	
エッジ抽出	明暗の境界線のみを抽出した画像を表示します。	濃淡の少ない対象を計測するときに使用します。
水平エッジ	横方向の明暗の境界線のみを抽出した画像を表示します。	
垂直エッジ	縦方向の明暗の境界線のみを抽出した画像を表示します。	

■ 画像例

・無



・平滑化



・エッジ強調




・エッジ抽出



・水平エッジ



・垂直エッジ

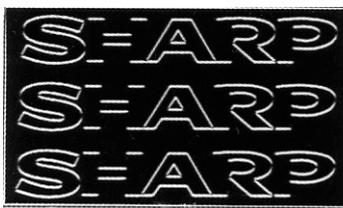

[6] 画像補正

■ 画像補正の設定方法

「品種別条件選択」画面より「画像補正」を選択し、SETキーを押します。

品種別条件選択		静 C1 明
品種別条件		
└─品種00		①濃度ムラ補正(カメラ1)
├─運転条件		②補正条件(カメラ1)
├─画像補正		③濃度ムラ補正(カメラ2)
├─計測条件(カメラ1)		④補正条件(カメラ2)
├─計測条件(カメラ2)		
├─総合数値演算条件		
├─総合出力条件		
├─品種別入出力		
├─品種別システム		
└─品種(新規)		

● 濃度ムラ補正

照明による濃度ムラのある画像からムラを除去する処理です。

画像補正		画面 保存	静 C1 明
①濃度ムラ補正(カメラ1)	有	→	無有
②補正条件(カメラ1)	(下位メニュー)		
③濃度ムラ補正(カメラ2)	無		

● 補正条件

濃度ムラ補正の補正条件は「②補正条件」を選択し、SETキーを押して下位メニューで行います。

濃度ムラ補正		画面 保存	静 C1 明
①補正モード	分布除算		
②補正エリア	設定 (224,208)-(287,271)		
③補正基準濃度	設定 (224,208)-(287,271) 濃度(000)		
			分布除算 分布減算 取込フィルター

補正モード	内 容
分布除算	<p>全体の明暗の変化を表した基準画像で、取込画像を除算して全体の明るさを補正します。</p> $\{(取込画像の各濃度) \times 基準濃度\} / (基準画像の各濃度)$ <p>・不均一な照明下で撮影した取込画像を、同じ照明下で撮影した白紙の画像で除算すると、均一な照明下で撮影した画像に変換できます。</p>
分布減算	<p>全体の明暗の変化を表した基準画像で、取込画像を減算して全体の明るさを補正します。</p> $(取込画像の各濃度) + 基準濃度 - (基準画像の各濃度)$ <p>・不均一な照明下で撮影した取込画像を、同じ照明下で撮影した白紙の画像で減算すると、均一な照明下で撮影した画像に変換できます。</p>
取込フィルター	<p>取込画像に対して最大値フィルターを施し、次に平均値フィルターを施して明暗画像を作成します。</p> <p>[最大値フィルター：3×3の最大濃度] ⇒ [平均値フィルター：3×3の濃度和平均]</p> <p>・取込画像に対する明暗分布画像基準画像を得られない場合に使用します。</p>

[7] 2値画マスク

2値化対象の形状が矩形、円、楕円で計測できない場合に2値画マスクを使用します。
登録した2値化画像で取込画像をマスク(AND)します。

マスク2値画	取込画像の濃度	マスク後の出力濃度
1 (白)	0~255	0~255 (取込画像の濃度)
0 (黒)	0~255	0 (黒固定)

■ 該当計測プログラム

2値面積計測、2値カウント計測、2値ラベル計測、BGA/CSP検査

■ 設定方法

- 「品種別条件選択」画面より「計測条件」を選択し、SETキーを押して、「計測条件」画面を出し、「①ウインドウ」でSETキーを押し、ポップアップメニューより「2値画マスク」を選択します。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1	明
①ウインドウ	2値画マスク	※				
②登録番号	0	マスク数1				※計測プログラムにより、表示が異なります。
③登録有無	無	マスク数2				
④2値画マスク	無	マスク数4				
		2値画マスク				
		多角形				
登録番号	00010203040506070809101112131415					
⑤2値エリア	X					

- 「④2値画マスク」でSETキーを押すと、ポップアップメニューが表示されます。「基準画」または「手動」を選択すると「⑤2値画マスク条件」が表示されます。
「基準画」を設定時 ⇨ 3・27~28ページ参照
「手動」を設定時 ⇨ 3・29~30ページ参照

計測条件	画面	条件	保存	静	C1	明
①ウインドウ	2値画マスク					
②登録番号	0					
③登録有無	無					
④2値画マスク	基準画	無				
⑤2値画マスク条件	(下位メニュー)	基準画				
		手動				
登録番号	00010203040506070809101112131415					
⑥2値エリア	X					

- 「⑤2値画マスク条件」を選択し、SETキーを押すと、下位メニュー「2値画マスク」画面が表示されます。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1	明
①ウインドウ	2値画マスク					
②登録番号	0					
③登録有無	無					
④2値画マスク	基準画					
⑤2値画マスク条件	(下位メニュー)					
登録番号	00010203040506070809101112131415					
⑥2値エリア	X					


- マスク設定を行います。「①マスクエリア」にカーソルを合わせ、SETキーを押して、位置と大きさを設定/登録します。「②しきい値」で0~255の範囲で設定します。「③マスク白黒反転」をするかしないかを選択します。「④マスクノイズ除去」で除去法を選択すると、「⑤マスク除去回数」が表示されますので、回数(0~5)を選択します。

2値画マスク	画面	保存	静	C1	明
①マスクエリア	設定(232,216)~(279,263)				
②しきい値	設定[上限255 下限100(0~255)]				
③マスク白黒反転	無				
④マスクノイズ除去	膨張→収縮	無			
⑤マスク除去回数	膨張0 収縮0(0~5)	膨張→収縮 収縮→膨張			
		マスクエリア			

■ 設定例


● マスク設定を「基準画」に設定時

下記形状(星形)に合った2値画マスクを設定し、2値面積を計測する例を示します。


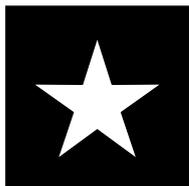


1) [2値画マスク]メニュー(マスク設定=基準画)で2値画マスクを登録

1. 計測対象にマスクエリアを設定

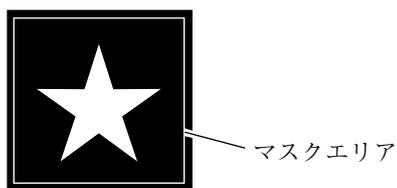

2. 多少の位置ずれ対応のため、膨張画像を2値マスクとして登録

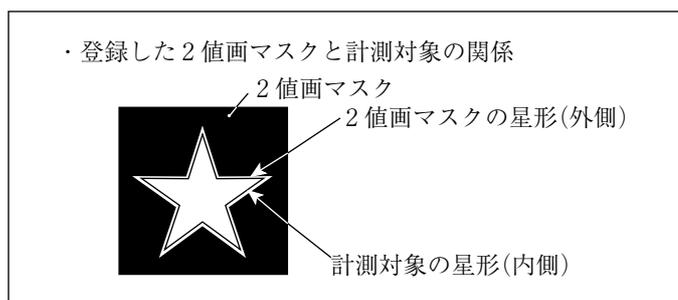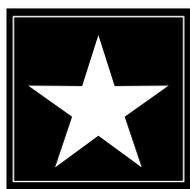

3. [計測条件]メニューに戻り、2値面積計測の[計測条件]メニューに入る

2) [計測条件]メニューの設定

1. 「③登録有無」を「有」にします。
2. 「⑥2値エリア」で○(00)を選択しSETキーを押し、「計測条件」メニューを表示します。

計測条件	画面	条件	保存	静 C1 明
①カウントウ		2値画マスク		
②登録番号		0		
③登録有無		有 → <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
④2値画マスク		基準画		
⑤2値画マスク条件		(下位メニュー)		
登録番号		00010203040506070809101112131415		
⑥2値エリア		<input checked="" type="radio"/> ○		

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

3) 計測条件(2値エリア条件)を設定

■マスク登録
■2値化处理
■2値ノイズ除去


計測条件 画面 条件 保存 詳細項目 静 C1 明

①計測形状	矩形	→	矩形 円 楕円
②計測エリア	設定(224,208)~(287,271)	→	無有
③しきい値	設定[上限255 下限100(0~255)]	→	無 矩形 円 楕円
④白黒反転	無	→	無
⑥マスク形状	矩形	→	無
⑦マスクエリア	設定(224,208)~(287,271)	→	無
⑧2値化处理	固定	→	固定 しきい補正(変動差) しきい補正(変動率)
⑨2値ノイズ除去	無	→	無 膨張→収縮 収縮→膨張

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ファンクションメニュー

しきい値 自動設定 再設定 静 C1 明

①上限	131(0~255)
②下限	149(0~255)

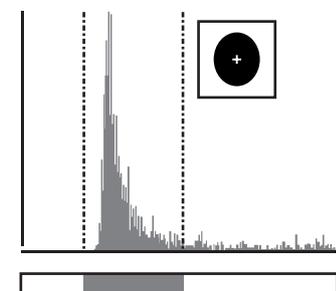


SET=変更 ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ファンクションメニュー

矩形 再設定 戻る 静 C1 明


①左上	(224,208)
②右下	(287,271)
③移動	

1. 計測エリアをより小さくして、2値化条件を設定

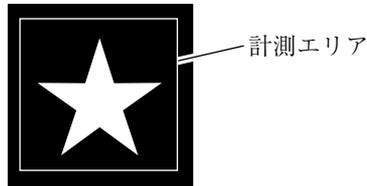


2. 運転画面に戻る

4) 2値面積を計測

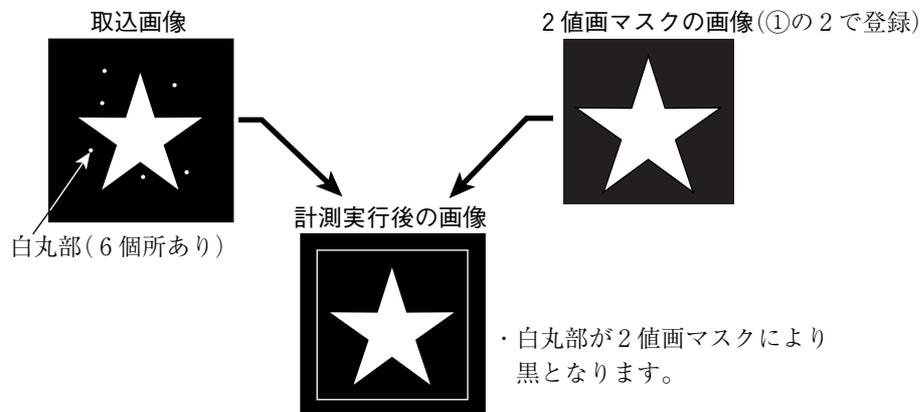

● マスク設定を「手動」に設定時

下記形状(星形：コーナー 8 点)に合った
2 値画マスクを設定する例を示します。

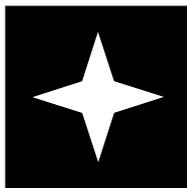

計測条件	画面	条件	保存	静 C1 明
①ウインドウ	2値画マスク			
②登録番号	0			
③登録有無	無			
④2値画マスク	手動	無基準面 手動		
登録番号	00010203040506070809101112131415			
⑤2値エリア	X			

- 「④マスク設定」を選択してSETキーを押し、ポップアップメニューから「手動」を選択します。
- 「⑤2値画マスク条件」を選択し、SETキーを2回押します。

計測条件	画面	条件	保存	静 C1 明
①ウインドウ	2値画マスク			
②登録番号	0			
③登録有無	無			
④2値画マスク	手動			
⑤2値画マスク条件	(下位メニュー)			
登録番号	00010203040506070809101112131415			
⑥2値エリア	X			


- 下位メニュー「2値画マスク」画面が表示されます。

2値画マスク	画面	保存	静 C1 明
①マスクエリア	設定		
②マスク白黒反転	無		
③マスク登録	登録 表示		

- 「①マスクエリア」を選択しSETキーを2回押すと、「多角形」設定画面が表示されます。

多角形	再設定	移動	戻る	静 C1 明
①点01	(224,208)			
				X:224 Y:208


5. 上下左右キーで、点01を星形頂点の少し外側へ移動して、SETキーを押します。

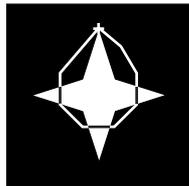

多角形	再設定	移動	戻る	静 C1 明
①点01	(256,240)			
②点02	(223,191)			
③点03	(202,241)			
④点04	(223,265)			
⑤点05	(239,282)			
⑥点06	(256,265)			
⑦点07	(282,279)			
⑧点08	(309,294)			

X:256 Y:240

6. 同様に、点「02~08」を星形の外側へ移動します。

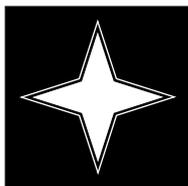

多角形	再設定	移動	戻る	静 C1 暗
①点01	(197,248)			
②点02	(232,153)			
③点03	(277,251)			
④点04	(351,270)			
⑤点05	(263,306)			
⑥点06	(234,381)			
⑦点07	(197,303)			
⑧点08	(124,276)			

X:124 Y:276

7. マスクエリアを設定したら、ESCキーを押して「2値画マスク」画面に移ります。「③マスク登録」を選択し、SETキーを押すと、「登録」にカーソルが移動しますのでSETキーを押します。
- マスクエリアの内側が白色になります。白黒を反転する場合は、「②マスク白黒反転」を「有」に設定してください。

2値画マスク	画面	保存	静 C1 明
①マスクエリア	設定		
②マスク白黒反転	無		
③マスク登録	登録	表示	

[8] 位置補正


計測0 (位置ずれ計測：カメラ1 / 2) で検出した位置ずれをもとに、計測1～4で処理する画像座標を補正します。

(1) 補正内容

位置補正の種類にはXY補正、回転補正(標準)、回転補正(高精度)があります。

種類	内容
XY補正	計測0で検出した1点目(モデル0)または2点目(モデル1)のXYずれ量により、位置を補正します。 補正方向としてX軸補正、Y軸補正があります。 ・ X補正—X軸方向のずれで補正します。 ・ Y補正—Y軸方向のずれで補正します。
回転補正 (標準)	計測0の「2点サーチ/2点エッジ/1点サーチ+1点エッジ」で検出した回転方向のずれ量 θ により、位置を補正します。 ・ 計測0の「1点サーチ/1点サーチ+1点エッジ」で、回転角検出を「有」に設定時には、検出角度により位置を補正します。
回転補正 (高精度)	計測0の「2点サーチ/2点エッジ/1点サーチ+1点エッジ」で検出した回転方向のずれ量 θ により、位置を補正します。 「高精度」は「標準」に比べて、補正画像の精度は高くなりますが、回転処理速度が遅くなります。 ・ 計測0の「1点サーチ/1点サーチ+1点エッジ」で、回転角検出を「有」に設定時には、検出角度により位置を補正します。

[回転補正の標準と高精度の比較例]

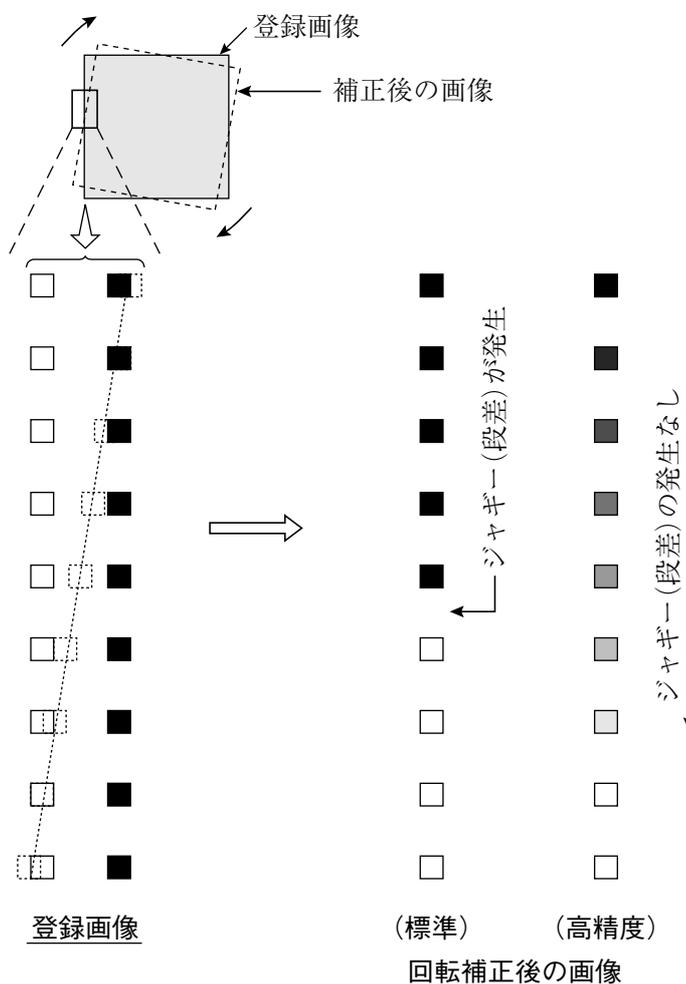


(2) 設定 (操作) 内容

設定は「品種別条件選択」画面より「位置補正条件」を選択し、SETキーを押します。

位置補正	画面	条件	保存	静 C1 明
①補正登録	2段補正			無
②モード(1段目)	回転補正(高精度)			1段補正
③X補正(1段目)	有			2段補正
④X補正	登録0(0~7)	行' / 0		無
⑤Y補正(1段目)	有			XY補正
⑥Y補正	登録1(0~7)	行' / 0		回転補正(標準)
⑦回転補正(1段目)	有			回転補正(高精度)
⑧回転補正	登録2(0~7)	行' / 0		
⑨モード(2段目)	XY補正			無
⑩X補正(2段目)	有			XY補正
⑪X補正	登録3(0~7)	行' / 0		
⑫Y補正(2段目)	有			
⑬Y補正	登録4(0~7)	行' / 0		

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー


■ 位置補正の順序

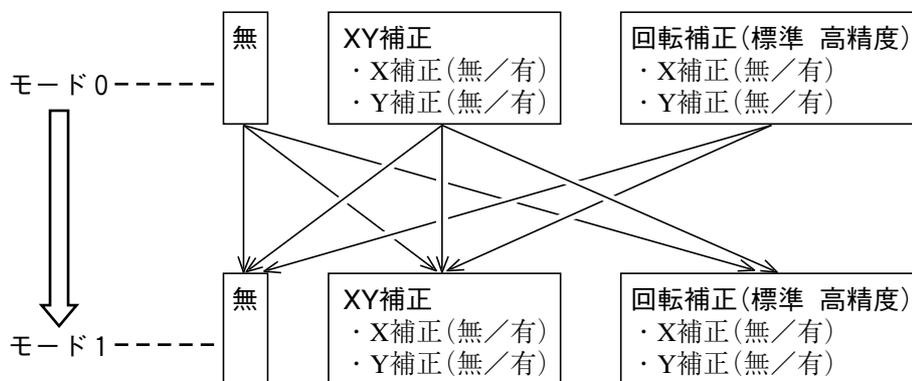


(3) 実行例

■ XY補正の例

1. 計測0 (位置ずれ計測)で補正量(X2-X1、Y2-Y1)を検出します。

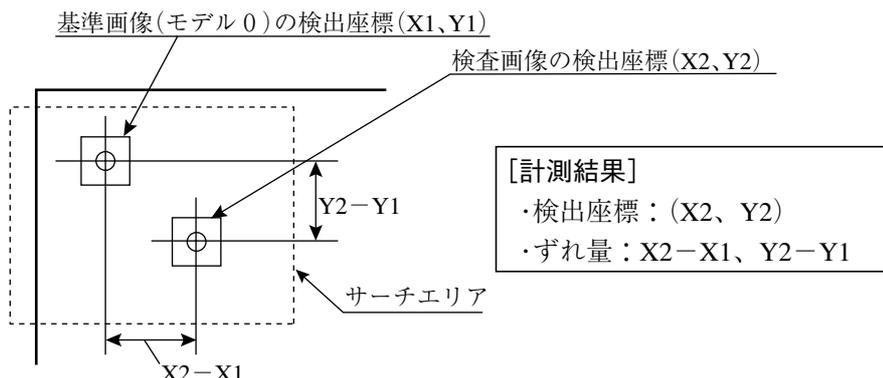



2. 計測1でポイント計測を行います。

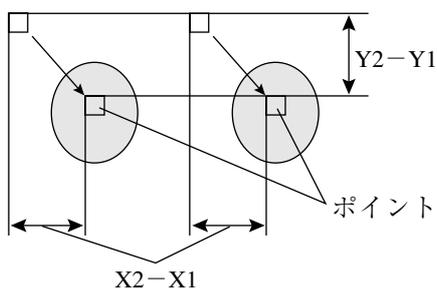


■ 角度補正(回転)の例

1. 計測0 (位置ずれ計測)の「2点サーチ」で、角度ずれ量 θ を検出します。

 ・登録画像

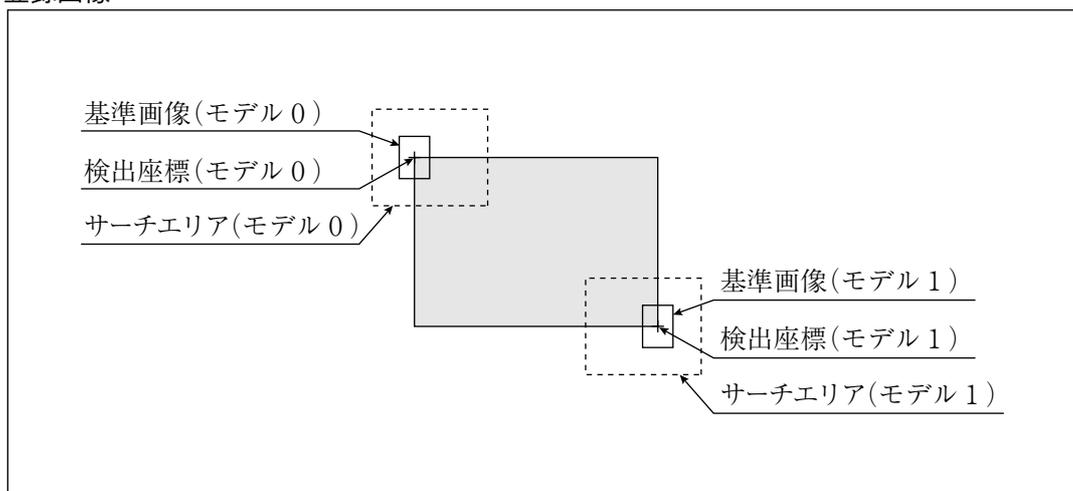


・計測画像

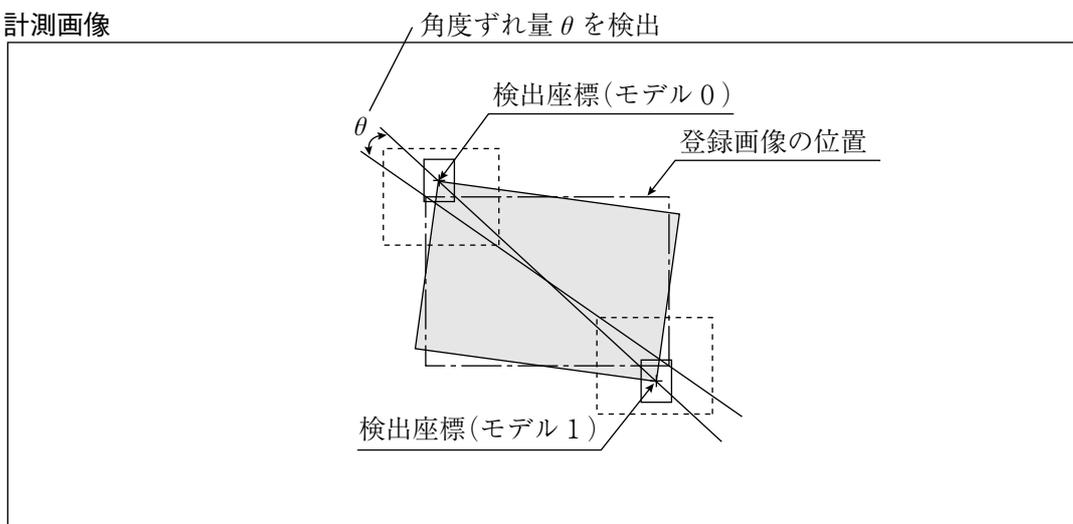

2. 1で検出した角度ずれ量 θ による回転補正した画像で、計測1～4を行います。

・計測1での角度補正した画像

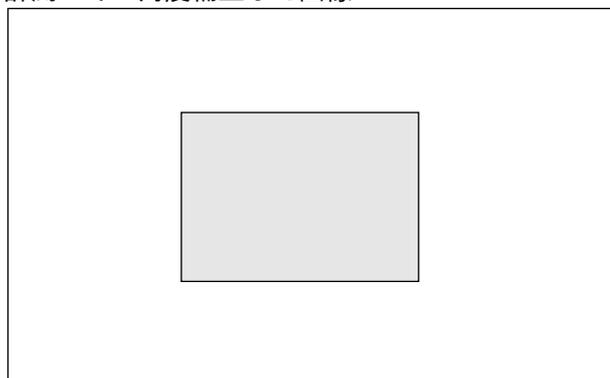

[9] タイトル登録

現在、表示している品種番号に、タイトルを登録できます。

■ 用途

品種の見出し、および設定内容の管理に使用します。

■ 登録文字

英数字と記号を、最大16文字まで入力できます。

■ 操作方法

MAIN画面で「品種別条件」→「品種00」(現在の品種)を選択した状態でTRG/BRTキーを押し、「タイトル」に上下キーでカーソルを合わせSETキーを押します。




タイトル登録	設定 (選択) 内容
A~Z	タイトル名を入力します。
0~9	
=~>	
SP	スペースを入力します。
←→	入力位置のカーソルを移動します。
削除	カーソル位置の文字を削除します。
終了	タイトルの登録を終了します。



設定したタイトルは、品種別条件選択画面と運転画面の左上に表示されます。

運転画面

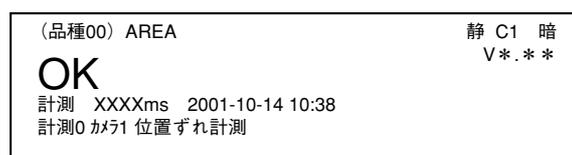

品種別条件選択画面



[10] ショートカット設定

ツリーメニュー上で、設定画面を持つ下位メニューをショートカットに登録することにより、各メニューに簡単にアクセスできます。

(1) 登録方法

1. 「品種別条件選択」画面で、ショートカットに登録する品種番号のメニューにカーソルを合わせます。

品種別条件選択		カー	静 C1 明
品種別条件			
□	品種00(MEASURE1)		① モータ出力
├	運転条件		② 画像取込
├	画像補正		③ メッセージ表示
├	計測条件(カメラ1)		④ ハリターン表示
│	├		⑤ 2値画像表示
│	│		⑥ θ補正画像表示
│	│		⑦ 運転メイン表示
│	│		⑧ 判定変更表示
├	計測条件(カメラ2)		⑨ PCモータ表示
├	総合数値演算条件		⑩ スル表示
├	総合出力条件		⑪ 拡張機能
├	品種別入出力		⑫ クロスカール表示1
├	品種別システム		⑬ クロスカール座標
└	品種(新規)		⑭ クロスカール表示2
			⑮ クロスカール座標

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ホッパアップ

2. TRG/BRTキーを押すと、ポップアップメニューが表示されます。「ショートカット」にカーソルを合わせ、SETキーを押します。選択したメニューがショートカットの空いている最も小さい番号に登録されます。

注1：ショートカットは、最下位メニューのみ登録できます。「+」「-」の付いたメニューは登録できません。

注2：ショートカットは、1～8の8個登録できます。空きがない場合は、不要な番号を削除してください。

品種別条件選択		カー	静 C1 明
品種別条件			
□	品種00(MEASURE1)		① モータ出力
├	運転条件	→	② 画像取込
├	画像補正		③ メッセージ表示
├	計測条件(カメラ1)		④ ハリターン表示
│	├		⑤ 2値画像表示
│	│		⑥ θ補正画像表示
│	│		⑦ 運転メイン表示
│	│		⑧ 判定変更表示
├	計測条件(カメラ2)		⑨ PCモータ表示
├	総合数値演算条件		⑩ スル表示
├	総合出力条件		⑪ 拡張機能
├	品種別入出力		⑫ クロスカール表示1
├	品種別システム		⑬ クロスカール座標
└	品種(新規)		⑭ クロスカール表示2
			⑮ クロスカール座標

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ホッパアップ

(2) 使用方法

1. 運転画面で、「メニュー切換」にカーソルを合わせ、SETキーを押します。

X0~7 □□□□□□ Y0~7 □□□□□□ READY ▯

メニュー切換 MAIN条件 計測切換 条件切換 登録切換 画面切換 品種切換

2. 左右キーで、「ショートカット」にカーソルを合わせ、SETキーを押します。

X0~7 □□□□□□ Y0~7 □□□□□□ READY ▯

メニュー切換 NG画切換 カメラ1切換 カメラ2切換 手動計測 ショートカット

3. 登録されているショートカットの一覧が表示されます。

ショートカット	運転 削除	カー	静 C1 明
	[場所]		
①ショートカット1	品種00/運転条件		
②ショートカット2			
③ショートカット3			
④ショートカット4			
⑤ショートカット5			
⑥ショートカット6			
⑦ショートカット7			
⑧ショートカット8			
SET=リンク先へ ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ホッパアップ			

4. アクセスしたい番号にカーソルを合わせ、SETキーを押します。選択した番号の設定パラメータが表示され、内容を変更できます。

3-3 入出力／システムの設定

[1] 照度監視

(1) 目的

1. 照明環境の変化を監視する手段

予め設定した照明範囲を越えると、照明環境が変化したものとして、運転画面に「照度範囲オーバー」が表示されます。

2. 照明環境の変化に合わせて、2値化用しきい値を補正

予め設定した明るさを基準として、計測実行時に測定した明るさと比較してしきい値が補正されます。

(2) 用途

電圧変動によって照明の明るさが変わったり、太陽光の影響を無視できない場合に使用します。

(3) 設定手順

MAIN画面で「品種別条件」→「品種00」(現在の品種)→「品種別システム」を選択します。

- 「③照度監視(カメラ1)」を選択し、ポップアップメニューで「有」を選択すると「④照度監視条件」が表示されます。

品種別システム	画面	保存	静 C1 明
①NG画登録	有※		
②NG計測中止	有	→	無 有
③照度監視(カメラ1)	有		
④照度監視条件	(下位メニュー)		
⑤照度監視(カメラ2)	有		
⑥照度監視条件	(下位メニュー)		
⑦ウインドウ一括移動	(下位メニュー)		

※IV-S32MX/S33MXのとき表示

- 「③照度監視条件」を選んで SET キーを押すと「照度監視条件」画面と監視用ウインドウが表示されます。

照度監視条件	画面	保存	静 C1 明
①サイズ	縦08(4~32)×横08(4~64)		
②位置	(248,232)		
③しきい値	上限255 下限000(0~255) 計測平均濃度=000.0		
④平均濃度登録	実行 登録平均濃度=000.0		

監視用ウインドウ

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

- SEL キーを押し、上部ファンクションメニューに移動し、上下キーで「動」画像にします。

4. 「①サイズ」および「②位置」で、監視用ウィンドウのサイズと位置を方向キーで設定します。
- ・ 監視用ウィンドウは、計測対象が入らない、中間的な明るさの位置に設定してください。
 - ・ 監視用ウィンドウは矩形で、サイズが縦(4~32)、横(4~64)の範囲(4画素単位)です。また、監視用ウィンドウの移動は1画素単位です。
 - ・ 監視用ウィンドウ内の平均濃度が、③の2行目の「計測平均濃度」に表示されます。

[照明環境の変化を監視する場合]・・・監視しない場合には6へ。

5. 「③しきい値」を選択しSETキーを押します。
- ・ 左右キーで上限/下限を選択し、濃度範囲(0~255)を上下キーで選択後、SETキーを押します。
- ⇒ 監視用ウィンドウ内の平均濃度が、設定した濃度の範囲外になると、運転画面で「照度範囲オーバー」が表示されます。

[照明環境の変化に合わせて、2値化用しきい値を補正する場合]・・・補正しない場合には8へ。

6. SELキーを押し、上部ファンクションメニューに移動し、上下キーで「静」画像にする。
- ・ 次の平均濃度登録には、静画像にしておく必要があります。
7. 「④平均濃度登録」を選択しSETキーを2度押すと「登録平均濃度」が登録されます。
- ・ この平均濃度は、2値化方法で「しきい値補正」時に必要となります。
- ⇒ 平均濃度が登録されていないと、「照度監視未設定(エラー22)」となります。
- ・ 登録した濃度が、しきい値を補正時の基準値となります。
 - ・ 静画像でない場合には、「静画像に切換えて下さい」と表示されます。
8. TRG/BRTキーと左右キーで上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「保存」を選択し、SETキーを押します。
- ・ データ保存?(YES=[SET],NO=[ESC])というメッセージが出ますのでSETキーを押して保存します。


以上で設定した照度監視機能は、計測監視機能がONして画像を取り込み後に実行されます。

[2] シャッター速度

シャッター速度は品種別に設定でき、1/30～1/10000で連続的に設定可能なため、濃度の微調整に使用できます。

- ・ 移動体を計測する場合および画像処理速度を上げる場合には、シャッター速度を1/1000秒や1/2000秒以上に速く設定してください。ただし、必要以上に速いシャッター速度は強力な照明が必要になり経済的ではありません。
- ・ ワーク(計測対象)の明るさとシャッター速度の関係は、IV-S30(IV-S31MX/S32MX/S33MX)ユーザーズマニュアル(導入・ハード編)の「5-1 [2] 照度とシャッター速度」を参照願います。


[例]・シャッタースピードが遅い(1/60秒)時

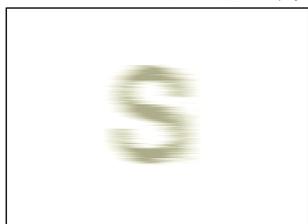

ワークが流れて映ります。



・シャッタースピードが速い(1/1000秒)時

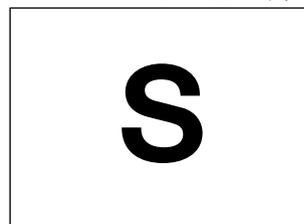

ワークが止まって映ります。

■ 設定手順

MAIN画面で「品種別条件」→「品種00」(現在の品種)→「品種別入出力」を選択します。

シャッター速度は1/30～1/10000(初期値1/60:単位は秒)の範囲で、任意に設定できます。

1. 「③シャッター速度」に上下キーでSETし、さらにSETキーを押す。
2. 左右キーで、設定する分母の桁にカーソル移動します。

1/00060


このカーソルが左右に移動します。

3. 上下キーで値を設定します。
4. 2と3の操作を繰り返して各桁を設定します。すべての桁の設定を終了すると、SETキーを押します。

品種別入出力	画面	保存	静 C1 明
① CCDトリガ		2値	
② CCDトリガ		(下位メニュー)	
③ シャッター速度		1/00060(1/30～1/10000)	
④ シリアル出力		任意	
⑤ カメラ番号		1(1～2)	
⑥ キャリアレション設定		無	


[3] コピー

品種間で共通の条件が多い場合など、すでに作成した条件を流用するときを使用すると便利です。コピー操作では、指定した品種番号の計測条件が、別の品種番号へ上書きコピーされます。

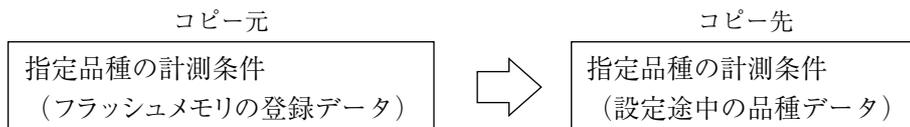

■ 操作手順

MAIN画面で「品種別条件」→「品種00」(現在の品種)を選択した状態でTRG/BRTキーを押し、「コピー」に上下キーでカーソルを合わせ、SETキーを押します。

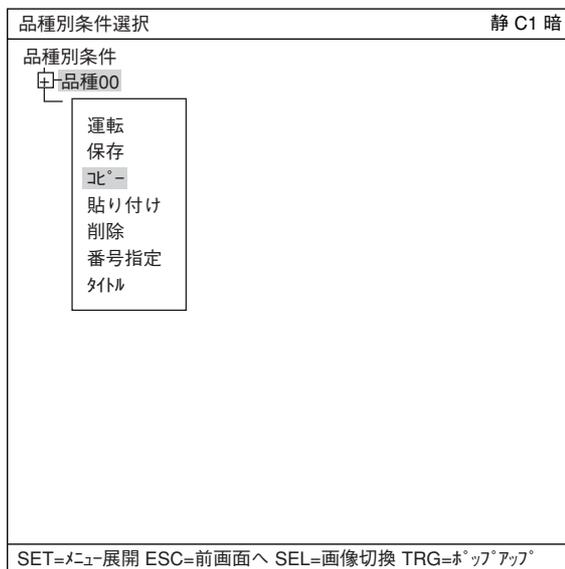

留意点

- ・コピー実行中、電源を切らないでください。
データが破壊されるため、設定データを初期化しないと再起動できないことがあります。
- ・グレーサーチ用基準画像はコピーされないため、必ず再設定してください。


[4] NG画登録(IV-S32MX/S33MX)

コントローラがIV-S32MX/S33MXのとき、IV-S30を運転中にNG(総合判定結果)が発生した画像(NG画像)を登録できます。


設定は[品種別システム]メニューの「①NG画登録」で行います。

■ 設定方法

1. 「品種別条件選択」画面で、「品種00」→「品種別システム」を選択します。

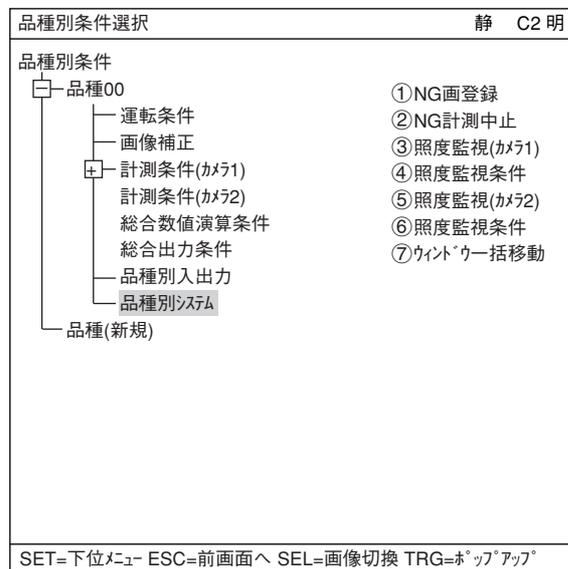

2. 「①NG画登録」を選択してSETキーを押し、ポップアップメニューから「有」を選択します。

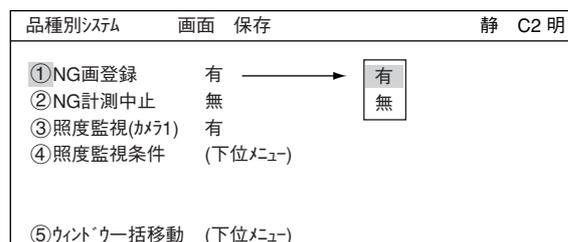

①NG画登録	内容
有	NG画像を登録します。 ※ ・登録できる個数は最大128個(NG画像の番号0～127)です。128個より多くなると、古いNG画像が削除されます。(NG画の番号が前づめされます。)
無	NG画像を登録しません。

※ NG画像の登録できる最大数には、登録する画像のサイズによって次の制限があるため、128個より少なくなる場合があります。

【制限】登録するNG画像のサイズ合計が、最大サイズ(1画面：512×480画素)では8画面分(1966080画素：512×480×8)になります。

例としてNG画像のサイズが「256×240画素」のとき、最大32個です。

$$(256 \times 240 \times 32 = 1966080)$$

- ・ NG画登録を「有」に設定しておくとし、計測実行時にNGが発生すると、自動的にその時の画像がNG画像として登録されます。

[5] NG計測中止

IV-S30を運転中にNG(総合判定結果)が発生すると、すべての計測を中止できます。設定は[品種別システム]メニューの「②NG計測中止」で行います。


品種別システム	画面	保存	静 C1 暗
①NG画登録	有※		※IV-S32MX/S33MX のとき表示
②NG計測中止	無		無 有 無 (NG計測表示)
③照度監視(カメラ1)	有		
④照度監視条件	(下位メニュー)		
⑤照度監視(カメラ2)	有		
⑥照度監視条件	(下位メニュー)		
⑦ウインドウ一括移動	(下位メニュー)		

②NG計測中止	内容
無	IV-S30を運転中にNG(総合判定結果)が発生しても、計測を継続して行います。
有	IV-S30を運転中にNG(総合判定結果)が発生すると、NGが発生以降の計測を中止します。
無(NG計測表示)	IV-S30を運転中にNG(総合判定結果)が発生しても、計測は継続しますが、最初にNGが発生した計測を表示します。

例として、計測1でNGが発生した場合を示します。

(NG計測中止の設定)

「無」のとき 「有」のとき

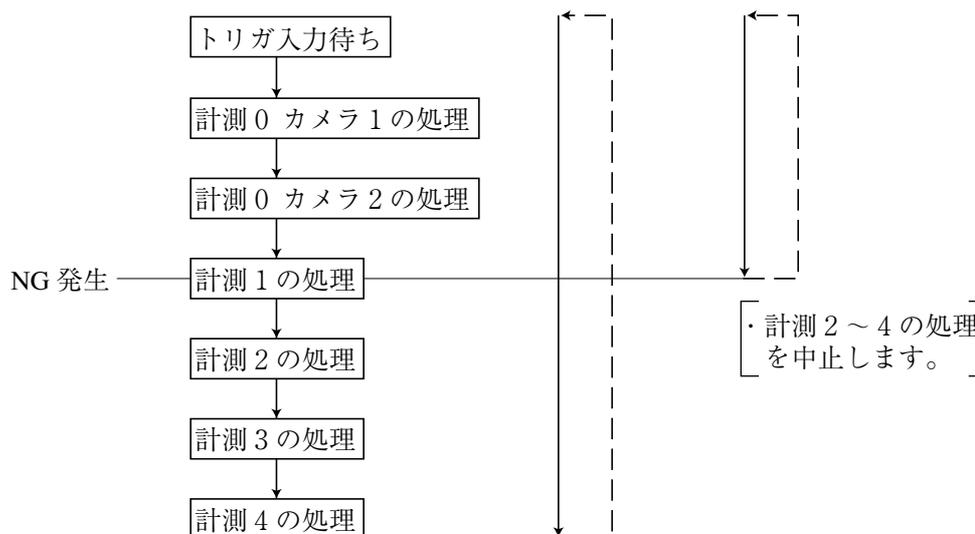

[6] ウィンドウ一括移動

同じ品種番号内の計測プログラム全てに設定しているウィンドウの位置を、一括で指定座標分を平行移動できます。

[使用例] 別の品種番号で、ウィンドウの座標のみを平行移動する場合
(品種間のコピー操作後、ウィンドウ一括移動を行う。)


設定は、[品種別システム]メニューの「⑦ウィンドウ一括移動」で行います。

品種別システム	画面	保存	静 C1 暗
①NG画登録	有※		※IV-S32MX/S33MX のとき表示
②NG計測中止	無		
③照度監視(カメラ1)	有		
④照度監視条件	(下位メニュー)		
⑤照度監視(カメラ2)	有		
⑥照度監視条件	(下位メニュー)		
⑦ウィンドウ一括移動	(下位メニュー)		


- 「①カメラ選択」で、上下キーを押して「カメラ1」または「カメラ2」を選択し、SETキーを押します。
注：使用カメラを「カメラ1&NG画」に設定時は、①は「カメラ1」固定です。

ウィンドウ移動	画面	保存	静 C1 暗
①カメラ選択	カメラ1		
②座標位置登録	移動(256,240)	座標登録	
③ウィンドウ一括移動	移動(256,240)	実行	

- 「②座標位置登録」を選択してSETキーを押し、左右キーで「移動」を選択しSETキーを押します。
- 上下左右キーで、移動元座標へカーソル(実線)を移動してSETキーを押します。
- 「座標登録」を左右キーで選択し、SETキーを押し、ESCキーを押します。
⇒移動元座標が登録されます。
- 「③ウィンドウ一括移動」を選択して、左右キーで「移動」を選択しSETキーを押します。
- 上下左右キーで、移動先座標へカーソル(破線)を移動してSETキーを押して確定します。

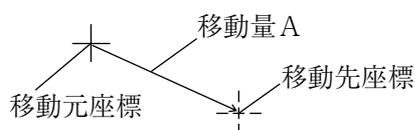



- 左右キーで「実行」を選択しSETキーを押します。
⇒ 同じ品種内に登録されている全てのウィンドウが、移動元座標から移動先座標への移動座標だけ一括で平行移動されます。移動が終了すると、「ウィンドウ一括移動終了」が表示されます。

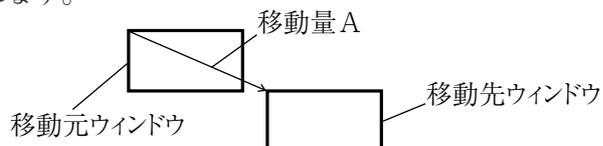

- 移動したウィンドウが画像表示エリア外になる場合、「範囲オーバー」とその計測番号、登録番号が表示されますので、「継続」または「中止」を選択して下さい。
継続すると、画像表示エリアの範囲内までウィンドウが移動されます。

第 4 章 位 置 ず れ 計 測

4-1 概略
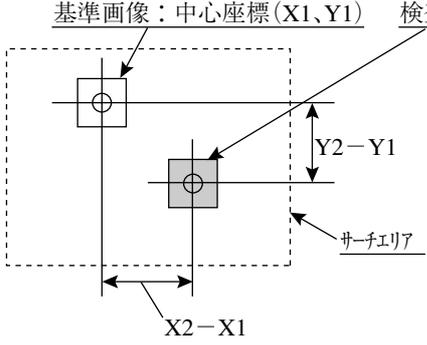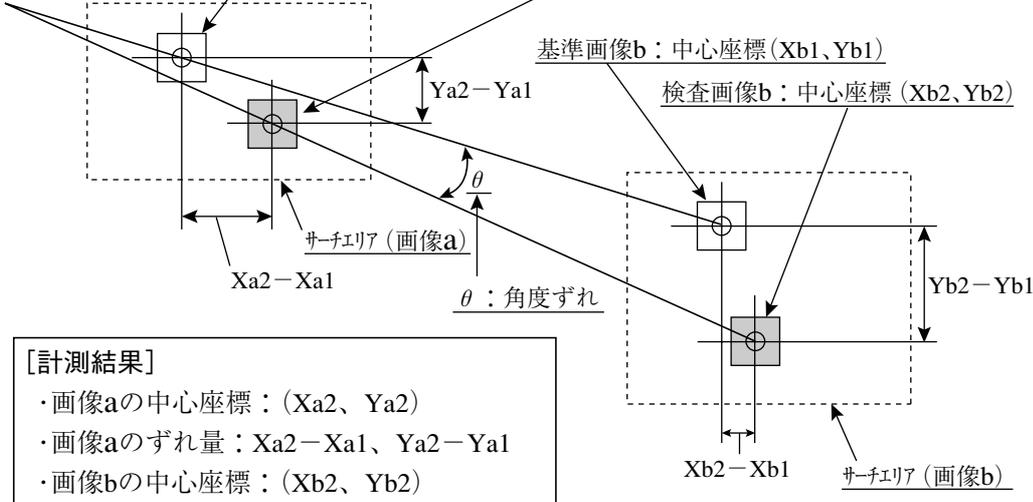
<p>目 的</p>	<p>グレーサーチ機能/エッジ検出機能*により、ワークの位置ずれ/絶対位置を計測します。 ・サブピクセル単位の高精度な位置検出が可能です。 ・360°の回転角検出が可能です。(1点グレーサーチ時)</p>
<p>用 途</p>	<p>部品、基板の位置決め</p>
<p>例</p>	<p>● 基板の位置決めマーク(フィデューシャルマーク)の位置検出</p> <p>(1) 1点サーチ:XY方向の位置ずれ検出</p> <p>基準画像:中心座標(X1,Y1) 検査画像:中心座標(X2,Y2)</p>  <div data-bbox="853 696 1252 824" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[計測結果]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中心座標: (X2, Y2) ・ずれ量: X2-X1, Y2-Y1 </div> <p>(2) 2点サーチ:XY方向、回転の位置ずれ検出</p> <p>基準画像a:中心座標(Xa1,Ya1) 検査画像a:中心座標(Xa2,Ya2)</p> <p>基準画像b:中心座標(Xb1,Yb1) 検査画像b:中心座標(Xb2,Yb2)</p>  <div data-bbox="343 1413 885 1659" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[計測結果]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・画像aの中心座標: (Xa2, Ya2) ・画像aのずれ量: Xa2-Xa1, Ya2-Ya1 ・画像bの中心座標: (Xb2, Yb2) ・画像bのずれ量: Xb2-Xb1, Yb2-Yb1 ・角度ずれ θ </div> <p>*グレーサーチ/エッジ検出機能 グレーサーチ:256階調の基準画と、ワークの画像を比較して基準画と一致する部分を探す。 ⇨導入・ハード編、解・4参照 エッジ検出:画像中の明るい部分(白)と暗い部分(黒)の境界を検出します。⇨導入・ハード編、解・2参照</p> <p>・2点サーチで検出する角度ずれθは、計測1~4の画像回転補正用角度となります。</p>


4-2 設定操作

■ 計測条件の設定

MAIN条件→品種別条件(ツリーメニュー表示)→品種00→計測条件(カメラ1)→計測0を選択します。

「①計測選択」のポップアップメニューから「位置ずれ計測」を選択します。ESCキーを押して「品種別条件」画面に戻り、「計測条件」設定画面に入ります。

⇒詳しくは「導入・ハード編、第8章：ツリーメニューによる設定例」参照。

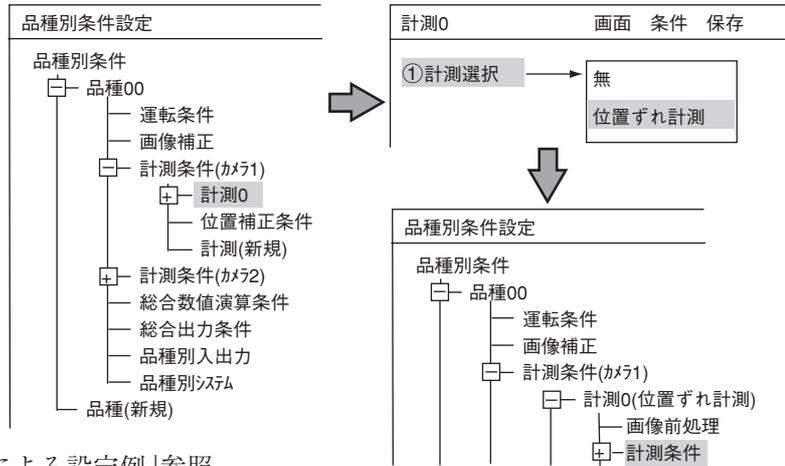

留意：位置ずれ計測は、計測0または計測1～4に設定できます。尚、計測(新規)を選択すると、設定されていない計測1～4の最も小さい計測No.が設定されます。

① 検出精度

検出精度を設定します。検出状況、検出結果の精度レベル、要求検出速度に応じて検出精度を2段階(標準/高精度)から選択できます。

⇒詳しくは3・10^{ページ}参照

② 登録番号

登録番号を設定します。位置ずれ計測は登録番号0～7までの8個を登録できます。

③ モード

検出のモードを選択します。
モードと内容は以下の通りです。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1明
① 検出精度	標準	標準		標準	
② 登録番号	0(0~7)			高精度	
③ モード	1点サーチ				
④ 回転角検出	±15°				
⑤ 回転角単位	10				
登録番号	0001020304050607080910111			無	
⑥ モード0	S	×	×	×	×
⑦ モード1	×	×	×	×	×
				1点サーチ	
				2点サーチ	
				1点エッジ	
				2点エッジ	
				1点サーチ+1点エッジ	
				無	
				±15°	
				±30°	
				±45°	
				全角	

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

モード種類	内容	使用可能モデル
無	計測を行いません。	
1点サーチ	グレーサーチにより、1つの基準画像に対する検出画像の1点の位置ずれを計測。	モデル0のみ
2点サーチ	グレーサーチにより、2つの基準画像に対する検出画像の2点の位置ずれを計測。	モデル0,1
1点エッジ	エッジ検出により、1つの基準画像に対する検出画像の1点の位置ずれを計測。	モデル0のみ
2点エッジ	エッジ検出により、2つの基準画像に対する検出画像の2点の位置ずれを計測。	モデル0,1
1点サーチ+1点エッジ	グレーサーチによる1点と、エッジ検出による1点の合計2点の位置ずれを計測。	モデル0,1

グレーサーチ⇒3・10^{ページ}参照

エッジ検出⇒3・15^{ページ}参照

③回転角検出 ④回転角単位

「③モード」で「1点サーチ」または「1点サーチ+1点エッジ」を選択すると、回転角検出の有無を設定することができます。

⇒回転角検出について詳しくは、4・12ページ参照。

「④回転角検出」で検出範囲を選択し、「⑤回転角単位」で単位を設定します。

登録番号(⑥モデル0、⑦モデル1)

登録番号別のモードが表示されています。1点サーチまたは1点エッジの場合は⑥モデル0のみ使用します。2点サーチ、2点エッジ、1点サーチ+1点エッジの場合は、⑦モデル1も使用します。

表の中の「S」はグレーサーチ、「E」はエッジ検出、「×」は未使用を示します。


●モード設定(表示)例

登録番号	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
⑥モデル0	S	S	S	E	E	×	×	×								
⑦モデル1	S	×	E	E	×	×	×	×								

S印：グレーサーチ

E印：エッジ検出

×印：設定無し

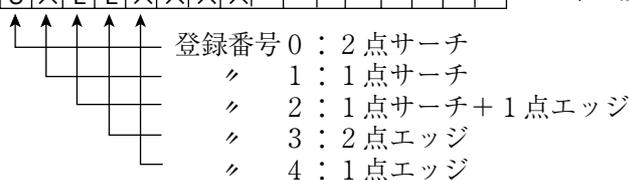

■ 登録別条件の設定

● 登録別条件設定画面への入り方

登録別条件設定画面に入る方法は、3つあります。

- 1) 計測条件設定画面の登録番号の表で、「⑥モデル0」または「⑦モデル1」にカーソルを合わせて、SETキーを押します。表内にカーソルが表示されたら、左右キーで「S」か「E」の欄に移動させて、SETキーを押します。
注：「×」でSETキーを押しても無効となります。


計測条件	画面	条件	保存	静	C1明				
①検出精度	標準								
②登録番号	0(0~7)								
③モード	1点サーチ								
④回転角検出	無								
登録番号	00	01	02	03	04	05	06	07	08
⑤モデル0	S	×	×	×	×	×	×	×	×
⑥モデル1	×	×	×	×	×	×	×	×	×

画像前処理
 登録別条件(グレーサーチ)
 登録別条件(エッジ)
 判定
 距離角
 数値演算
 出力

SET=有無選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

- 2) 計測条件設定画面でTRG/BRTキーを押し、上部ファンクションメニューの「条件」を選択します。ポップアップメニューより「登録別条件」を選択し、SETキーを押します。

- 3) ツリーメニュー画面で、「計測条件」にカーソルを合わせて右キーを押します。「登録別条件(グレーサーチ)」と「登録別条件(エッジ)」の下位メニューが表示されます。カーソルを合わせてSETキーを押します。

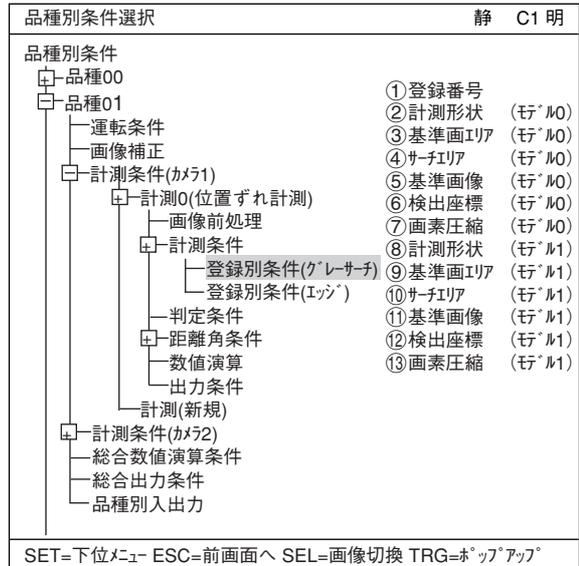


[1] グレーサーチでの登録別条件設定

本項では、モード(4.2ページ参照)が「1点サーチ」時の画面で説明します。

② 計測形状


位置ずれ計測で使うウィンドウ形状(パターン)を選択します。「②計測形状」で「矩形」「横ライン」「縦ライン」から選択します。

矩形	左上と右下の座標を設定し、その矩形で囲まれた範囲
横ライン	X軸方向で始点と終点を設定したラインの範囲
縦ライン	Y軸方向で始点と終点を設定したラインの範囲

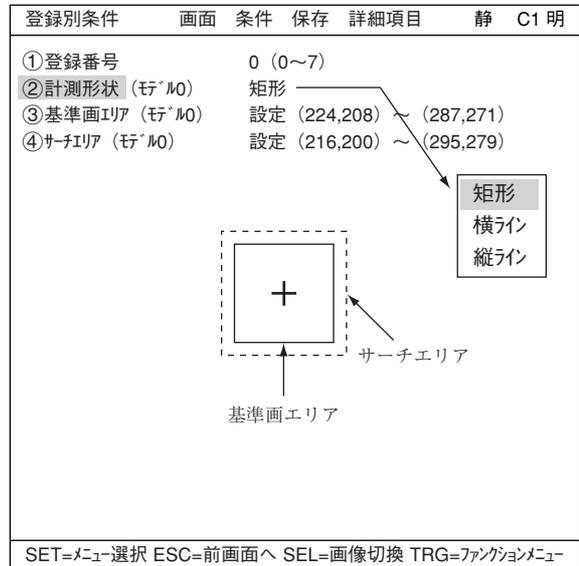

③ 基準画エリア

「③基準画エリア(モジュール)」にカーソルを合わせてSETキーを押し、「設定」が反転したらもう1度SETキーを押して設定画面に入ります。

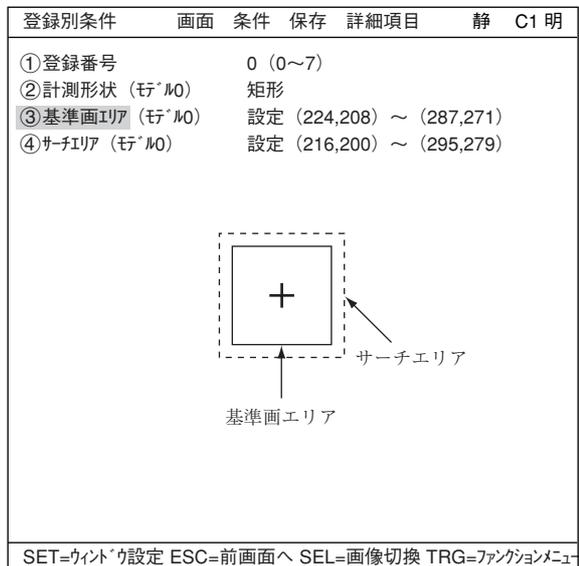

矩形の場合

基準画エリアの左上と右下を設定します。
「①左上」でSETキーを押します。基準画エリア(実線)にX/Y軸が表示されます。上下左右キーでX/Y軸を移動させて左上の座標を決定します。決定したらSETキーを押します。

- ・ ESCキーを押すと、座標は元の位置に戻ります。

次に、「②右下」でSETキーを押し、同様に矩形の右下の座標を決定します。実線の矩形で囲まれた範囲が基準画像となります。

・設定画面(矩形)

矩形	再設定	戻る	静	C1	明
行 ^ノ 10					
①左上	(224,208)				
②右下	(287,271)				
③移動					
④基準画像					

SET=移動 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

縦ラインの場合

Y軸上の始点と終点を設定します。上下左右キーで始点、終点のX座標を保ったままでの平行移動となります。

注：サーチエリアは基準画エリアよりも長く設定して下さい。短いとエラー表示になります。

・設定画面(縦ライン)

縦ライン	再設定	戻る	静	C1	明
行 ^ノ 10					
①始点	(194,175)				
②終点	(194,344)				
③移動					
④基準画像					

SET=移動 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

横ラインの場合

X軸上の始点と終点を設定します。上下左右キーで始点、終点のY座標を保ったままでの垂直移動となります。

注：サーチエリアは基準画エリアよりも長く設定して下さい。短いとエラー表示になります。

・設定画面(横ライン)


横ライン	再設定	戻る	静	C1	明
行 ^ノ 10					
①始点	(199,245)				
②終点	(328,245)				
③移動					
④基準画像					

SET=移動 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

基準画像の登録

基準画エリアが決定したら、基準画像として登録します。

上下キーで「④基準画像」を選択し、ポップアップメニューから「登録」を選択します。

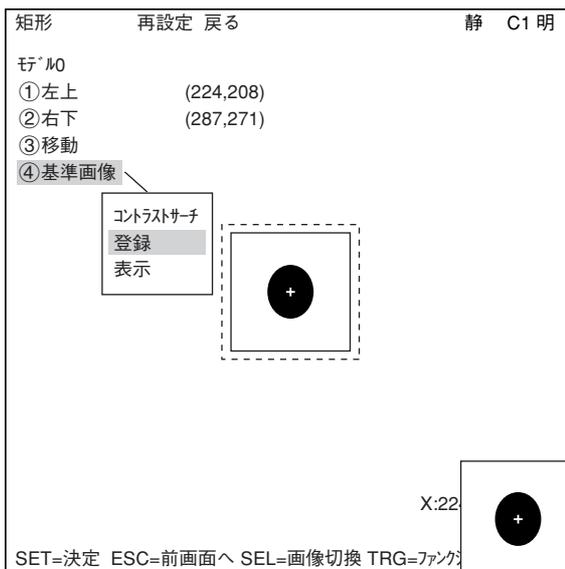

コントラストサーチ	グレーサーチにて取込画像から最大特徴エリア(コントラスト最大)を自動サーチします。
登録	現在の表示画像を基準画として登録します。
表示	既存の基準画像の番号を上下左右キーで選択するとその番号の基準画像が画面右下に表示されますので、SETキーで選択します。

④ サーチエリア

「④サーチエリア(モテ*#0)」で基準画エリアと同様の手順でサーチエリア(破線)を設定します。


2点サーチを選択している場合は、モデル1についても、モデル0と同様の設定を行います。

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1	明
①登録番号		0 (0~7)					
②計測形状(モテ*#0)		矩形					
③基準画エリア(モテ*#0)		設定 (224,208) ~ (287,271)					
④サーチエリア(モテ*#0)		設定 (216,200) ~ (295,279)					

SET=ウイット*ウ設定 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

登録例

- ・ 2点サーチ、計測形状(矩形)の場合

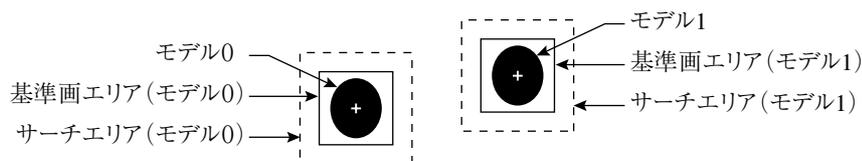

注：横ライン／縦ラインを設定するとき、ラインの長さは、次のように設定して下さい。

(基準画像の長さ) < (サーチエリアの長さ)

⑤ 基準画像

「登録別条件」画面のファンクションメニューから「詳細項目」を選択し、ポップアップメニューで■にすると、「基準画像」が登録別条件として画面上に表示されます。

- ・ 検出座標、画素圧縮についても同様です。

「⑤基準画像(モデル0)」で登録された基準画像から選択します。

例：015(000～026)

登録された000～026番の基準画像のうち、15番を選択。

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1	明
①登録番号	0	(0～7)					
②計測形状 (F/M)	矩形						
③基準画エリア (F/M)	設定	(226,208)～(274,250)					
④サーチエリア (F/M)	設定	(216,200)～(295,279)					
⑤基準画像 (F/M)	001	(000°001)		■基準画像 ※			
⑥検出座標 (F/M)	中心	(250,229)		■検出座標			
⑦画素圧縮 (F/M)	1			■画素圧縮			

※ポップアップメニューで■にすると該当する項目が登録別条件に追加される。

SET=ウィンドウ設定 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

⑥ 検出座標

検出座標を基準エリアの「中心」とするか「設定」によりフリーにするかを選択します。

⑦ 画素圧縮

「②計測形状」が「矩形」の場合は、「1～3」選択、「縦ライン」または「横ライン」の場合は、「1、2」選択となります。

- 1：登録した画像を2画素単位サーチします。
- 2：登録した画像を4画素単位サーチします。
- 3：登録した画像を8画素単位サーチします。

[2] エッジ検出での登録別条件設定

本項では、モード(4・2ページ参照)が「1点エッジ」時の画面で説明します。

② 計測形状(モデル1)

計測形状を選択します。

矩形
直線
円ライン
楕円ライン

画像処理に使用するパターンを選択して下さい。
⇒3・5～3・9ページ参照

投影無／有：平均濃度でエッジ検出する、しないを決定。
⇒3・16ページ参照

③ 検出エリア

「③検出エリア(F/M)」でSETキーを押し、設定画面で設定します。

登録別条件	画面	条件	保存	静	C1	明
①登録番号	0	(0～7)				
②計測形状 (F/M)	矩形	(投影無)		矩形 (投影無)		
③検出エリア (F/M)	設定	(224,208)～(284,250)		矩形 (投影有)		
④検出モード (F/M)	変化点			直線		
⑤検出方向 (F/M)	水平	(→)		円ライン		
⑥しきい値 (F/M)	設定	(D:050 E:2 F:04)		楕円ライン		
⑦基準座標 (F/M)	SET KEY	(512,480)				

変化点
暗→明
明→暗
中央明
中央暗

水平 (→)
水平 (→)
垂直 (↓)
垂直 (↑)

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

矩形の場合

「①左上」でSETキーを押します。検出エリアにX/Y軸が表示されます。上下左右キーでX/Y軸を移動させて左上の座標を決定します。決定したらSETキーを押します。

- ・ESCキーを押すと、座標は元の位置に戻ります。

次に、「②右下」でSETキーを押し、同様に矩形の右下の座標を決定します。

・設定画面（矩形）

矩形	再設定	戻る	静	C1	明
行番号					
①左上	(224,208)				
②右下	(287,271)				
③移動					
X : 224 Y : 208					
SET=移動 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー					

④ 検出モード

エッジでの画像処理方法を選択します

変化点
暗→明
明→暗
中央暗
中央明

⇒3・15ページ参照

⑤ 検出方向

検出方向を設定します。検出方向は検出形状によって異なります。

・矩形の場合

水平 (→)	基準線を (→) 方向に検出します。
水平 (←)	基準線を (←) 方向に検出します。
垂直 (↓)	基準線を (↓) 方向に検出します。
垂直 (↑)	基準線を (↑) 方向に検出します。

・直線の場合

始点→終点	直線上を始点→終点方向に検出します。
終点→始点	直線上を終点→始点方向に検出します。

・円ライン、楕円ラインの場合


時計回り	円周上を時計回りにします。
反時計回り	円周上を反時計回りにします。

⇒詳しくは3・15ページ参照

⑥ しきい値

2値化のしきい値を設定します。

⇒詳しくは3・11ページ参照

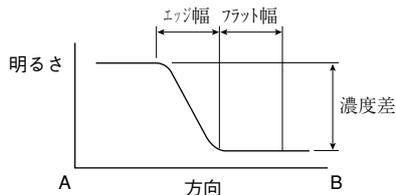

自動設定

しきい値設定画面でTRG/BRTキーで「自動設定」を選択すれば、最適値を自動で設定することができます。

⑦ 基準座標


基準座標を任意の値(位置)に変更することができます。

■ 判定条件の設定


● 判定条件設定画面への入り方

判定条件設定画面に入る方法は、大きく分けて2つあります。

- 1) 計測条件(または登録別条件)の上部
ファンクションメニューの「条件」を
選択しSETキーを押し、ポップアップ
メニューの「判定」を選択すると、判
定条件のメニューに入ります。

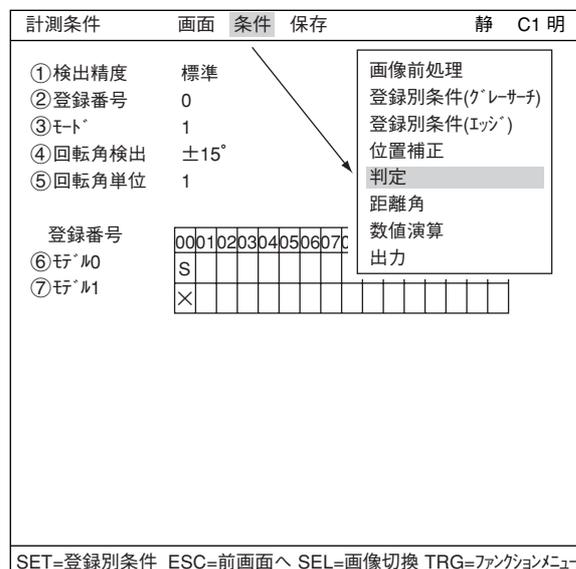

- 2) ツリーメニュー画面で「判定条件」に
カーソルを合わせ、SETキーを押します。

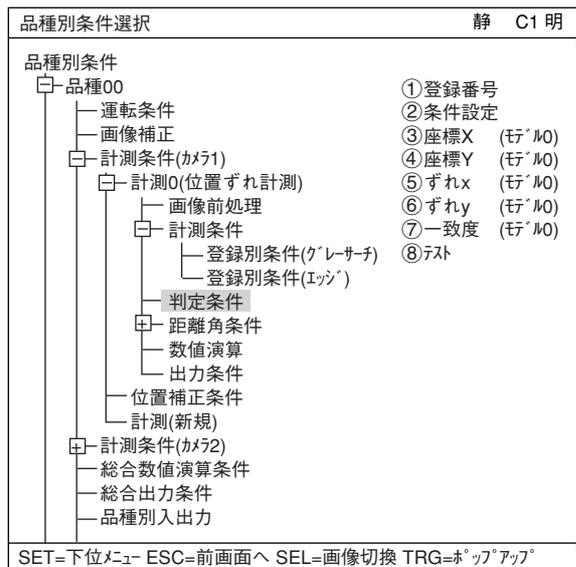

「判定条件」画面が表示されます。

⇒判定条件について詳しくは3・18ページ参照

判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択	静	C1 明
①登録番号		0(0~7)			[テスト結果]		[出力]
②条件設定		自動(±10%)					
③座標X (マ' M0)		000.0°511.0		X0			Y0
④座標Y (マ' M0)		000.0°479.0		Y0			Y1
⑤ずれx (マ' M0)		-511.0°+511.0		x0			C000
⑥ずれy (マ' M0)		-479.0°+479.0		y0			C001
⑦一致度 (マ' M0)		-10000°+10000		M0			無
⑧テスト		実行(位置補正有 位置補正無)					

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

■ 数値演算設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「数値演算」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「数値演算」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第15章：数値演算」参照

■ 出力条件設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「出力」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「出力条件」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第17章：入出力条件の設定」参照

■ 計測結果の表示

運転画面に戻り、TRG/BRTキーを押すと、計測結果が表示されます。

● 1点サーチ

(品種00) 静 C1 暗 V*.***

OK
計測 XXXXms 2001-10-14 10:38
計測0 カマ1 位置ずれ計測

登録番号	登録番号 0(0~7)	
基準画像(マ* M0)の検出座標	[X0=176.0	OK
	Y0=322.0	OK
基準画像(マ* M0)のずれ量	[x0=+000.0	OK
	y0=+000.0	OK
基準画像(マ* M0)の一致度	M0=+10000	OK
回転角度(※)	B0=+002.6	OK

※ 回転角検出を「有」に設定時に角度を表示

X0~7 □□□□□□ Y0~7 □□□□□□ READY □

メニュー切換 MAIN条件 計測切換 条件切換 登録切換 画面切換 品種切換

● 1点エッジ

(品種00) 静 C1 暗 V*.***

OK
計測 XXXXms 2001-10-14 10:38
計測0 カマ1 位置ずれ計測

登録番号	登録番号 0(0~7)	
基準画像(マ* M1)の検出座標	[X0=176.0	OK
	Y0=322.0	OK
基準画像(マ* M1)のずれ量	[x0=+000.0	OK
	y0=+000.0	OK
検出点(マ* M1)の個数	K0=1	OK
	B0=	

X0~7 □□□□□□ Y0~7 □□□□□□ READY □


メニュー切換 MAIN条件 計測切換 条件切換 登録切換 画面切換 品種切換

⇒ 他のモードでの計測結果の表示例は次ページ参照

他のモードでの計測結果の表示例を示します。


● 2点サーチ

登録番号	→	登録番号 0(0~7)	
基準画像(モデル0)の検出座標	→	X0=176.0	OK
		Y0=322.0	OK
基準画像(モデル0)のずれ量	→	x0=+000.0	OK
		y0=+000.0	OK
基準画像(モデル0)の一致度	→	M0=+10000	OK
角度のズレ量	→	B0=+001.7	OK
基準画像(モデル1)の検出座標	→	X1=534.0	OK
		Y1=480.0	OK
基準画像(モデル1)のずれ量	→	x1=+001.0	OK
		y1=+001.0	OK
基準画像(モデル1)の一致度	→	M1=+09999	OK

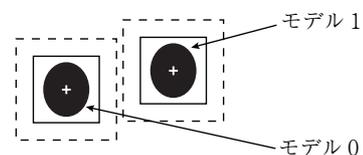


● 2点エッジ

登録番号	→	登録番号 0(0~7)	
検出点(モデル0)の座標	→	X0=176.0	OK
		Y0=322.0	OK
検出点(モデル0)のずれ量	→	x0=+000.0	OK
		y0=+000.0	OK
検出点(モデル0)の個数	→	K0=1	OK
角度のズレ量	→	B0=+001.7	OK
検出点(モデル1)の座標	→	X1=534.0	OK
		Y1=480.0	OK
検出点(モデル1)のずれ量	→	x1=+001.0	OK
		y1=+001.0	OK
検出点(モデル1)の個数	→	K1=1	OK

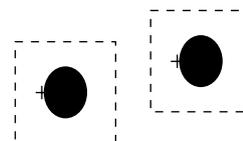

● 1点サーチ+1点エッジ

登録番号	→	登録番号 0(0~7)	
基準画像(モデル0)の検出座標	→	X0=176.0	OK
		Y0=322.0	OK
基準画像(モデル0)のずれ量	→	x0=+000.0	OK
		y0=+000.0	OK
基準画像(モデル0)の一致度	→	M0=+10000	
角度のズレ量	→	B0=+001.7	
検出点(モデル1)の座標	→	X1=534.0	OK
		Y1=480.0	OK
検出点(モデル1)のずれ量	→	x1=+001.0	OK
		y1=+001.0	OK
検出点(モデル1)の個数	→	K1=1	

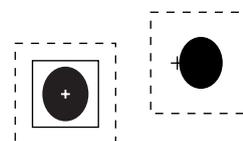


回転角検出について

位置ずれ計測(計測0~4)の1点グレーサーチで、回転角を検出できます。

(1) 形状による回転検出


回転検出の可否は計測対象の形状やグレーサーチの圧縮度によって、下表のように計測できない場合があります。

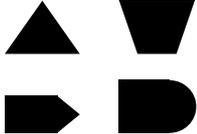計測対象の形状	角度検出	難易度
	角度検出不可能 (回転しても形状が同じであるため)	×
	グレーサーチ圧縮2で検出可能	△
	検出可能	○

・計測条件は基準画像の登録サイズが約64×64、サーチサイズが約100×100の場合です。

(2) 設定方法

[計測条件]画面にて、「③モード」を「1点サーチ」または「1点サーチ+1点エッジ」にし、「④回転角検出」で設定します。⇨4・2ページ参照

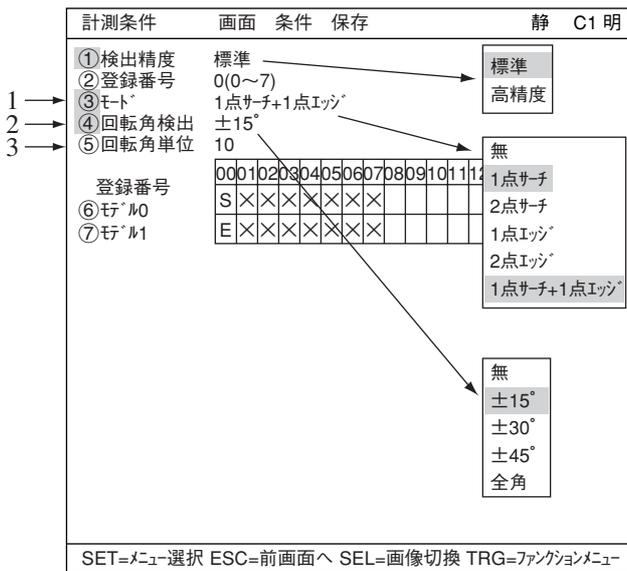

注：回転角検出を「無」以外に設定すると、「高精度」の設定は無効となります。
(検出精度は「標準」固定です。)

- 「③モード」で、「1点サーチ」または「1点サーチ+1点エッジ」を選択します。
- 「④回転角検出」で検出する角度範囲(±15°または±30°、±45°、全角)を設定します。
角度範囲が大きくなると、処理速度が遅くなります。
- 「⑤回転角単位」で回転角の単位を、上下キーにより設定します。
回転角の検出範囲(単位)と、作成される基準画像の関係を示します。

回転角		作成される基準画像	
検出範囲	単位	回転角度	個数
±15°	1	-17、-16、-15、-14、……………+14、+15、+16、+17	35
	3	-21、-18、-15、-12、……………+12、+15、+18、+21	15
	5	-25、-20、-15、-10、-5、0、+5、+10、+15、+20、+25	11
	10	-15、-10、0、+10、+15	5

↓
次ページへ

回転角		作成される基準画像	
検出範囲	単位	回転角度	個数
±30°	2	-34、-32、-30、-28、……… +28、+30、+32、+34	35
	3	-36、-33、-30、-27、……… +27、+30、+33、+34	25
	5	-40、-35、-30、-25、……… +25、+30、+35、+40	17
	6	-42、-36、-30、-24、……… +24、+30、+36、+42	15
	10	-30、-20、-10、0、+10、+20、+30	7
±45°	3	-51、-48、-45、-42、……… +42、+45、+48、+51	35
	5	-55、-50、-45、-40、……… +40、+45、+50、+55	23
	10	-45、-40、-30、-20、-10、0、+10、+20、+30、+40、+45	11
全角	10	-170、-160、-150、……… +150、+160、+170、+180	36

4. グレーサーチ条件の設定(4・4ページ)で、計測対象物の形状に関係なく、正方形のウィンドウで囲むように画像を登録する。

● 例

登録画像



登録を行うと、設定した回転角単位で回転させた基準画像がメモリに登録されます。

● 角度範囲を「全角」に設定時 (回転角単位: 10°)

基準画像



0°



 
10°



20°



180°




-170°




-10°

5. 計測対象の位置ずれ分を考慮してサーチエリアを設定する。

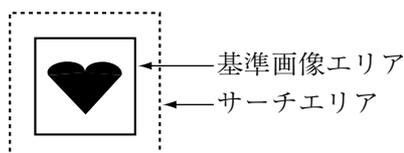


6. 計測を実行すると、取込画像と予め10°単位で360°まで登録された基準画像間で、グレーサーチが実行されます。計測された10°単位の一様度曲線(下図)から、曲線補間により回転角度が特定されます。

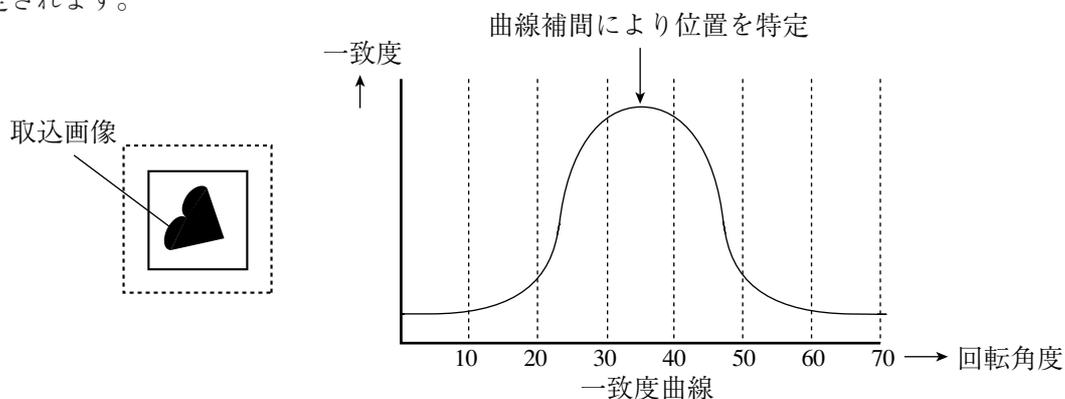

注：基準画像を登録後に、回転角検出(前ページ)を「無」に設定した場合、計測を実行すると「基準画像条件不一致」エラーが発生します。

第 5 章 一 致 度 検 査

5-1 概略

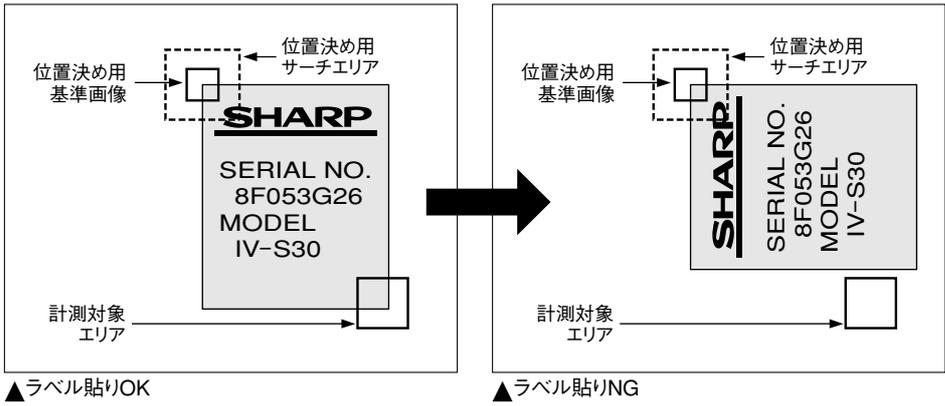
目 的	グレーサーチ機能により、基準画像と検査する画像の違いを一致度で判定します。(基準モデルとワークの類似度で良否を判定)
用 途	ラベルの位置ずれ検査、部品等の異種混入検査、基板上の電子部品実装検査、印刷漏れ検査、端子等金属部品抜け検査、簡易文字検査
例	<p>● パッケージのラベルずれ検査</p>  <p>▲ラベル貼りOK</p> <p>▲ラベル貼りNG</p> <p>[計測結果]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 基準画像との一致度 ・ 計測画像の検出座標 (X/Y) ・ 計測画像内の濃度 (平均濃度/差絶対値) <p>・ 検査順序</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 位置決め用基準画像をグレーサーチします。 ② ①で求めた位置決め基準画像の座標から、計測対象基準画像の位置を補正します。位置補正後の計測対象エリアでの一致度を求めます。 ③ 計測対象エリアで基準画像と検査画像内での一致度が低い場合、ラベル貼りNGと判定します。

5 - 2 設定操作


■ 計測条件の設定

● 計測条件設定画面への入り方

MAIN条件→品種別条件(ツリーメニュー表示)→品種00→計測条件(カメラ1)→計測(新規)を選択し、SETキーを押して「計測1」画面を表示します。

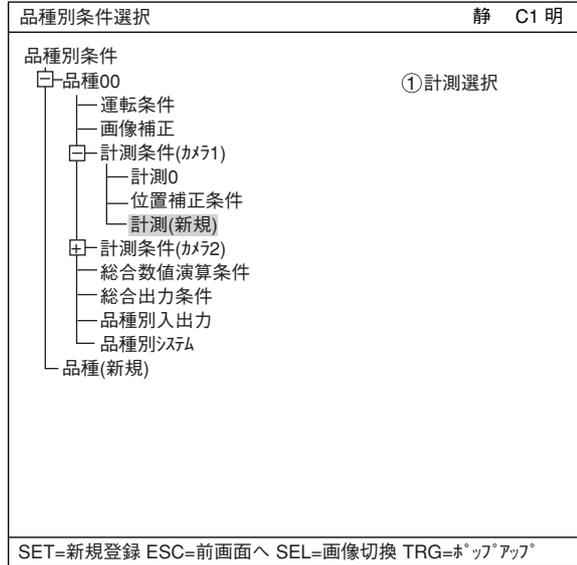

「計測1」画面で「①計測選択」を選択し、ポップアップメニューから「一致度検査」を選択します。

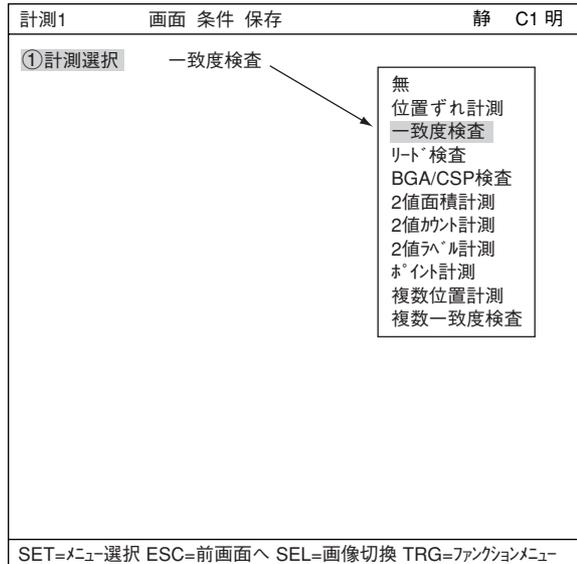

ESCキーを押して「品種別条件選択」(ツリーメニュー)に戻り、「計測01(一致度検査)」の下位メニューの「計測条件」を選択してSETキーを押し、「計測条件」設定画面に入ります。

⇒ 詳しくは「導入・ハード編、第8章：ツリーメニューによる設定例」参照。

● 計測条件の設定

① 検出精度


検出精度を設定します。検出状況、検出結果の精度レベル、要求検出速度に応じて検出精度を2段階(標準/高精度)から選択できます。

⇒ 詳しくは、3・10^{ページ}参照

② 登録番号

一致度検査では登録番号を0~15までの16個を登録できます。

別の登録番号で設定したい場合は、SETキーを押して番号を反転させ、上下キーで設定したい登録番号を表示し、SETキーで決定します。

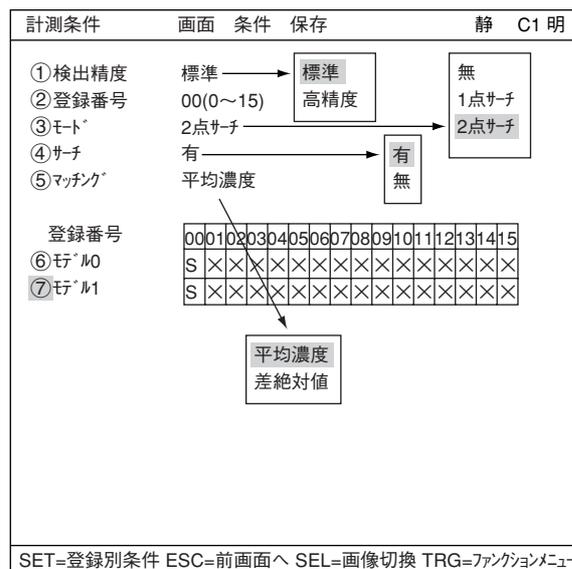

③ モード

モードを設定します。モードの設定内容は以下の通りです。

無	計測を行いません。
1点サーチ	グレーサーチにより、1つの基準画像に対する検出画像の1点の一致度を検査します。
2点サーチ	グレーサーチにより、2つの基準画像に対する検出画像の2点の一致度を検査します。

グレーサーチ ⇒ 3・10^{ページ}参照

④ サーチ

サーチするか、しないかを選択します。

⑤ マッチング

検出画像内で検査する濃度を選択します。内容は以下の通りです。

	内容
平均濃度	グレーサーチを実行して検出したエリア内の画像の平均濃度を求めます。
差絶対値	グレーサーチを実行して検出した画像と、基準画像の間で画像間演算(差の絶対値)を行い、濃度差分和を求めます。これにより、全体的な濃度変化(照明変動等)を捉えられます。 濃度差分和 = $\sum (N_i - N_t)$ [Ni: 取込画像の濃度(圧縮3)] [Nt: 基準画像の濃度(圧縮3)]

登録番号(⑥モード0、⑦モード1)

登録番号別のモードが表示されています。1点サーチの場合は⑥モード0のみ使用します。

2点サーチの場合は⑦モード1も使用します。

S: グレーサーチ X: 未使用

● モードの設定(表示)例

登録番号	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
⑥モード0	S	S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
⑦モード1	X	S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

S印: グレーサーチ
X印: 設定無し

↑ 登録番号00: 1点サーチ
↑ 〃 01: 2点サーチ

登録別条件の設定

登録別条件設定画面への入り方

登録別条件設定画面に入る方法は、3つあります。

- 計測条件設定画面の登録番号の表で、「⑥モ`M0」または「⑦モ`M1」にカーソルを合わせて、SETキーを押します。表内にカーソルが表示されたら、左右キーで「S」の欄に移動させて、SETキーを押します。
注：「X」でSETキーを押しても無効となります。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1	明
① 検出精度	標準					
② 登録番号	00(0~15)					
③ モ`ト`	2点サーチ					
④ サ`チ`	有					
⑤ マ`チ`ン`グ`	平均濃度					
登録番号	00010203040506070809101112131415					
⑥ モ`M0	S	X	X	X	X	X
⑦ モ`M1	S	X	X	X	X	X

画像前処理
 登録別条件
 判定
 距離角
 数値演算
 出力

- 計測条件設定画面で、TRG/BRTキーを押して上部ファンクションキーに移動し、左右キーで「条件」を選択します。ポップアップメニューより「登録別条件」を選択し、SETキーを押します。

- ツリーメニュー画面で、「計測条件」にカーソルを合わせて右キーを押します。「登録別条件」の項目が表示されますので、カーソルを合わせてSETキーを押します。

品種別条件選択	静	C1	明
品種別条件			
├─ 品種00	① 登録番号		
├─ 品種01	② 計測形状 (モ`M0)		
│ ├─ 運転条件	③ 基準画エリア (モ`M0)		
│ ├─ 画像補正	④ サ`チ`エリア (モ`M0)		
│ ├─ 計測条件(カ`マ`1)	⑤ 基準画像 (モ`M0)		
│ │ ├─ 計測0	⑥ 検出座標 (モ`M0)		
│ │ ├─ 位置補正条件	⑦ 画素圧縮 (モ`M0)		
│ │ ├─ 計測01(一致度検査)	⑧ 計測形状 (モ`M1)		
│ │ │ ├─ 画像前処理	⑨ 基準画エリア (モ`M1)		
│ │ │ ├─ 計測条件	⑩ サ`チ`エリア (モ`M1)		
│ │ │ │ ├─ 登録別条件	⑪ 基準画像 (モ`M1)		
│ │ │ │ ├─ 判定条件	⑫ 検出座標 (モ`M1)		
│ │ │ │ ├─ 距離角条件	⑬ 画素圧縮 (モ`M1)		
│ │ │ │ ├─ 数値演算			
│ │ │ │ └─ 出力条件			
│ │ └─ 計測(新規)			
└─ 計測条件(カ`マ`2)			
├─ 総合数値演算条件			
├─ 総合出力条件			
└─ 品種別入出力			

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ポップアップ

登録別条件の設定

① 登録番号

現在の登録番号が表示されています。別の登録番号で設定したい場合は、SETキーを押して番号を反転させ、上下キーで設定したい登録番号を表示し、SETキーで決定します。

② 計測形状(モ`M0)

基準画エリアとサーチエリアの形状を矩形、横ライン、縦ラインの中から選択します。

⇒ 各パターン設定について詳しくは、3・5～3・9ページ参照

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1	明
① 登録番号	00(0~15)						
② 計測形状 (モ`M0)	矩形						
③ 基準画エリア (モ`M0)	設定(226,208)~(274,250)						
④ サ`チ`エリア (モ`M0)	設定(216,200)~(295,279)						
⑤ 基準画像 (モ`M0)	001(000~001)						
⑥ 検出座標 (モ`M0)	中心(250,229)						
⑦ 画素圧縮 (モ`M0)	1						
⑧ 計測形状 (モ`M1)	矩形						
⑨ 基準画エリア (モ`M1)	設定(224,208)~(287,271)						
⑩ サ`チ`エリア (モ`M1)	設定(216,200)~(295,279)						
⑪ 基準画像 (モ`M1)	001(000~001)						
⑫ 検出座標 (モ`M1)	中心(250,229)						
⑬ 画素圧縮 (モ`M1)	1						

矩形
 横ライン
 縦ライン

■ 基準画像 ※
 ■ 検出座標
 ■ 画素圧縮

※ポップアップメニューで■にすると該当する項目が登録別条件に追加される。

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

③ 基準画エリア(モデル0)

「③基準画エリア(モデル0)」にカーソルを合わせてSETキーを押し、「設定」が反転したらもう1度SETキーを押して設定画面に入ります。

・ 矩形の場合

矩形の左上と右下を指定します。

・ 設定画面 (矩形)

矩形	再設定 戻る	静 C1 明
モデル0		
①左上	(224,208)	モデル0の基準画像
②右下	(287,271)	モデル0の検出座標
③移動		モデル0のサーチエリア
④基準画像		

モデル1のサーチエリア
モデル1の検出座標
モデル1の基準画像

X:224 Y:139

SET=移動 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

・ 横ラインの場合

X軸上の始点と終点を設定します。上下左右キーで始点、終点のY座標を保ったままの垂直移動となります。

・ 設定画面 (横ライン)

横ライン	再設定 戻る	静 C1 明
モデル0		
①始点	(199,245)	
②終点	(328,245)	
③移動		
④基準画像		

クロスカーソル(検出座標)
実線(基準ライン)
点線(サーチライン)


X:199 Y:245

SET=移動 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

・ 縦ラインの場合

Y軸上の始点と終点を設定します。上下左右キーで始点、終点のX座標を保ったままでの平行移動となります。


・ 設定画面（縦ライン）

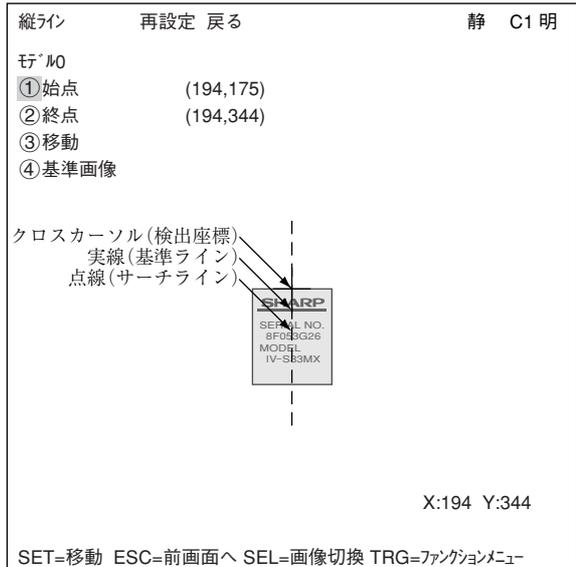

基準画像の登録

基準画エリアが決定したら、基準画像として登録します。


上下キーで「④基準画像」を選択し、ポップアップメニューから、「登録」を選択します。

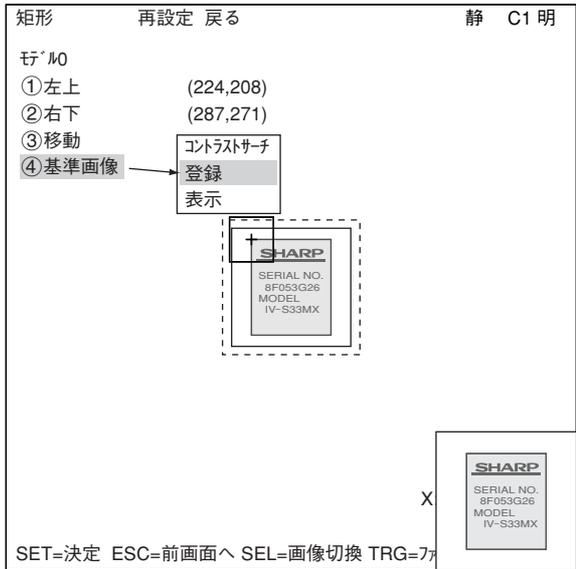

④ サーチエリア

「④サーチエリア(矩形)」で基準画エリアと同様の手順でサーチエリア(破線)を設定します。

注：モデル1についても同様にメニューを設定します。設定手順はモデル0と同様です。

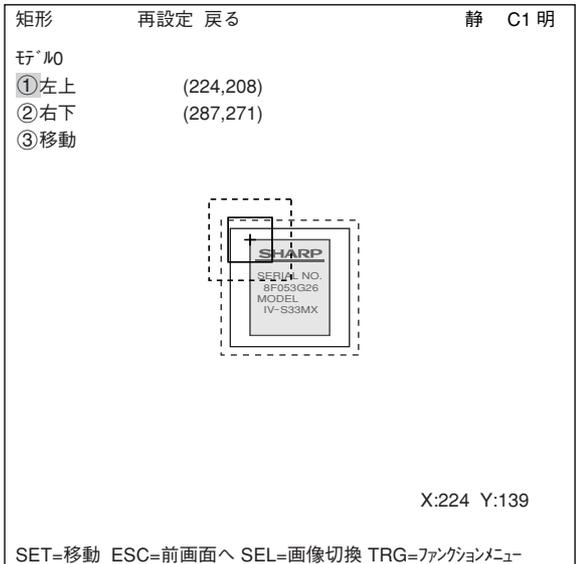

⑤ 基準画像

「⑤基準画像(ﾏﾞﾙ0)」で登録された基準画像から選択します。

例：003(000～026)

登録された000～026番の基準画像のうち、003番を選択。

注：この項はファンクションメニューの「詳細項目」で「基準画像」を■にしないと表示されません。

⇒5・4ページ参照

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1	明
①登録番号		00(0～15)					
②計測形状 (ﾏﾞﾙ0)		矩形					
③基準画エリア (ﾏﾞﾙ0)		設定(131,122)～(217,201)					
④サーチエリア (ﾏﾞﾙ0)		設定(119,114)～(224,214)					
⑤基準画像 (ﾏﾞﾙ0)		003(000～026)					
⑥検出座標 (ﾏﾞﾙ0)		中心(176,164)					
⑦画素圧縮 (ﾏﾞﾙ0)		3					
⑧計測形状 (ﾏﾞﾙ1)		矩形					
⑨基準画エリア (ﾏﾞﾙ1)		設定(296,277)～(372,349)					
⑩サーチエリア (ﾏﾞﾙ1)		設定(276,259)～(381,368)					
⑪基準画像 (ﾏﾞﾙ1)		003(000～026)					
⑫検出座標 (ﾏﾞﾙ1)		中心(334,313)					
⑬画素圧縮 (ﾏﾞﾙ1)		3					

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

⑥ 検出座標

検出座標を基準エリアの「中心」とするか「設定」によりフリーにするかを設定します。

注：この項はファンクションメニューの「詳細項目」で「検出座標」を■にしないと表示されません。

⇒5・4ページ参照

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1	明
①登録番号		00(0～15)					
②計測形状 (ﾏﾞﾙ0)		矩形					
③基準画エリア (ﾏﾞﾙ0)		設定(131,122)～(217,201)					
④サーチエリア (ﾏﾞﾙ0)		設定(119,114)～(224,214)					
⑤基準画像 (ﾏﾞﾙ0)		003(000～026)					
⑥検出座標 (ﾏﾞﾙ0)		中心(176,164)					
⑦画素圧縮 (ﾏﾞﾙ0)		3					
⑧計測形状 (ﾏﾞﾙ1)		矩形					
⑨基準画エリア (ﾏﾞﾙ1)		設定(296,277)～(372,349)					
⑩サーチエリア (ﾏﾞﾙ1)		設定(276,259)～(381,368)					
⑪基準画像 (ﾏﾞﾙ1)		004(000～026)					
⑫検出座標 (ﾏﾞﾙ1)		中心(334,313)					
⑬画素圧縮 (ﾏﾞﾙ1)		3					

SET=ウインドウ設定 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

⑦ 画素圧縮

画素圧縮についての設定を行います。

注：この項はファンクションメニューの「詳細項目」で「画素圧縮」を■にしないと表示されません。

⇒5・4ページ参照

⇒画素圧縮について詳しくは、3・10ページ参照。

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1	明
①登録番号		00(0～15)					
②計測形状 (ﾏﾞﾙ0)		矩形					
③基準画エリア (ﾏﾞﾙ0)		設定(131,122)～(217,201)					
④サーチエリア (ﾏﾞﾙ0)		設定(119,114)～(224,214)					
⑤基準画像 (ﾏﾞﾙ0)		003(000～026)					
⑥検出座標 (ﾏﾞﾙ0)		中心(176,164)					
⑦画素圧縮 (ﾏﾞﾙ0)		1					
⑧計測形状 (ﾏﾞﾙ1)		矩形					
⑨基準画エリア (ﾏﾞﾙ1)		設定(296,277)～(372,349)					
⑩サーチエリア (ﾏﾞﾙ1)		設定(276,259)～(381,368)					
⑪基準画像 (ﾏﾞﾙ1)		004(000～026)					
⑫検出座標 (ﾏﾞﾙ1)		中心(334,313)					
⑬画素圧縮 (ﾏﾞﾙ1)		3					

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

■ 判定条件の設定

● 判定条件設定画面への入り方

判定条件設定画面に入る方法は、大きく分けて2つあります。

- 1) 計測条件(または登録別条件)の上部ファンクションメニューの「条件」を選択しSETキーを押し、ポップアップメニューの「判定」を選択すると、判定条件のメニューに入ります。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1	明
① 検出精度	標準					
② 登録番号	00(0~15)					
③ モード	2点サーチ					
④ サーチ	有					
⑤ マッチング	平均濃度					
登録番号	00010203040506070809101112131415					
⑥ 座標 M0	S	X	X	X	X	X
⑦ 座標 M1	X	X	X	X	X	X

画像前処理
 登録別条件
判定
 距離角
 数値演算
 出力

SET=登録別条件 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

- 2) ツリーメニュー画面で「判定条件」にカーソルを合わせ、SETキーを押します。

品種別条件選択	静	C1	明
品種別条件 ① 登録番号 ② 条件設定 ③ 一致度 (座標 M0) ④ 座標 X (座標 M0) ⑤ 座標 Y (座標 M0) ⑥ 濃度 (座標 M0) ⑦ 一致度 (座標 M1) ⑧ 座標 X (座標 M1) ⑨ 座標 Y (座標 M1) ⑩ 濃度 (座標 M1) ⑪ テスト			
品種00 ー 運転条件 ー 画像補正 計測条件(カメラ1) ー 計測0 ー 位置補正条件 計測01(一致度検査) ー 画像前処理 計測条件 ー 登録別条件 判定条件 ー 距離角条件 ー 数値演算 ー 出力条件 計測(新規) 計測条件(カメラ2) ー 総合数値演算条件 ー 総合出力条件 ー 品種別入出力			

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ポップアップ

「判定条件」画面が表示されます。

⇒ 判定条件についての詳しくは3・18ページ参照

判定条件	画面	条件	編集	項目選択	静	C1	明
① 登録番号	00(0~15)			[テスト結果]			[出力]
② 条件設定	自動(±10%)						
③ 一致度 (座標 M0)	-10000~+10000	M0=					無
④ 座標 X (座標 M0)	000.0~511.0	X0=					無
⑤ 座標 Y (座標 M0)	000.0~479.0	Y0=					無
⑥ 濃度 (座標 M0)	000.0~255.0	G0=					無
⑦ 一致度 (座標 M1)	-10000~+10000	M1=					無
⑧ 座標 X (座標 M1)	000.0~511.0	X1=					無
⑨ 座標 Y (座標 M1)	000.0~479.0	Y1=					無
⑩ 濃度 (座標 M1)	000.0~255.0	G1=					無
⑪ テスト	実行(位置補正有)	位置補正無)					

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

■ 数値演算設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「数値演算」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「数値演算」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第15章：数値演算」参照

■ 出力条件設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「出力」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「出力条件」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第17章：入出力条件の設定」参照

■ 検査結果の表示

運転画面に戻り、TRG/BRTキーを押すと、検査結果を表示されます。

■ 「2点サーチ」に設定時の表示例

総合判定結果 → OK

計測時間 → 計測 XXXXms 2001-10-14 10:38

計測プログラム番号 → 計測1 一致度検査

計測条件の登録番号 → 登録番号 00 (0~15)

基準画像(モテ° #0)との一致度 → M0=+09878 OK

検出座標(モテ° #0) → [X0= 288.0 OK
Y0= 190.0 OK

検出画像(モテ° #0)内の濃度 → G0= 023.0 OK

基準画像(モテ° #1)との一致度 → M1=+09306 OK

検出座標(モテ° #1) → [X1= 389.0 OK
Y1= 355.0 OK

検出画像(モテ° #1)内の濃度 → G1= 023.0 OK

SHARP SERIAL NO. 8F053G26 MODEL IV-Sp3Npx

モデル0


モデル1

X0~7 □□□□□□ Y0~7 □□□□□□ READY □

メニュー切換 MAIN条件 計測切換 条件切換 登録切換 画面切換 品種切換

第 6 章 リー ド 検 査

6-1 概略

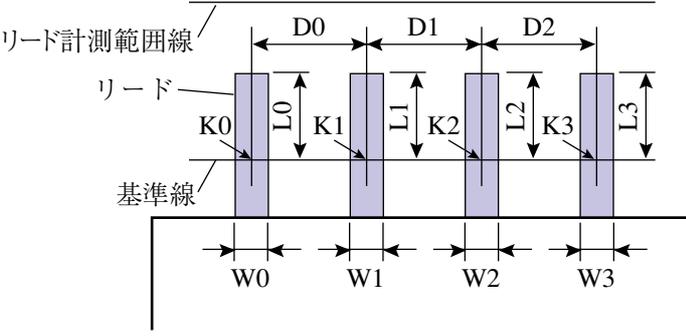
目的	グレーサーチ機能から得られる位置情報に基づき、ICのリードやコネクタのピン等の並び具合を検査します。(リードピンの検出数：最大128個)
用途	ICのリード検査、コネクタピン
例	<p>● ICのリードやコネクタのピン等の並び具合の検査</p>  <p>[リード検査]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リードの個数K ・D0～D2：リード間距離 ・W0～W3：リード幅 ・L0～L3：リード長 <p>・検査順序</p> <ol style="list-style-type: none"> ① リードの中心と基準線から計測点(K0～K3)を求めます。 ② 計測点から求めたリード間距離(D0～D2)の最長／最短を求めます。 ③ 計測点(K0～K3)を基点としてリード計測範囲線の方に、リード長(L0～L3)の最長／最短を求めます。 ④ 計測点からリード幅(W0～W3)の最長／最短を求めます。

6-2 設定操作


■ 計測条件の設定

● 計測条件設定画面への入り方

MAIN条件→品種別条件(ツリーメニュー表示)→品種00→計測条件(カメラ1)→計測(新規)を選択し、SET キーを押して「計測1」画面を表示します。

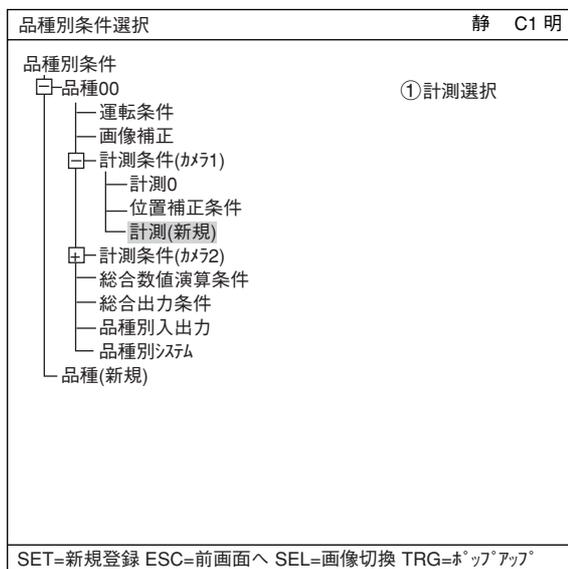

「計測1」画面で「①計測選択」を選択し、ポップアップメニューから「リード検査」を選択します。

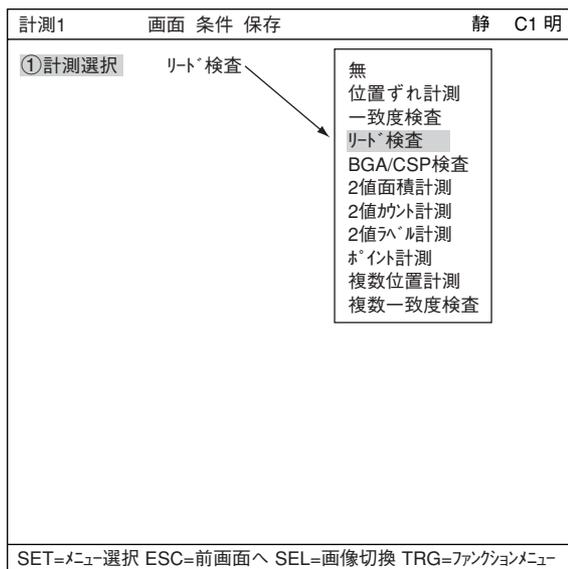

ESCキーを押して「品種別条件選択」(ツリーメニュー)に戻り、「計測01(リード検査)」の下位メニューの「計測条件」を選択してSETキーを押し、「計測条件」設定画面に入ります。

⇒詳しくは「導入・ハード編、第8章：ツリーメニューによる設定例」参照。

● 計測条件の設定

① 登録番号

リード検査では0～15の16個を登録できます。
別の登録番号で設定したい場合は、SETキーを押して番号を反転させ、上下キーで設定したい登録番号を表示し、SETキーで決定します。


② 登録有無

登録の有無を設定します。

③ 検出精度

検出精度を設定します。検出状況、検出結果の精度レベル、要求検出速度に応じて検出精度を2段階(標準/高精度)から選択できます。

⇒詳しくは、3・10ページ参照

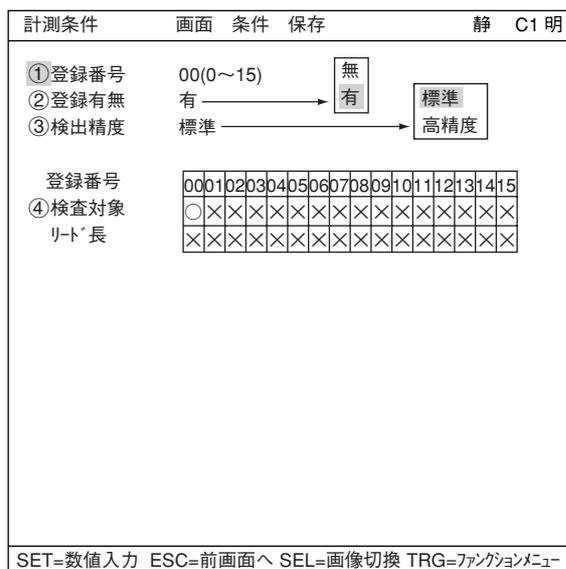

登録番号(④検査対象、リード長)

登録番号別に登録有無が表示されています。○の付いた登録番号は登録されていることを示しています。

● 検査対象等の設定(表示)

登録番号	00	01	02	
④検査対象	○	○	×	----- ②登録有無を「有」に設定すると○印が表示されます。
リード長	○	×	×	----- 「登録別条件」画面の⑦拡張計測で「リード長」または「ボール幅」に設定すると○印が表示されます。

×印：登録無し
⇒6・6ページ⑦⑧参照

■ 登録別条件の設定


● 登録別条件設定画面への入り方

登録別条件設定画面に入る方法は、3つあります。


- 「計測条件」設定画面の登録番号の表で、「④検査対象」にカーソルを合わせて、SETキーを押します。表内にカーソルが表示されたら、左右キーで「○」の欄に移動させて、SETキーを押します。

注：「×」でSETキーを押しても無効となります。

- 計測条件設定画面で、TRG/BRTキーを押して上部ファンクションキーに移動し、左右キーで「条件」を選択します。ポップアップメニューより「登録別条件」を選択し、SETキーを押します。

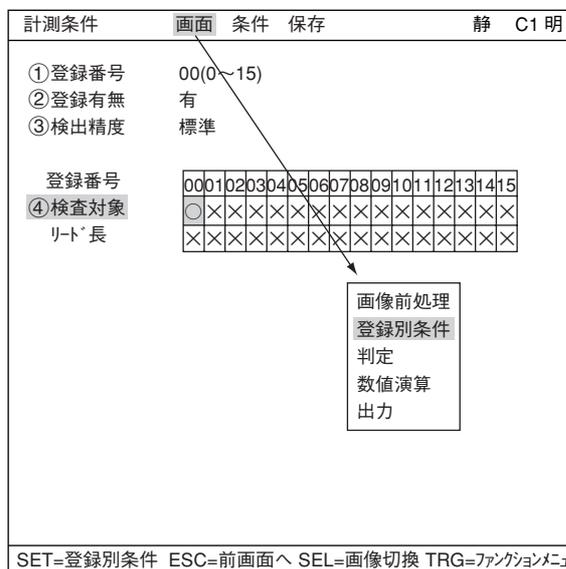

- 3) ツリーメニュー画面で、「計測条件」にカーソルを合わせて右キーを押します。「登録別条件」の項目が表示されますので、カーソルを合わせてSETキーを押します。

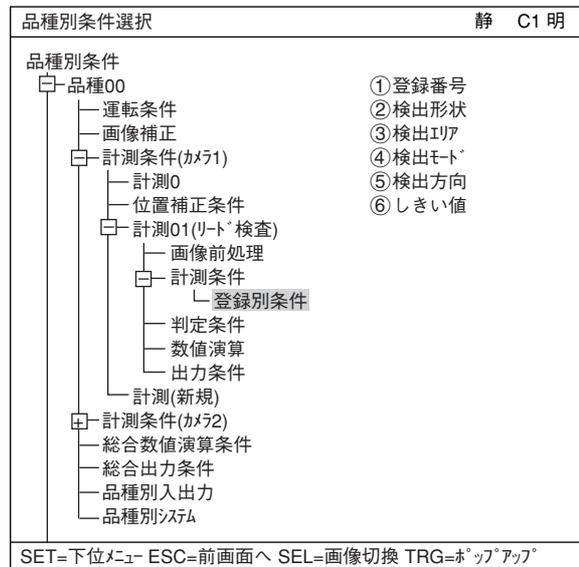


● 登録別条件の設定

① 登録番号

現在の登録番号が表示されています。別の登録番号で設定したい場合は、SETキーを押して番号を反転させ、上下キーで決定したり登録番号を表示し、SETキーで決定します。

② 検出形状

検出形状を設定します。検出形状には「矩形(投影)」「直線」「円ライン」の3種類があり、設定により「③検出エリア」と「⑤検出方向」の設定方法が異なります。

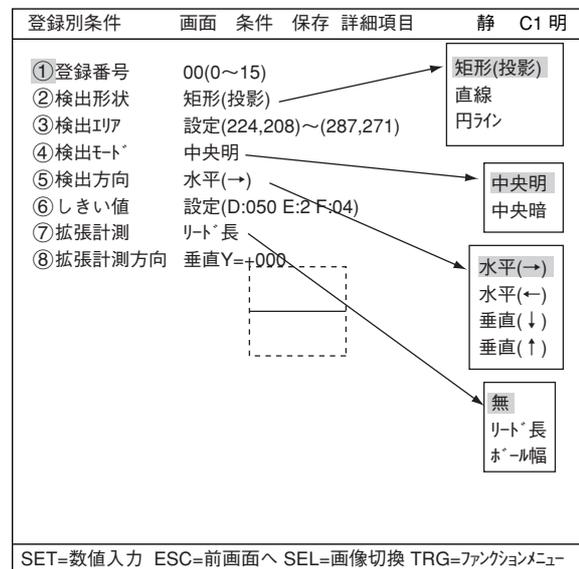


矩形 (投影)	左上と右下の座標を設定し、その矩形内でエッジを検出します。投影処理については3・16ページ参照
直線	始点と終点の座標を設定し、その直線に沿ってエッジを検出します。
円ライン	中心と半径で設定した円内をエッジを検出します。

③ 検出エリア

検出エリアを設定します。カーソルを合わせてSETキーを押し、「設定」が反転したら、もう1度SETキーを押しして設定画面に入ります。


・ 矩形(投影)の場合

検出エリアの左上と右下を設定します。

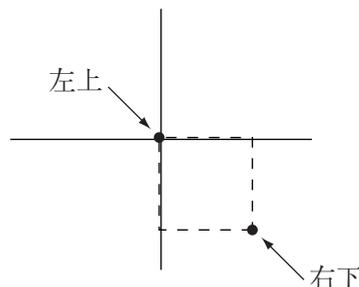


・ 直線の場合

始点と終点の座標を設定します。

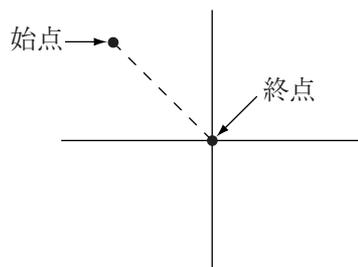

・ 円ラインの場合

中心、半径、始点をそれぞれ設定します。

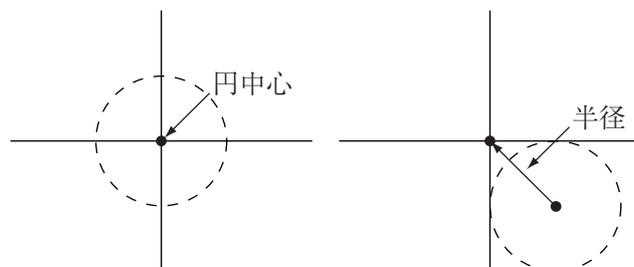


④ 検出モード

検出モードを設定します。

中央暗	検出エリアのライン上に掛かる暗いエリアの中心を検出します。
中央明	検出エリアのライン上に掛かる明るいエリアの中心を検出します。

検出方向

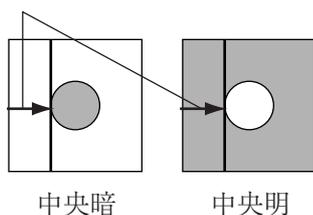

⑤ 検出方向

検出方向を設定します。検出方向は検出形状によって異なります。

・ 矩形の場合

水平 (→)	基準線上を (→) 方向に検出します。
水平 (←)	基準線上を (←) 方向に検出します。
垂直 (↓)	基準線上を垂直 (↓) 方向に検出します。
垂直 (↑)	基準線上を (↑) 方向に検出します。

・ 直線の場合


始点→終点	直線上を始点→終点方向に検出します。
始点←終点	直線上を終点→始点方向に検出します。

・ 円ラインの場合


時計回り	円周上を時計回りに検出します。
反時計回り	円周上を反時計回りに検出します。

設定例

- ・ 検出モード「中央(明)」、検出方向「水平」の設定例

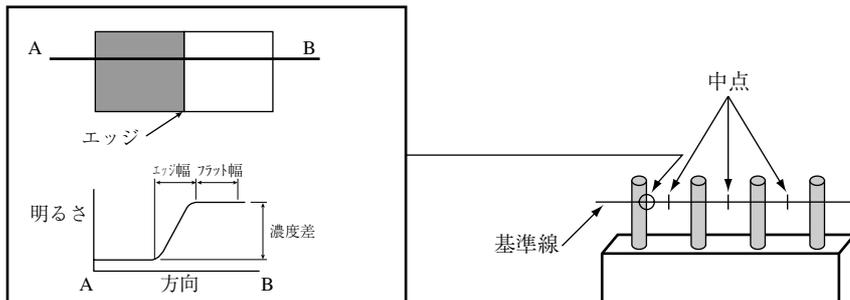

- ・ 検出モード「中央(暗)」、検出方向「水平」の設定例

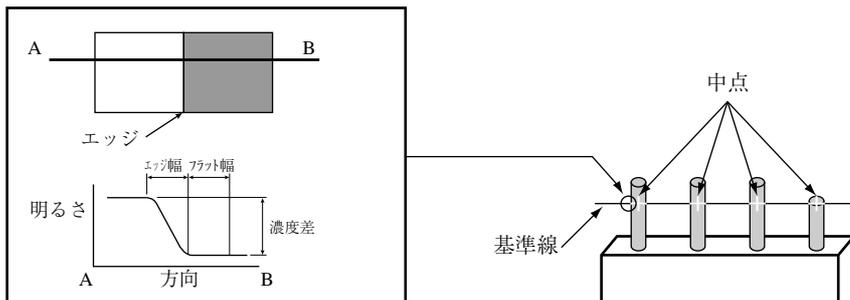

⑥ しきい値

しきい値を設定します。カーソルを合わせてSETキーを押し、「設定」が反転したらもう1度SETキーを押します。

「①濃度差」「②エッジ幅」「③フラット幅」のそれぞれで、カーソルを合わせてSETキーを押すと、数値が反転して上下キーで増減することができます。数値が決定したら、ESCキーを押して確定します。


上記項目は、最適な値を自動化により設定することも可能です。

TRG/BRTキーで上部ファンクションメニューに移り「自動設定」を選択し、SETキーを押します。

⇒ 詳しくは3・15ページ参照

⑦ 拡張計測 ⑧ 拡張計測方向

拡張計測として「⑦拡張計測」から「リード長」または「ボール幅」を選択します。(「⑧拡張計測方向」が表示されます。)(「⑧拡張計測方向」で、基準線に対する拡張計測方向の位置を設定します。

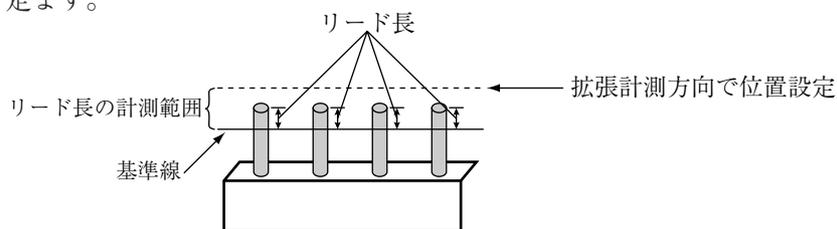

注：メニューは、検出形状が「矩形」または「直線」時にのみ表示されます。表示方法は、TRG/BRTキーでカーソルを上部ファンクションメニューに移動させます。「詳細項目」にカーソルを合わせてSETキーを押し、ポップアップメニューの「拡張計測」でSETキーを押します。

■ 判定条件の設定

● 判定条件設定画面への入り方

判定条件設定画面に入る方法は、大きく分けて2つあります。

- 1) 計測条件(または登録別条件)の上部ファンクションメニューの「条件」を選択しSETキーを押し、ポップアップメニューの「判定」を選択すると、判定条件のメニューに入ります。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1	暗
①登録番号	00(0~15)					
②登録有無	有					
③検出精度	標準					
登録番号	00010203040506070809101112131415					
④検査対象	○××××××××××××××××××					
リード長	××××××××××××××××××					

画像前処理	登録別条件	判定	数値演算	出力
-------	-------	-----------	------	----

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ファンクションメニュー

- 2) ツリーメニュー画面で「判定条件」にカーソルを合わせ、SETキーを押します。

品種別条件選択	静	C1	明			
<ul style="list-style-type: none"> 品種別条件 <ul style="list-style-type: none"> 品種00 <ul style="list-style-type: none"> 運転条件 画像補正 計測条件(カメラ1) <ul style="list-style-type: none"> 計測0 <ul style="list-style-type: none"> 位置補正条件 計測01(リード検査) <ul style="list-style-type: none"> 画像前処理 計測条件 <ul style="list-style-type: none"> 登録別条件 判定条件 数値演算 出力条件 計測(新規) 計測条件(カメラ2) <ul style="list-style-type: none"> 総合数値演算条件 総合出力条件 品種別入出力 品種別システム 	①登録番号	②条件設定	③個数	④距離	⑤リード幅	⑥テスト

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ポップアップ

「判定条件」画面が表示されます。

- ⇒ 判定条件についての詳しくは、3・18ページ参照

判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択	静	C1	明
①登録番号	00(0~15)				[テスト結果]			[出力]
②条件設定	自動(±10%)							
③個数	000~128				K=			無
④距離	000.0~702.0				D=			無
⑤リード幅	000.0~702.0				W=			無
⑥リード長	000.0~702.0				L=			無
⑦テスト	実行(位置補正有 位置補正無)							

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ファンクションメニュー

■ 数値演算設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「数値演算」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「数値演算」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第15章：数値演算」参照

■ 出力条件設定


- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「出力」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「出力条件」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第17章：入出力条件の設定」参照

■ 検査結果の表示

運転画面に戻り、TRG/BRTキーを押すと、検査結果が表示されます。

■ 検出形状を「直線」に設定時の表示例

	(品種00)	静 C1 暗 V*.*.*
総合判定結果	OK	
計測時間	計測 XXXXms 2001-10-14 10:38	
計測プログラム番号	計測1 リード検査	
計測条件の登録番号	登録番号 00 (0~15)	
リードの個数	K=005 OK	
リード間の距離 (最大/最小:画素数)	[D=048.0 OK 046.0 OK	
リード幅 (最大/最小:画素数)	[W=017.0OK 016.0OK	
リード長 (最大/最小:画素数)	[L= 034.0OK 032.0OK	

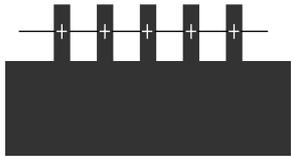


X0~7 □□□□□□ Y0~7 □□□□□□ READY □

メニュー切換 MAIN条件 計測切換 条件切換 登録切換 画面切換 品種切換

BGA/CSP検査は、コントローラがIV-S32MX/S33MXのとき実行することができます。

7-1 概略

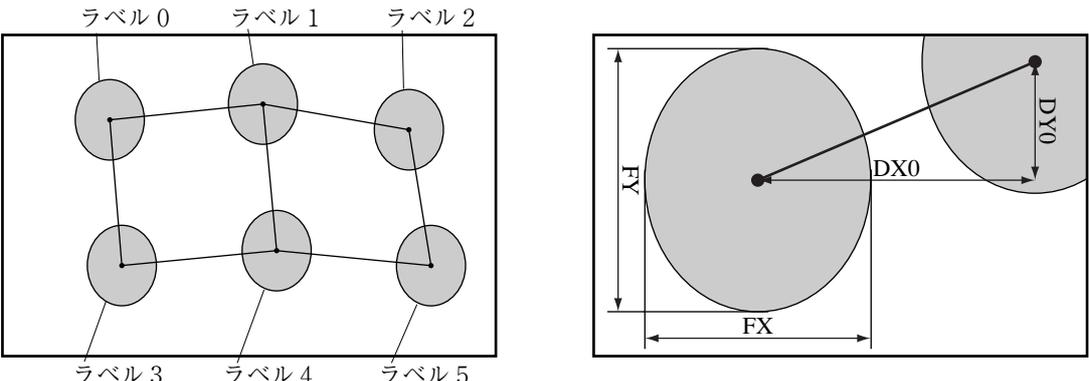
目的	2値ラベル計測で各ラベルの重心、ラベル別の面積、ラベルの個数、各ラベルフェレ径を計測します。
用途	BGA/CSPソルダボールの検査(ソルダボールをラベルとして計測処理します)
例	<p>● ボール6点の計測</p>  <p>[計測結果] 以下の項目を計測します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ラベル個数：K ・ラベル別面積：R0～R127 ・重心間距離：(DX0, DY0) ～ (DX127, DY127) ・フェレ径：FX, FY <p>・検査順序</p> <pre> 画像取込 → 2値化 → ラベリング(番号付) → 重心計測 ラベル別面積 → ボールサイズ → フェレ径 ラベルの重心間距離 → ボールの間隔 ラベルの重心間距離 → ボール個数 </pre>

7-2 設定操作


■ 計測条件の設定

● 計測条件設定画面への入り方

MAIN条件→品種別条件(ツリーメニュー表示)→品種00→計測条件(カメラ1)→計測(新規)を選択し、SETキーを押して「計測1」画面を表示します。

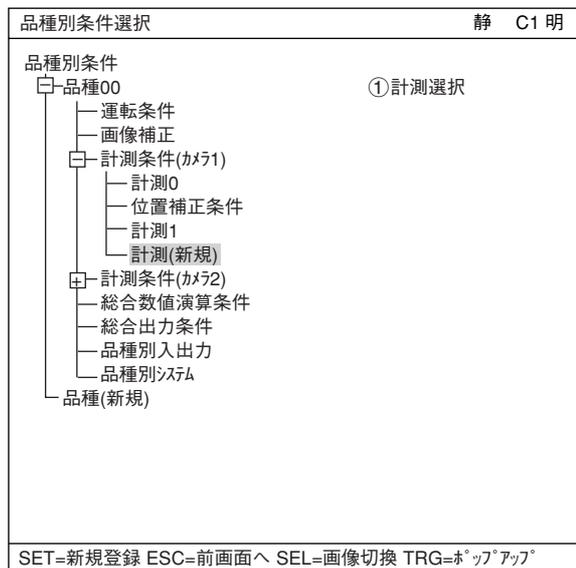

「計測1」画面で「①計測選択」を選択し、ポップアップメニューから「BGA/CSP検査」を選択します。

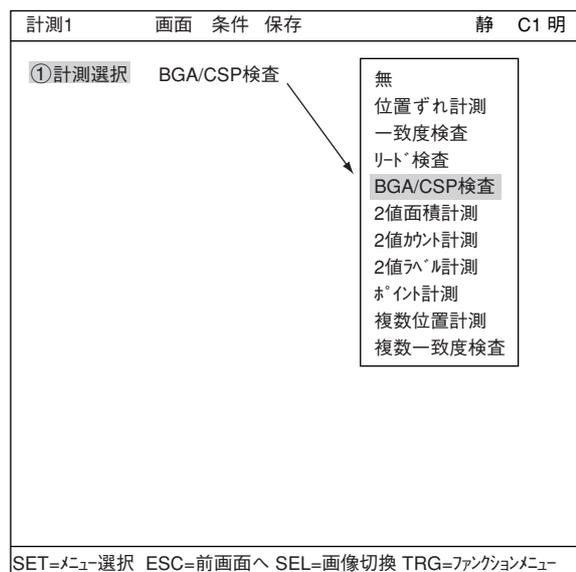

ESCキーを押して「品種別条件選択」(ツリーメニュー)に戻り、「計測01(BGA/CSP検査)」の下位メニューの「計測条件」を選択してSETキーを押し、計測条件設定画面に入ります。

⇒ 詳しくは「導入・ハード編、第8章：ツリーメニューによる設定例」参照。

● 計測条件の設定

① ウィンドウ

ウィンドウを選択します。「通常」「2値画マスク」「多角形」のいずれかにカーソルを合わせ、SETキーで決定します。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1	明
① ウィンドウ	通常	→	通常			
② 登録番号	0(0~3)					
③ 登録有無	有	→	無			
登録番号	00010203040506070809101112131415					
④ 2値エリア	○×××					

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

通常	通常のウィンドウです。
2値画マスク	取込画像が矩形、円、楕円で計測できない場合に使用します。登録した2値画画像で取込画像をマスク(AND)します。 ⇒詳しくは、3・26～30ページ参照
多角形	計測エリアを手動で自由な多角形とすることができます。

② 登録番号

計測の登録番号を指定します。登録指定可能数は選択したウィンドウ形状によって異なります。

通常	0~3
2値画マスク	0のみ
多角形	0のみ

③ 登録有無

登録の有無を設定します。

登録番号(④2値エリア)

登録番号別に登録有無が表示されています。○の付いた登録番号は登録されていることを示しています。

● 2値エリア条件等の設定(表示)


① ウィンドウ	2値画マスク	
② 登録番号	0(0~3)	
③ 登録有無	有	無
		登録有無を「有」にすると○印が表示されます
登録番号	00010203040506070809101112131415	
④ 2値エリア	○×××	×印：設定無し

登録別条件の設定

登録別条件への入り方


登録別条件設定画面に入る方法は、3つあります。

- 1) 「計測条件」設定画面の登録番号表で、「④(または⑤)2値エリア」にカーソルを合わせて、SETキーを押します。表内にカーソルが表示されたら、左右キーで「○」の欄に移動させて、SETキーを押します。
注:「×」でSETキーを押しても無効となります。

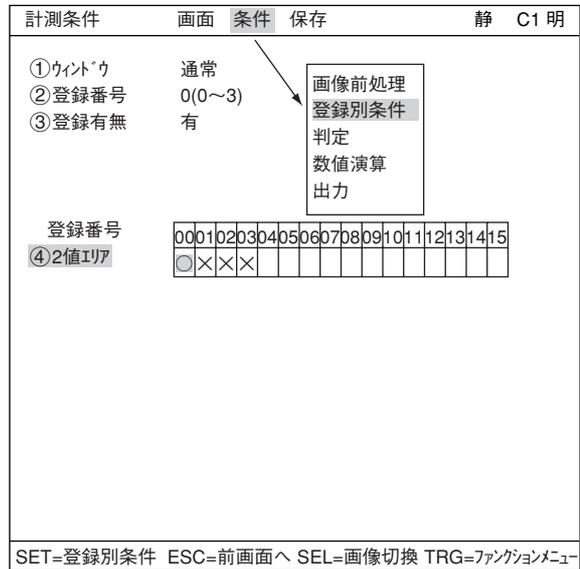

- 2) 計測条件設定画面でTRG/BRTキーを押して、上部ファンクションメニューの「条件」を選択します。ポップアップメニューより「登録別条件」を選択し、SETキーを押します。


- 3) ツリーメニュー画面で、「計測条件」にカーソルを合わせて右キーを押します。「登録別条件」のメニューが表示されますので、カーソルを合わせてSETキーを押します。

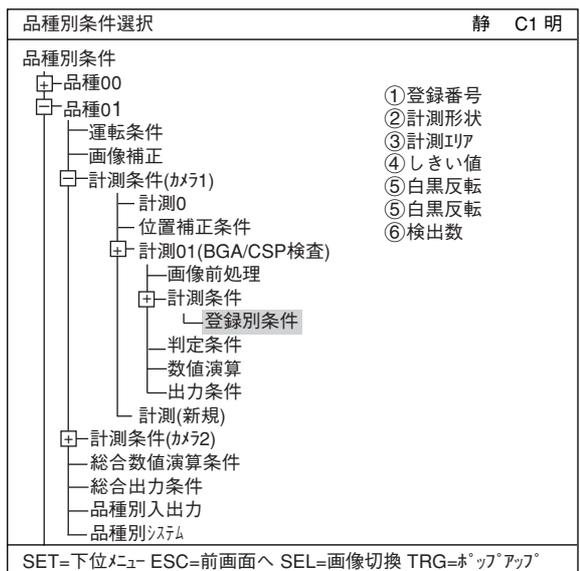

登録別条件の各項目の設定方法

① 登録番号

現在の登録番号が表示されています。別の登録番号で設定したい場合は、SETキーを押して番号を反転させ、上下キーで切り換えてSETキーで決定します。

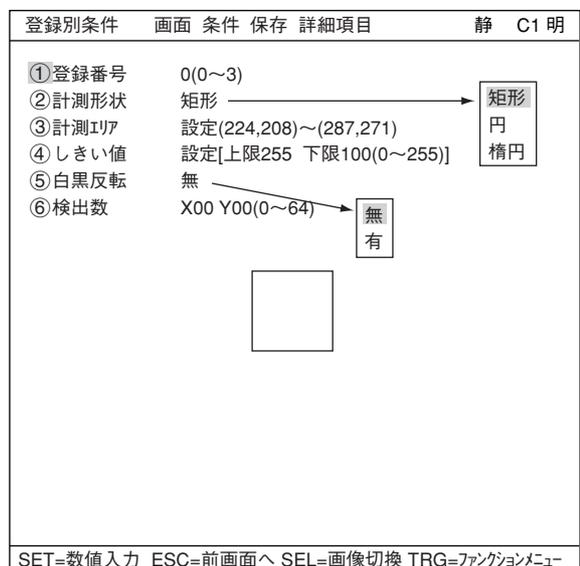

※ 計測別条件でウィンドウを「2値画マスク」または「多角形」に選択時、登録番号固定のため、「①登録番号」は表示されません。以下、番号が1つずつずれます。

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1	明
①計測形状		矩形					
②計測エリア		設定(224,208)~(287,271)					
③しきい値		設定[上限255 下限100(0~255)]					
④白黒反転		無					
⑤検出数		X00 Y00(0~64)					

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ファンクションメニュー

② 計測形状

計測形状を設定します。


矩形	左上と右下の座標を設定し、その矩形で囲まれた範囲
円	中心と半径を設定し、その円で囲まれた範囲
楕円	中心と半径を設定し、その楕円で囲まれた範囲

③ 計測エリア

計測エリアを設定します。


・ 矩形の場合

検出エリアの左上と右下を設定します。

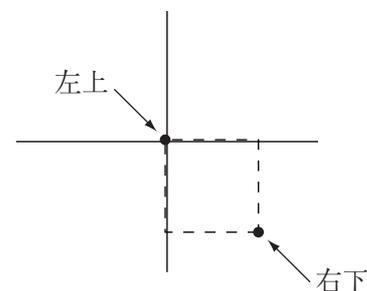


・ 円の場合

円の中心と半径を設定します。

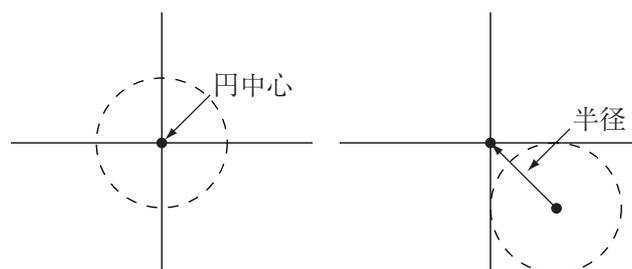

・ 楕円の場合

楕円の中心と半径を設定します。

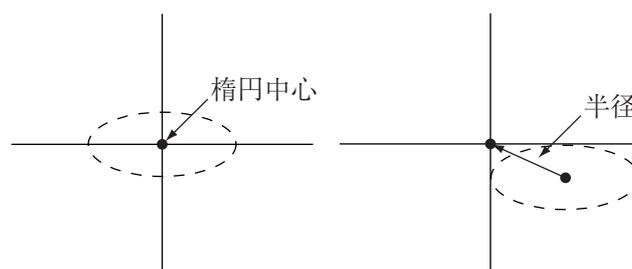

- ④ しきい値
しきい値を設定します。
「①上限」「②下限」のそれぞれで、カーソルを合わせてSETキーを押すと、数値が反転して上下キーで増減することができます。数値が決定したら、ESCキーを押して確定します。
⇒ 詳細は3・11ページ参照
- ⑤ 白黒反転
計測エリア内を白黒反転させるか、させないかを選択します。
- ⑥ 検出数
ソルダーボールの検出個数をマトリック(行×列)で指定します。(7・1ページのボールは位置は3×2列なので、X=3、Y=2と入力します。)

マスクの詳細項目の設定

登録別条件の画面でTRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューにカーソルを移動し、左右キーで「詳細項目」を選択し、SETキーを押すと、ポップアップメニューの中から、マスク登録、2値化処理、2値ノイズ除去、境界処理、面積フィルターを選択すると、登録別条件画面にメニューが表示されます。

- ⑦ マスク番号
マスク番号を選択します。
※ 「①ウインドウ」で「通常」選択時のみです。

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1 明
①登録番号		0(0~3)				
②計測形状		矩形				
③計測エリア		設定(224,208)~(287,27)				
④しきい値		設定 [上限255 下限100(
⑤白黒反転		無				
⑥検出数		X00 Y00(0~64)				
⑦マスク番号		0(0~3)				
⑧マスク形状		無				無 矩形 円 楕円
⑨2値化処理		固定		固定		
⑩2値ノイズ除去		膨張→収縮		しきい補正(変動差) しきい補正(変動率)		
⑪境界処理		有効				
⑫面積フィルター		上限245760 下限000000(0~245760)		有効 無効		

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ファンクションメニュー

- ⑧ 「マスク形状」でマスク形状を選択します。
- ・ 無、矩形、円、楕円から選択。
 - ・ 「2値画マスク」選択時は、選択できません。(「2値画マスク条件」設定画面で設定しているため)
 - ・ 「多角形」選択時はマスクの多角形を設定します。
- ⑨ 2値化処理
2値化処理方法を設定します。「固定」「しきい補正(変動差)」「しきい補正(変動率)」のいずれかにカーソルを合わせ、SETキーで決定します。
⇒ 詳細は3・13ページ参照
- ⑩ 2値ノイズ除去
2値ノイズ除去を設定します。「無」「膨張→収縮」「収縮→膨張」のいずれかにカーソルを合わせ、SETキーで決定します。
⇒ 詳細は3・14ページ参照

⑪ 境界処理


ウィンドウの境界にかかっているラベルを「有効」にするか、「無効」にするかを選択します。

⇒ 詳細は3・12ページ参照

⑫ 面積フィルター

面積が上下限の範囲外なら、そのラベルを計測対象から除く機能です。0～245760間で設定します。

■ 計測エリアとマスクエリアの登録例

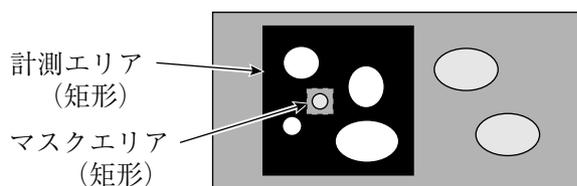

・ 計測エリア内(マスクエリア内を除く)は2値画像となります。

■ 判定条件の設定

● 判定条件設定画面への入り方

判定条件設定画面に入る方法は、大きくわけて2つあります。

- 1) 計測条件(または登録別条件)画面でTRG/BRTキーを押し、左右キーで上部ファンクションメニューの「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューの「判定」を選択すると、判定条件のメニューが表示されます。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1	明
①ウィンドウ	2値面マスク	画像前処理				
②登録番号	0	登録別条件				
③登録有無	有	判定				
④2値面マスク	基準面	数値演算				
⑤2値面マスク条件	(下位メニュー)	出力				
登録番号	00010203040506070809101112131415					
⑥2値エリア	○					

- 2) ツリーメニュー画面で「判定条件」にカーソルを合わせSETキーを押します。

品種別条件選択		静	C1	明
品種別条件				
□	品種00	①登録番号		
□	品種01	②条件設定		
	├ 運転条件	③個数		
	├ 画像補正	④総面積		
	├ 計測条件(カメラ1)	⑤カメラ別面積		
	│ ├ 計測0	⑥ピッチX		
	│ ├ 位置補正条件	⑦ピッチY		
	│ ├ 計測01(BGA/CSP検査)	⑧フェル径X		
	│ │ ├ 画像前処理	⑨フェル径Y		
	│ │ ├ 計測条件	⑩テスト		
	│ │ │ ├ 登録別条件			
	│ │ │ ├ 判定条件			
	│ │ │ ├ 数値演算			
	│ │ │ ├ 出力条件			
	│ │ └ 計測(新規)			
	├ 計測条件(カメラ2)			
	│ ├ 総合数値演算条件			
	│ ├ 総合出力条件			
	│ ├ 品種別入出力			
	│ └ 品種別システム			
SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ポップアップ				

右の「判定条件」画面が表示されます。

⇒ 判定条件について詳しくは3・18ページ参照

判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択	静	C1	明
①登録番号		0(0~3)			[テスト結果]			[出力]
②条件設定		自動(±10%)						
③個数		0000~128			K=			無
④総面積		000000~245760			A=			無
⑤ラベル別面積		000000~245760			R=			無
⑥ピッチX		000.0~511.0			DX=			無
⑦ピッチY		000.0~479.0			DY=			無
⑧フェレ径X		000~511			FX			無
⑨フェレ径Y		000~479			FY=			無
⑩テスト		実行(位置補正有 位置補正無)						

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

■ 数値演算設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「数値演算」を選択します。
- ・ ツリーメニューの「数値演算」でSETキーを押します。

⇒ 「第15章：数値演算」参照

■ 出力条件設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「出力」を選択します。
- ・ ツリーメニューの「出力条件」でSETキーを押します。

⇒ 「第17章：入出力条件の設定」参照

■ 検査結果の結果

運転画面に戻り、TRG/BRTキーを押すと、検査結果が表示されます。

(品種00) 静 C1 暗
V*.**

総合判定結果 → **OK**

計測時間 → 計測 XXXXms 2001-10-14 10:38

計測プログラム番号 → 計測1 BGA/CSP検査

計測条件の登録番号 → 登録番号 0(0~3)

個数 → K=006 OK

総面積 → A=008492 OK


ラベル別面積 → R=001450 OK
(最大/最小:画素数) 001383 OK

ピッチX → DX=138.2 OK
(最大/最小:画素数) 136.4 OK

ピッチY → DY=409.6 OK
(最大/最小:画素数) 407.8 OK

フェレ径X → FX= 031 OK
(最大/最小:画素数) 030 OK

フェレ径Y → FY= 031 OK
(最大/最小:画素数) 030 OK

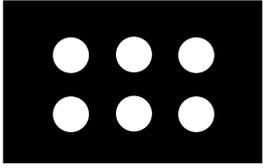


X0~7 □□□□□□ Y0~7 □□□□□□ READY □

メニュー切換 MAIN条件 計測切換 条件切換 登録切換 画面切換 品種切換

第 8 章 2 値 面 積 計 測

8-1 概略

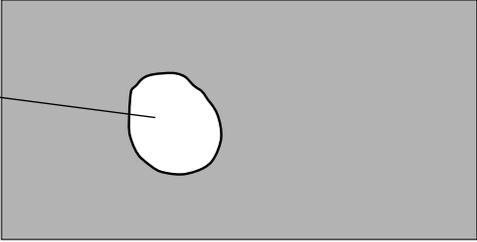
目 的	<p>「ワークが1点」または「計測位置が固定」されている場合、ワークの有無検査および大きさの判別を行います。</p> <p>・指定画素領域を2値化し、白・黒のうちの白の領域の面積を計測します。</p>
用 途	<p>ベアリング挿入機の挿入検査、自動車部品の異機種混入防止、防水キャップの種類判別、ビンラベルの有無検査、電線のライン印刷検査、グリス塗布の状態検査、冷凍食品の有無検査</p>
例	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">ワーク</div>  <div style="margin-left: 20px;"> <p>[計測結果]</p> <p>・ワークの面積</p> </div> </div> <p>・検査順序</p> <pre> graph LR A[画像取込] --> B[2値化] B --> C[計測(面積)] </pre>

8-2 設定操作


■ 計測条件の設定

● 計測条件設定画面への入り方

MAIN条件→品種別条件(ツリーメニュー表示)→品種00→計測条件(カメラ1)→計測(新規)を選択し、SETキーを押して「計測1」画面を表示します。

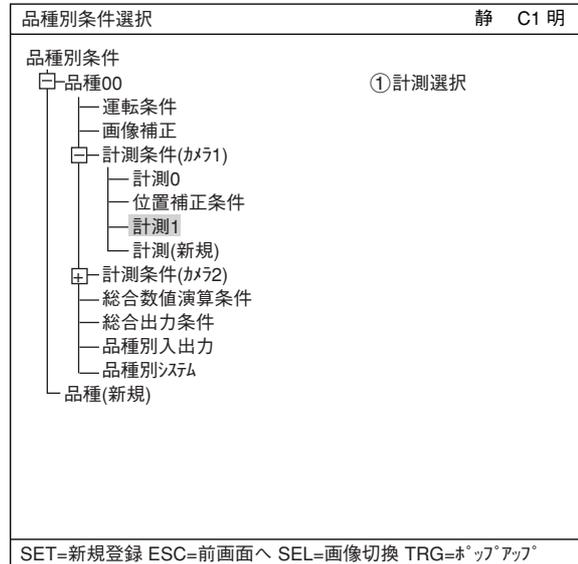

「計測1」画面で「①計測選択」を選択し、ポップアップメニューから「2値面積計測」を選択します。

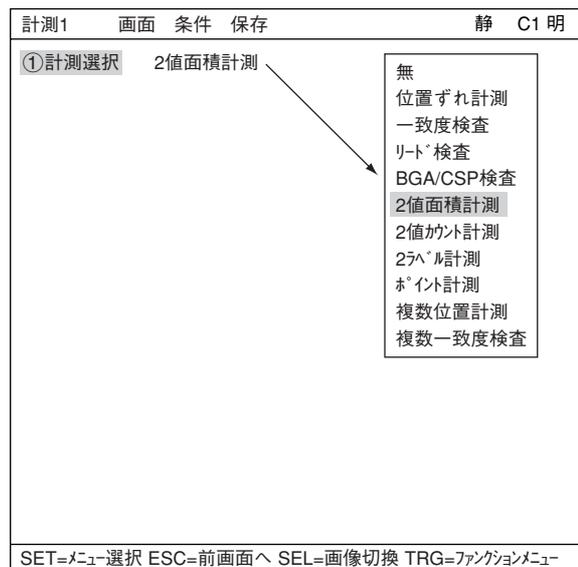

ESCキーを押して「品種別条件選択」(ツリーメニュー)に戻り、「計測01(2値面積計測)」の下位メニューの「計測条件」を選択してSETキーを押し、「計測条件」設定画面に入ります。

⇒詳しくは「導入・ハード編、第8章：ツリーメニューによる設定例」参照。

- ① ウィンドウ
ウィンドウを選択します。「マスク数1、2、4」
「2値画マスク」「多角形」のいずれかを選択し、
SETキーを押します。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1 明
① ウィンドウ	マスク数1	→	マスク数1		
② 登録番号	00(0~15)		マスク数2		
③ 登録有無	有		マスク数4		
			2値画マスク		
			多角形		
登録番号	00010203040506070809101112131415				
④ 2値エリア	○××××××××××××××××				

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

マスク数1	計測エリア内にマスクエリアを1つ設定します。
マスク数2	計測エリア内にマスクエリアを2つ設定します。
マスク数4	計測エリア内にマスクエリアを4つ設定します。
2値画マスク	取込画像が矩形、円、楕円で計測できない場合に使用します。 登録した2値化画像で取込画像をマスク(AND)します。 ⇒詳しくは、3・26~30ページ参照
多角形	計測エリアを手動で自由な多角形にできます。

- ② 登録番号
登録可能個数は選択したウィンドウ形状によって異なります。

マスク数1	0~15
マスク数2	0~7
マスク数4	0~4
2値画マスク	0のみ
多角形	0のみ

別の登録番号で設定したい場合は、SETキーを押して番号を反転させ、上下キーで切り換えてSETキーで決定します。

- ③ 登録有無
登録の有無を設定します。

登録番号(④2値エリア)

登録番号別に登録有無が表示されています。○の付いた登録番号は登録されていることを示しています。

● 2値エリアの設定(表示)

登録番号	00	01	02	03	
④ 2値エリア	○	×	×		----- ③登録有無を「有」に設定すると○印が表示されます。

×印：登録なし

登録別条件の設定

登録別条件設定画面への入り方

登録別条件設定画面に入る方法は、3つあります。

- 1) 「計測条件」設定画面の登録番号の表で、「④2値エリア」にカーソルを合わせて、SETキーを押します。表内にカーソルが表示されたら、左右キーで「○」の欄に移動させて、SETキーを押します。
注:「×」でSETキーを押しても無効となります。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1	明
①ウィンドウ	マスク数1					
②登録番号	00(0~15)					
③登録有無	有					
登録番号	00010203040506070809101112131415					
④2値エリア	○××××××××××××××××××					

画像前処理	登録別条件	判定	数値演算	出力
-------	-------	----	------	----

SET=登録別条件 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

- 2) 計測条件設定画面で、TRG/BRTキーを押して、上部ファンクションキーに移動し、左右キーで「条件」を選択します。ポップアップメニューより「登録別条件」設定を選択し、SETキーを押します。

- 3) ツリーメニュー画面で、「計測条件」にカーソルを合わせて右キーを押します。「登録別条件」の項目が表示されますので、カーソルを合わせてSETキーを押します。

品種別条件選択	静	C1	明
品種別条件 <input type="checkbox"/> 品種00 <input type="checkbox"/> 品種01 - 運転条件 - 画像補正 - 計測条件(カメラ1) - 計測0 - 位置補正条件 - 計測01(2値面積計測) - 画像前処理 - 計測条件 - 登録別条件 - 判定条件 - 数値演算 - 出力条件 - 計測(新規) - 計測条件(カメラ2) - 総合数値演算条件 - 総合出力条件 - 品種別入出力 - 品種別システム	①登録番号 ②計測形状 ③計測エリア ④しきい値 ⑤白黒反転		

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ポップアップ

計測条件(登録別条件)の設定

① 登録番号

現在の登録番号が表示されています。別の登録番号で設定したい場合は、SETキーを押して番号を反転させ、上下キーで切り換えてSETキーで決定します。

注:ウィンドウ「2値画マスク」「多角形」選択時は登録番号固定のため、表示されません。以下、番号が1つずつずれます。

計測条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1	明
①登録番号	00(0~15)						
②計測形状	矩形						
③計測エリア	設定(224,208)~(287,271)						
④しきい値	設定[上限255 下限100(0~255)]						
⑤白黒反転	無						



SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

② 計測形状


計測形状を設定します。

矩形	左上と右下の座標を設定し、その矩形で囲まれた範囲
円	中心と半径を設定し、その円で囲まれた範囲
楕円	中心と半径を設定し、その楕円で囲まれた範囲


③ 計測エリア

計測エリアを設定します。


- ・ 矩形の場合
計測エリアを設定します。

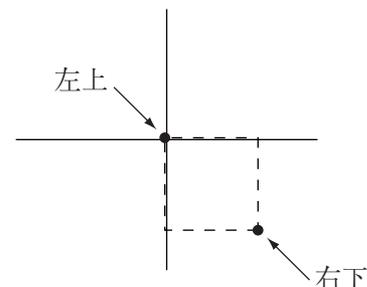

- ・ 円の場合
円の中心と半径を設定します。

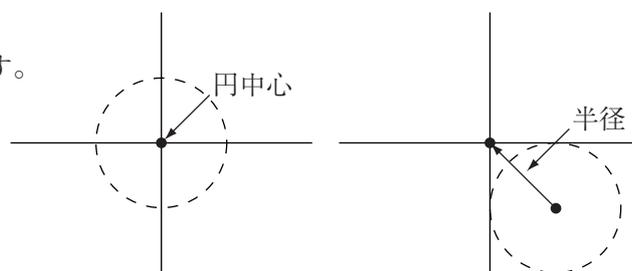

- ・ 楕円の場合
楕円の中心と半径を設定します。

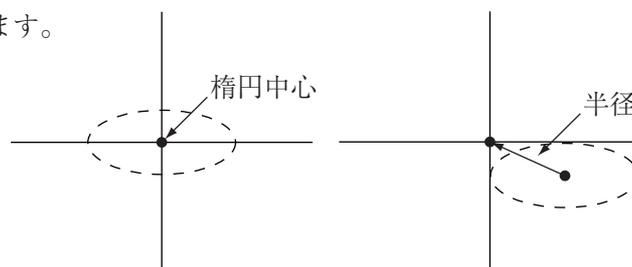

④ しきい値

しきい値を設定します。

「①上限」「②下限」のそれぞれに、カーソルを合わせてSETキーを押すと、数値が反転して上下キーで増減することができます。数値が決定したら、ESCキーを押して確定します。

上記項目は、最適な値を自動で設定することも可能です。

しきい値設定画面でTRG/BRTキーで上部ファンクションメニューに移り「自動設定」を選択し、SETキーを押します。

⇒詳しくは3・11ページ参照

⑤ 白黒反転

白黒反転の有無を設定します。

マスクの詳細項目の設定

TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューにカーソルを移動させます。左右キーで「詳細項目」を選択しSETキーを押し、ポップアップメニューの中からそれぞれの項目を選択すると、画面にメニューが表示されます。

⑥ マスク番号

マスク番号を選択します。

注：ウィンドウ「マスク数2」または「マスク数4」の場合のみ表示されます。
「マスク数4」のとき0(0~3)

⑦ 「マスク形状」でマスク形状を選択します。

- ・ 無、矩形、円、楕円から選択。
- ・ 「2値画マスク」選択時は表示されません。（「2値画マスク条件」設定画面で設定しているため）
- ・ 「多角形」選択時はマスクの多角形を設定します。

⑧ 2値化処理

2値化処理方法を設定します。「固定」「しきい補正(変動差)」「しきい補正(変動率)」のいずれかにカーソルを合わせ、SETキーで決定します。

⇒ 詳しくは3・13ページ参照

⑨ 2値ノイズ除去

2値ノイズ除去を設定します。「無」「膨張→収縮」「収縮→膨張」のいずれかにカーソルを合わせ、SETキーで決定します。

⇒ 詳しくは3・14ページ参照

・「マスク数2」に設定時の表示

計測条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1	明
①登録番号	0(0~7)						
②計測形状	矩形						
③計測エリア	設定(224,208)~(287,271)						
④しきい値	設定[上限255 下限100(0~255)]						
⑤白黒反転	無						
⑥マスク番号	0(0~1)						
⑦マスク形状	無						
⑧2値化処理	固定						
⑨2値ノイズ除去	無						

マスク登録
 2値化処理
 2値ノイズ除去


無
 矩形
 円
 楕円

固定
 しきい補正(変動差)
 しきい補正(変動率)

無
 膨張→収縮
 収縮→膨張

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

■ 計測エリアとマスクエリアの登録例

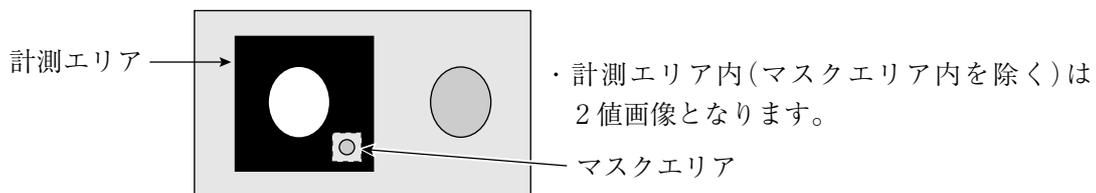

■ 判定条件の設定

● 判定条件設定画面への入り方

判定条件設定画面に入る方法は、大きく分けて2つあります。

- 1) 計測条件(または登録別条件)の上部
ファンクションメニューの「条件」を選
択し、SETキーを押し、ポップアップ
メニューの「判定」を選択すると、判定
条件のメニューに入ります。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1 明
①ウインドウ	2値画マスク				
②登録番号	0				
③登録有無	有				
④2値画マスク	基準画				
⑤2値画マスク条件	(下位メニュー)				
登録番号	00010203040506070809101112131415				
⑥2値エリア	<input type="radio"/>				

画像前処理
 登録別条件
 判定
 数値演算
 出力

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

- 2) ツリーメニュー画面で「判定条件」に
カーソルを合わせ、SETキーを押します。

品種別条件選択	静	C1 明
品種別条件 ① 品種00 ② 品種01 ├─ 運転条件 ├─ 画像補正 ├─ 計測条件(カメラ1) ├─ 計測0 ├─ 位置補正条件 ├─ 計測01(2値面積計測) ├─ 画像前処理 ├─ 計測条件 ├─ 登録別条件 ├─ 判定条件 ├─ 数値演算 ├─ 出力条件 └─ 計測(新規) └─ 計測条件(カメラ2) ├─ 総合数値演算条件 ├─ 総合出力条件 ├─ 品種別入出力 └─ 品種別システム	① 登録切換 ② 条件設定 ③ 登録00 ④ 登録01 ⑤ 登録02 ⑥ 登録03 ⑦ 登録04 ⑧ 登録05 ⑨ 登録06 ⑩ 登録07 ⑪ テスト	

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ポップアップ

「判定条件」画面が表示されます。

⇒ 判定条件について詳しくは、3・18ページ
参照。

判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択	静	C1 明
① 登録切換					[テスト結果]		出力]
② 条件設定		自動(±10%)					
③ 登録00		000000~245760		A00=			無
④ 登録01		000000~245760					
⑤ 登録02		000000~245760					
⑥ 登録03		000000~245760					
⑦ 登録04		000000~245760					
⑧ 登録05		000000~245760					
⑨ 登録06		000000~245760					
⑩ 登録07		000000~245760					
⑪ テスト		実行(位置補正有			位置補正無)		

SET=実行 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

● 判定条件の表示

各ウィンドウの設定により判定条件の表示内容が変わります。

- ・ウィンドウを「マスク数1、マスク数2」に設定時

判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択	静	C1	明
①登録切換	-----				[テスト結果]			[出力]
②条件設定	自動(±10%)							
③登録00	000000~245760	A00=000200				OK	無	
④登録01	000000~245760	A01=000201				OK	無	
⑤登録02	000000~245760	A02=000202				OK	無	
⑥登録03	000000~245760	A03=000203				OK	無	
⑦登録04	000000~245760	A04=000204				OK	無	
⑧登録05	000000~245760	A05=000205				OK	無	
⑨登録06	000000~245760	A06=000206				OK	無	
⑩登録07	000000~245760	A07=000207				OK	無	
⑪テスト	実行(位置補正有)	位置補正無)						

SETキーにより③~⑩の表示を、「登録00~07」と「登録08~15」で切り換えます。

ポップアップメニューにより出力先を設定できます。(無、Y0~7,C000~C127)

- ・ウィンドウを「マスク数4」に設定時

判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択	静	C1	明
①登録切換					[テスト結果]			[出力]
②条件設定	自動(±10%)							
③登録00	000000~245760	A00=000200				OK	無	
④登録01	000000~245760	A01=000201				OK	無	
⑤登録02	000000~245760	A02=000202				OK	無	
⑥登録03	000000~245760	A03=000203				OK	無	
⑦テスト	実行(位置補正有)	位置補正無)						

ポップアップメニューにより出力先を設定できます。(無、Y0~7,C000~C127)

- ・ウィンドウを「2値画マスク、多角形」に設定時

判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択	静	C1	明
①登録切換					[テスト結果]			[出力]
②条件設定	自動(±10%)							
③登録00	000000~245760	A00=000200				OK	無	
④テスト	実行(位置補正有)	位置補正無)						

ポップアップメニューにより出力先を設定できます。(無、Y0~7,C000~C127)

■ 数値演算設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「数値演算」を選択します。
- ・ ツリーメニューの「数値演算」でSETキーを押します。

⇒ 「第15章：数値演算」参照

■ 出力条件設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「出力」を選択します。
- ・ ツリーメニューの「出力条件」でSETキーを押します。


⇒ 「第17章：入出力条件の設定」参照

■ 計測結果の表示

運転画面に戻り、TRG/BRTキーを押すと、計測結果が表示されます。

総合判定結果	→	OK	(品種00)	静 C1 暗 V*.*.*
計測時間	→	計測 XXXXms 2001-10-14 10:38		
計測プログラム番号	→	計測1 2値面積計測		
計測条件の登録番号00の面積(画素数)	→	A00=005253 OK		
〃 01	〃	A01=002674 OK		
〃 02	〃	A02=003200 OK		
〃 03	〃	A03=001884 OK		
〃 04	〃	A04=		
〃 05	〃	A05=		
〃 06	〃	※ A06=		
〃 07	〃	A07=		

 ※ 未設定の登録番号には面積は表示されません。




X0~7□□□□□□ Y0~7□□□□□□ READY □

メニュー切換 MAIN条件 計測切換 条件切換 登録切換 画面切換 品種切換

第 9 章 2 値 カ ウ ン ト 計 測

9-1 概略

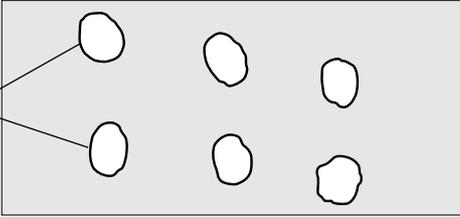
目 的	ワークが複数あって計測位置が任意の場合に、ワークの個数(最大3000個)を検査します。 ・指定画素領域を2値化し、白・黒のうちの白の領域の個数/総面積を計測します。
用 途	食品/部品の個数のカウント
例	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">ワーク</div>  <div style="margin-left: 20px;"> <p>[計測結果]</p> <p>・ワークの個数/総面積</p> </div> </div> <p>・検査順序</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">画像取込</div> <div style="font-size: 12px;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2 値 化</div> <div style="font-size: 12px;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">計 測 (個数、総面積)</div> </div>

9-2 設定操作


■ 計測条件の設定

● 計測条件設定画面への入り方

MAIN条件→品種別条件(ツリーメニュー表示)→品種00→計測条件(カメラ1)→計測(新規)を選択し、SETキーを押して「計測1」画面を表示します。

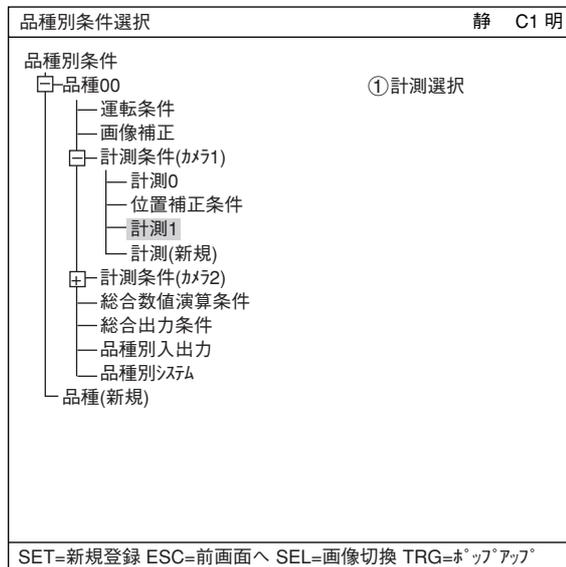

「計測1」画面で「①計測選択」を選択し、ポップアップメニューから「2値カウント計測」を選択します。

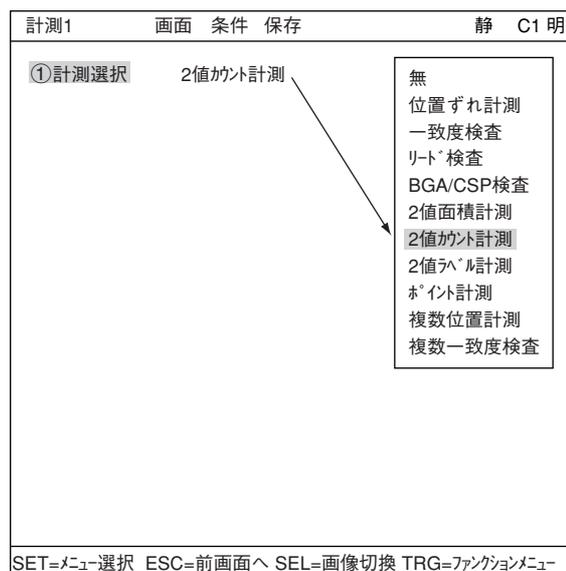

ESCキーを押して「品種別条件選択」(ツリーメニュー)に戻り、「計測01(2値カウント計測)」の下位メニューの「計測条件」を選択してSETキーを押し、「計測条件」設定画面に入ります。

⇒ 詳しくは「導入・ハード編、第8章：ツリーメニューによる設定例」参照。

● 計測条件の設定

① ウィンドウ

ウィンドウを選択します。「通常」「2値画マスク」「多角形」のいずれかを選択し、SETキーを押します。

通常	通常のウィンドウです。
2値画マスク	取込画像が矩形、円、楕円で計測できない場合に使用します。登録した2値化画像で取込画像をマスク(AND)します。 ⇒ 詳しくは、3・26～30ページ参照
多角形	計測エリアを手動で自由な多角形にできます。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1 明
① ウィンドウ	通常	→	通常		
② 登録番号	0(0~3)				
③ 登録有無	有	→	無有		
登録番号	00010203040506070809101112131415				
④ 2値エリア	○×××				

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

② 登録番号

登録指定可能数は選択したウィンドウ形状によって異なります。

通常	0~3
2値画マスク	0のみ
多角形	0のみ

登録番号を設定したい場合は、SETキーを押して番号を反転させ、上下キーで切り換えてSETキーで決定します。

③ 登録有無

登録の有無を設定します。

登録番号(④2値エリア)

登録番号別に登録有無が表示されています。○の付いた登録番号は登録されていることを示しています。

● 2値エリアの設定(表示)

登録番号	00	01	02	03
④2値エリア	○	×	×	×

③登録有無を「有」に設定すると○印が表示されます。

×印：登録無し

■ 登録別条件の設定

● 登録別条件設定画面への入り方

登録別条件設定画面に入る方法は、3つあります。

- 1) 計測条件設定画面の登録番号の表で、「④2値エリア」にカーソルを合わせて、SETキーを押します。表内にカーソルが表示されたら、左右キーで「○」の欄に移動させて、SETキーを押します。
注：「×」でSETキーを押しても無効となります。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1 明
①ウインドウ	通常				
②登録番号	0(0~3)				
③登録有無	有				
登録番号	00010203040506070809101112131415				
④2値エリア	○				

画像前処理
登録別条件
判定
数値演算
出力

SET=登録別条件 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

- 2) 計測条件設定画面で、TRG/BRTキーを押して、上部ファンクションキーに移動し、左右キーで「条件」を選択します。ポップアップメニューより「登録別条件」を選択し、SETキーを押します。

- 3) ツリーメニュー画面で、「計測条件」にカーソルを合わせて右キーを押します。「登録別条件」の項目が表示されますので、カーソルを合わせてSETキーを押します。

品種別条件選択	静	C1 明
品種別条件 ① 品種00 ② 品種01 - 運転条件 - 画像補正 - 計測条件(カメラ1) - 計測0 - 位置補正条件 - 計測01(2値カウント計測) - 画像前処理 - 計測条件 - 登録別条件 - 判定条件 - 数値演算 - 出力条件 - 計測(新規) - 計測条件(カメラ2) - 総合数値演算条件 - 総合出力条件 - 品種別入出力 - 品種別システム	① 登録番号 ② 計測形状 ③ 計測エリア ④ しきい値 ⑤ 白黒反転	

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ホップアップ

① 登録番号

現在の登録番号が表示されています。別の登録番号で設定したい場合は、SETキーを押して番号を反転させ、上下キーで切り換えてSETキーで決定します。
注：ウィンドウ「2値画マスク」「多角形」選択時は登録番号固定のため、表示されません。以下、番号が1つずつずれます。

計測条件
① 計測形状
② 計測エリア
③ しきい値
④ 白黒反転

計測条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1 明
① 登録番号	0(0~3)					
② 計測形状	矩形			矩形 円 楕円		
③ 計測エリア	設定(224,208)~(287,271)					
④ しきい値	設定[上限255 下限100(0~255)]					
⑤ 白黒反転	無			無		

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

② 計測形状

計測形状を設定します。


矩形	左上と右下の座標を設定し、その矩形で囲まれた範囲
円	中心と半径を設定し、その円で囲まれた範囲
楕円	中心と半径を設定し、その楕円で囲まれた範囲

③ 計測エリア

計測エリアを設定します。


・ 矩形の場合

検出エリアの左上と右下を設定します。

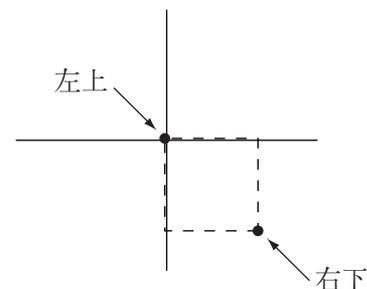


・ 円の場合

円の中心と半径を設定します。

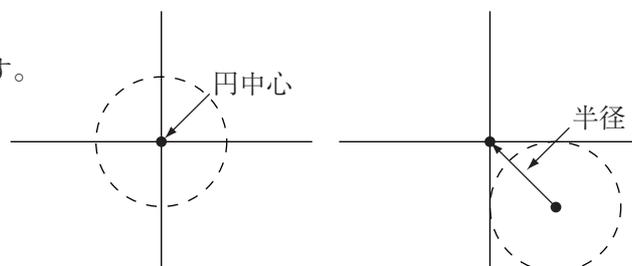

・ 楕円の場合

楕円の中心と半径を設定します。

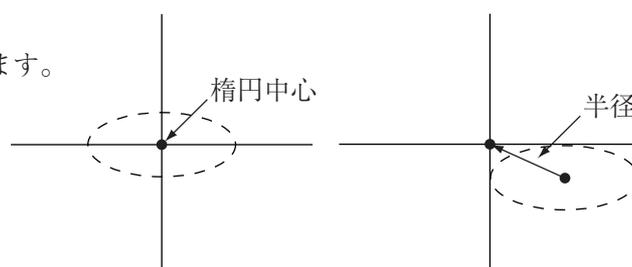

④ しきい値

しきい値を設定します。

「①上限」「②下限」のそれぞれにカーソルを合わせてSETキーを押すと、数値が反転して上下キーで増減することができます。数値が決定したら、ESCキーを押して確定します。

上記項目は、最適な値を自動で設定することも可能です。

しきい値設定画面でTRG/BRTキーで上部ファンクションメニューに移り「自動設定」を選択し、SETキーを押して下さい。⇨詳しくは3・11ページ参照

- ⑤ 白黒反転
計測画像を白黒反転するか、しないかを設定します。

マスクの詳細項目の設定

TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューにカーソルを移動させます。「詳細項目」でSETキーを押し、ポップアップメニューの中からそれぞれの項目を選択すると、画面にメニューが表示されます。

- ⑥ マスク番号
マスク番号を選択します。
注：ウィンドウ「通常」の場合のみです。

- ⑦ 「マスク形状」でマスク形状を選択します。

- ・ 無、矩形、円、楕円から選択。
- ・ 「2値画マスク」選択時は、この項目は表示されません。（「2値画マスク条件」設定画面で設定しているため）
- ・ 「多角形」選択時はマスクの多角形を設定します。

計測条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1 明
①登録番号		0(0~3)				
②計測形状		矩形				
③計測エリア		設定(224,208)~(287,27				
④しきい値		設定 [上限255 下限100(
⑤白黒反転		無				
⑥マスク番号		0(0~3)				
⑦マスク形状		無				無 矩形 円 楕円
⑧2値化処理		固定		固定		
⑨2値ノイズ除去		膨張→収縮		しきい補正(変動差) しきい補正(変動率)		
⑩境界処理		有効				
⑪面積フィルター		上限245760 下限000000(0~245760)				

SET=ウィンドウ設定 ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ファンクションメニュー


- ⑧ 2値化処理
「固定」「しきい補正(変動差)」「しきい補正(変動率)」のいずれかにカーソルを合わせ、SETキーで決定します。
⇒ 詳しくは3・13ページ参照

- ⑨ 2値ノイズ除去
「無」「膨張→収縮」「収縮→膨張」のいずれかにカーソルを合わせ、SETキーで決定します。
⇒ 詳しくは3・14ページ参照

- ⑩ 境界処理
「有効」または「無効」に設定します。
⇒ 詳しくは3・12ページ参照

- ⑪ 面積フィルター
面積が上下限の範囲外なら計測対象から除く機能です。0~245760の範囲内で設定します。

■ 計測エリアとマスクエリアの登録例

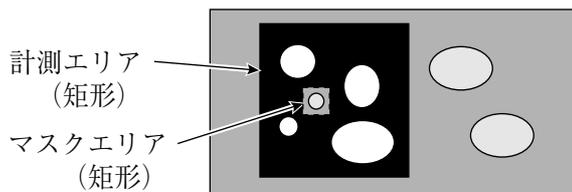

- ・ 計測エリア内(マスクエリア内を除く)は2値画像となります。

■ 判定条件の設定

● 判定条件設定画面への入り方

判定条件設定画面に入る方法は、大きく分けて2つあります。

- 1) 計測条件(または登録別条件)の上部
ファンクションメニューの「条件」を
選択しSETキーを押し、ポップアップ
メニューの「判定」を選択すると、判
定条件のメニューに入ります。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1	明
①ウインドウ	2値画マク					
②登録番号	0					
③登録有無	有					
④2値面マク	基準画					
⑤2値画マク条件 (下位メニュー)						
登録番号	00010203040506070809101112131415					
⑥2値エリア	<input type="radio"/>					

画像前処理
登録別条件
判定
数値演算
出力

SET=登録別条件 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

- 2) ツリーメニュー画面で「判定条件」にカー
ソルを合わせ、SETキーを押します。

品種別条件選択	静	C1	明
品種別条件			
├─ 品種00			
├─ 品種01			
│ ├─ 運転条件			
│ ├─ 画像補正			
│ ├─ 計測条件(カメラ1)			
│ │ ├─ 計測0			
│ │ ├─ 位置補正条件			
│ │ ├─ 計測01(2値カウント計測)			
│ │ │ ├─ 画像前処理			
│ │ │ ├─ 計測条件			
│ │ │ ├─ 登録別条件			
│ │ │ ├─ 判定条件			
│ │ │ ├─ 数値演算			
│ │ │ ├─ 出力条件			
│ │ │ └─ 計測(新規)			
│ ├─ 計測条件(カメラ2)			
│ │ ├─ 総合数値演算条件			
│ │ ├─ 総合出力条件			
│ │ ├─ 品種別入出力			
│ │ └─ 品種別システム			
①登録番号			
②条件設定			
③個数			
④総面積			
⑤テスト			

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ポップアップ

「判定条件」画面が表示されます。

- ⇒ 判定条件について詳しくは、3・18ページ参照

判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択	静	C1	明
①登録番号	0(0~3)				[テスト結果]			
②条件設定	自動(±10%)				[出力]			
③個数	0000~3000	K=			無			
④総面積	000000~245760	A=			無			
⑤テスト	実行(位置補正有 位置補正無)							

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

■ 数値演算設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「数値演算」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「数値演算」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第15章：数値演算」参照

■ 出力条件設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「出力」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「出力条件」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第17章：入出力条件の設定」参照

■ 計測結果の表示

運転画面に戻り、TRG/BRTキーを押すと、計測結果が表示されます。

(品種00)
静 C1 暗
V*.**


総合判定結果 → **OK**

計測時間 → 計測 XXXXms 2001-10-14 10:38

計測プログラム番号 → 計測1 2値計測

計測条件の登録番号 0 の個数	→ K0=00006	OK
〃 0 の総面積 (画素数)	→ A0=015781	OK
〃 1 の個数	→ K1=00020	OK
〃 1 の総面積 (画素数)	→ A1=087620	OK
〃 2 の個数	→ K2=00010	OK
〃 2 の総面積 (画素数)	→ A2=042680	OK
〃 3 の個数	→ K3=	
〃 3 の総面積 (画素数)	→ A3=	

・ 未設定の登録番号には、個数と総面積は表示されません。

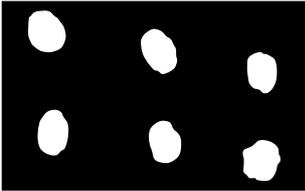


X0~7 □□□□□□□□ Y0~7 ■□□□□□□□ READY□

メニュー切換 MAIN条件 計測切換 条件切換 登録切換 画面切換 品種切換

第10章 2値ラベル計測

10-1 概略

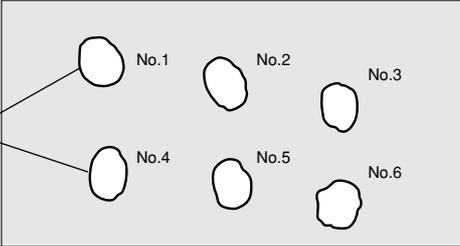
目的	<p>ワークが複数あって計測位置が任意の場合に、各ワークについて、有無および大きさを判別し、検査します。</p> <p>・指定画素領域を2値化し、白・黒のうち白の領域の個数/総面積、および各々の白の領域について面積/重心/主軸角/フェレ径/周囲長/中点を計測します。</p>
用途	<p>食品/部品の個数カウント、部品の傾き/重心測定、食品の大きさ測定</p>
例	<p>● ワーク6点の計測</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">ワーク</div>  <div style="margin-left: 20px;"> <p>[計測結果]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ラベリング(番号付)、個数、総面積 ・各ワーク(No.1~No.6)の面積、重心、主軸角、フェレ径、周囲長、中点 </div> </div> <p>・検査順序</p> <pre> graph LR A[画像取込] --> B[2値化] B --> C[ラベリング(番号付)] C --> D[計測(面積、重心、主軸角、フェレ径、周囲長、中点)] </pre>

10-2 設定操作


■ 計測条件の設定

● 計測条件設定画面への入り方

MAIN条件→品種別条件(ツリーメニュー表示)→品種00→計測条件(カメラ1)→計測(新規)を選択し、SETキーを押して「計測1」画面を表示します。

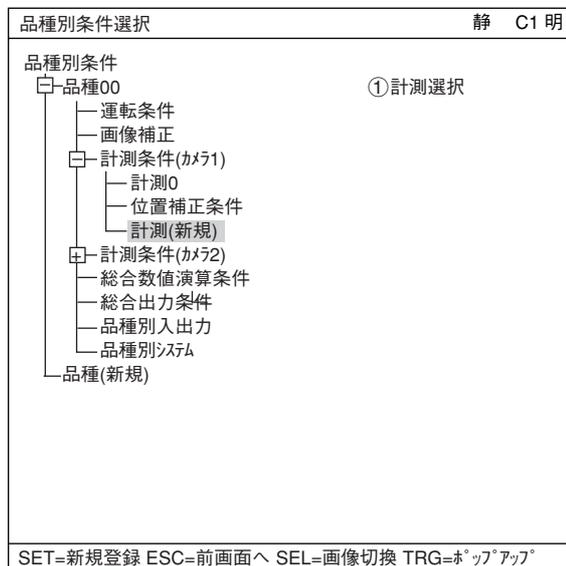

「計測1」画面で「①計測選択」を選択し、ポップアップメニューから「2値ラベル計測」を選択します。

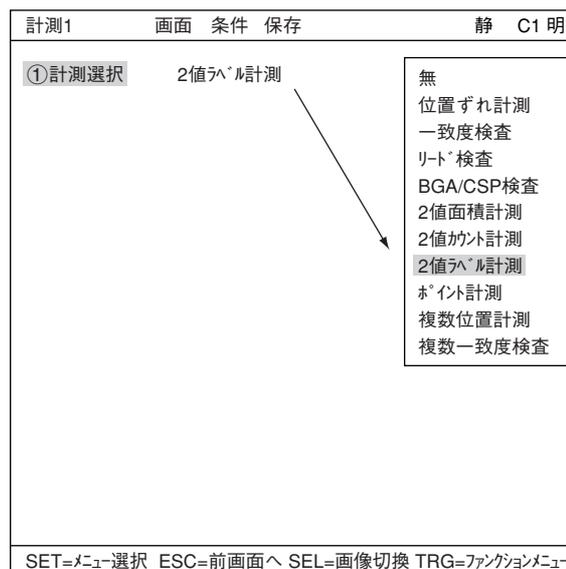

ESCキーを押して「品種別条件選択」(ツリーメニュー)に戻り、「計測01(2値ラベル計測)」の下位メニューの「計測条件」を選択してSETキーを押し、「計測条件」設定画面に入ります。

⇒詳しくは「導入・ハード編、第8章：ツリーメニューによる設定例」参照。

● 計測条件の設定

- ① 重心計測
重心計測をするか、しないかを設定します。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1 明
① 重心計測	有	→	→	無有	無有
② ウィンドウ	通常	→	→	通常	2値画マスク
③ 登録番号	0(0~3)	→	→	無有	多角形
④ 登録有無	無	→	→	無有	
⑤ ラベル順	走査順	→	→	走査順	面積順
⑥ 主軸角	無	→	→	無有	重心順
⑦ フェル径	無	→	→	無有	
⑧ 周囲長	無	→	→	無有	
⑨ 中点	無	→	→	無有	
登録番号	00010203040506070809101112131415				
⑩ 2値エリア条件	○××××				

- ② ウィンドウ
ウィンドウを選択します。「通常」「2値画マスク」「多角形」のいずれかを選択し、SETキーを押します。

通常	通常のウィンドウです。
2値画マスク	取込画像が矩形、円、楕円で計測できない場合に使用します。 登録した2値化画像で取込画像をマスク(AND)します。 ⇒詳しくは、3・26～30ページ参照
多角形	計測エリアを手動で自由な多角形にできます。

- ③ 登録番号
登録可能番号は選択したウィンドウ形状によって異なります。


通常	0~3
2値画マスク	0のみ
多角形	0のみ

別の登録番号で設定したい場合は、SETキーを押して番号を反転させ、上下キーで切り換えてSETキーで決定します。

- ④ 登録有無
登録有無を設定します。「有」を選択すると、⑤～⑨が表示されます。


- ⑤ ラベル順
計測結果を表示順の方法を選択します。「走査順」「面積順」「重心順」のいずれかにカーソルを合わせ、SETキーで決定します。

走査順	計測範囲内の走査順（上から下）にラベル番号を割り付けます。
面積順	計測範囲内の面積の大きな対象から順にラベル番号を割り付けます。
重心順	計測範囲内の重心の大きな対象から順にラベル番号を割り付けます。

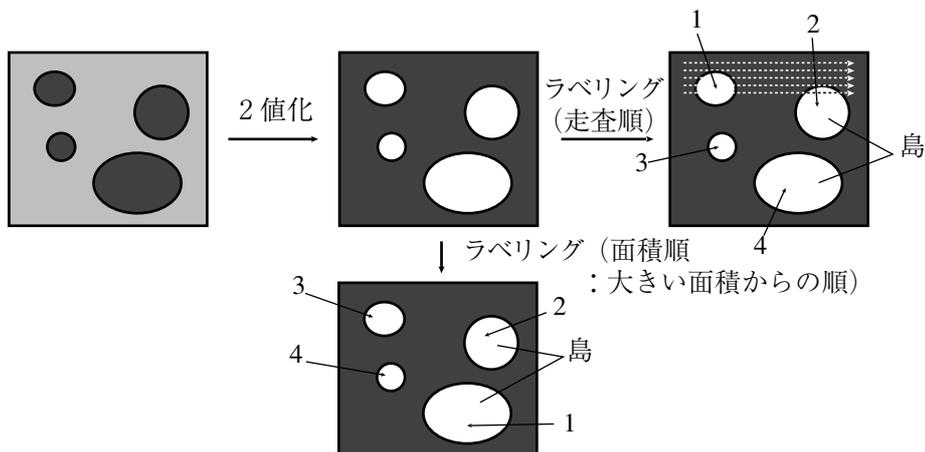


⑥ 主軸角

ワークの重心を支点にした、長手方向と水平方向間の角度の計測有無を選択します。

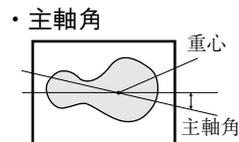


⑦ フェレ径

ワークの水平/垂直フェレ径の計測有無を選択します。

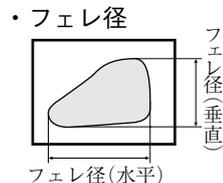

⑧ 周囲長

ワークの輪郭線の画素数カウント計測の有無を選択します。

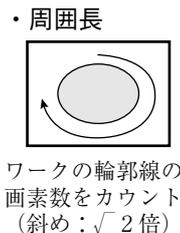

⑨ 中点


ワークの中点計測の有無を選択します。

・重心、主軸角、中点



登録番号(⑩2値エリア)

登録番号別に登録有無が表示されています。○の付いた登録番号は登録されていることを示しています。

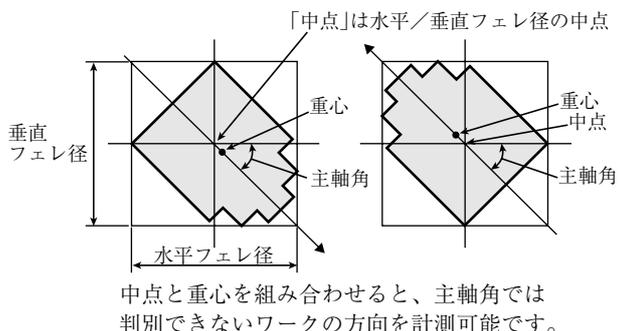

● 2値エリア条件の設定(表示)

登録番号	00	01	02	03	04	05
⑩ 2値エリア条件	○	×	×	×		

×印: 登録無し

----- ④登録番号を「有」に設定すると○印が表示されます。

■ 登録別条件の設定

● 登録別条件設定画面への入り方

登録別条件設定画面に入る方法は、3つあります。

- 1) 「計測条件」設定画面の登録番号の表で「⑩2値エリア条件」にカーソルを合わせて、SETキーを押します。表内にカーソルが表示されたら、左右キーで「○」の欄に移動させて、SETキーを押します。
注：「×」でSETキーを押しても無効となります。
- 2) 計測条件設定画面で、TRG/BRTキーを押して、上部ファンクションキーに移動し、左右キーで条件を選択します。ポップアップメニューより「登録別条件」を選択し、SETキーを押します。
- 3) ツリーメニュー画面で、「計測条件」にカーソルを合わせて右キーを押します。「登録別条件」が表示されますので、カーソルを合わせてSETキーを押します。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1 明
①重心計測	無				
②ウインドウ	通常				
③登録番号	0(0~3)				
④登録有無	有				
⑤フェイル順	走査順				
⑥主軸角	無				
⑦フェイル径	無				
⑧周囲長	無				
⑨中点	無				

登録番号	0001	0203	0405	0607	0809	1011	1213	1415
⑩2値エリア条件	○							

SET=登録別条件 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

品種別条件選択	静	C1 明
品種別条件 <input type="checkbox"/> 品種00 - 運転条件 - 画像補正 <input type="checkbox"/> 計測条件(カメラ1) - 計測0 - 位置補正条件 <input type="checkbox"/> 計測01(2値フェイル計測) - 画像前処理 <input type="checkbox"/> 計測条件 - 登録別条件 - 判定条件 <input type="checkbox"/> 距離角条件 - 数値演算 - 出力条件 - 計測(新規) <input type="checkbox"/> 計測条件(カメラ2) - 総合数値演算条件 - 総合出力条件 - 品種別入出力	①登録番号 ②形状 ③計測エリア ④しきい値 ⑤白黒反転	

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ポップアップ

● 計測条件(登録別条件)の設定

① 登録番号

現在の登録番号が表示されています。別の登録番号で設定したい場合は、SETキーを押して番号を反転させ、上下キーで切り換えてSETキーで決定します。

注：ウインドウ「2値画マスク」「多角形」選択時は登録番号固定のため、表示されません。以下、番号が1つずつずれます。

計測条件
①計測形状
②計測エリア
③しきい値
④白黒反転

計測条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1 明
①登録番号	0	0(0~3)				
②計測形状	矩形			矩形 円 楕円		
③計測エリア	設定	設定(224,208)~(287,271)				
④しきい値	設定	設定[上限255 下限100(0~255)]				
⑤白黒反転	無			無 有		

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

②計測形状


計測形状を設定します。

矩形	左上と右下の座標を設定し、その矩形で囲まれた範囲
円	中心と半径を設定し、その円で囲まれた範囲
楕円	中心と半径を設定し、その楕円で囲まれた範囲


③ 計測エリア

計測エリアを設定します。


- 矩形の場合
検出エリアの左上と右下を設定します。

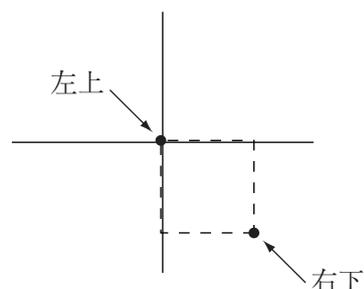

- 円の場合
円の中心と半径を設定します。

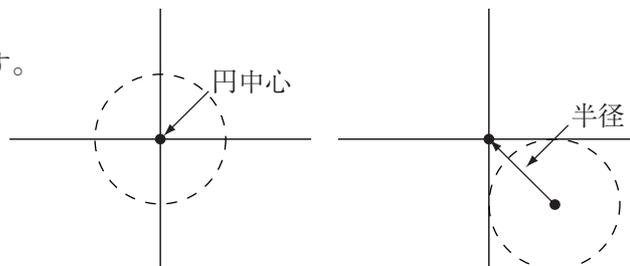

- 楕円の場合
楕円の中心と半径を設定します。

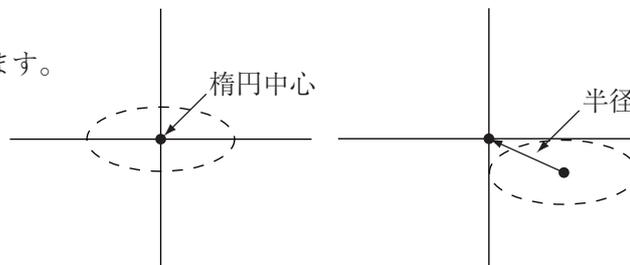

④ しきい値

しきい値を設定します。

「①上限」「②下限」のそれぞれで、カーソルを合わせてSETキーを押すと、数値が反転して上下キーで増減することができます。数値が決定したら、ESCキーを押して確定します。

上記項目は、最適な値を自動で設定することも可能です。

しきい値設定画面でTRG/BRTキーで上部ファンクションメニューに移り「自動設定」を選択し、SETキーを押して下さい。

⇒ 詳しくは3・11ページ参照

⑤ 白黒反転

計測対象画像を白黒反転するかしないかを設定します。

マスクの詳細項目の設定

TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューにカーソルを移動させます。「詳細項目」でSETキーを押し、ポップアップメニューの中からそれぞれの項目を選択すると、画面にメニューが表示されます。

⇒ 画面は、8・6ページ参照

⑥ マスク番号

マスク番号を選択します。

注：ウィンドウで「通常」を選択した時のみ選択できます。

⑦ 「マスク形状」でマスク形状を選択します。

- ・ 無、矩形、円、楕円から選択します。
- ・ 「2値画マスク」選択時は表示されません。（「2値マスク条件」設定画面で事前に設定しているため）
- ・ 「多角形」選択時はマスクの多角形を設定します。

⑧ 2値化処理

2値化処理方法を設定します。「固定」「しきい補正(変動差)」「しきい補正(変動率)」のいずれかにカーソルを合わせ、SETキーで決定します。

⇒ 詳しくは3・13ページ参照

⑨ 2値ノイズ除去

2値ノイズ除去を設定します。「無」「膨張→収縮」「収縮→膨張」のいずれかにカーソルを合わせ、SETキーで決定します。

⇒ 詳しくは3・14ページ参照

⑩ 境界処理


境界処理を設定します。「有効」または「無効」に設定します。

⇒ 詳しくは3・12ページ参照

⑪ 面積フィルター

面積が上下限の範囲外なら計測対象から除く機能です。0～245760で設定します。

■ 計測エリアとマスクエリアの登録例

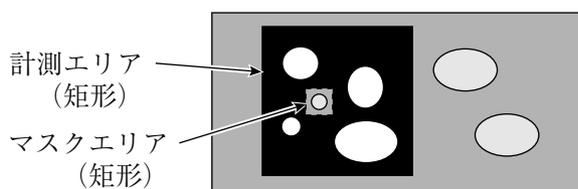

・ 計測エリア内(マスクエリア内を除く)は2値画像となります。

■ 判定条件の設定

● 判定条件設定画面への入り方

判定条件設定画面に入る方法は、大きく分けて2つあります。

- 1) 計測条件(または登録別条件)の上部ファンクションメニューの「条件」を選択してSETキーを押し、ポップアップメニューの「判定」を選択すると、判定条件のメニューに入ります。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1	明
① 重心計測	無					
② ウィンドウ	通常					
③ 登録番号	0(0~3)					
④ 登録有無	有					
⑤ フェール順	走査順					
⑥ 主軸角	無					
⑦ フェル径	無					
⑧ 周囲長	無					
⑨ 中点	無					

登録番号	0001	0203	0405	0607	0809	1011	1213	1415
⑩ 2値エリア条件	○	×	×	×				

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

- 2) ツリーメニュー画面で「判定条件」にカーソルを合わせ、SETキーを押します。

品種別条件選択	静	C1	明
品種別条件			
□ 品種00			
├ 運転条件			① 計測形状
├ 画像補正			② 計測エリア
├ 計測条件(カメラ1)			③ しきい値
├ 計測0			④ 白黒反転
├ 位置補正条件			
├ 計測01(2値フェール計測)			
│ └ 画像前処理			
│ └ 計測条件			
│ │ └ 登録別条件			
│ │ └ 判定条件			
│ │ └ 距離角条件			
│ │ └ 数値演算			
│ │ └ 出力条件			
└ 計測(新規)			
□ 計測条件(カメラ2)			
├ 総合数値演算条件			
├ 総合出力条件			
└ 品種別入出力			

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ポップアップ

「判定条件」画面が表示されます。

⇒ 判定条件について詳しくは、3・18ページを参照

判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択	静	C1	暗
① 登録番号	0				[テスト結果]			
② 条件設定	自動(±10%)							
③ 個数	000~128			K=				無
④ 総面積	000000~245760			A=				無
⑤ フェール番号	000(0~000)							
⑥ フェール別面積	000000~245760			R=				無
重心X				GX=				
重心Y				GY=				
主軸角				B=				
フェル径				FX=				
				FY=				
周囲長				CR=				
中点				CX=				
				CY=				
⑦ テスト	実行(位置補正有)				位置補正無)			

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

■ 数値演算設定


- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。
SETキーを押し、ポップアップメニューから「数値演算」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「数値演算」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第15章：数値演算」参照

■ 出力条件設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。
SETキーを押し、ポップアップメニューから「出力」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「出力条件」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第17章：入出力条件の設定」参照


■ 計測結果の表示

運転画面に戻り、TRG/BRTキーを押すと、計測結果が表示されます。

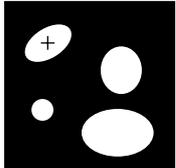	(品種00)	静 C1 暗 V*.*.*
総合判定結果	OK	
計測時間	計測 XXXXms 2001-10-14 10:38	
計測プログラム番号	計測1 2値ラベル計測	
計測条件の登録番号	登録番号 0(0~3)	
個数	K=004 OK	
総面積	A=006168 OK	
ラベル番号	ラベル番号 000(000~003)	
ラベル別面積	R=001542 OK	
重心の座標	[GX=206.0 OK [GY=303.0	
主軸角	B=+028.0°	
フェレ径	[FX=042 [FY=037	
周囲長	CR=00138.8	
中点	[CX= [CY=	
		
・ 重心、主軸角、フェレ径、周囲長、中点は計測「有」に設定時に表示されます。	X0~7 □□□□□□ Y0~7 ■□□□□□	READY□
	メニュー切換 MAIN条件 計測切換 条件切換 登録切換 画面切換 品種切換	

第 11 章 ポイント計測

11-1 概略

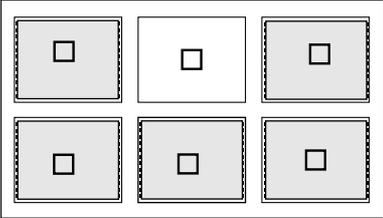
目的	目的とするワークの有無を検査します。 ・ 2 値化した画像の指定画素領域が白であるか、黒であるかを判定します。 ・ 指定画素領域における平均濃度を求め、濃度が指定範囲内か否かを判定します。
用途	梱包部品の有無検査、LED/蛍光表示管の点灯状態検査、家電商品の仕分け
例	<p>● ポイント 6 点の検査</p>  <p>ポイント数(最大)：平均濃度のとき128個 2 値化のとき256個 ポイントサイズ：2m×2n画素 (m、n=1~16)</p> <p>・ 検査順序</p> <pre> graph LR A[画像取込] --> B[2 値化] A --> C[平均濃度] B --> D[ポイントの白黒判定] C --> E[ポイントの濃度判定] </pre>

11 - 2 設定操作


■ 計測条件の設定

● 計測条件設定画面への入り方

MAIN条件→品種別条件(ツリーメニュー表示)→品種00→計測条件(カメラ1)→計測(新規)を選択し、SETキーを押して「計測1」画面を表示します。

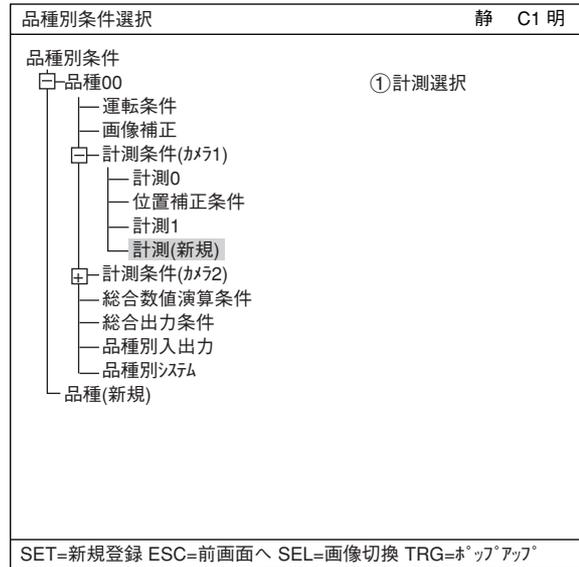

「計測1」画面で「①計測選択」を選択し、ポップアップメニューから「ポイント計測」を選択します。

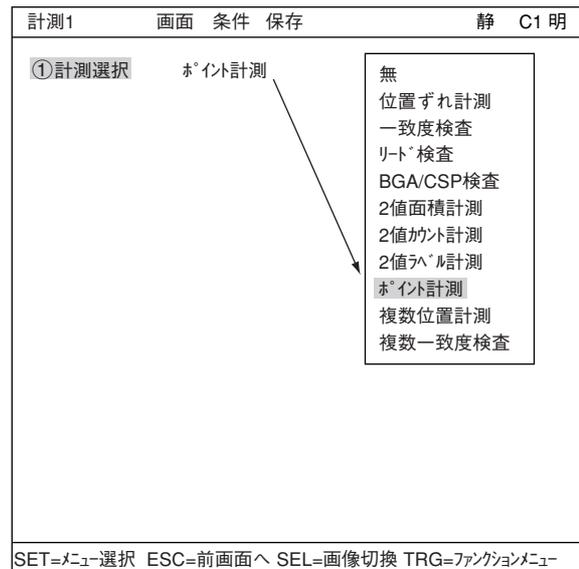

ESCキーを押して「品種別条件選択」(ツリーメニュー)に戻り、「計測01(ポイント計測)」の下部メニューの「計測条件」を選択してSETキーを押し、「計測条件」設定画面に入ります。

⇒詳しくは「導入・ハード編、第8章：ツリーメニューによる設定例」参照。


● 設定条件(モードの選択)

「①モード」でモードを選択します。「2値化」または「平均濃度」により、詳細設定が異なります。

モード「2値化」を選択した場合

② 2値化处理

2値化处理を選択します。「固定」「しきい値補正(変動差)」「しきい値補正(変動率)」のいずれかを選択します。

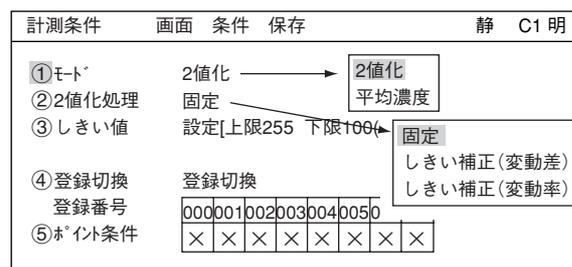

固定	しきい値補正しない
しきい値 (変動値)	照明変更に対応するため、2値の失敗を防げます。
しきい値 (変動差)	

⇒ 詳しくは、3・13ページ参照

③ しきい値

しきい値を設定します。設定画面に入り、「①上限」「②下限」のそれぞれで、カーソルを合わせてSETキーを押すと、数値が反転して上下キーで増減することができます。数値が決定したら、ESCキーを押して確定します。

⇒ 詳しくは、3・11ページ参照


自動設定

しきい値設定画面で、TRG/BRTキーで「自動設定」を選択すれば、最適値を自動で設定することができます。

モード「平均濃度」を選択した場合

② 平均濃度処理

平均濃度処理を選択します。「固定」「濃度補正(変動差)」「濃度補正(変動率)」のいずれかを選択します。

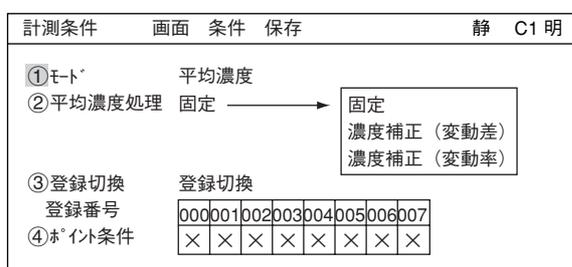


固定	濃度補正しません。
濃度補正 (変動差)	照度の変動差に、予め設定したしきい値を加算して補正します。 (計測照度 - 基準照度) + 設定しきい値
濃度補正 (変動率)	照度の変動率を、予め設定したしきい値に掛けて補正します。 (計測照度 ÷ 基準照度) × 設定しきい値

③ 登録切換

「④ポイント条件」の登録番号を切り換えます。カーソルを合わせてSETキーを押すと、「登録切換」が反転します。この状態で上下キーを押すと起動時000~007の表示が、008~015、016~023・・・248~255に順に切り替わります。

- ・ 2値化時のポイントは0~255の最大256個登録できます。
- ・ 平均濃度時のポイントは0~127の最大128個登録できます。

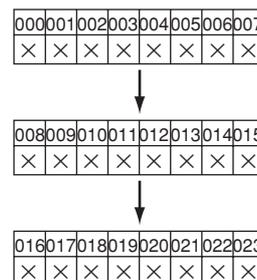

④ ポイント条件

登録されたポイントには「○」が付きます。

- ・ ポイント条件の設定画面で登録した後、「○」が付きます。

⇒ 詳しくは、次ページ参照

■ ポイント別条件の設定

● ポイント別計測条件画面への入り方

ポイントごとの条件を設定します。

ポイント別条件設定画面に入る方法は、3つあります。

- 1) 「計測条件」設定画面の登録番号の表で、「⑤ポイント条件」(①モードで「平均濃度」)を選択している場合は④)にカーソルを合わせて、SETキーを押します。表内にカーソルが表示されたら、左右キーで「×」の欄に移動させて、SETキーを押します。
注：登録後は「○」になります。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1	明
①モード	2値化					
②2値化処理	固定					
③しきい値	設定	[上限225 下限100(0~255)]				
④登録切換	登録切換					
登録番号		000001002003004005006007				
⑤ポイント条件		× × × × × × × ×				

画像前処理
 登録別条件
 判定
 数値演算
 出力

SET=登録別条件 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

- 2) 「計測条件」設定画面で、TRG/BRTキーを押して、上部ファンクションキーの条件を選択します。ポップアップメニューより「登録別条件」を選択し、SETキーを押します。

- 3) ツリーメニュー画面で、「計測条件」にカーソルを合わせて右キーを押します。「登録別条件」のメニューが表示されますので、カーソルを合わせてSETキーを押します。

品種別条件選択	静	C1	明
品種別条件 □ 品種00 □ 品種01 ー 運転条件 ー 画像補正 □ 計測条件(カメラ1) ー 計測0 ー 位置補正条件 □ 計測01(ポイント計測) ー 画像前処理 ー 計測条件 ー 登録別条件 ー 判定条件 ー 数値演算 ー 出力条件 ー 計測(新規) □ 計測条件(カメラ2) ー 総合数値演算条件 ー 総合出力条件 ー 品種別入出力 ー 品種別システム	①サイズ ②判定 ③判定仕様(比率%) ④登録番号		

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ポップアップ

● ポイント計測条件の設定

① サイズ

ポイントのサイズを設定します。「縦」「横」の数値を反転させ、上下キーで数値を増減させます。数値はSETキーを2度押しして確定します。確定したらESCキーを押します。サイズはピクセル単位で2～32の範囲で設定できます。

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1 明
①サイズ		縦08×横08(2~32)				
②判定		過半数				
③判定仕様(比率%)		050%				
④登録番号		000(0~255)無				

過半数
AND
OR

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

② 判定

判定条件を選択します。「過半数」「AND」「OR」のいずれかを選択します。判定の設定内容は以下の通りです。

②判定	内容
過半数	ポイントの画素数のうち、指定%以上が白のとき白、それ以外の場合は黒と判定します。指定%は0～100%の範囲（1%単位）で設定できます。
AND	全画素が白であれば、そのポイントは白であると判定します。
OR	ポイントの画素の中に1画素でも白があれば、そのポイントは白であると判定します。

③ 判定仕様

数値を反転させ、上下キーで数値を増減させます。数値はSETキーを2度押しして確定します。確定したらESCキーを押します。

④ 登録番号

登録番号を変える場合は数値を反転させ、上下キーで数値を増減させます。次に、右キーで「無」にカーソルを合わせてSETキーを押し、ポップアップメニューで「有」を選択すると、登録番号が登録されます。

ポイントの位置設定

「④登録番号」で登録を行うと、画面にポイントが表示されます。「⑤左上」でSETキーを押し、「移動」を反転させます。この状態で再度SETキーを押すと、上下左右キーで画面上のポイントを移動させることができます。

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1 明
①サイズ		縦08×横08(2~32)				
②判定		過半数				
③判定仕様(比率%)		050%				
④登録番号		001(0~255)有				
⑤左上		移動(224、208)				


□

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー


● 一括登録について

TRG/BRTキーを押し、上部ファンクションメニューに移り、「詳細項目」でSETキーを押します。ポップアップメニューの「一括登録」を選択し、SETキーを押すと⑥～⑩が表示されます。縦横の個数、間隔を設定することによって、希望する個数分のポイントを一度に設定する機能です。

- ④ 登録番号
 (②判定がAND、ORの場合は③登録番号)で「有」を選択します。「⑤左上」が表示されます。
- ⑤ 左上
 一括登録する左上の座標を指定します。
- ⑥ 配列(一括)
 「縦」「横」の個数を設定します。
- ⑦ 間隔(一括)
 「縦」「横」のポイント間隔を設定します。
- ⑧ 登録(一括)
 「実行」でSETキーを押します。
- ⑨ 消去(一括)
 一括登録したポイントを全て消去します。
- ⑩ 移動(一括)
 一括登録したポイントを、全て同時に移動します。

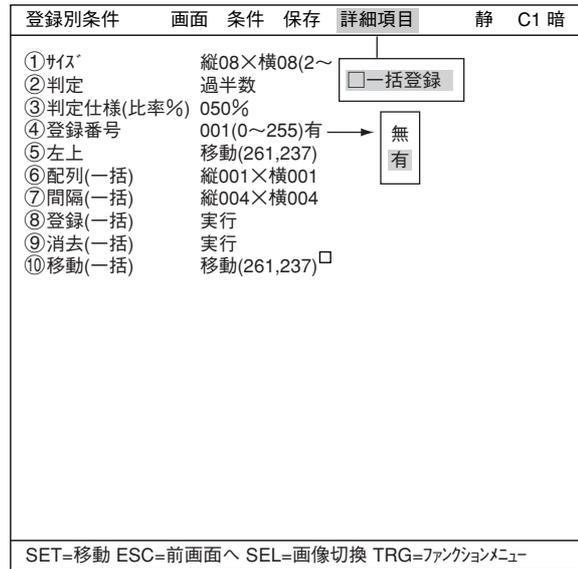

■ 登録例(一括)

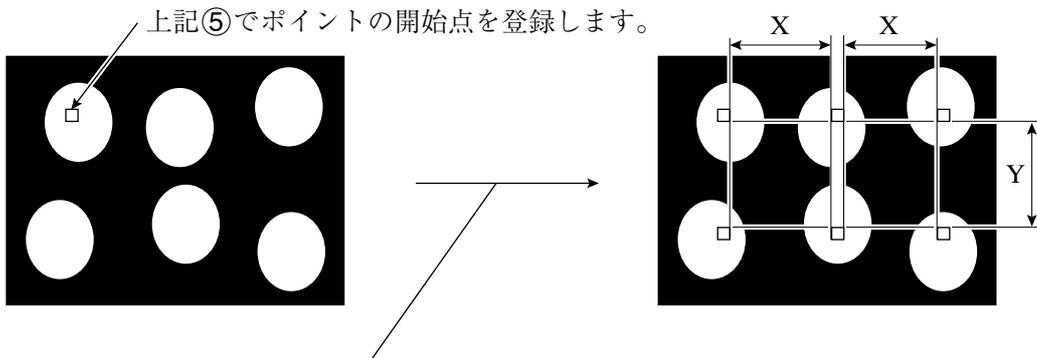


⑥配列(一括)：002(縦)×003(横)、⑦間隔(一括)：縦Y 横Xを設定して、⑧登録(一括)を実行します。

■ 判定条件の設定


● 判定条件設定画面への入り方

判定条件設定画面に入る方法は、大きく分けて2つあります。

- 1) 計測条件(または登録別条件)画面で、上部ファンクションメニューの「条件」を選択しSETキーを押し、ポップアップメニューの「判定」を選択すると、判定条件のメニューに入ります。

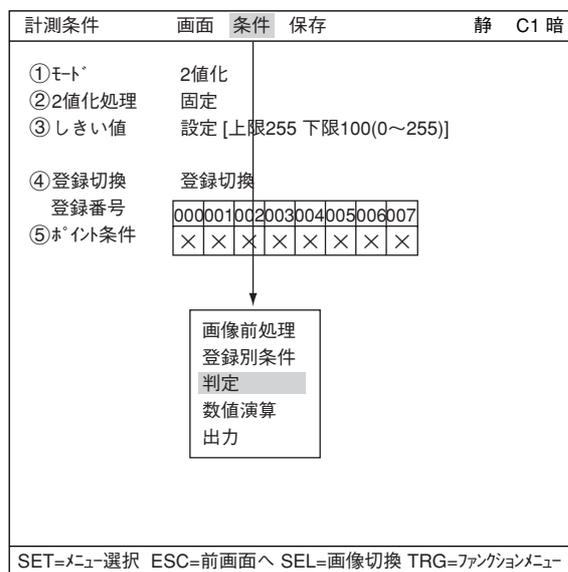

- 2) ツリーメニュー画面で「判定条件」にカーソルを合わせ、SETキーを押します。

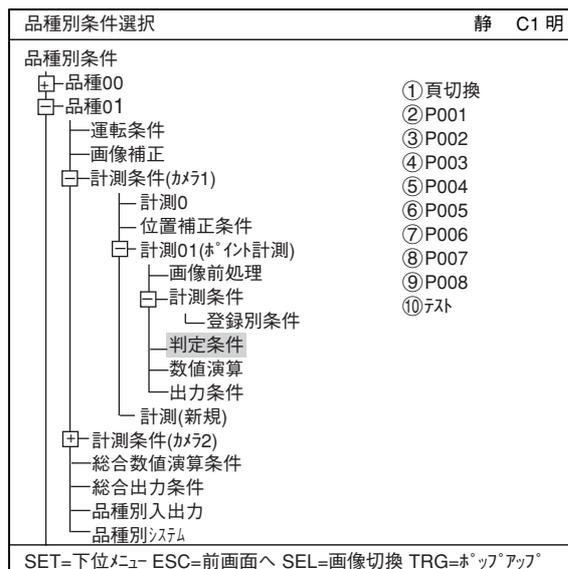

「判定条件」画面が表示されます。

⇒ 判定条件について詳しくは、3・18ページ参照

・モードを「2 値化」に設定時

判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択	静	C1	暗
① 頁切換					[テスト結果]			[出力]
② P000		白			OK			無
③ P001		白			OK			無
④ P002		白			OK			無
⑤ P003		白			OK			無
⑥ P004		白			OK			無
⑦ P005								
⑧ P006								
⑨ P007								
⑩ テスト								

OK/NGの判定基準
 白：計測対象が過半数以上「白」ならばOKとみなす。
 黒：計測対象が過半数以上「黒」ならばOKとみなす。
 (例) 計測対象が縦8×横8(64画素)で白色を設定時、白色が33画素であればOKとなります。

ポップアップメニューにより出力先を設定できます。
 (無、Y0~7、C000~C127)

登録していないポイント番号には表示されません。

実行(位置補正有 位置補正無)

・モードを「平均濃度」に設定時

判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択	静	C1	暗
① 頁切換					[テスト結果]			[出力]
② 条件設定		リセット	自動(±10%)					
③ P000		200~210			200 OK			無
④ P001		200~210			200			OK 無
⑤ P002		200~210			200			OK 無
⑥ P003		200~210			200			OK 無
⑦ P004		200~210			200			OK 無
⑧ P005								
⑨ P006								
⑩ P007								
⑪ テスト								

ポイントの平均濃度

ポップアップメニューにより出力先を設定できます。
 (無、Y0~7、C000~C127)

登録していないポイント番号には表示されませ

実行(位置補正有 位置補正無)

■ 数値演算設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「数値演算」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「数値演算」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第15章：数値演算」参照

■ 出力条件設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「出力」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「出力条件」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第17章：入出力条件の設定」参照

計測結果の表示

運転画面に戻り、TRG/BRTキーを押すと、計測結果が表示されます。

モードを「2値化」に設定時の表示例

総合判定結果 → OK

計測時間 → 計測 XXXXms

計測プログラム番号 → 計測1 カメラポイント計測

登録番号000の白黒判定 → P000=白OK

〃 001 〃 → P001=白OK

〃 002 〃 → P002=白OK

〃 003 〃 → P003=白OK

〃 004 〃 → P004=白OK

〃 005 〃 → P005=白OK

〃 006 〃 → P006=

〃 007 〃 → P007=

・未設定の登録番号には判定が表示されません。

(品種00)
静 C1 暗
V*. **

OK

計測 XXXXms

計測1 カメラポイント計測

P000=白OK

P001=白OK

P002=白OK


P003=白OK

P004=白OK

P005=白OK

P006=

P007=

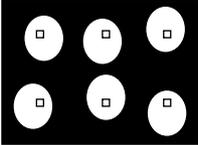

X0~70000000 Y0~70000000 READY

メニュー切換 MAIN条件 計測切換 条件切換 登録切換 画面切換 品種切換

モードを「平均濃度」に設定時の表示例

(品種00)
静 C1 暗
V*. **

OK

計測 XXXXms

計測1 カメラポイント計測

P000=116 OK

P001=120 OK

P002=114 OK


P003=118 OK

P004=116 OK

P005=115 OK

P006=

P007=


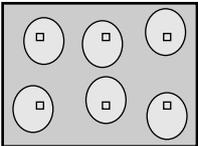


X0~70000000 Y0~70000000 READY

メニュー切換 MAIN条件 計測切換 条件切換 登録切換 画面切換 品種切換

第 1 2 章 複 数 位 置 計 測

12 - 1 概略

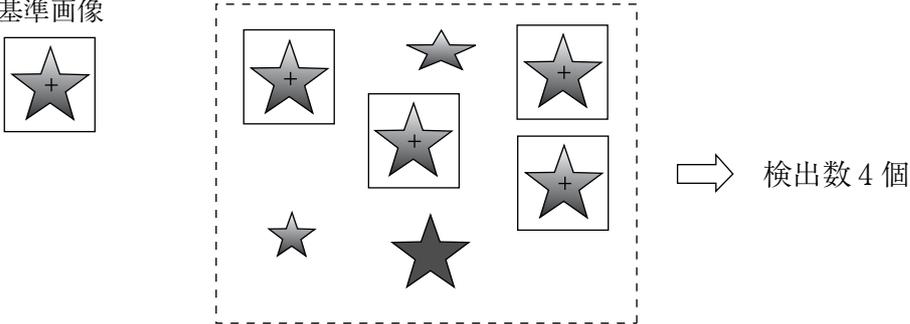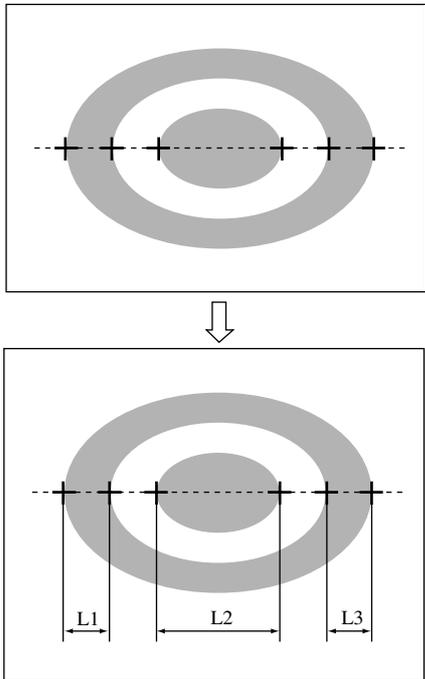
目 的	<p>取込画像の中から基準画像との一致度(グレーサーチ時)、またはしきい値(エッジ検出時)が、あらかじめ設定した値以上のものを最大128個まで検出します。</p> <p>・位置ずれ計測では、計測する位置の数だけ登録が必要ですが、複数位置計測では1登録(1画面)で対応できるため、設定操作時間の短縮を図れます。</p>
用 途	2 値化できない複雑な濃度のワークの位置(個数)計測
例	<p>● グレーサーチ</p> <p>基準画像</p>  <p>⇒ 検出数 4 個</p> <p>[計測結果]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・検出画像の個数 ・各検出画像の検出座標、一致度 <p>● エッジ検出</p>  <p>[計測結果]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・検出点の個数 ・各検出点の検出座標 <p>検出点の各座標間の距離(L1~L3)等を求めるのに有効です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・L1~L3は距離・角度計測で計測可能です。

12 - 2 設定操作


■ 計測条件の設定

● 計測条件設定画面への入り方

MAIN条件→品種別条件(ツリーメニュー表示)→品種00→計測条件(カメラ1)→計測(新規)を選択し、SETキーを押して「計測1」画面を表示します。

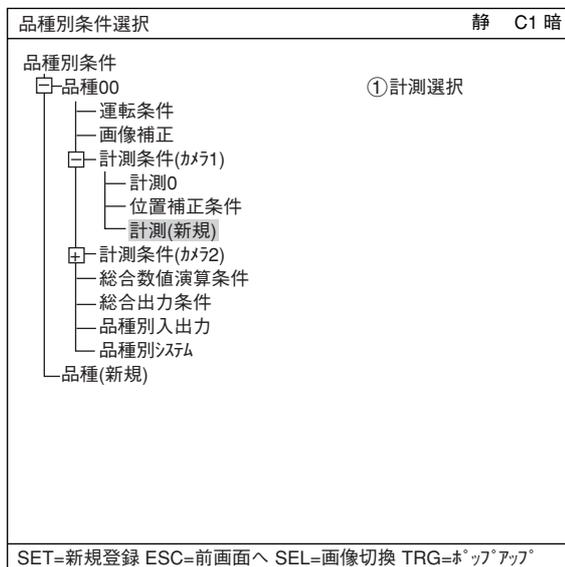


「計測1」画面で「①計測選択」を選択し、ポップアップメニューから「複数位置計測」を選択します。

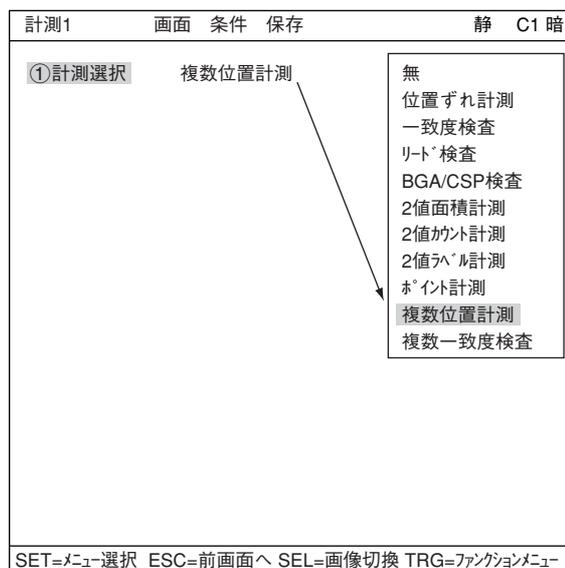

ESCキーを押して「品種別条件選択」(ツリーメニュー)に戻り、「計測01(複数位置計測)」の下位メニューの「計測条件」を選択してSETキーを押し、「計測条件」設定画面に入ります。

⇒ 詳しくは「導入・ハード編、第8章：ツリーメニューによる設定例」参照。

- ① 検出精度
 検出精度を設定します。検出状況、検出結果の精度レベル、要求検出速度に応じて検出精度を2段階(標準/高精度)から選択できます。
 ⇨ 詳しくは3・10ページ参照

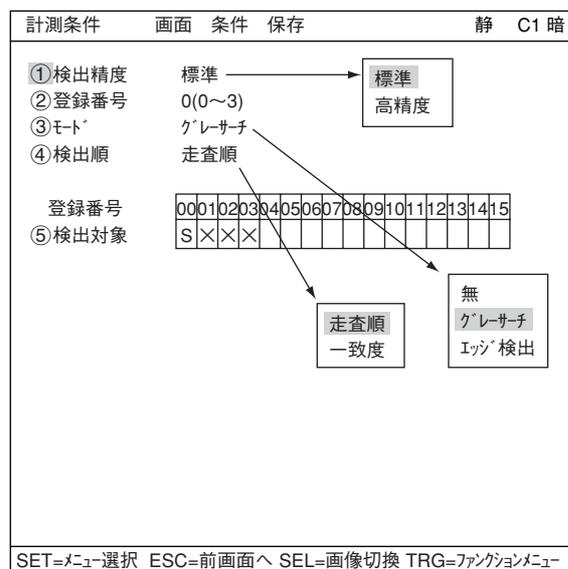

- ② 登録番号
 登録番号を設定します。複数位置計測では0~3の4個を登録できます。別の登録番号で設定したい場合は、SETキーを押して番号を反転させ、上下キーで設定したい登録番号を表示し、SETキーで決定します。

- ③ モード
 モードを設定します。モードと内容は以下の通りです。

無	計測を行いません。
グレーサーチ	グレーサーチにより、基準画像と一致する取込画像を検出します。
エッジ検出	エッジ検出により、しきい値が設定値以上の取込画像を検出します。

- ④ 検出順(グレーサーチ時)
 グレーサーチ時には、検出順を「走査順」または「一致度」に設定します。
 走査順：走査順に検出
 一致度：基準画像との一致度で検出

登録番号(⑤検出対象)
 登録番号別のモードが表示されています。
 S：グレーサーチ E：エッジ検出 ×：未登録

00	01	02	03
S	E	S	×

登録別条件の設定

登録別条件設定画面への入り方

登録別条件設定画面に入る方法は、3つあります。

- 計測条件設定画面の登録番号の表で、「⑤検出対象」にカーソルを合わせて、「SET」キーを押します。表内にカーソルが表示されたら、左右キーで「S」か「E」の欄に移動させて、「SET」キーを押します。

注：「X」でSETキーを押しても無効となります。

「S」の場合：12.5～7°-ジ参照

「E」の場合：12.7～9°-ジ参照

- 計測条件設定画面で、TRG/BRTキーを押して、上部ファンクションキーに移動し、左右キーでの「条件」を選択します。ポップアップメニューより「登録別条件」を選択し、「SET」キーを押します。

「登録別条件(グレーサーチ)」の場合

⇒ 12.5～7°-ジ参照

「登録別条件(エッジ)」の場合

⇒ 12.7～9°-ジ参照



- ツリーメニュー画面で、「計測条件」にカーソルを合わせて右キーを押します。「登録別条件(グレーサーチ)」と「登録別条件(エッジ)」のメニューが表示されますので、カーソルを合わせて「SET」キーを押します。

「登録別条件(グレーサーチ)」の場合

⇒ 12.5～7°-ジ参照

「登録別条件(エッジ)」の場合

⇒ 12.7～9°-ジ参照

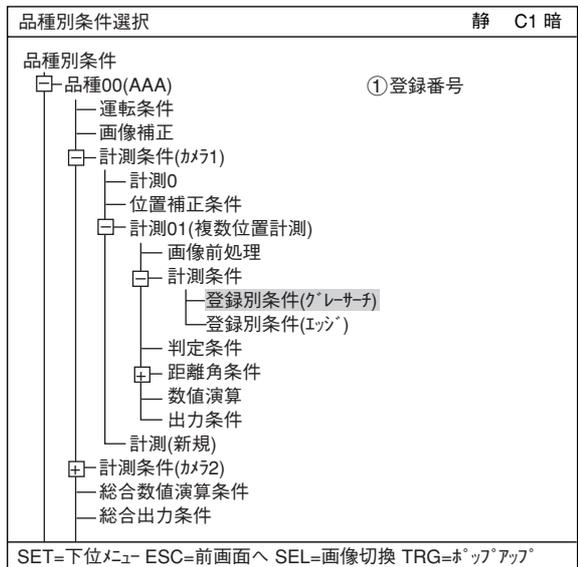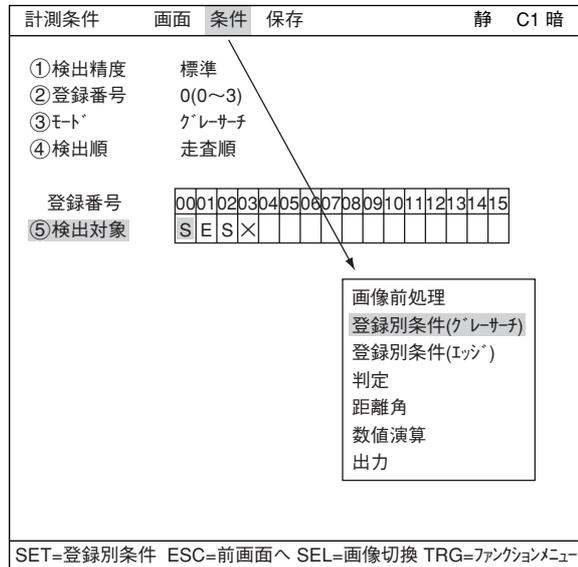

[1] グレーサーチでの登録別条件設定

基準画像の設定

「②基準画エリア」にカーソルを合わせてSETキーを押し、「設定」が反転したらもう1度SETキーを押しして設定画面に入ります。

登録別条件	画面条件	保存	詳細項目	静	C1	暗
①登録番号	0(0~3)					
②基準画エリア	設定(224,208)~(287,271)					
③サーチエリア	設定(216,200)~(295,279)					
④一致度(圧縮)	+05000					
⑤一致度	+07000					

SET=ウインドウ設定 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

「①左上」「②右下」の座標を決定し、実線の矩形で囲まれた範囲が基準画像となります。

矩形	再設定	戻る	静	C1	暗
①左上	(224,208)				
②右下	(287,271)				
③移動					
④基準画像					

SET=移動 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

基準画像の登録

基準画エリアが決定したら、基準画像として登録します。

上下キーで「④基準画像」を選択し、SETキーを押します。のポップアップメニューから「登録」を選択します。

矩形	再設定	戻る	静	C1	明
①左上	(224,208)				
②右下	(287,271)				
③移動					
④基準画像	コントラストサーチ 登録 表示				

SET=決定 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

基準画像の選択

「登録別条件」画面のファンクションメニューから「詳細項目」を選択し、ポップアップメニューで■にすると、「基準画像」が登録別条件として画面上に表示されます。

検出座標、画素圧縮についても同様です。

「②基準画像」で登録された基準画像から選択します。

例：015(000～026)

登録された000～026番の基準画像のうち、15番を選択します。

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1	明
①登録番号	0(0～3)						
②基準画像	015(000～026)				※		
③基準画エリア	設定(224,208)～(287,271)				■基準画像		
④サーチエリア	設定(216,200)～(295,279)				■検出座標		
⑤検出座標	中心(234,219)				■画素圧縮		
⑥画素圧縮	3						
⑦一致度(圧縮)	+05000						
⑧一致度	+07000						

※ポップアップメニューで■にすると該当する項目が登録別条件に追加される

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

検出座標の設定

検出座標を基準エリアの「中心」とするか「設定」によりフリーにするかを設定します。


画素圧縮の設定

- 1：登録した画像を2画素単位サーチします。
- 2：登録した画像を4画素単位サーチします。
- 3：登録した画像を8画素単位サーチします。

サーチエリアの設定

「④サーチエリア」で基準画エリアと同様の手順でサーチエリア(破線)を設定します。

■登録例

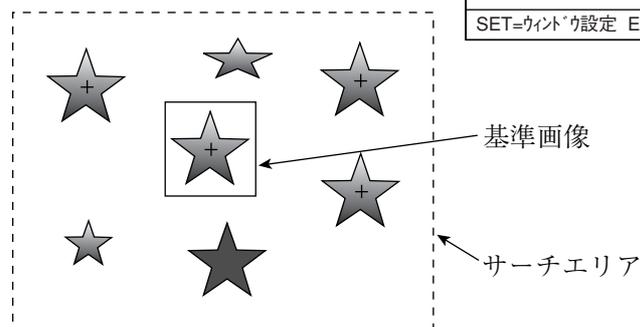

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1	明
①登録番号	0(0～3)						
②基準画像	015(000～026)						
③基準画エリア	設定(224,208)～(287,271)						
④サーチエリア	設定(216,200)～(295,279)						
⑤検出座標	中心(234,219)				中心		
⑥画素圧縮	3				設定		
⑦一致度(圧縮)	+05000						
⑧一致度	+07000						

SET=ウインドウ設定 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

一致度を設定

- ⑦一致度(圧縮)：圧縮画像について検出する一致度を設定します(検出は設定値以上の圧縮画像となります)。
- ⑧一致度：⑦で検出した圧縮画像の原画像について、検出する一致度を設定します(検出は設定値以上の原縮画像となります)。

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1	暗
①登録番号	0	(0~3)					
②基準画像	015	(000~026)					
③基準画エリア	設定	(224,208)~(287,271)					
④サーチエリア	設定	(216,200)~(295,279)					
⑤検出座標	中心	(234,219)					
⑥画素圧縮	3						
⑦一致度(圧縮)	+05000						
⑧一致度	+07000						

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

[2] エッジ検出での登録別条件設定

② 計測形状

計測形状を選択します。

矩形 (投影無) 矩形 (投影有) 直線 円ライン 楕円ライン	}	画像処理に使用する パターンを設定して 下さい。 ⇨3.5~3.9°-ジ 参照
---	---	---

投影無/有：平均濃度でエッジ検出する、しないを決定。
 ⇨3.16°-ジ参照

登録別条件	画面	条件	保存	静	C1	明
①登録番号	0	(0~3)				
②計測形状	矩形 (投影無)					矩形 (投影無)
③検出エリア	設定	(224,208) ~ (287,271)				矩形 (投影有)
④検出モード	変化点					直線
⑤検出方向	水平 (→)					円ライン
⑥しきい値	設定	(D:050 E:2 F:04)				楕円ライン

変化点
暗→明
明→暗
中央明
中央暗

水平 (→)
水平 (→)
垂直 (↓)
垂直 (↑)

ET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

検出エリア


「③検出エリア」でSETキーを押し、設定画面で設定します。

・ 矩形の場合

「①左上」でSETキーを押します。検出エリアにX/Y軸が表示されます。上下左右キーでX/Y軸を移動させて左上の座標を決定します。決定したらSETキーを押します。

・ ESCキーを押すと、座標は元の位置に戻ります。

次に、「②右下」でSETキーを押し、同様に矩形の右下の座標を決定します。

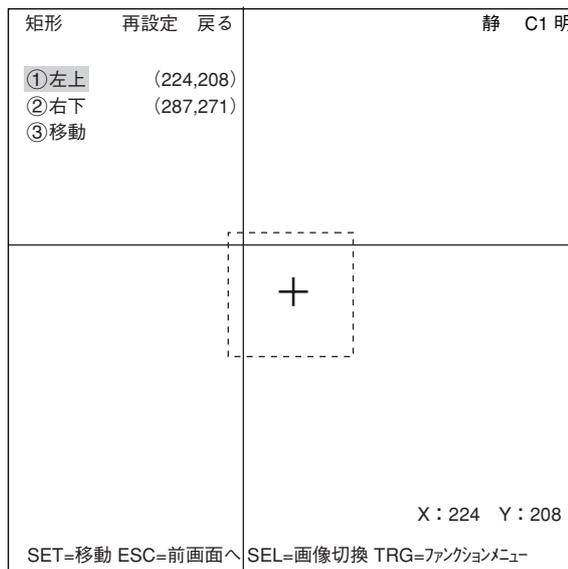

④ 検出モード

エッジ検出での画像処理方法を選択します。

変化点
暗→明
明→暗
中央暗
中央明

⇒詳しくは3・15ページ参照

⑤ 検出方向

検出方向を設定します。検出方向は検出形状によって異なります。

・ 矩形の場合

水平 (→)	基準線を (→) 方向に検出します。
水平 (←)	基準線を (←) 方向に検出します。
垂直 (↓)	基準線を (↓) 方向に検出します。
垂直 (↑)	基準線を (↑) 方向に検出します。

・ 直線の場合

始点→終点	直線上を始点→終点方向に検出します。
終点→始点	直線上を終点→始点方向に検出します。

・ 円ライン、楕円ラインの場合


時計回り	円周上を時計回りにします。
反時計回り	円周上を反時計回りにします。

⇒詳しくは3・15ページ参照

⑥ しきい値

2値化のしきい値を設定します。

「⑥しきい値」でSETキーを押し、「設定」でSETキーを押すと、「しきい値」設定画面が表示されます。

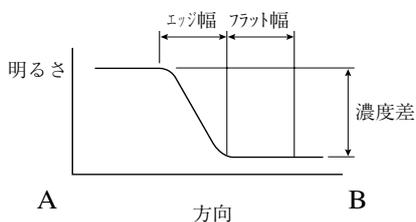

自動設定


しきい値設定画面上でTRG/BRTキーを使って「自動設定」を選択すれば、最適値を自動で設定することができます。

しきい値	自動設定	再設定	静	C1	暗
①濃度差	050	(0~255)			
②エッジ幅	2	(1~8)			
③フラット幅	04	(1~16)			

SET=変更 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

● 登録例

検出形状(直線)、検出モード(変化点)の例を示します。

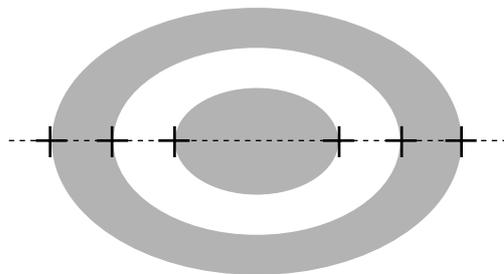

■ 判定条件の設定

● 判定条件設定画面への入り方

判定条件設定画面に入る方法は、大きくわけて2つあります。


- 1) 計測条件(または登録別条件)上部ファンクションメニューの「条件」を選択しSETキーを押し、ポップアップメニューの「判定」を選択すると、判定条件のメニューに入ります。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1	暗
①検出精度	標準					
②登録番号	0(0~3)					
③モード	クレーサーチ					
④検出順	走査順					
登録番号						
⑤検出対象	00010203040506070809101112131415					
	S					

画像前処理
 登録別条件(クレーサーチ)
 登録別条件(エッジ)
判定
 距離角
 数値演算
 出力

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

- 2) ツリーメニュー画面で「判定条件」にカーソルを合わせSETキーを押します。

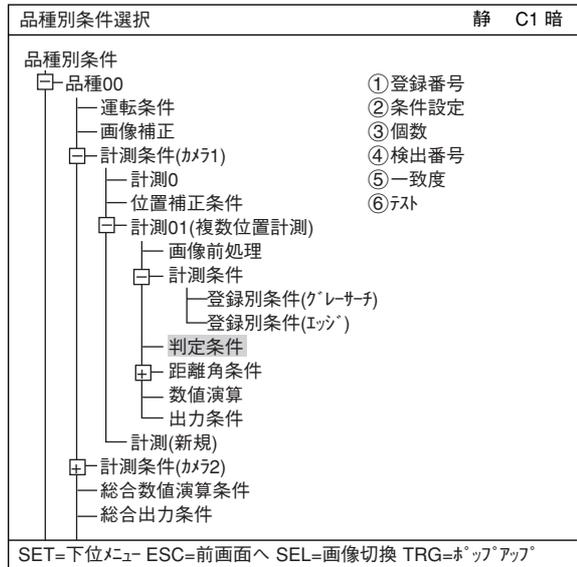

- 「判定条件」画面が表示されます。
 ⇨ 判定条件については3・18ページ参照

- モードを「グレーサーチ」に設定時

判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択	静	C1 明
①登録番号		0(0~3)			[7]結果		[出力]
②条件設定		自動(±10%)					
③個数		000~128		K=			無
④検出番号		000(0~000)					
⑤一致度		-10000~+10000		M0=			無
座標X				X0=			
座標Y				Y0=			
⑥テスト		実行(位置補正有 位置補正無)					

- モードを「エッジ検出」に設定時

判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択	静	C1 明
①登録番号		0(0~3)			[7]結果		[出力]
②条件設定		自動(±10%)					
③個数		000~128		K=			無
④検出番号		000(0~000)					
座標X				X0=			
座標Y				Y0=			
⑤テスト		実行(位置補正有 位置補正無)					

■ 数値演算設定

- TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「数値演算」を選択します。
 - ツリーメニューの「数値演算」でSETキーを押します。
- ⇨ 「第15章：数値演算」参照

■ 出力条件設定

- TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。SETキーを押し、ポップアップメニューから「出力」を選択します。
 - ツリーメニューの「出力条件」でSETキーを押します。
- ⇨ 「第17章：入出力条件の設定」参照

■ 計測結果の表示

運転画面に戻り、TRG/BRTキーを押すと、計測結果が表示されます。

● 「グレーサーチ」に設定時の表示例

総合判定結果 → OK

計測時間 → 計測 XXXXms 2001-10-14 10:38

計測プログラム番号 → 計測1 複数位置計測

登録番号 → 登録番号 0(0~3)

検出画像の個数 → K=004 OK

検出順の番号(番号範囲) → 検出番号000(000~003) OK

一致度 → M=+09870 OK

※1 検出座標 → X=236.0
Y=163.0

(品種00)
動 C1 暗
V***

OK

計測 XXXXms 2001-10-14 10:38

計測1 複数位置計測

登録番号 0(0~3)

検出番号000(000~003) OK

M=+09870 OK

X=236.0

Y=163.0

X0~7 □□□□□□ Y0~7 □□□□□□ READY ▣

メニュー切替 MAIN条件 計測切替 条件切替 登録切替 画面切替 品種切替

・ 「登録切替」にカーソルを移動して上キーを押すと、計測結果の表示が登録番号0(検出番号000 → 001 → …) → … → 登録番号3(…) → 登録番号0(…) → … に切り換わり、計測画面も切り換わります。下キーを押すと逆の順に切り換わります。

※1 検出順は、[計測条件]画面の「④検出順」で、「走査順」または「一致度」に設定します。

⇒ 12・3ページ参照

※2 検出番号と実線枠の画像が対応しています。

● 「エッジ検出」に設定時の表示例

登録番号 → 登録番号 0(0~3)

検出点の個数 → K=006 OK


検出順の番号(番号範囲) → 検出番号000(000~005)

※3 検出点の座標 → X=102.0
Y=257.0

※3 エッジ検出のとき、検出順は「走査順」となります。

第 13 章 複 数 一 致 度 検 査

13 - 1 概略

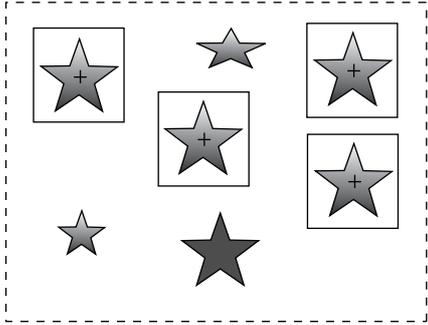
目 的	取込画像の中から、グレースーチ機能により、基準画像との一致度が設定値を超えるものを、最大128個まで検出します。
用 途	2 値化できない複雑な濃度のワークの形状(個数)検査
例	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>基準画像</p>  </div> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 10px; display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>⇒ 検出数 4 個</p> </div> </div> <p>[計測結果]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・検出画像の個数 ・各検出画像の一致度、濃度(平均/差絶対値)、検出座標

13 - 2 設定操作


■ 計測条件の設定

● 計測条件画面への入り方

MAIN条件→品種別条件(ツリーメニュー表示)→品種00→計測条件(カメラ1)→計測(新規)を選択し、SETキーを押して「計測1」画面を表示します。

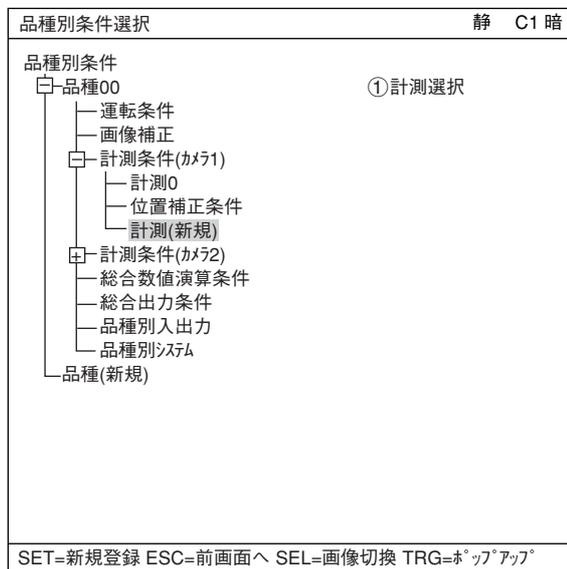


「計測1」画面で「①計測選択」を選択し、ポップアップメニューから「複数一致度検査」を選択します。

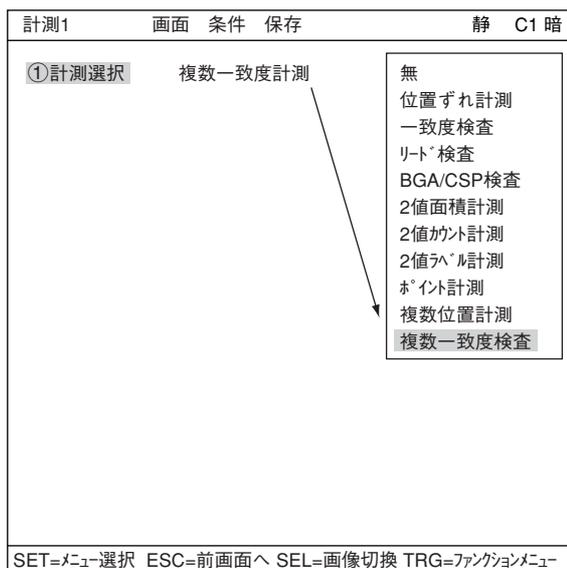

ESCキーを押して「品種別条件選択」(ツリーメニュー)に戻り、「計測01(複数一致度検査)」の下位メニューの「計測条件」を選択してSETキーを押し、「計測条件」設定画面に入ります。
 ⇨詳しくは「導入・ハード編、第8章：ツリーメニューによる設定例」参照。

- ① 検出精度
 検出精度を設定します。検出状況、検出結果の精度レベル、要求検出速度に応じて検出精度を2段階(標準/高精度)から選択できます。
 ⇨ 詳しくは3・10ページ参照

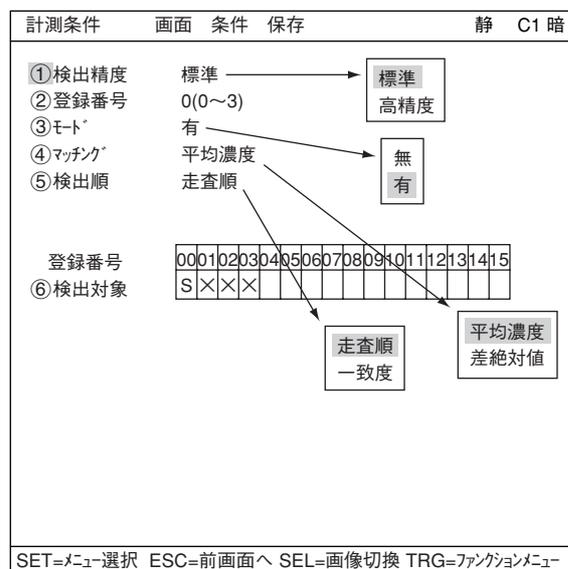

- ② 登録番号
 複数一致度検査では0~3の4個を登録できます。
 別の登録番号で設定したい場合は、SETキーを押して番号を反転させ、上下キーで設定したい登録番号を表示し、SETキーで決定します。

- ③ モード
 登録有無を設定します。

- ④ マッチング
 検出画像内で検査する濃度を選択します。内容は以下の通りです。

	内容
平均濃度	グレーサーチを実行して検出したエリア内の画像について平均濃度を求めます。
差絶対値	グレーサーチを実行して検出した画像と、基準画像の間で画像間演算(差の絶対値)を行い、濃度差分和を求めます。これにより、全体的な濃度変化(照明変動等)を捉えられます。 $\text{濃度差分和} = \sum (N_i - N_t)$ <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 20px;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">N_i</div> ： 取込画像の濃度(圧縮3) <div style="margin-left: 20px; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">N_t</div> ： 基準画像の濃度(圧縮3) </div>

- ⑤ 検出順
 検出順を「走査順」または「一致度」に設定します。
 走査順：走査順に検出
 一致度：基準画像との一致度順に検出

- ⑥ 検出対象
 検出対象品種番号には「S」が表示されています。

00	01	02	03
S	×	×	×

登録別条件の設定

登録別条件設定画面への入り方

登録別条件設定画面に入る方法は、3つあります。

- 計測条件設定画面の「⑥検出対象」を選択して、SETキーを押します。表内にカーソルが表示されたら、左右キーで「S」の欄に移動させて、SETキーを押します。
注：「×」でSETキーを押しても無効となります。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1	明		
① 検出精度	標準							
② 登録番号	0(0~3)							
③ モード	有							
④ マッチング	平均濃度							
⑤ 検出順	走査順							
		画像前処理						
		登録別条件						
		判定						
		距離角						
		数値演算						
		出力						
登録番号	0001	0203	0405	0607	0809	1011	1213	1415
⑥ 検出対象	S	×	×	×				

SET=登録別条件 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

- 計測条件設定画面で、TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーでの「条件」を選択します。ポップアップメニューより「登録別条件」を選択し、SETキーを押します。

- ツリーメニュー画面で、「計測条件」にカーソルを合わせて右キーを押します。「登録別条件」のメニューが表示されますので、カーソルを合わせてSETキーを押します。

品種別条件選択	静	C1	明
品種別条件 ① 登録番号 品種00 ー 運転条件 ー 画像補正 計測条件(カメラ1) ー 計測0 ー 位置補正条件 計測01(複数一致度検査) ー 画像前処理 計測条件 ー 登録別条件 ー 判定条件 ー 距離角条件 ー 数値演算 ー 出力条件 計測(新規) 計測条件(カメラ2) ー 総合数値演算条件 ー 総合出力条件 ー 品種別入出力			

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ポップアップ

基準画像の設定


「②基準画エリア」にカーソルを合わせてSETキーを押し、「設定」が反転したらもう1度SETキーを押して設定画面に入ります。

登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1	明
① 登録番号	0(0~3)						
② 基準画エリア	設定(224,208)~(287,271)						
③ サーチエリア	設定(216,200)~(295,279)						
④ 一致度(圧縮)	+05000						
⑤ 一致度	+07000						

基準画エリア
 サーチエリア
 検出座標


SET=ウインドウ設定 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

「①左上」「②右下」の座標を決定し、
実線の矩形で囲まれた範囲が基準画
像となります。

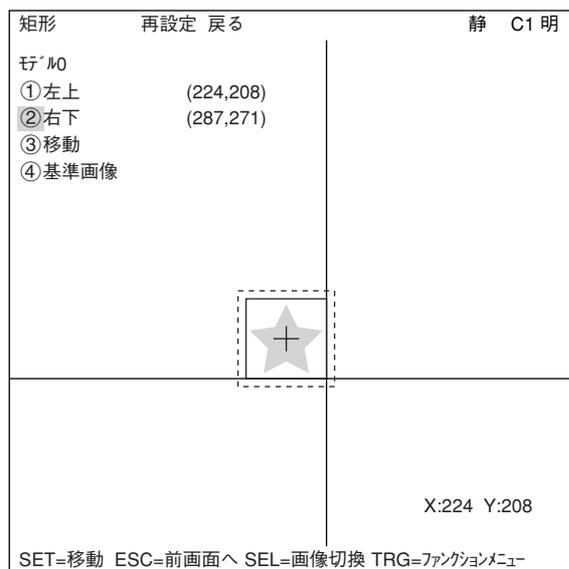


基準画像の登録

基準画エリアが決定したら、基準画
像として登録します。
上下キーで「④基準画像」を選択し、
ポップアップメニューから「登録」を
選択します。

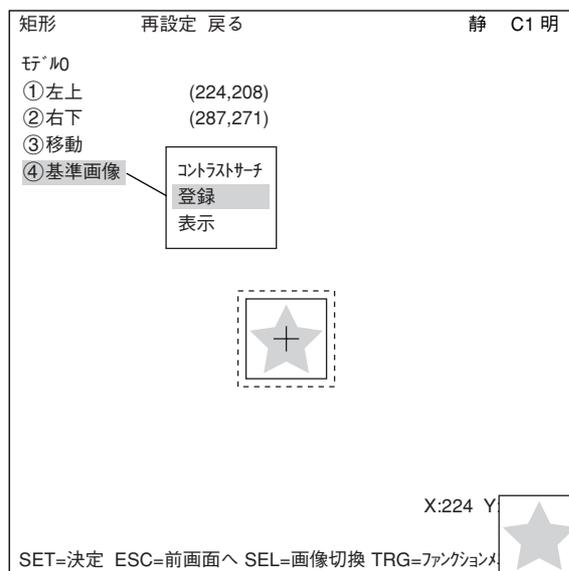

基準画像の選択

「登録別条件」画面の上部ファンク
ションメニューから「詳細項目」を選
択し、ポップアップメニューで■に
すると、「基準画像」が登録別条件と
して画面上に表示されます。
検出座標、画素圧縮についても同様
です。
「②基準画像」で登録された基準画像
から選択します。
例：015(000～026)
登録された000～026番の基準画
像のうち、15番を選択します。

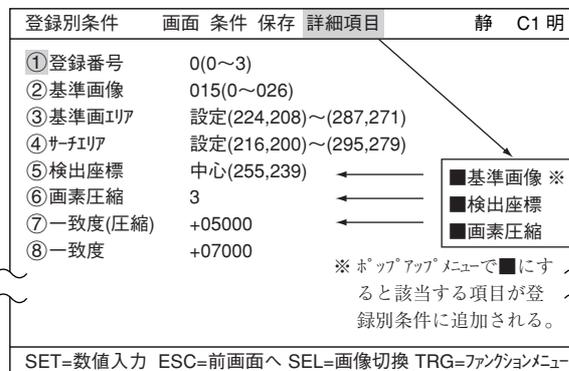

検出座標の設定

検出座標を基準エリアの「中心」とするか「設定」によりフリーにするかを設定します。

中心：矩形エリアの中心が自動的に検出座標となります。

設定：矩形エリア内で、検出座標を任意の位置に設定できます。


登録別条件	画面	条件	保存	詳細項目	静	C1	明
①登録番号	0(0~3)						
②基準画像	001(000~001)						
③基準画エリア	設定(229,123)~(361,254)						
④サーチエリア	設定(195,175)~(320,316)						
⑤検出座標	中心(255,239)	→		中心 設定			
⑥画素圧縮	3						
⑦一致度(圧縮)	+05000						
⑧一致度	+07000						

SET=ウインドウ設定 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

サーチエリアの設定

「④サーチエリア」で基準画エリアと同様の手順でサーチエリア(破線)を設定します。

■ 登録例

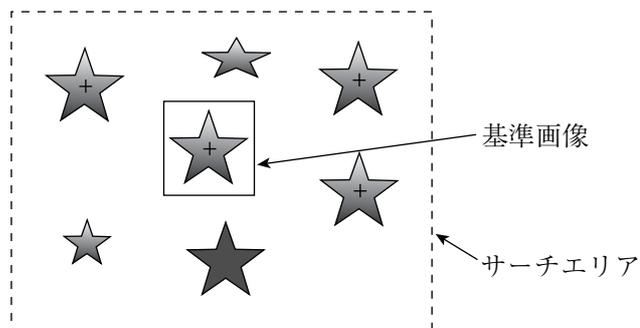

一致度を設定

⑦一致度(圧縮)：圧縮画像について検出する一致度を設定します(検出は設定値以上の圧縮画像となります)。

⑧一致度：⑦で検出した圧縮画像の原画像について、検出する一致度を設定します(検出は設定値以上の原画像となります)。

■ 判定条件の設定

● 判定条件設定画面への入り方

判定条件設定画面に入る方法は、大きくわけて2つあります。

- 1) 計測条件(または登録別条件)の上部
ファンクションメニューに移動し、
左右キーでの「条件」を選択します。
SETキーを押し、ポップアップメ
ニューに移動し、左右キーでの「判
定」を選択すると、判定条件のメ
ニューに入ります。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1 明
①検出精度	標準値面	マスク			
②登録番号	0				
③モード	有				
④マッチング	平				
⑤検出順	走査				
登録番号	00010203040506070809101112131415				
⑥検出対象	S X X X				

画像前処理	登録別条件	判定	距離角	数値演算	出力
-------	-------	----	-----	------	----

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

- 2) ツリーメニュー画面で「判定条件」に
カーソルを合わせSETキーを押します。

品種別条件選択	静	C1 明
<ul style="list-style-type: none"> 品種別条件 <ul style="list-style-type: none"> □ 品種00 <ul style="list-style-type: none"> — 運転条件 — 画像補正 □ 計測条件(カメラ1) <ul style="list-style-type: none"> — 計測0 <ul style="list-style-type: none"> — 位置補正条件 □ 計測01(複数一致度検査) <ul style="list-style-type: none"> — 画像前処理 — 計測条件 <ul style="list-style-type: none"> — 登録別条件 <ul style="list-style-type: none"> — 判定条件 — 距離角条件 — 数値演算 — 出力条件 — 計測(新規) □ 計測条件(カメラ2) <ul style="list-style-type: none"> — 総合数値演算条件 — 総合出力条件 — 品種別入出力 	①登録番号 ②条件設定 ③個数 ④検出番号 ⑤一致度 ⑥濃度 ⑦テスト	

SET=下メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ポップアップ

「判定条件」画面が表示されます。
 ⇨ 判定条件について詳しくは3・18ページ参照。

判定条件	画面	条件	保存	編集	項目選択	静	C1 明
①登録番号	0(0~3)				[テスト結果]		[出力]
②条件設定	自動(±10%)						
③個数	000~128				K=		無
④検出番号	000(0~000)						
⑤一致度	-10000~+10000				M0=		無
⑥濃度	000.0~255.0				G0=		無
座標X					X0=		
座標Y					Y0=		
⑦テスト	実行(位置補正有)				位置補正無)		

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

■ 数値演算設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します
SETキーを押し、ポップアップメニューから「数値演算」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「数値演算」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第15章：数値演算」参照

■ 出力条件設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。
SETキーを押し、ポップアップメニューから「出力」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「出力条件」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第17章：入出力条件の設定」参照

■ 検査結果の表示

運転画面に戻り、TRG/BRTキーを押すと、検査結果が表示されます。

■ 表示例

(品種00) 静 C1 暗
V*.*.*
 総合判定結果 → **OK**
 計測時間 → 計測 XXXXms 2001-10-14 10:38
 計測プログラム番号 → 計測1 複数一致度検査
 登録番号 → 登録番号 0(0~3)
 検出画像の個数 → K=004 OK
 検出順の番号(番号範囲) → 検出番号000(000~003)
 一致度 → M=+09870 OK
 濃度(平均/差絶対値) → G=228.3 OK
 検出座標 → X=236.0
 Y=163.0

X0~7 □□□□□□ Y0~7 □□□□□□ READY □


メニュー切換 MAIN条件切換 計測切換 条件切換 登録切換 画面切換 品種切換

第14章 距離・角度計測

14-1 概略

距離・角度計測は位置ずれ計測、一致度検査、2値ラベル計測(重心計測：有)、複数位置計測、複数一致度検査のファンクションメニューの「条件」にて設定できます。

⇒4・3、5・4、10・5、12・4、13・4ページ

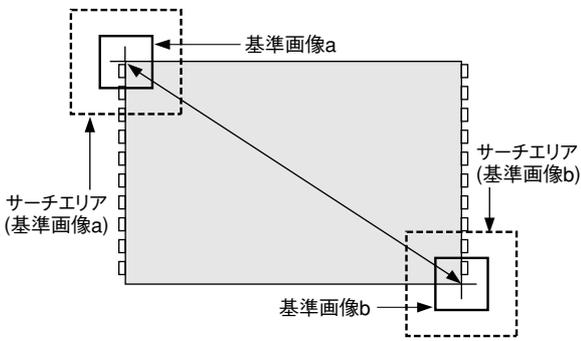
目的	<p>グレーサーチによる中心検出機能、エッジ検出機能、ラベリングによる重心検出機能により距離・角度計測を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・距離は2点間距離／X座標間距離／Y座標間距離、角度は3点角／2点水平角／2点垂直角を計測します。 ・補助点として中点／円中心／重心／2直線交点、補助線として2点通過直線を設定できます。
用途	電子部品の実装計測
例	<p>● ICのパッケージ計測</p>  <p>The diagram shows a rectangular IC package with two search areas (dashed boxes) labeled 'サーチエリア (基準画像a)' and 'サーチエリア (基準画像b)'. Inside each search area is a reference image (solid box) labeled '基準画像a' and '基準画像b'. A line connects the centers of these two reference images. The search areas are defined by dashed lines, and the reference images are defined by solid lines.</p> <p>基準画像a、bはクロスカーソルをICのパッケージのエッジに合わせて登録します。</p> <p>・計測順序</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 2点グレーサーチにより基準画像a、bの中心点を求めます。 ② 2つの中心点から距離を求めます。

・手動による2点間の距離／X座標間距離／Y座標間距離の計測は、拡張機能の手動計測(2・13ページ)を参照願います。

14 - 2 設定操作


■ 距離角条件の設定

MAIN条件→品種別条件(ツリーメニュー表示)
→品種00→計測条件(カメラ1)→計測(新規)を
選択し、SETキーを押して「計測1」画面を表示
します。

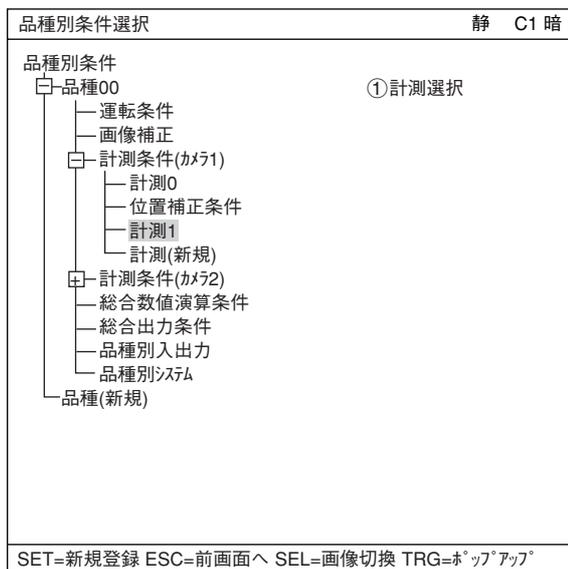

「計測1」画面で「①計測選択」を選択し、ポップ
アップメニューから計測(位置ずれ計測、一致
度検査、2値ラベル計測、複数位置計測、複数
一致度検査のいずれか)を選択します。


⇒ 詳しくは「導入・ハード編、第8章：ツ
リーメニューによる設定例」参照。

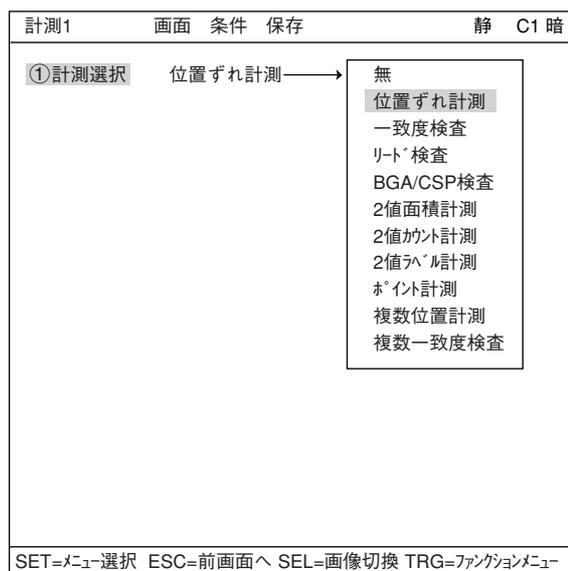


● 距離角条件設定画面への入り方

距離角条件設定画面へ入る方法は大きくわけて2つあります。

- 1) 「計測1」画面、「計測条件」画面、「登録別条件」画面のいずれかでTRG/BRTキーを押して上部ファンクションキーに移動します。左右キーで「条件」を選択し、SETキーを押してポップアップメニューから「距離角」を選択します。

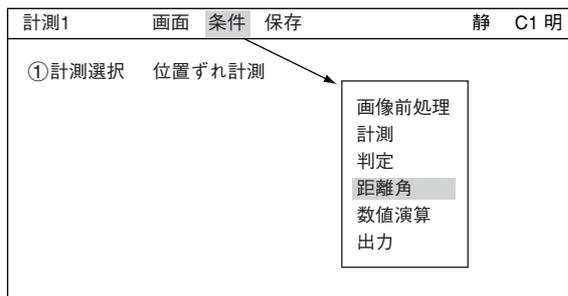

- 2) 品種別条件選択画面より、品種00→計測条件(カメラ1)→計測1(位置ずれ計測)→距離角条件を選択し、SETキーを押します。

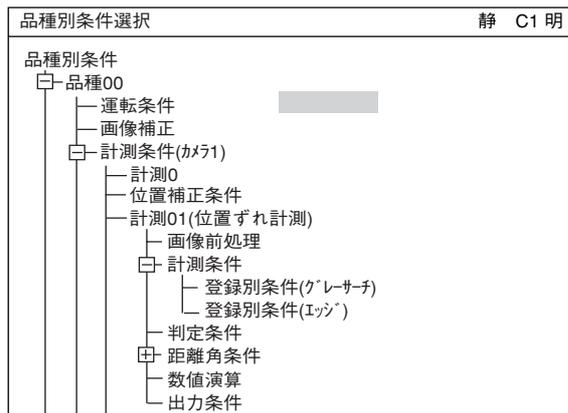


● 距離角条件の設定

① 対象

計測対象を設定します。計測対象には「補助」「距離」「角度」があり、それぞれ設定内容が異なります。

- ⇨「補助」：14・4[°] -ジ参照
- 「距離」：14・6[°] -ジ参照
- 「角度」：14・7[°] -ジ参照

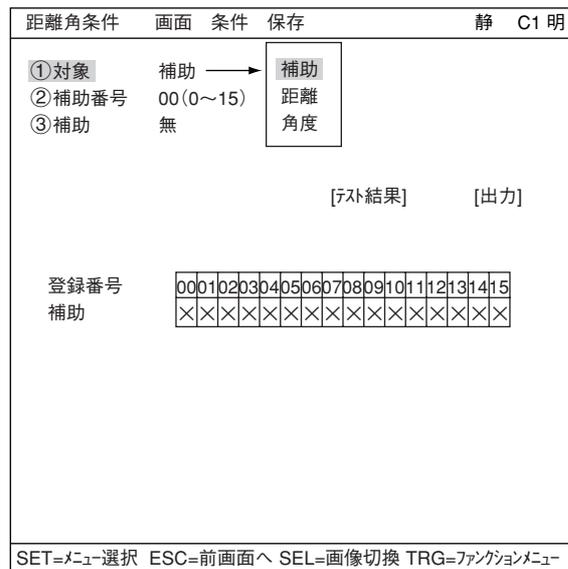

[1] 補助を選択した場合

② 補助番号

登録番号です。0~15の16個を登録できます。

距離角条件	画面	条件	保存	静	C1 明
①対象	補助			無	
②補助番号	01(0~15)			中点	
③補助	円中心			円中心	
④条件1	登録済	行'10		重心	
⑤条件2	登録済	行'10		2点通過直線	
⑥条件3	登録済	行'10		2直線交点	
⑦補助1判定	000.0~511.0	X=		[入力結果]	[出力]
⑧補助2判定	000.0~479.0	Y=			無
⑨実行	実行				
登録番号	00010203040506070809101112131415				
補助	○●××××××××××××××××				

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

③ 補助

補助点を選択します。

選択項目	説明	計測位置	画面表示
無	補助点を選択しません。		
中点	「④条件1」と「⑤条件2」で設定する点1/2の中間座標になります。		<p>③補助 中点</p> <p>④条件1 登録済 行'10</p> <p>⑤条件2 登録済 行'10</p> <p>⑥補助1判定 000.0~511.0 X=</p> <p>⑦補助2判定 000.0~479.0 Y=</p> <p>⑧実行 実行</p> <p>[入力結果] [出力] 無</p>
円中心	「④条件1」~「⑥条件3」で設定する点1~3が円周上に位置する円の中心座標になります。		<p>③補助 円中心</p> <p>④条件1 登録済 行'10</p> <p>⑤条件2 登録済 行'10</p> <p>⑥条件3 登録済 行'10</p> <p>⑦補助1判定 000.0~511.0 X=</p> <p>⑧補助2判定 000.0~479.0 Y=</p> <p>⑨実行 実行</p> <p>[入力結果] [出力] 無</p>
重心	「④条件1」~「⑥条件3」で設定する点1~3の重心座標になります。		<p>③補助 重心</p> <p>④条件1 登録済 行'10</p> <p>⑤条件2 登録済 行'10</p> <p>⑥条件3 登録済 行'10</p> <p>⑦補助1判定 000.0~511.0 X=</p> <p>⑧補助2判定 000.0~479.0 Y=</p> <p>⑨実行 実行</p> <p>[入力結果] [出力] 無</p>
2点通過直線	「④条件1」~「⑤条件2」で設定する点1/2を通過する直線になります。傾きは水平線に対して時計方向が-、反時計方向が+となります。		<p>③補助 2点通過直線</p> <p>④条件1 登録済 行'10</p> <p>⑤条件2 登録済 行'10</p> <p>補助1:傾き</p> <p>補助2:Y切片</p> <p>⑥実行 実行</p> <p>[入力結果] [出力]</p> <p>d1=</p> <p>Y=</p>
2直線交点	「④条件1」~「⑤条件2」で設定する直線1/2の交点になります。		<p>③補助 2直線交点</p> <p>④条件1 登録済</p> <p>⑤条件2 登録済</p> <p>⑥補助1判定 000.0~511.0 X=</p> <p>⑦補助2判定 000.0~479.0 Y=</p> <p>⑧実行 実行</p> <p>[入力結果] [出力] 無</p>

④ 条件1、⑤条件2、(⑥条件3)

「③補助」で選択した補助点について条件を設定します。

■ 条件1、条件2の入力方法について

④条件1 登録「ナシ」 モデル「0」

⑤条件2 登録「ナシ」 モデル「0」

↑
A

↑
B

A：すでに登録している計測プログラムの登録番号を入力します。

B：登録番号のモデルが0か1かを指しています。

⑥ 補助1判定、⑦補助2判定

X/Yの判定条件をそれぞれ設定します。

[テスト結果]：⑧でテスト実行すると、結果がここに表示されます。

[出力]：テスト結果の出力先を設定できます。無、Y、C

⑧ テスト実行

SETキーでテストを実行します。

[2] 距離を選択した場合

② 距離番号




登録番号です。0～15の16個を登録できます。

距離角条件	画面	条件	保存	静	C1	明
①対象	距離					
②距離番号	00(0～15)					
③距離	2点間距離					
④条件1	登録カ	行' /0				
⑤条件2	登録カ	行' /0				
				[テスト結果]		[出力]
⑥距離判定	000.0～702.0					無
⑦テスト実行	実行					
登録番号	00010203040506070809101112131415					
角度	○××××××××××××××××					

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ファンクションメニュー

③ 距離

距離を選択します。

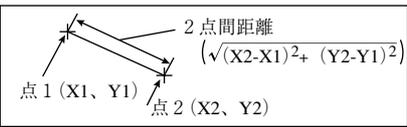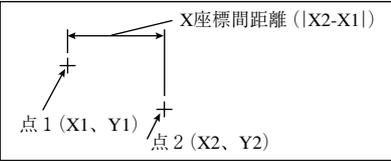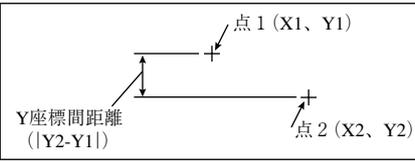無	距離を計測しません。
2点間距離	 <p>2点間距離 $(\sqrt{(X2-X1)^2 + (Y2-Y1)^2})$ 点1 (X1, Y1) 点2 (X2, Y2)</p>
X座標距離	 <p>X座標間距離 (X2-X1) 点1 (X1, Y1) 点2 (X2, Y2)</p>
Y座標距離	 <p>Y座標間距離 (Y2-Y1) 点1 (X1, Y1) 点2 (X2, Y2)</p>

④ 条件1、⑤条件2

「③距離」で選択した距離について条件を設定します。

⑥ 距離判定

距離の判定条件を設定します。

[テスト結果]：⑦でテスト実行すると、結果がここに表示されます。

[出力]：テスト結果の出力先を設定できます。無、Y、C

⑦ テスト実行

SETキーでテストを実行します。

[3] 角度を選択した場合

② 角度番号

登録番号です。0~15の16個を登録できます。

距離角条件	画面	条件	保存	静	C1明
①対象	角度				
②角度番号	00(0~15)				
③角度	3点角	→		無	
④条件1	登録ナン	マ°M0		3点角	
⑤条件2	登録ナン	マ°M0		2点水平角	
⑥条件3	登録ナン	マ°M0		2点垂直角	
⑦角度判定	-180.0~+180.0°				
⑧テスト実行	実行	[テスト結果]	B=	[出力]	無
登録番号	00010203040506070809101112131415				
角度	○××××××××××××××××××				

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

③ 角度

角度の指定方法を選択します。

無	角度を選択しません。	
3点角	点1(条件1)を交点として、点1と点2(条件2)を結ぶ線に対し、点3(条件3)が反時計方向にあれば+角度、時計方向にあれば-角度になります。	
2点水平角	2点水平角は、点1を通る水平線に対し、点2が反時計方向にあれば+角度、時計方向にあれば-角度になります。	
2点垂直角	2点垂直角は、点1を通る垂直線に対し、点2が反時計方向にあれば+角度、時計方向にあれば-角度になります。	

④ 条件1、⑤条件2、⑥条件

「③角度」で選択した角度について条件を設定します。

⑦ 角度判定

角度の判定条件を設定します。

[テスト結果]: ⑧でテスト実行すると、結果がここに表示されます。

[出力]: テスト結果の出力先を設定できます。無、Y、C

⑧ テスト実行

SETキーでテストを実行します。

■ 数値演算設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。
SETキーを押し、ポップアップメニューから「数値演算」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「数値演算」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第15章：数値演算」参照

■ 出力条件設定

- ・ TRG/BRTキーを押して上部ファンクションメニューに移動し、左右キーで「条件」を選択します。
SETキーを押し、ポップアップメニューから「出力」を選択します。
 - ・ ツリーメニューの「出力条件」でSETキーを押します。
- ⇒ 「第17章：入出力条件の設定」参照

■ 計測結果の表示

運転画面に戻り、TRG/BRTキーを押すと、計測結果が表示されます。
計測結果の表示方法は、メニューバーから「条件切換」→「距離角条件…」を選択し、右キーを押します。
ポップアップメニューから表示したい項目(補助／距離／角度)を選択し、SETキーを押します。
メニューバーの「登録切換」で上下キーを押すと表示が切り換わります。

● 計測対象が「距離」の表示例

（品種00） 静 C1 暗 V*.*.*

総合判定結果 → OK

計測時間 → 計測 XXXXms 2001-10-14 10:38

計測プログラム番号 → 計測1 位置ずれ計測

計測対象 → 距離

距離番号00の距離(画素数)	00:100.0	OK
〃 01	01:100.0	OK
〃 02	02:050.0	OK
〃 03	03:360.0	OK
〃 04	04:250.0	OK
〃 05	05:	
〃 06	06:	
〃 07	07:	

・ 未設定の番号には結果は表示されません。

計測条件 補助
距離角条件... 距離
数値演算条件 角度

X0~7 [] Y0~7 []

メニュー切換 MAIN条件 計測切換 条件切換 登録切換 画面切換 品種切換

● 計測対象が「角度」の表示例

計測対象 → 角度		
角度番号00の角度	00:+080.0°	OK
〃 01	01:+070.0°	OK
〃 02	02:+050.0°	OK
〃 03	03:+088.2°	OK
〃 04	04:+006.5°	OK
〃 05	05:	
〃 06	06:	
〃 07	07:	

● 計測対象が「補助」の表示例

計測対象 → 補助		
補助番号00の角度	00: (259.0, 178.0)	OK
〃 01	01: (466.0, 178.0)	OK
〃 02	02: (361.0, 228.0)	OK
〃 03	03: (132.0, 298.0)	OK
〃 04	04: (362.5, 178.0)	OK
〃 05	05:	
〃 06	06:	
〃 07	07:	

第 1 5 章 数 値 演 算

15 - 1 概略

数値演算には、各計測プログラムで設定する「数値演算条件(N00~15)」と、品種別に設定する「総合数値演算条件(AN00~15)」があります。


各計測プログラムで設定した演算結果(N00~15)を、総合数値演算条件の種類と式の設定により使用することができます。

15 - 2 各計測プログラムの数値演算

● 数値演算条件設定画面への入り方


数値演算条件設定画面に入る方法は、大きく分けて2つの方法があります。

- 1) MAIN条件→品種別条件(ツリーメニュー表示)→品種00→計測条件(カメラ1)→計測(新規)を選択し、「①計測選択」で計測プログラムを選択します。
注：計測プログラムが「無」のままでは「数値演算」を選択できません。

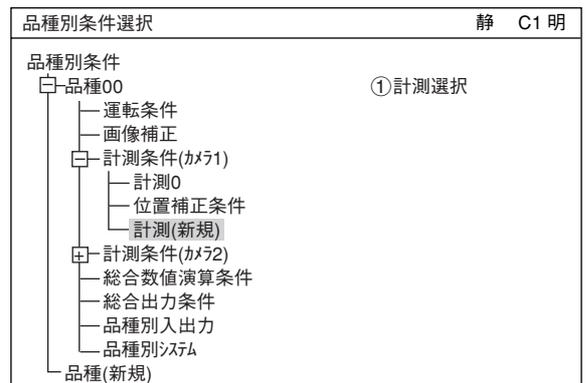


各計測プログラムの「計測条件」設定画面、「登録別条件」設定画面のいずれかでTRG/BRTキーを押し、上部ファンクションメニューの「条件」のポップアップメニューから「数値演算」を選択します。

・位置ずれ計測の場合

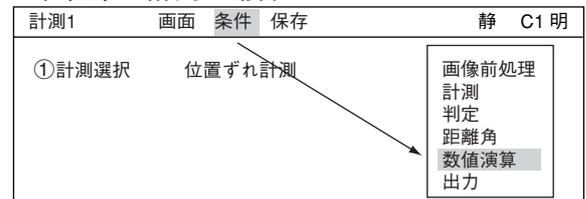

注：右図の図面は、計測プログラムによって表示が変わります。

- 2) ツリーメニューの「計測00」、または「計測01」の下位メニューを開き、「数値演算」でSETキーを押します。

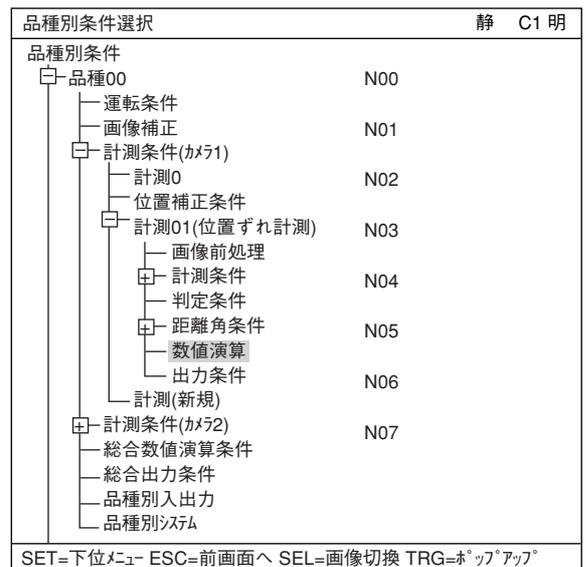

留意点

・数値演算の結果誤差について

数値演算では64bit長浮動小数点演算を使用しており、数値化にあたって量子化誤差が発生する可能性があります。

● 設定内容

各計測プログラムでの数値演算の設定内容および設定手順は、どの計測プログラムでも同じです。

ここでは位置ずれ計測の「数値演算条件」画面での設定例で説明します。

演算結果切換

カーソルを合わせてSETキーを押すたびに、表の左コラムの表示がN00~07とN08~15間で切り替わります。

① テスト実行

演算設定後、SETキーを押すとテストを実行し、設定内容が登録されます。テスト結果の数値は「F」の位置に、判定(OK/NG)は「E」の位置に表示されます。

A：種類

演算するデータの種類を選択します。各計測プログラムで表示が異なります。
⇒ 15・5～8ページ参照

B：式

数式を設定します。上下キーで項目を選択し、上下キーで数値を選択します。「種類」の選択により、「式」の表示が異なります。

・位置ずれ計測の[数値演算条件]メニュー

数値演算条件	画面	条件	保存	静	C1	明
【N00-N07】						
演算結果切換				C	F	E D
①テスト実行 (SET KEY)						
	種類	式				
N00	C	+0000002.0000				
N01	X	0X0*N00				Y0
		+0000400.0000~+0000410.0000				OK
N02						
N03	座標X					
	座標Y					
N04	ずれx					
	ずれy					
N05	一致度M					
	角度B					
N06	数値演算[NC]					
	定数[C]					
N07	無					
SET=実行 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー						

種類の表示	式の表示
座標X、座標Y、ずれX、ずれY、一致度M、角度B	種類、演算結果、定数、SUM、AVG、CBP、CBM、削除
数値演算NC	ABS、SQRT、TAN、ATAN、MAX、MIN、削除
定数C	+0000000.0000 (2段目は表示なし)

⇒ 他の計測プログラムの場合については、15・5～8ページを参照

C：上下限值

上限値と下限値を設定します。

D：出力先

演算結果の判定出力を設定します。出力先を「無」「Y」「C」から選択します。設定できる出力はY0~Y7、C000~C107です。

A(種類)とB(式)の選択により設定できる数式は次の通りです。


②種類	モデル0	モデル1
座標[X] / [Y]	00X0~07X0 / 00Y0~07Y0	00X1~07X1 / 00Y1~07Y1
ずれ[x] / [y]	0x0~7x0 / 0y0~7y0	0x1~7x1 / 0y1~7y1
一致度[M]	00M0~07M0	00M1~07M1
角度[B]	0B~7B	
数値演算[NC]	ABS / SQRT / TAN / ATAN (00~14) MAX / MIN (00~14)	
定数[C]	-9999999.9999~+9999999.9999	

次ページに対応

他の計測プログラムも同じ

各記号の前の00~07(0~7)は、登録番号0~7を示します。

● 設定手順

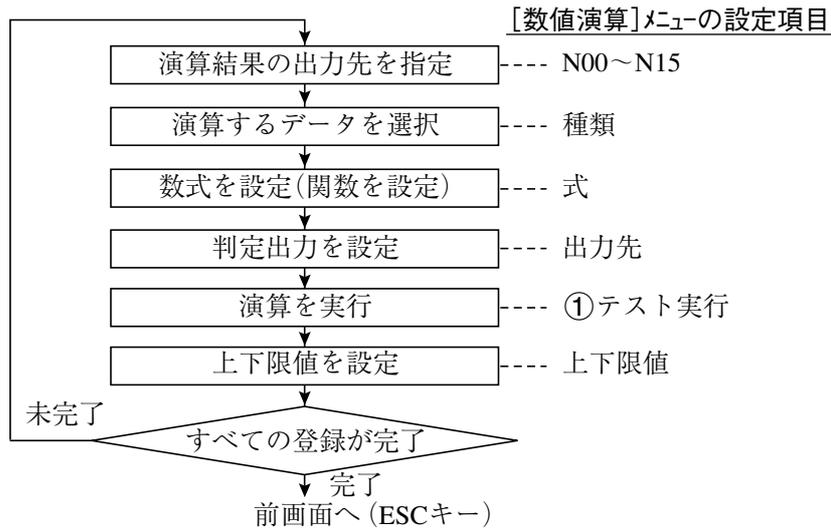

● エラー出力

「0により除算」および「桁数がオーバー」したときに、エラーが出力されます。

● 演算順序

演算結果N00から順にN15まで実行します。

● 出力条件によるパラレル出力

演算の判定結果(OK/NG)は、出力条件(各計測プログラムの出力条件 → 総合出力条件)でPC機能を設定することでパラレル出力が可能です。

● 各計測プログラムの入力種類と数式

[数値演算条件]メニューの「種類」と「式」により設定できる数式を、各計測プログラム別に一覧で示します。

入力種類	シンボル	計測プログラム		
		位置ずれ計測	一致度検査	リード検査
一致度	M	モデル0:00M0~07M0 モデル1:00M1~07M1	モデル0:00M0~15M0 モデル1:00M1~15M1	
座標	X	モデル0:00X0~07X0 モデル1:00X1~07X1	モデル0:00X0~15X0 モデル1:00X1~15X1	
座標	Y	モデル0:00Y0~07Y0 モデル1:00Y1~07Y1	モデル0:00Y0~15Y0 モデル1:00Y1~15Y1	
ずれ	x	モデル0:00x0~07x0 モデル1:00x1~07x1		
ずれ	y	モデル0:00y0~07y0 モデル1:00y1~07y1		
角度	B	0B~7B		
濃度	G		モデル0:00G0~15G0 モデル1:00G1~15G1	
個数	K			00K~31K
距離	最大:MXD			00MXD~15MXD
	最小:MND			00MND~15MND
リード幅	最大:MXW			00MXW~15MXW
	最小:MNW			00MNW~15MNW
リード長 /リード幅2	最大:MXL			00MXL~15MXL
	最小:MNL			00MNL~15MNL:
数値演算結果	N	N0~N15	N0~N15	N0~N15

入力種類	シンボル	計測プログラム	
		2値面積計測	2値カウント計測
総面積	A	マスク数=1:00A~15A マスク数=2:0A~7A マスク数=4:0A~3A	0A~3A
個数	K		0K~3K
ラベル別面積	最大:MXR 最小:MNR		
ピッチX	最大:XXD 最小:NDX		
ピッチY	最大:XDY 最小:NDY		
フェレ径X	最大:XXF 最小:NFX		
フェレ径Y	最大:XYF 最小:NFY		
数値演算結果	N	N0~N15	N0~N15

入力種類	シンボル	計測プログラム	
		2値ラベル計測	ポイント計測
総面積	A	0A~3A	
個数	K	0K~3K	
ラベル別面積	R	0R000~0R127...3R000~3R127	
重心X	GX	0GX000~0GX127...3GX000~3GX127	
重心Y	GY	0GY000~0GY127...3GY000~3GY127	
主軸角	B	0B000~0B127...3B000~3B127	
フェレ径X	FX	0FX000~0FX127...3FX000~3FX127	
フェレ径Y	FY	0FY000~0FY127...3FY000~3FY127	
ラベル別周囲長	CR	0CR000~0CR127...3CR000~3CR127	
中点X	CX	0CX000~0CX127...3CX000~3CX127	
中点Y	CY	0CY000~0CY127...3CY000~3CY127	
平均濃度	G		000G~127G
白カウント	WC		(全登録数対象)
登録数	RC		(全登録数対応)
数値演算結果	N	N0~N15	N0~N15

入力種類	シンボル	計測プログラム		距離角計測
		複数位置計測	複数一致度検査	
個数	K	0K~3K	0K~3K	
一致度	M	0M000~3M127	0M000~3M127	
座標	X	0X000~3X127	0X000~3X127	
座標	Y	0Y000~3Y127	0Y000~3Y127	
濃度	G		0G000~3G127	
補助1	H1			00H1~15H1
補助2	H2			00H2~15H2
距離	D			00D~15D
角度	B			00B~15B
数値演算結果	N	N0~N15	N0~N15	N0~N15

15

[1] [数値演算条件] 画面の表示一覧

各計測プログラムの[数値演算条件]画面表示を列記します。

「種類」の選択により「式」の表示が異なります。

- (1) 位置ずれ計測
15・2ページ参照

- (2) 一致度検査

数値演算条件		画面	条件	保存	静	C1	明
【N00-N07】							
演算結果切換							
①テスト実行 (SET KEY)							
種類	式						
N00	一致度M						
N01	座標X						
N02	座標Y						
N03	濃度G						
N04	数値演算[NC]						
N05	定数[C]						
N06	無						
N07							

「種類」の選択により「式」の表示が異なります。

「種類」の選択	「式」の表示
一致度M	種類、演算結果、定数、SUM、AVG、CBP、CBM、削除
座標X 座標Y 濃度G	
数値演算[NC]	ABS、SQRT、TAN、ATAN、MAX、MIN、削除
定数[C]	+0000000.000

- (3) リード検査

数値演算条件		画面	条件	保存	静	C1	明
【N00-N07】							
演算結果切換							
①テスト実行 (SET KEY)							
種類	式						
N00	個数K						
N01	距離MAX MXD						
N02	距離MIN MND						
N03	リット幅MAX MXW						
N04	リット幅MIN MNW						
N05	リット長MAX MXL						
N06	リット長MIN MNL						
N07	数値演算[NC]						
N08	定数[C]						
N09	無						
N10							
N11							
N12							

SET=種類選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

「種類」の選択により「式」の表示が異なります。

「種類」の選択	「式」の表示
個数K	種類、演算結果、定数、SUM、AVG、CBP、CBM、削除
距離MAX MXD/MIN MND	
リット幅MAX MXW/MIN MNW	
リット長MAX MXL/MIN MNL	
数値演算[NC]	ABS、SQRT、TAN、ATAN、MAX、MIN、削除
定数[C]	+0000000.000

- (4) BGA/CSP検査

数値演算条件		画面	条件	保存	静	C1	明
【N00-N07】							
演算結果切換							
①テスト実行 (SET KEY)							
種類	式						
N00	総面積A						
N01	個数K						
N02	レベル別面積MAX MXR						
N03	レベル別面積MIN MNR						
N04	フェル径X MAX XFX						
N05	フェル径X MIN NFX						
N06	フェル径X MAY XFY						
N07	フェル径Y MIN NFY						
N08	ピッチX MAX XDX						
N09	ピッチX MIN NDX						
N10	ピッチY MAX XDY						
N11	ピッチY MIN NDY						
N12	数値演算[NC]						
N13	定数[C]						
N14	無						
N15							
N16							

SET=種類選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

「種類」の選択により「式」の表示が異なります。

「種類」の選択	「式」の表示
総面積A	
個数K	種類、演算結果、定数、SUM、AVG、CBP、CBM、削除
レベル別面積MAX MXR	
レベル別面積MIN MNR	
フェル径X MAX XFX	
フェル径X MIN NFX	
フェル径X MAY XFY	
フェル径Y MIN NFY	
ピッチX MAX XDX	
ピッチX MIN NDX	
ピッチY MAX XDY	
ピッチY MIN NDY	
数値演算[NC]	ABS、SQRT、TAN、ATAN、MAX、MIN、削除
定数[C]	+0000000.000

(5) 2値面積計測

数値演算条件		画面	条件	保存	静	C1	明
【N00-N07】							
演算結果切換							
①テスト実行 (SET KEY)							
	種類	式					
N00	←	総面積A					
N01		数値演算[NC]					
N02		定数[C]					
N03		無					

「種類」の選択により「式」の表示が異なります。

「種類」の選択	「式」の表示
総面積A	種類、演算結果、定数、SUM、AVG、CBP、CBM、削除
数値演算[NC]	ABS、SQRT、TAN、ATAN、MAX、MIN、削除
定数[C]	+0000000.000

(6) 2値カウント計測

数値演算条件		画面	条件	保存	静	C1	明
【N00-N07】							
演算結果切換							
①テスト実行 (SET KEY)							
	種類	式					
N00	←	総面積A					
N01		個数K					
N02		数値演算[NC]					
N03		定数[C]					
N04							
N05							
N06							
N07							
SET=種類選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー							

「種類」の選択により「式」の表示が異なります。

「種類」の選択	「式」の表示
総面積A 個数K	種類、演算結果、定数、SUM、AVG、CBP、CBM、削除
数値演算 [NC]	ABS、SQRT、TAN、ATAN、MAX、MIN、削除
定数 [C]	+0000000.000

(7) 2値ラベル計測

数値演算条件		画面	条件	保存	静	C1	明
【N00-N07】							
演算結果切換							
①テスト実行 (SET KEY)							
	種類	式					
N00	←	総面積A					
N01		個数K					
N02		ラベル別面積R					
N03		重心GX/GY					
N04		重心Y GY					
N05		フェ径 FX					
N06		フェ径 FY					
N07		主軸角[B]					
N08		ラベル別周囲長[CR]					
N09		中点X CX					
N10		中点Y CY					
N11		数値演算[NC]					
N12		定数[C]					
N13		無					

「種類」の選択により「式」の表示が異なります。

「種類」の選択	「式」の表示
総面積A 個数K ラベル別面積R 重心GX/GY フェ径FX/FY 主軸角B ラベル別周囲長CR 中点CX/CY	種類、演算結果、定数、SUM、AVG、CBP、CBM、削除
数値演算[NC]	ABS、SQRT、TAN、ATAN、MAX、MIN、削除
定数[C]	+0000000.000

(8) ポイント計測

● モードを「2値化」に設定時

数値演算条件	画面	条件	保存	静	C1	明
【N00-N07】						
演算結果切換						
①テスト実行 (SET KEY)						
	種類	式				
N00	←	白カウント/登録数[WRC]				
N01		数値演算[NC]				
N02		定数[C]				
N03		無				

● モードを「平均濃度」に設定時

数値演算条件	画面	条件	保存	静	C1	明
【N00-N07】						
演算結果切換						
①テスト実行 (SET KEY)						
	種類	式				
N00	←	平均濃度[G]				
N01		白カウント/登録数[WRC]				
N02		数値演算[NC]				
N03		定数[C]				
N03		無				

「種類」の選択により「式」の表示が異なります。

「種類」の選択	「式」の表示
白カウント/登録数	白カウント[WC]、登録数[RC]、演算結果、定数、削除
数値演算[NC]	ABS、SQRT、TAN、ATAN、MAX、MIN、削除
定数[C]	+0000000.000

「種類」の選択	「式」の表示
平均濃度[G]	種類、演算結果、定数、SUM、AVG、CBP、CBM、削除
白カウント/登録数[WRC]	白カウント[WC]、登録数[RC]、演算結果、定数、削除
数値演算[NC]	ABS、SQRT、TAN、ATAN、MAX、MIN、削除
定数[C]	+0000000.000

(9) 複数位置計測

数値演算条件	画面	条件	保存	静	C1	明
【N00-N07】						
演算結果切換						
①テスト実行 (SET KEY)						
	種類	式				
N00	←	個数K				
N01		一致度M				
N02		座標X				
N03		座標Y				
N04		数値演算[NC]				
N05		定数[C]				
N05		無				

「種類」の選択により「式」の表示が異なります。

「種類」の選択	「式」の表示
個数K 一致度M 座標X Y	種類、演算結果、定数、SUM、AVG、CBP、CBM、削除
数値演算[NC]	ABS、SQRT、TAN、ATAN、MAX、MIN、削除
定数[C]	+0000000.000

(10) 複数一致度検査

数値演算条件	画面	条件	保存	静	C1	明
【N00-N07】						
演算結果切換						
①テスト実行 (SET KEY)						
	種類	式				
N00	←	個数K				
N01		一致度M				
N02		濃度G				
N03		座標X				
N04		座標Y				
N05		数値演算[NC]				
N05		定数[C]				
N05		無				

「種類」の選択により「式」の表示が異なります。

「種類」の選択	「式」の表示
個数K 一致度M 濃度G 座標X/Y	種類、演算結果、定数、SUM、AVG、CBP、CBM、削除
数値演算[NC]	ABS、SQRT、TAN、ATAN、MAX、MIN、削除
定数[C]	+0000000.000

(11) 距離・角度計測

数値演算条件		画面	条件	保存	静	C1	明
【N00-N07】							
演算結果切換							
① 実行 (SET KEY)							
	種類	式					
N00	←	距離[D]					
N01		角度[B]					
N02		補助H1					
N02		補助H2					
N02		数値演算[NC]					
N03		定数[C]					
N03		無					
N04							
N05							

「種類」の選択により「式」の表示が異なります。

「種類」の選択	「式」の表示
距離[D] 角度[B] 補助[H1/H2]	種類、演算結果、定数、SUM、AVG、CBP、CBM、削除
数値演算[NC]	ABS、SQRT、TAN、ATAN、MAX、MIN、削除
定数[C]	+0000000.000

15 - 3 総合数値演算

総合数値演算はツリーメニューの「総合数値演算条件」で設定します。

設定手順、エラー出力、演算順序、出力条件によるパラレル出力については「15-2 各計測プログラムの数値演算」と同様です。

● 総合数値演算への入り方

ツリーメニューの「品種」の下位メニューを開き、「総合数値演算条件」でSETキーを押します。

品種別条件選択		静	C1 明
品種別条件			
□ 品種00	AN00		
├─ 運転条件			
├─ 画像補正	AN01		
├─ 計測条件(カメラ1)			
├─ 計測条件(カメラ2)	AN02		
├─ 総合数値演算条件			
├─ 総合出力条件	AN03		
├─ 品種別入出力			
├─ 品種別システム	AN04		
└─ 品種(新規)			
	AN05		
	AN06		
	AN07		

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ホップアップ

● 総合数値演算条件の設定

表示の位置は、「15-2 各計測プログラムの数値演算」と同じです。⇒表示内容は、次ページ参照

数値演算条件	画面	条件	保存	静	C1 明
【N00-N07】					
演算結果切換				C	D
①テスト実行	(SET KEY)			F	E
	種類	式			
AN00	N				
AN01	AN	0X0 * N00 +0000400.0000 ~ +0000410.0000			Y0 OK
AN02					
AN03	A				
AN04					
AN05					
AN06					
AN07					

種類	定数
計測別演算結果[N]	SUM
総合演算結果[AN]	AVG
数値演算[NC]	CBP
定数[C]	CBM
無	削除

SET=実行 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

演算結果切換

カーソルを合わせてSETキーを押すたびに、表の左コラムの表示がAN00～07とAN08～15間で切り替わります。

① テスト実行

演算設定後、SETキーを押すとテストを実行し、設定内容が登録されます。
 テスト結果の数値は「F」の位置に、判定(OK/NG)は「E」の位置に表示されます。

A：種類

演算するデータの種類を選択します。

B：式

数式の設定に使用します。
 「種類」の選択により「式」の表示が異なります。

種類の選択	式の表示
計測別演算結果[N]、総合演算結果[AN]	種類、定数、SUM、AVG、CBP、CBM、削除
数値演算[NC]	ABS、SQRT、TAN、ATAN MAX、MIN、削除
定数[C]	+0000000.0000（2段目は表示なし）

注：演算結果ANを合計(SUM)または平均(AVG)する場合、その範囲(0～15)を設定します。

C：上下限值

判定の上下限值を設定します。


E：出力先

演算結果の判定出力を設定します。
 種類と式の選択により設定できる数式は次のとおりです。

種類	数式
計測別演算結果[N]	01N00～01N15（計測0 カメラ1の演算結果N00～15）
	02N00～02N15（計測0 カメラ2の演算結果N00～15）
	10N00～10N15（計測1の演算結果N00～15）
	20N00～20N15（計測2の演算結果N00～15）
	30N00～30N15（計測3の演算結果N00～15）
40N00～40N15（計測4の演算結果N00～15）	
総合演算結果[AN]	AN00～AN15
数値演算[NC]	ABS/SQRT/TAN/ATAN(00～15)
	MAX/MIN(00～15)
定数[C]	-9999999.9999～+9999999.9999

15 - 4 設定例

下記の一貫度検査で、画像0 / 1の検出点のX / Y座標(差)を、数値演算から判定 / 出力する設定例を示します。(一貫度検査 ⇨ 第5章、出力 ⇨ 第16章：PC機能を参照)

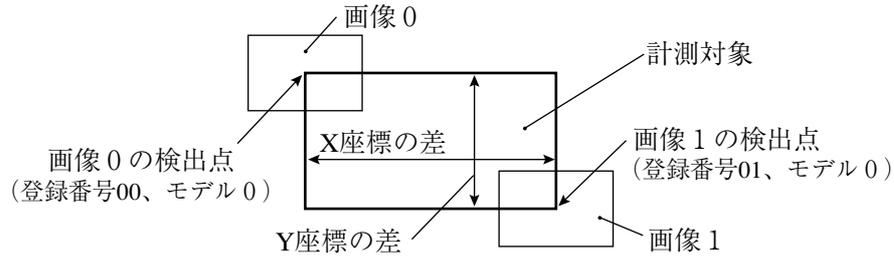

(1) 画像設定

画像を設定後、一貫度検査の[計測条件]画面に戻ります。

(2) [計測条件]画面の操作

TRG/BRTキーを押し、上部のファンクションメニューに移り、「条件」を選択してSETキーを押します。ポップアップメニューで「数値演算」を選択し、SETキーを押します。

計測条件	画面	条件	保存	静	C1	暗
① 検出精度		標準				
② 登録番号		00(0~15)				
③ モード		1点サーチ				
④ サーチ		有				
⑤ マッチング		平均濃度				
登録番号		0001 0203040506070809101112131415				
⑥ 行' M0		S X X X X X X X X X X X X X X X				
⑦ 行' M1		X X X X X X X X X X X X X X X X				
		↓				
		画像前処理				
		登録別条件				
		判定				
		距離角				
		数値演算				
		出力				

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

(3) [数値演算条件]画面の操作

- 上下キーで「N00」の項目行のA：「種類」の列を選択し、ポップアップメニューから「座標X」を選択し、SETキーを押します。
- 左右キーでB：「式」の列に移動し、SETキーを押し、ポップアップメニューから「種類」を選び、SETキーを押します。式の列に「00X0」と表示されますので、左右キー、SETキーで桁を選び、上下キーで数値を変え「01X0」にします。

N00	X	01X0
		+0000000.0000~+0000000.0000

01X0とは、登録番号01(画像1)のモデル0で検出点のX座標を示します。


数値演算条件	画面	条件	保存	静	C1	明
【N00-N07】						
演算結果切換						
① 実行 (SET KEY)						
	種類	式				
N00						
N01						
N02						
N03						
N04						
N05						
N06						
N07						

一致度M	種類
座標X	演算結果
座標Y	定数
濃度G	SUM
数値演算[NC]	AVG
定数[C]	CBP
無	CBM
	削除


SET=実行 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

(4) [出力条件]画面の操作

1. [計測条件]画面にて、TRG/BRTキーを押し、上部ファンクションメニューに移り、「条件」を選択してSETキーを押します。ポップアップメニューから「出力」を選択し、SETキーを押します。

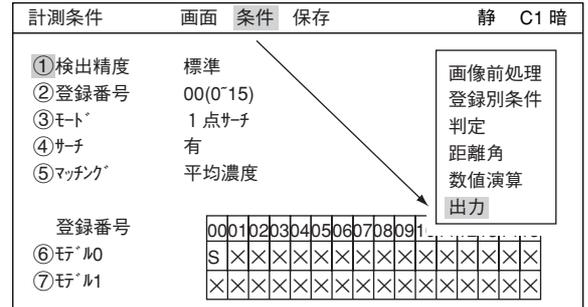

2. 上下キーで「入力00」の列番号0を選択し、SETキーを押します。ポップアップメニューから「数値演算[NC]」を選択し、SETキーを押します。

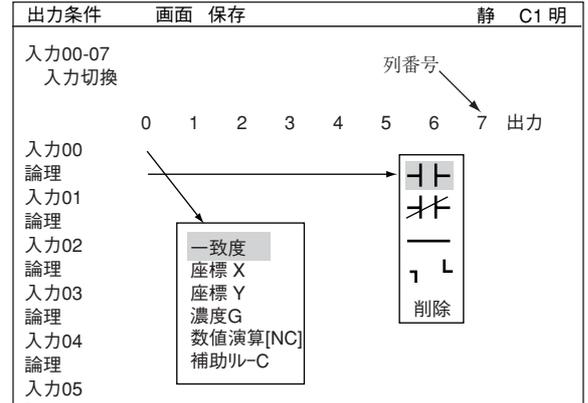

3. 上下キーで「論理」のコラムに移動し、SETキーを押し、ポップアップメニューから「+|+」を選び、SETキーを押します。

入力00の0列目に論理条件が表示されます。

[ページ0]	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力00	N00								
論理	+ +	—	—	—	—	—	—	—	

・N00とは、[数値演算条件]メニューで設定した演算結果N00を示します。

4. 上下左右キーで「入力00」の列番号1を選択し、SETキーを押します。2～3と同様に、「数値演算[NC]」を設定します。「N00」と表示されますのでSETキーを押し、上下左右キーで「N01」にしてSETキーを押します。

[ページ0]	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力00	N00	N01							
論理	+ +	+ +	—	—	—	—	—	—	

5. 左右キーで出力のコラムに移動し、SETキーを押し、ポップアップメニューから「補助ル-」を選び、SETキーを押します。

6. 補助ル-の一覧表が表示されます。上下キーでC000を選択しSETキーを押します。

⇒入力00の出力コイルが表示されます。


[ページ0]	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力00	N00	N01							C000
論理	+ +	+ +	—	—	—	—	—	—	◊

補助出力	使用箇所
C000	計測1/出力条件
C001	ナ
C002	ナ
C003	ナ
C004	ナ
C005	ナ
C006	ナ
C007	ナ

7. ESCキーを押して、「計測条件」設定画面に戻ります。

(5) [総合出力条件]画面の操作

- [品種別条件]画面で、「総合出力条件」を選択し、総合出力条件画面を表示します。

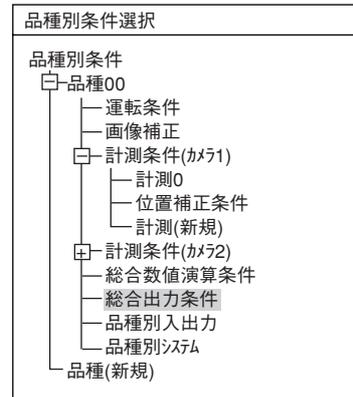

- 上下キーで入力00の0列目にカーソルを移動し、SETキーを押して、ポップアップメニューから「補助リ-C」を選択し、SETキーを押します。

出力条件	画面	条件	保存	静	C1	暗			
入力00-07						入力切換			
入力00	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力00 論理									
入力01 論理									
入力02 論理									
入力03 論理									
入力04 論理									
入力05 論理									
入力06 論理									
入力07 論理									

SET=実行 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

⇒ 入力0の0列目に論理シンボルが表示されます。

[ページ]	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力0	C000								
論理	⊥	—	—	—	—	—	—	—	

- 左右キーで出力コラムに移動し、SETキーを押し、ポップアップメニューから「出力Y」を選択し、SETキーを押します。
- Y出力一覧表が表示されます。上下キーでY0を選択し、SETキーを押します。


⇒ 入力0の出力コイルが表示されます。

[ページ]	0	1	2	3	4	5	6	7	出力	Y出力	使用箇所
入力0	C000									Y00	
論理	⊥	—	—	—	—	—	—	—	◡	Y0	総合出力条件
										Y1	ナ
										Y2	ナ
										Y3	ナ
										Y4	ナ
										Y5	ナ
										Y6	ナ
										Y7	ナ


- TRG/BRTキーを押し、上部ファンクションキーに移り、「画面」を選択してSETキーを押します。ポップアップメニューが表示されますので「運転」を選択してSETキーを押します。
- ⇒ 運転画面に戻ります。

(6) 一致度を検査

TRG/BRTキーを押すと、画像0/1の検出点のX/Y座標(差)を数値演算して、結果を判定/出力します。

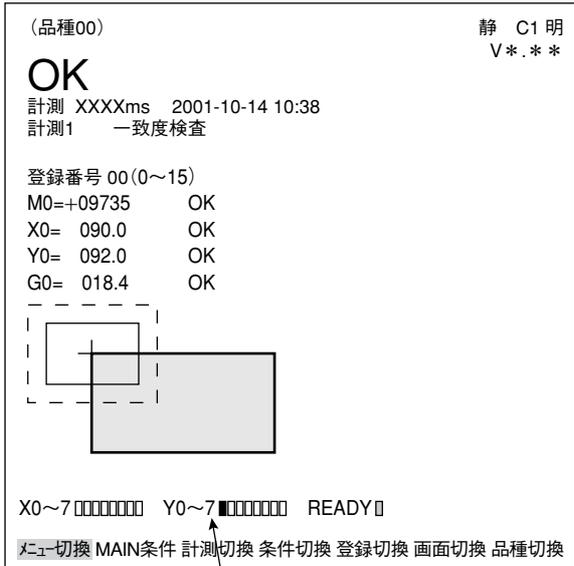

X/Y座標の差が「数値演算」で設定した上下限の範囲内のとき、Y0がONして■を表示します。範囲外のときY0がOFFで□を表示します。

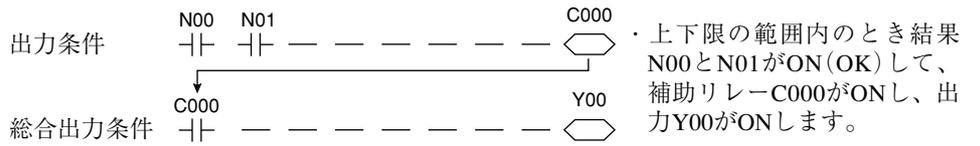


16-1 概略

PC機能とは、IV-S30で計測・演算したデータ(座標値、距離、一致度、数値演算結果等)をもとに、ラダー回路を作成し、回路の演算結果を外部に出力する機能です。
 このPC機能により、外部にPCがなくてもIV-S30のみで、計測結果の出力(ランプなど)が可能となります。

16-2 運転サイクル

IV-S30の運転サイクルの概略を示します。なお、ここでは、PC機能に関連する処理のみ記載しており、外部機器との通信処理等は省略しています。

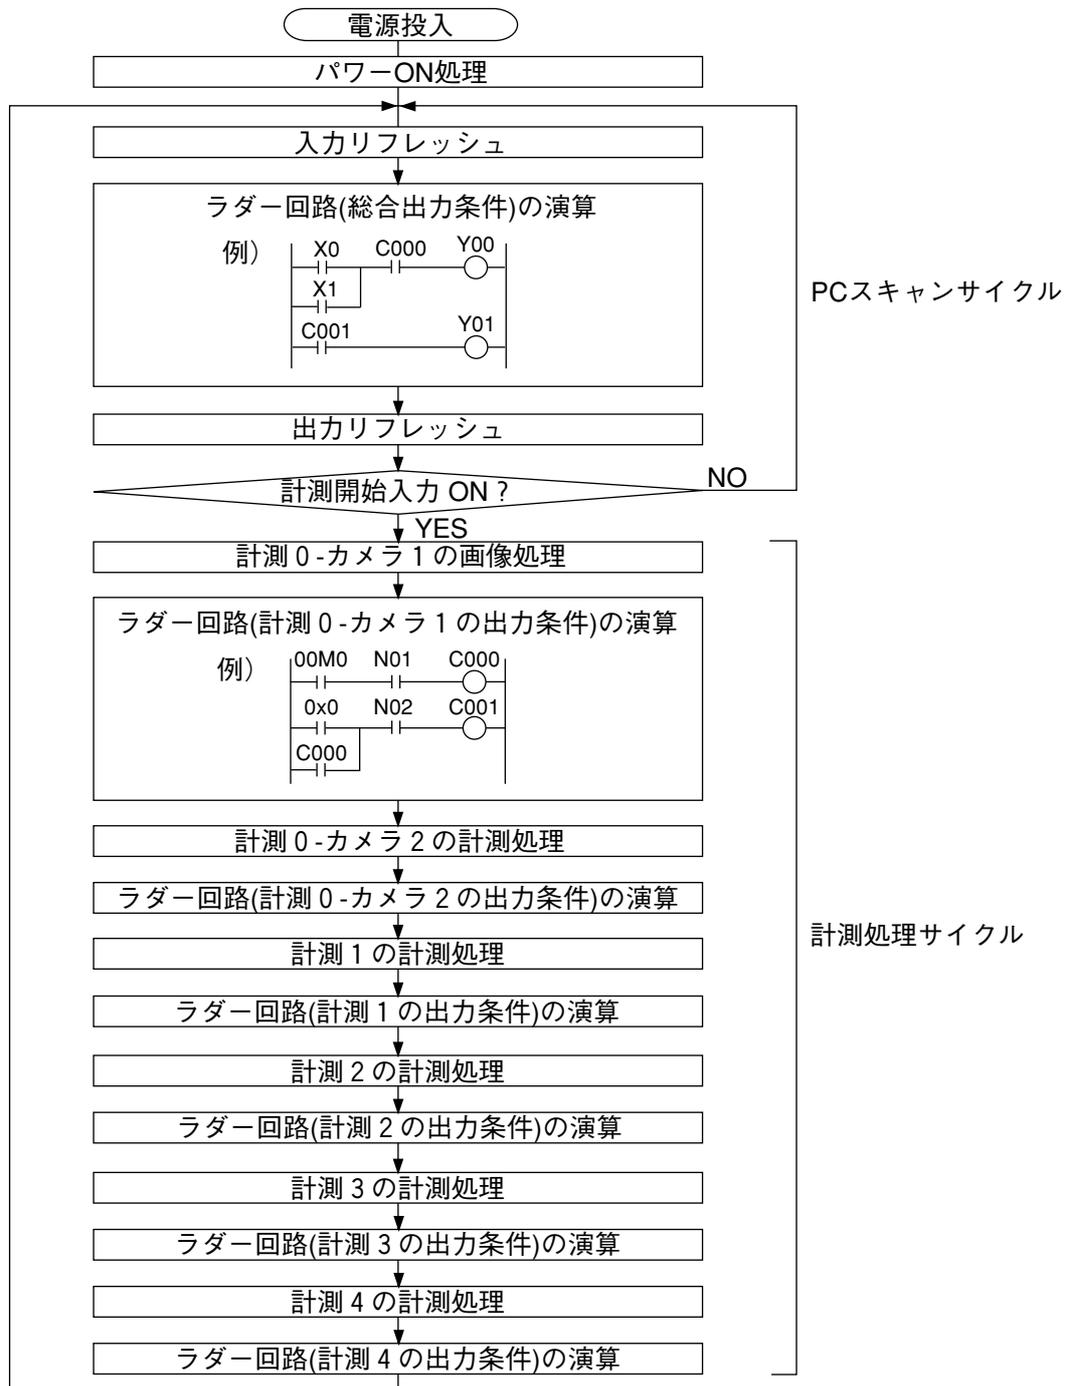

[1] パワーON処理

パラレル出力(Y0~Y7)のリセット、データメモリ(入力リレー、出力リレー、補助リレー、タイマ、カウンタ)のクリアなどの処理を行います。

[2] PCスキャンサイクル

PCスキャンサイクルでは、次の(1)~(3)の3つの処理をサイクリックに繰り返します。

(1) 入力リフレッシュ

パラレル入力(X0~X7)のON/OFF情報をデータメモリ(入力リレー)に書き込みます。

(2) ラダー回路の演算(総合出力条件)

入力リレー、出力リレー、補助リレー(「計測処理サイクルのラダー回路の演算」から得られた出力を含む)、タイマ、カウンタを組み合わせたラダー回路の演算を実行します。

(3) 出力リフレッシュ

(2)の演算で得られた出力リレーのON/OFF情報をパラレル出力(Y0~Y7)に出力します。

- ・ 上記(1)~(3)の処理時間を1PCスキャンタイムとし、0.3~3.0msの範囲で設定できます。

[3] 計測処理サイクル

計測開始入力ONになると、計測処理の実行、ラダー回路の演算を計測0~3まで実行します。


(1) 計測処理(計測0~4)

- ・ 各計測処理により、座標値、距離、一致度等を求めます。また、数値演算が設定されている場合は、演算処理します。
- ・ 求めた計測値が、OKかNGかを判定条件より判定し、OKのとき1(ON)、NGのとき0(OFF)を次の「ラダー回路の演算」の入力条件の値とします。

(2) ラダー回路の演算(計測0~4の出力条件)

- ・ 「計測処理」で得られた値を入力条件とし、「PCスキャンサイクルのラダー回路の演算」で使用する補助リレーを出力とするラダー回路の演算を実行します。

■ 計測処理サイクルのラダー回路とPCスキャンサイクルのラダー回路の関係

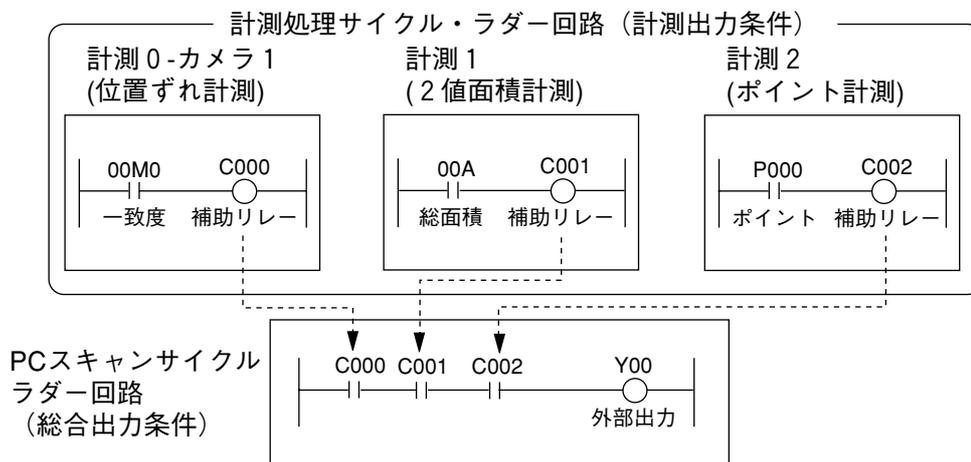

留意点

- ・ 補助リレーは、C000~C127の128個を設定できますが、計測0-カメラ1、計測0-カメラ2、計測1、計測2、計測3、計測4で同一の補助リレー番号は使用できません。
- ・ 補助リレーC110~C127は特殊リレーです。特殊リレーは、PCスキャンサイクルのラダー回路で使用し、計測処理サイクルのラダー回路では使用しないでください。

16 - 3 ラダー回路の作成

[1] 計測出力条件・ラダー回路の作成手順


位置ずれ計測／一致度検査／リード検査／BGA/CSP検査／2値面積計測／2値カウント計測／2値ラベル計測／ポイント計測／複数位置計測／複数一致度検査の各計測において、ラダー回路を作成することができます。

以下は「位置ずれ計測」の場合を例にとりて説明しますが、他の計測においても作成手順は同様です(入力接点の設定値が異なる場合は除く)。


(1) 出力条件設定画面への入り方

出力条件設定画面に入る方法は、下記の方法があります。

- 1) ツリーメニューの「計測01(位置ずれ計測)」の下位メニューを開き、「出力条件」でSETキーを押します。

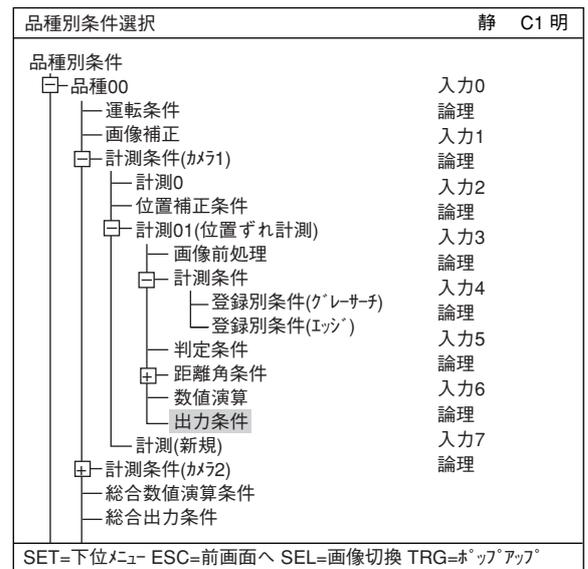

- 2) 計測プログラム選択画面、計測条件画面、登録別条件画面のいずれかで、TRG/BRTキーを押し、上部ファンクションメニューに移り、「条件」のポップアップメニューから「出力」を選択します。

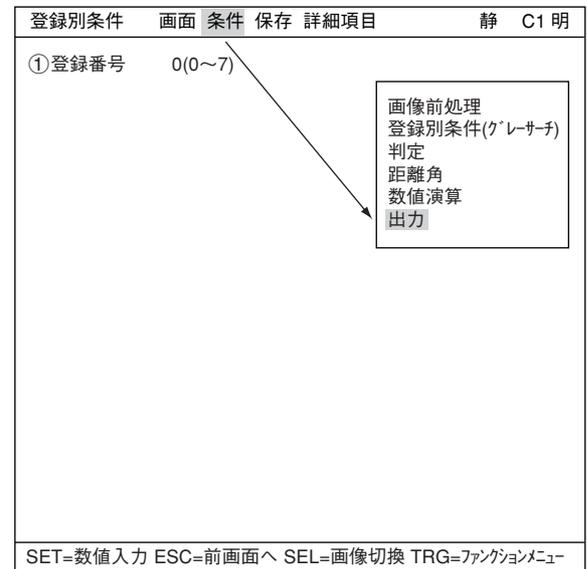

(2) ラダー回路の入力条件の設定方法

1. 入力切替でSETキーを押すたびに、左列の行表示が入力00~07→入力08~15→入力16~19間で切り替わります。下キーを押すとラダー回路表示部にカーソルが移ります。

2. 行番号の列番号欄に上下左右キーでカーソルを合わせてSETキーを押し、ポップアップメニューから入力種類を選択します。


⇒各プログラム別の入力種類は16・6~7ページの表を参照

注：00M0の意味は以下の通りです。

- ・一致度M0 (0~1)
- ・座標X0 (0~1)
- ・座標Y0 (0~1)
- ・ずれx0 (0~1)
- ・ずれy0 (0~1)
- ・角度B0 (0~1)
- ・演算N00 (0~15)
- ・補助ル-C000 (0~127)


登録番号：「判定条件」メニューで決定した登録番号です

- ・0~3 BGA/CSP検査、2値カウント計測、2値ラベル計測、複数位置計測、複数一致度検査
- ・0~7 位置ずれ計測
- ・0~15 一致度検査、リード検査、2値面積計測、距離角度計測
- ・0~127 ポイント計測(平均濃度)
- ・0~255 ポイント計測(2値化)

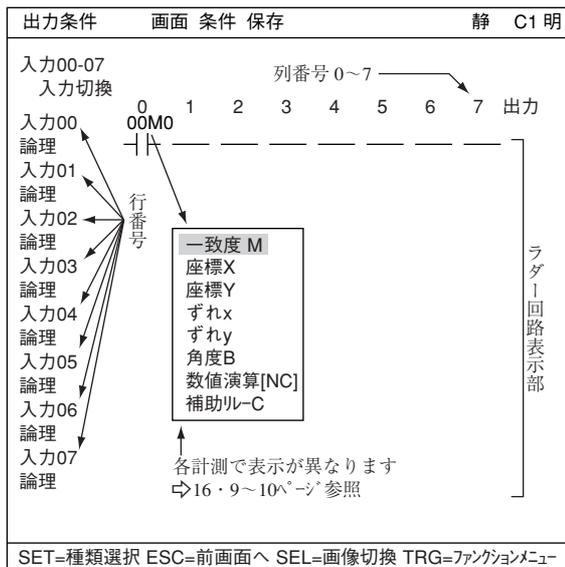

3. 入力種類を選択したら、SETキーを押し、上下キーで論理欄にカーソルを移動します。

4. SETキーを押し、ポップアップメニューから論理シンボルを選択します。

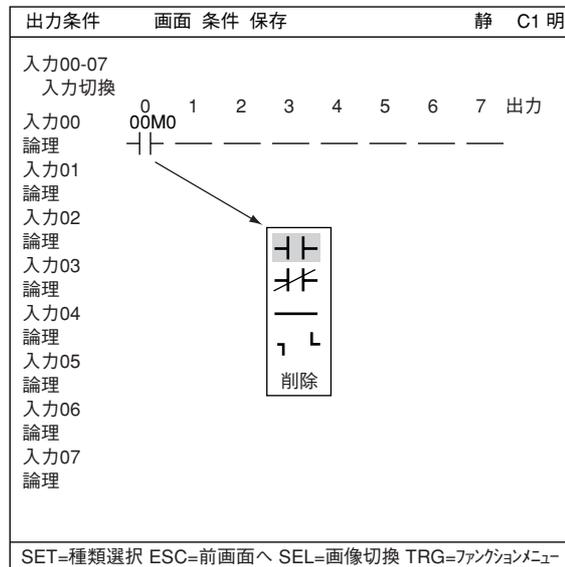

論理シンボル	はたらき
—	直列回路の a 接点(判定結果がOKでON)
— /	直列回路の b 接点(判定結果がOKでOFF)
—	カーソル位置の接点を削除します。(後列の接点は前詰めされません) 注：1列目には使用できません。
└┘	OR回路の作成に使用します。
└┘	OR回路の作成に使用します。
削除	カーソル位置の接点を削除します。(後列の接点は前詰めされません) 接点が1列目のみにあるとき、その接点を削除すると、出力も削除されます。

(3) ラダー回路の出力条件の設定方法

行番号の「出力」位置にカーソルを合わせてSETキーを押し、「補助ルー」でSETキーを押し、出力先補助リレーを選択します。

注：出力は入力信号が設定されている行にのみ設定できます。

(表示例)

	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力0	00M0								C000
論理	上								◇

出力条件	画面	条件	保存	静	C1	明
入力00-07						
入力切換		0 1 2 3 4 5 6 7				出力
入力00	00M0					
論理	上					補助ルー
入力01						
論理	補助ルー		使用箇所			
入力02						
論理	C000		ナ			
入力03	C001		ナ			
論理	C002		ナ			
入力04	C003		ナ			
論理	C004		ナ			
入力05	C005		ナ			
論理	C006		ナ			
入力06	C007		ナ			
論理						
入力07						
論理						

SET=出力ルー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

(4) ラダー回路の作成例


(2)~(3)の設定を繰り返して、ラダー回路を作成します。

(表示例)

	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力0	00M0	C001							C000
論理	上	ナ							◇
入力1	0x0								
論理	上		ナ						
入力2	N01	N02							C001
論理	上	上							◇
入力3	N03	N04							
論理	上	上	ナ						

注：ラダー回路の作成において、同一出力の連続使用はできません。

下の回路Aは回路Bのように変更してください。

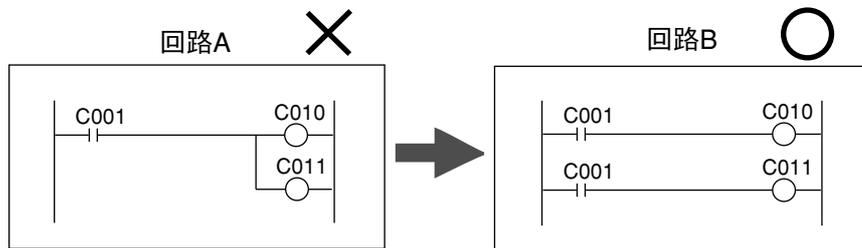

■ 各計測プログラムの入力信号の種類

入力種類	シンボル	計測プログラム			
		位置ずれ計測	一致度検査	リード検査	ポイント計測
一致度	M	モデル0：00M0～07M0 モデル1：00M1～07M1	モデル0：00M0～15M0 モデル1：00M1～15M1		
座標	X	モデル0：00X0～07X0 モデル1：00X1～07X1	モデル0：00X0～15X0 モデル1：00X1～15X1		
座標	Y	モデル0：00Y0～07Y0 モデル1：00Y1～07Y1	モデル0：00Y0～15Y0 モデル1：00Y1～15Y1		
ずれ	x	モデル0：0x0～7x0 モデル1：0x1～7x1			
ずれ	y	モデル0：0y0～7y0 モデル1：0y1～7y1			
角度	B	0B～7B			
濃度	G		モデル0：00G0～15G0 モデル1：00G1～15G1		
個数	K			00K～15K	
距離	D			00D～15D	
リード幅	W			00W～15W	
リード長 リード幅2	L			00L～15L	
2値ポイント					P000～P255
平均濃度ポイント					P000～P127
数値演算結果	N	N0～N15	N0～N15	N0～N15	N0～N15
補助リレー	C	C000～C127			

入力種類	シンボル	計測プログラム			
		BGA/CSP検査	2値面積計測	2値カウント計測	2値ラベル計測
総面積	A	0A～3A	マスク数=1：00A～15A マスク数=2：0A～7A マスク数=4：0A～3A	0A～3A	0A～3A
個数	K	0K～3K		0K～3K	0K～3K
ラベル別面積	R	0MXR～3MXR			0R000～0R127 ・・・3R000～3R127
フェル径X	FX	0FX～3FX			
フェル径Y	FY	0FY～3FY			
ピッチX	DX	0DX～3DX			
ピッチY	DY	0DY～3DY			
数値演算結果	N	N0～N15	N0～N15	N0～N15	N0～N15
補助リレー	C	C000～C127			

入力種類	シンボル	計測プログラム	
		複数位置計測	複数一致度検査
個数	K	0K~3K	0K~3K
数値演算結果	N	N0~N15	N0~N15
補助リレー	C	C000~C127	

入力種類	シンボル	距離角計測 ※
補助	H	00H~15H
距離	D	00D~15D
角度	B	00B~15B
数値演算結果	N	N0~N15
補助リレー	C	C000~C127

※該当する計測プログラムは位置ずれ計測、一致度検査、2値ラベル計測(重心計測：有)、複数位置計測、複数一致度検査です。

■ 補助リレーC000～C127について

入力信号／出力信号に使用できる補助リレー(C000～C127)のはたらきを説明します。

リレー番号 (リレー名)	はたらき	
	入力信号に使用時	出力信号に使用時
C000～C109 (内部演算)	<ul style="list-style-type: none"> ・内部演算用のリレーです。 ・総合出力条件では、計測処理サイクルの出力に使用したリレーも使用できます。 	
C110	常時OFF	
C111	—————	・C111がONのとき、C000～C109をクリアします。
C112 (総合判定結果)	<ul style="list-style-type: none"> ・全項目の判定がOKのときONし、一項目でも判定がNGであればOFFします。 ・C116を使用しないときは、C112のON/OFFに対応した運転画面のOK/NGを表示します。※ ・エラー発生(C118がON)のときOFF(NG)します。 	—————
C113 (連続計測開始入力)	—————	<ul style="list-style-type: none"> ・C113がONのとき、連続計測動作を行います。 例：X7がONのとき、連続計測を行います。 
C114 (CCDトリガ状態出力)	計測開始の有／無に関係なく、CCDトリガの状態をC114に出力します。 <ul style="list-style-type: none"> ・「2値化」に設定時、白の面積が50%以上のときC114はON、50%より小さいときOFFします。 ・「平均濃度」に設定時、指定濃度範囲内のときC114はON、範囲外のときOFFします。 	—————
C115	・READY信号と同信号を内部出力します。	—————
C116 (プログラマブル出力)	—————	<ul style="list-style-type: none"> ・C116に出力すると、運転画面のOK/NG表示はC116のON/OFFに対応します。 例：C000がONのとき「OK」、C000がOFFのとき「NG」を運転画面に表示します。  <ul style="list-style-type: none"> ・C116を使用しないときは、運転画面のOK/NG表示は総合判定結果(C112)を示します。※
C117 (照度監視エラー)	<ul style="list-style-type: none"> ・照度監視で設定した警告濃度の上下限を越えたときOFFします。ただし、警告濃度はカメラ1とカメラ2の各々に設定できますが、本リレーはどちらかが上下限を越えたときOFFします。 	—————
C118 (計測実行エラー)	<ul style="list-style-type: none"> ・計測処理エラーのときONします。(ただし、終了コード34/35/36/3Eを除きます ⇨ 20・4ページ参照) 	—————
C119 (計測実行終了)	<ul style="list-style-type: none"> ・計測処理が終了するとONし、計測開始入力がONするとOFFします。 	—————
C120～C127 (カウンタリセット)	<ul style="list-style-type: none"> ・入力信号には使用しないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウンタCN0～CN7をリセットするときにONします。C120～C127はそれぞれCN0～CN7に対応します。カウンタ命令の次の行に本リレーを出力とする回路を作成してください。(カウンタ命令 ⇨ 16・14ページ参照)

※運転画面のOK/NG表示⇨1・10ページ参照

[2] [出力条件]画面の表示一覧

各計測プログラムの[出力条件]画面表示を列記します。

(1) 位置ずれ計測

⇒ 16・4ページ参照

(2) 一致度検査

(3) リード検査

出力条件	画面	条件	保存	静	C1明				
入力00-07 入力切換									
	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力00 論理	←		一致度M						
入力01 論理			座標X						
入力02 論理			座標Y						
入力03 論理			濃度G						
入力04 論理			数値演算[NC]						
入力05 論理			補助リ-C						
入力06 論理									
入力07 論理									
SET=種類選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー									

出力条件	画面	条件	保存	静	C1明				
入力00-07 入力切換									
	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力00 論理	←		個数K						
入力01 論理			距離D						
入力02 論理			リット幅W						
入力03 論理			リット長L						
入力04 論理			数値演算[NC]						
入力05 論理			補助リ-C						
入力06 論理									
入力07 論理									
SET=種類選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー									

(4) BGA/CSP検査

(5) 2値面積計測

出力条件	画面	条件	保存	静	C1明				
入力00-07 入力切換									
	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力00 論理	←		総面積A						
入力01 論理			個数K						
入力02 論理			ラベル別面積R						
入力03 論理			フェ径X FX						
入力04 論理			フェ径Y FY						
入力05 論理			ピッチX DX						
入力06 論理			ピッチY DY						
入力07 論理			数値演算[NC]						
SET=種類選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー									

出力条件	画面	条件	保存	静	C1明				
入力00-07 入力切換									
	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力00 論理	←		総面積A						
入力01 論理			数値演算[NC]						
入力02 論理			補助リ-C						
入力03 論理									
入力04 論理									
入力05 論理									
入力06 論理									
入力07 論理									
SET=種類選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー									

(6) 2値カウント計測

出力条件	画面	条件	保存	静	C1明
入力00-07 入力切換					
	0 1 2 3 4 5 6 7 出力				
入力00 論理	←	総面積A			
入力01 論理		個数K			
入力02 論理		数値演算[NC]			
入力03 論理		補助リ-C			
入力04 論理					
入力05 論理					
入力06 論理					
入力07 論理					
SET=種類選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー					

(7) 2値ラベル計測

出力条件	画面	条件	保存	静	C1明
入力00-07 入力切換					
	0 1 2 3 4 5 6 7 出力				
入力00 論理	←	総面積A			
入力01 論理		個数K			
入力02 論理		ラベル別面積R			
入力03 論理		数値演算[NC]			
入力04 論理		補助リ-C			
入力05 論理					
入力06 論理					
入力07 論理					
SET=種類選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー					

(8) ポイント計測

●モードを「2値化」に設定時

出力条件	画面	条件	保存	静	C1明
入力00-07 入力切換					
	0 1 2 3 4 5 6 7 出力				
入力00 論理	←	2値ポイントP			
入力01 論理		数値演算[NC]			
入力02 論理		補助リ-C			
入力03 論理					
入力04 論理					

●モードを「平均濃度」に設定時

出力条件	画面	条件	保存	静	C1明
入力00-07 入力切換					
	0 1 2 3 4 5 6 7 出力				
入力00 論理	←	平均濃度ポイントG			
入力01 論理		数値演算[NC]			
入力02 論理		補助リ-C			
入力03 論理					

(9) 複数位置計測

出力条件	画面	条件	保存	静	C1明
入力00-07 入力切換					
	0 1 2 3 4 5 6 7 出力				
入力00 論理	←	個数K			
入力01 論理		数値演算[NC]			
入力02 論理		補助リ-C			
入力03 論理					

(10) 複数一致度検査

出力条件	画面	条件	保存	静	C1明
入力00-07 入力切換					
	0 1 2 3 4 5 6 7 出力				
入力00 論理	←	個数K			
入力01 論理		数値演算[NC]			
入力02 論理		補助リ-C			
入力03 論理					

(11) 距離・角度計測

出力条件	画面	条件	保存	静	C1明
入力00-07 入力切換					
	0 1 2 3 4 5 6 7 出力				
入力00 論理	←	補助H			
入力01 論理		距離D			
入力02 論理		角度B			
入力03 論理		数値演算[NC]			
入力04 論理		補助リ-C			

[3] 総合出力条件・ラダー回路の作成手順

品種番号別にラダー回路を作成する手順を説明します。

(1) 総合出力条件画面への入り方

1. ツリーメニューの品種(00~15)を選択し、下位メニューから、「総合出力条件」でSETキーを押します。

品種別条件選択		静	C1 明
品種別条件			
□ 品種00		入力0	論理
├─ 運転条件		入力1	論理
├─ 画像補正		入力2	論理
├─ □ 計測条件(カメラ1)		入力3	論理
├─ □ 計測条件(カメラ2)		入力4	論理
├─ 総合数値演算条件		入力5	論理
├─ 総合出力条件		入力6	論理
├─ 品種別入出力		入力7	論理
├─ 品種別システム		論理	
└─ 品種(新規)		論理	

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ホップアップ


2. 「出力条件」画面が表示されます。

出力条件	画面	保存	静	C1 明					
入力00-07									
<input type="button" value="入力切換"/>									
	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力00									
論理									
入力01									
論理									
入力02									
論理									
入力03									
論理									
入力04									
論理									
入力05									
論理									
入力06									
論理									
入力07									
論理									


SET=実行 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

(2) ラダー回路の入力条件の設定方法

1. 入力切替でSETキーを押すたびに、左の列の行表示が入力00~07→入力08~15→入力16~23→入力24~31間で切り替わります。下キーを押すとラダー回路表示部にカーソルが移ります。
2. 行番号の列番号欄に上下キーでカーソルを合わせてSETキーを押し、ポップアップメニューから入力種類を選択します。

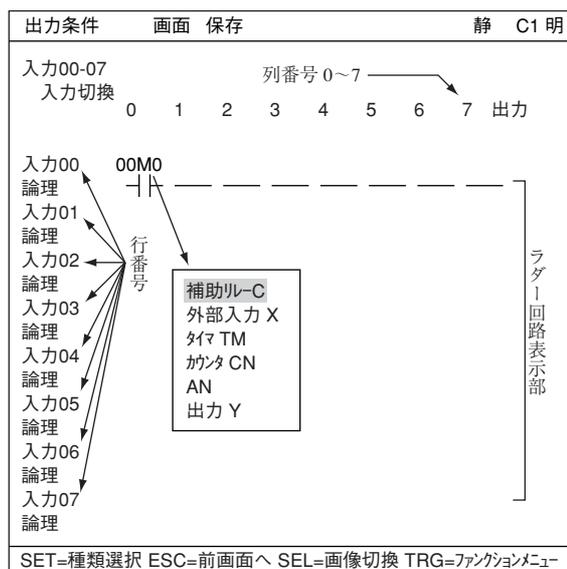

3. 入力種類を選択したら、SETキーを押し、上下キーで論理欄にカーソルを移動します。
4. SETキーを押し、ポップアップメニューから論理シンボルを選択します。

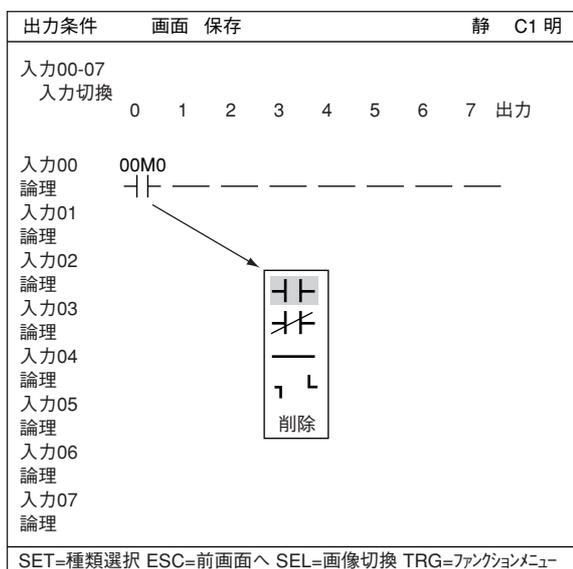

論理シンボル	はたらき
	直列回路の a 接点(判定結果がOKでON)
	直列回路の b 接点(判定結果がOKでOFF)
	カーソル位置の接点を削除します。(後列の接点は前詰めされません) 注:1列目には使用できません。
	OR回路の作成に使用します。
	OR回路の作成に使用します。
削除	カーソル位置の接点を削除します。(後列の接点は前詰めされません) 接点が1列目のみにあるとき、その接点を削除すると、出力も削除されます。

(3) ラダー回路の出力条件の設定方法

入力番号の「出力」位置にカーソルを合わせてSETキーを押し、ポップアップメニューから出力先を選択します。選択した出力先によって、登録箇所の一覧表が異なって表示されます。

「出力Y」を選択した場合

出力条件	画面	保存	静	C1	明				
入力00-07 入力切換									
	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力00	C000								
論理									
入力01	-----								
論理	Y出力								
入力02									
論理	Y0								
入力03	Y1								
論理	Y2								
入力04	Y3								
論理	Y4								
入力05	Y5								
論理	Y6								
入力06	Y7								
論理	-----								
入力07	-----								
論理	-----								
SET=出力リレー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー									

「補助リレーC」を選択した場合

出力条件	画面	保存	静	C1	明				
入力00-07 入力切換									
	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力00	C000								
論理									
入力01	-----								
論理	補助リレー								
入力02									
論理	C000								
入力03	C001								
論理	C002								
入力04	C003								
論理	C004								
入力05	C005								
論理	C006								
入力06	C007								
論理	-----								
入力07	-----								
論理	-----								
SET=出力リレー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー									

「タイマTM」を選択した場合

出力条件	画面	保存	静	C1	明				
入力00-07 入力切換									
	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力00	C000								
論理									
入力01	-----								
論理	TMタイマ登録								
入力02									
論理	TM0								
入力03	TM1								
論理	TM2								
入力04	TM3								
論理	TM4								
入力05	TM5								
論理	TM6								
入力06	TM7								
論理	-----								
入力07	-----								
論理	-----								
SET=出力リレー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー									

「カウンタCN」を選択した場合

出力条件	画面	保存	静	C1	明				
入力00-07 入力切換									
	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力00	C000								
論理									
入力01	-----								
論理	CNカウンタ登録								
入力02									
論理	CN0								
入力03	CN1								
論理	CN2								
入力04	CN3								
論理	CN4								
入力05	CN5								
論理	CN6								
入力06	CN7								
論理	-----								
入力07	-----								
論理	-----								
SET=出力リレー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー									

(表示例)


	0	1	2	3	4	5	6	7	出力
入力0	C000								
論理									Y00

出力信号の種類	データメモリ番号	はたらき
外部出力命令	Y0~Y7 Y8~Y15	パラレルIF、汎用シリアルIF、コンピュータリンクに出力します。 汎用シリアルIF、コンピュータリンクに出力します。
タイマ命令	TM0~TM7	<p>タイマ命令の入力がON後、設定時間(設定値000~999、単位10ms)経過後、タイマ接点がONします。(減算式) タイマ命令の入力がOFFすると、タイマ接点がOFFします。</p> <p>[例]</p>
カウンタ命令	CN0~CN7	<p>カウンタリセットリレーがOFFのとき、カウンタ命令の入力がOFF→ONに設定回数(設定値000~999)変化すると、カウンタ接点がONします。(加算式) カウンタリセットリレーがONするとカウンタ接点がOFFします。 カウンタリセットリレーをON/OFFする回路は、カウンタ命令の回路の次の行に作成してください。</p> <p>[例]</p>
削除		カーソルのある行の出力を削除します。


補助リレーC000~C127については、16・8ページを参照願います。

(4) ラダー回路の作成例

(2)~(3)の操作を繰り返して、ラダー回路を作成します。

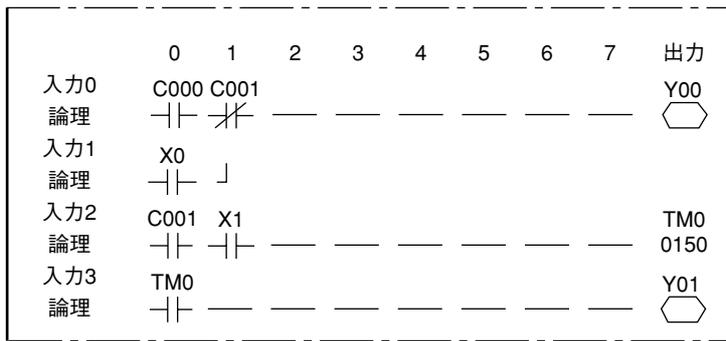


注：ラダー回路の作成にて、出力の連続使用はできません。
回路Aは回路Bのように変更してください。

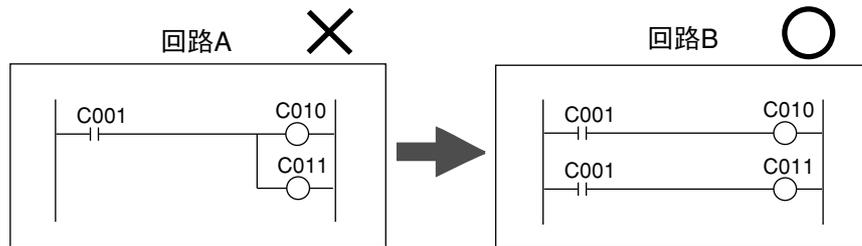

16-4 プログラム例(形状、位置ずれ検査)

(1) 概要

計測0の位置ずれ計測(1点サーチ)により、一致度と座標を計測し、OK/NGを出力します。

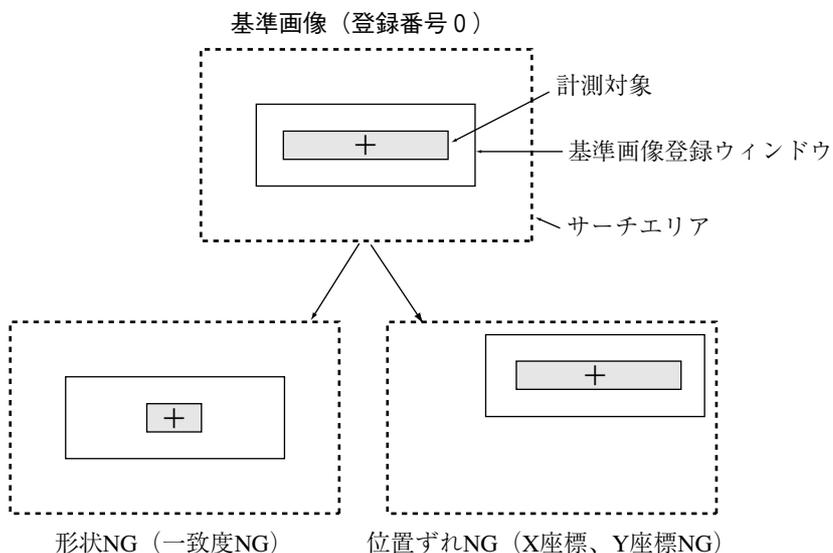


判定条件 (OK範囲)	座標(モデル0-X) : 200.0~250.0
	座標(モデル0-Y) : 150.0~200.0
	一致度(モデル0) : +09500~+10000

(2) 計測0-カメラ1の出力条件・ラダー回路

座標X、座標Y、一致度のすべてがOK範囲に入っているとき、補助リレーC000をONします。




(3) 総合出力条件・ラダー回路

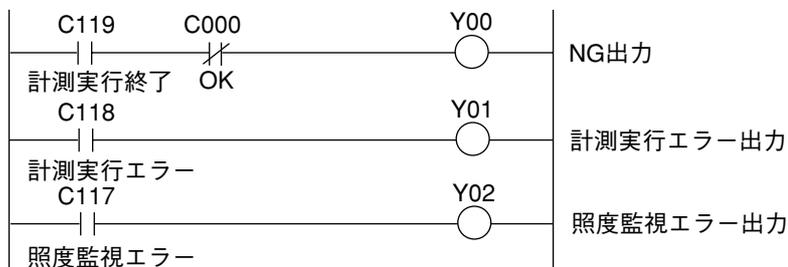


16 - 5 総合出力条件・ラダー回路例


(1) 外部出力のON状態を次の外部トリガ入力まで保持する回路

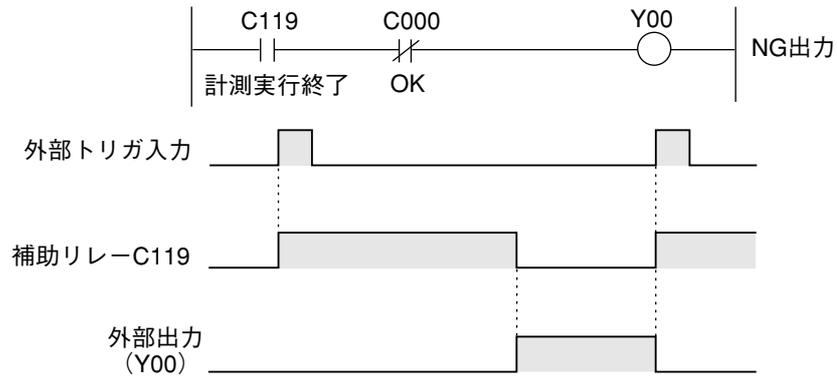

(2) 外部出力のON時間をタイマで制御する回路

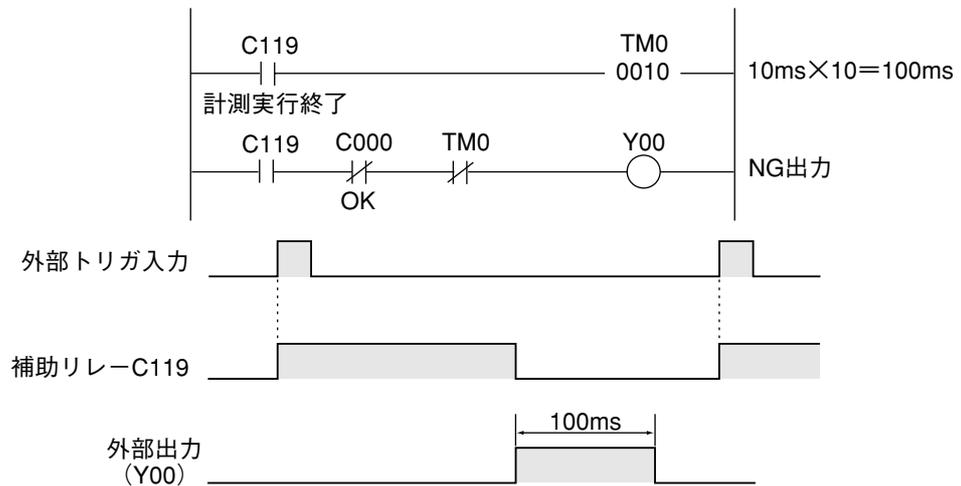


(3) 正常動作中を出力する回路

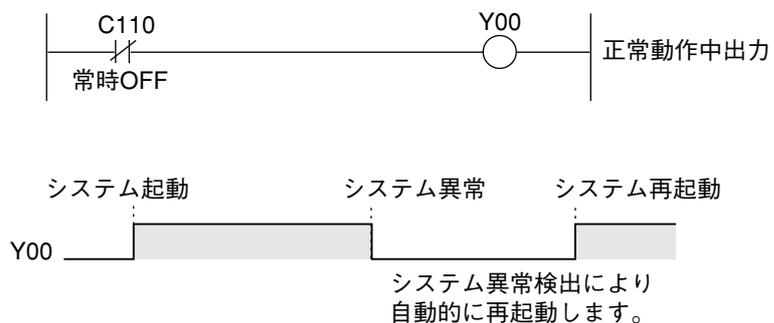

16-6 PCモニタ画面

運転画面にて、左右キーでメニューバーの「画面切換」にカーソルを移動して上下キーを押すと、ポップアップメニューが表示され、「PCモニタ」または「PCモニタ2」を選択します。ただし、「運転条件」メニューで「⑨PCモニタ表示」を「有」に設定しておく必要があります。⇨2・11ページ参照

- ① 入力リレー (X00~X07) のON (■) か OFF (□) かが表示されます。
- ② 出力リレー (Y00~Y15) のON (■) か OFF (□) かが表示されます。
- ③ 補助リレー (C000~C127) のON (■) か OFF (□) かが表示されます。
- ④ 総合数値演算の結果 (AN00~AN15) が表示されます。
- ⑤ タイマの現在値が表示されます。
- ⑥ カウンタの現在値が表示されます。
- ⑦ メニューバー

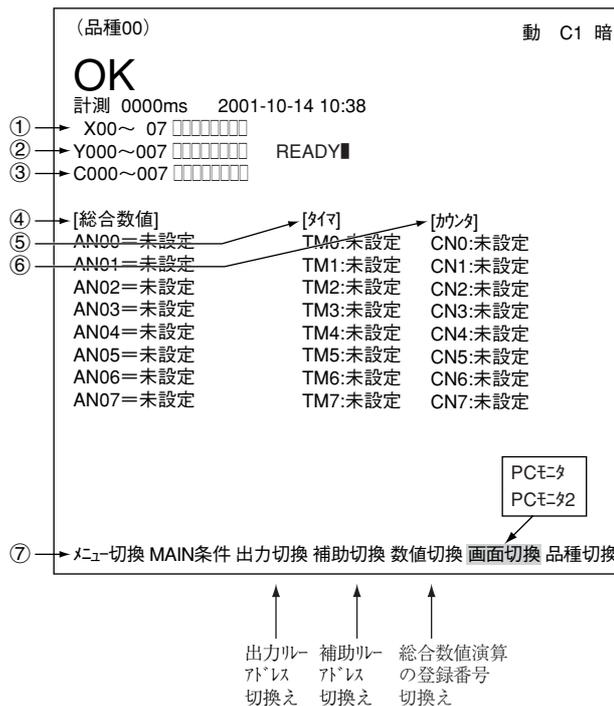

メニューバー	内 容
出力切換	上下キーで出力リレーアドレス (Y00~Y15) を切り換えます。(8点単位)
補助切換	上下キーで補助リレーアドレス (C000~C127) を切り換えます。(8点単位)
数値切換	上下キーで総合数値演算の登録番号 (AN00~AN15) を切り換えます。(8点単位)

他の表示は運転画面と同様です。⇨1・10ページ参照

② 出力IF(パラレル)

計測結果を外部に出力するための、信号出力インタフェースをコンピュータリンクまたは汎用シリアル、無のいずれかを選択します。

無	何も接続しません。
コンピュータリンク	PCのパラレル入力に接続します。
汎用シリアル	一般的なシリアル通信に接続します。

③ 品種手動切換

運転画面で、品種の切換を手動(リモート設定キー)により行えます。

無	品種を手動で切換できません。
有	品種を手動で切換します。 操作は運転画面で「品種切換」にカーソルを移動して、上下キーで品種番号(最上部に表示)を切り換えます。⇨1・10ページ参照

④ パラレル入力X6

入力端子(INPUT)X6の内容を選択します。

外部入力	PC機能で外部入力信号として使います。⇨第16章参照
基準画像登録	X6がOFF→ONにすると、グレーサーチのときは基準画面が、エッジ検出のときは基準座標が、SDRAMに登録されます。 ・ 基準画像のフラッシュメモリ保存 上部ファンクションメニューでのキー操作および汎用シリアルコマンドで保存されます。 ・ 該当計測プログラム(グレーサーチ) 位置ずれ計測、一致度検査、複数位置計測、複数一致度検査の登録番号0 ・ 該当計測プログラム(エッジ検出) 位置ずれ計測 ・ 基準画像が未設定の場合、「X6基準登録不可エラー(コード3E)」が発生します。
画像間演算	運転画面でパラレル入力X6がONのとき、画像間演算用に登録済の基準画像がIV-S30のフラッシュメモリに保存されます。
総面積判定補正	X6がONで、総面積判定条件の上下限範囲が自動補正されます。 対象プログラム：2値面積計測、2値カウント計測、2値ラベル計測

⑤ パラレル入力X7

入力端子(INPUT) X7の内容を選択します。

外部入力	PC機能で、外部入力信号として使用します⇨第16章参照
画像出力カメラ 切換	・ X7がOFF→ONの毎に、カメラ表示が切り替わります。⇨2・4°-ジ ・ 品種別計測条件が「カメラ1」のみの場合は切換不可です。
カメラ別計測	計測開始時、X7がOFFのときカメラ1実行、X7がONのときカメラ2実行となります。
重ね合せ	<p>異なった場所にあるカメラ1と2の画像を重ね合わせて、相対する画像から手動による位置決めを行います。</p> <p>・ 計測開始前に次のパラメータ設定を行う必要があります。</p> <p>計測実行 [: 計測 0 カメラ 1 条件 = グレーサーチ条件 : 計測 1 カメラ 2 条件 = 面積条件 (ダミー) 画像切換 カメラ 1、カメラ 2 は 動画状態</p> <p>・ 「重ね合せ」に設定すると、下記タイミングにて重ね合わせ処理が実行されます。</p> <p>注：「重ね合せ」が未選択状態、またはカメラ 1 / カメラ 2 の状態が 動画 / 静画に関わらず、トリガ (X0 : 手動トリガ) が入力されると計測が実行されます。</p> <p>カメラ 1 _____ 動画 _____</p> <p>カメラ 2 _____ 動画 _____ 静画 _____</p> <p>重ね合せ入力 X7 _____</p> <p>モニタ出力 _____ カメラ 2 _____ 重ね合せ画像 _____</p>

⑥ ストロボ出力


ストロボ出力を「Y*」に設定時には、シャッターが「開」すると出力(Y*)がONし、「閉」するとOFFします。

・ Y* = Y0 ~ Y7

注：ストロボ出力を使用する場合、シャッター速度は1/30~1/250秒の間で設定してください。

注：設定画面では、動画から静画への切換時もストロボ出力が行われます。

■ ストロボ出力タイミング

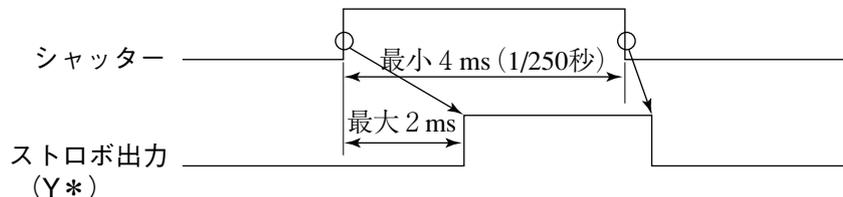

⑦ 'READY'ON

READY出力がONするタイミングを設定します。


(計測開始入力=パラレル、品種切換=パラレル、結果出力=パラレルのとき)

画像取込終了	コントローラが画像を取り込み終了時に、READYがONします。
計測終了	コントローラが計測を終了時に、READYがONします。


● 「計測開始入力IF」を「CCDトリガ」に設定する場合

「②CCDサンプリングスタート」の選択により、③以下の表示と選択可能アイテムが異なります。


- ・ 「オート(エッジ)または(レベル)」を選択した場合

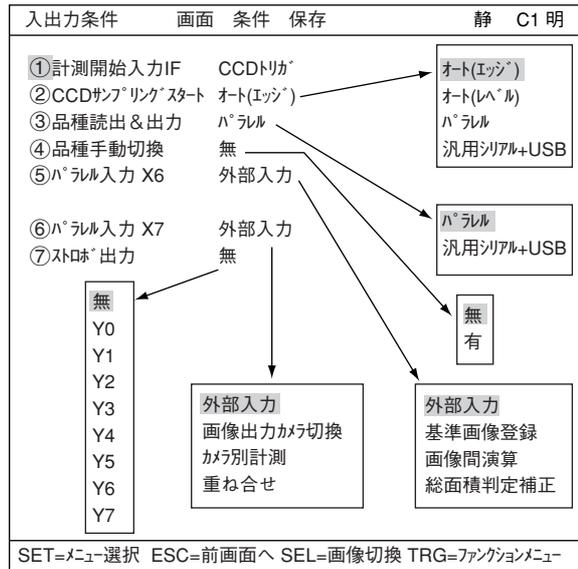

- ・ 「パ°レル」を選択した場合

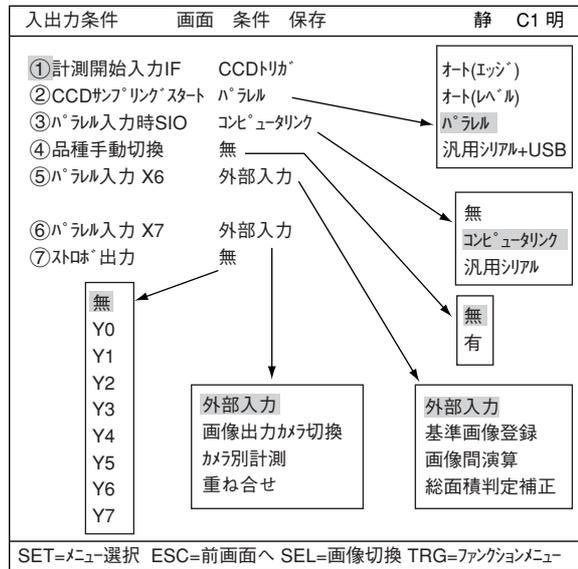


- ・ 「汎用シリアル」を選択した場合

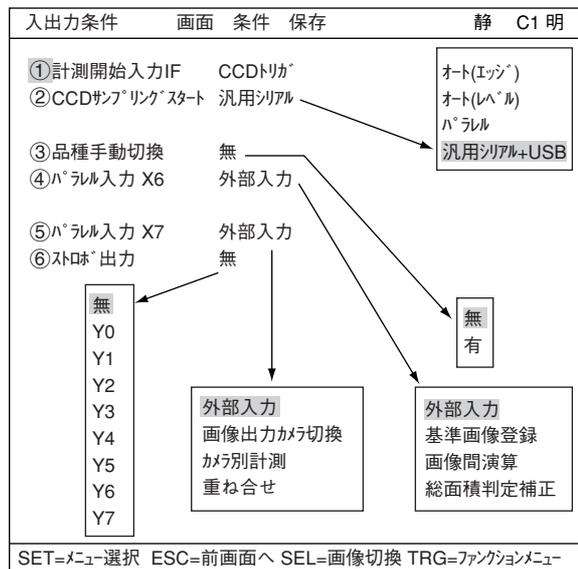

入出力条件メニューの各項目の内容は17・1～3ページと同様です。

17 - 2 計測開始入力、結果出力等の設定

入出力条件画面(17・1~4ページ)の計測開始入力IF、CCDサンプリングスタート、シリアル出力(品種読出&出力)について、設定内容を組合せ別に説明します。

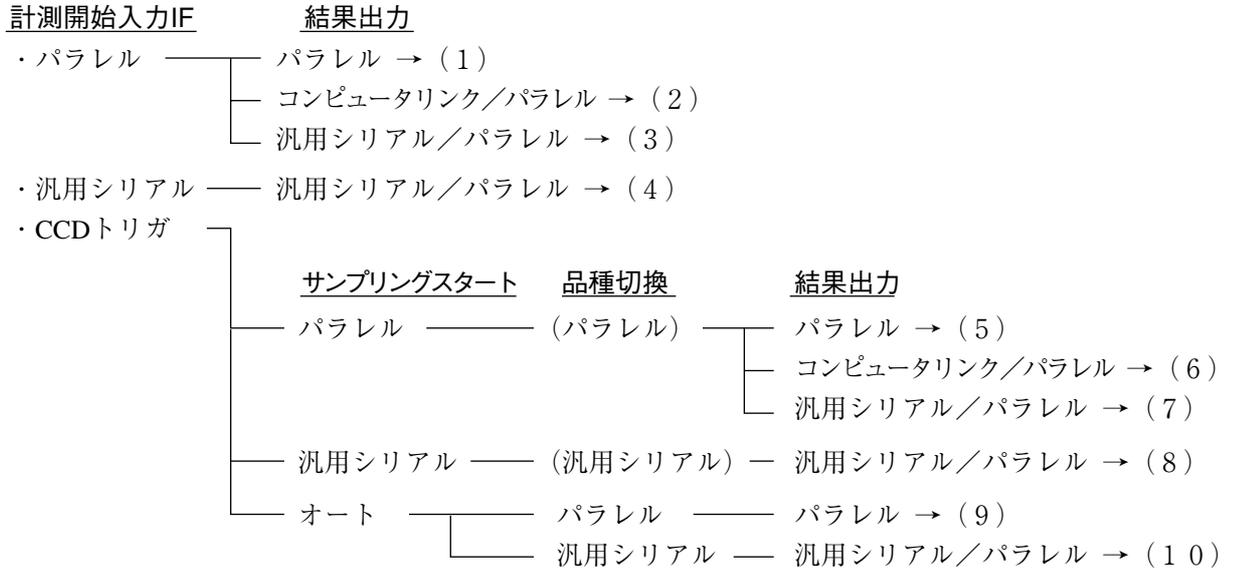

なお、品種切換時間は計測開始入力IFにより、計測実行時間と次の関係があります。

計測開始入力IF	品種切換時間
平行	計測実行時間に含む
汎用シリアル	計測実行時間に含まない
CCDトリガ	計測実行時間に含まない


■ 品種切換スイッチ(品種番号入力)について

コントローラ	入力端子 (品種番号)
IV-S31MX	X1~X4 (0~15:16品種)
IV-S32MX	X1~X5 (0~31:32品種)
IV-S33MX	


(1) 計測開始入力=パラレル、品種切換=パラレル、結果出力=パラレル

■ 設定順①(→②)

[入出力条件]

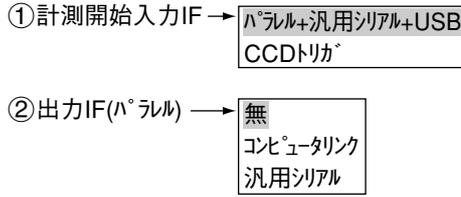


■ 構成例

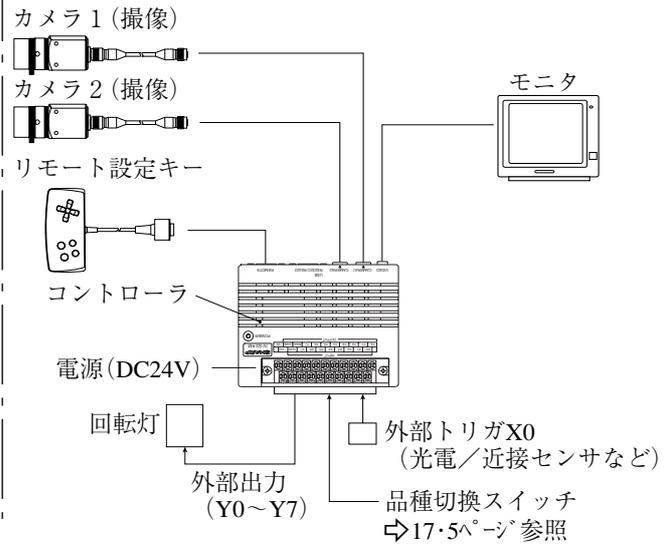

出力信号Y0~Y7に出力する条件は、PC機能で設定します。⇨「第16章 PC機能」参照

■ タイムチャート

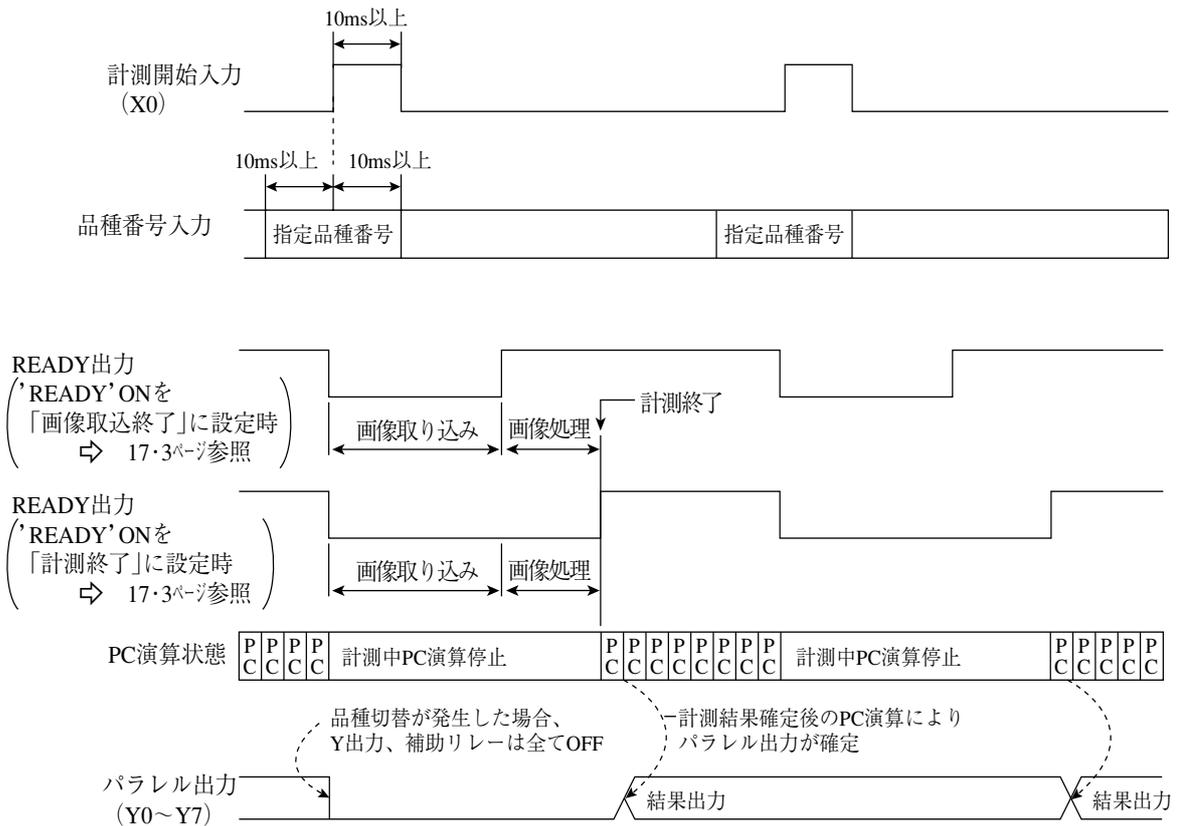

注：READY信号がONすると、計測開始入力が許可状態です。

計測終了を検知するには、補助リレーC119(計測実行終了)をY出力するラダー回路の作成が必要です。

例：総合出力条件



(2) 計測開始入力=パラレル、品種切替=パラレル、結果出力=コンピュータリンク/パラレル


■ 設定順①(→②)

[入出力条件]

①計測開始入力IF → **パラレル+汎用シリアル+USB
CCDトリガ**


②出力IF(パラレル) → **無
コンピュータリンク
汎用シリアル**

■ 構成例

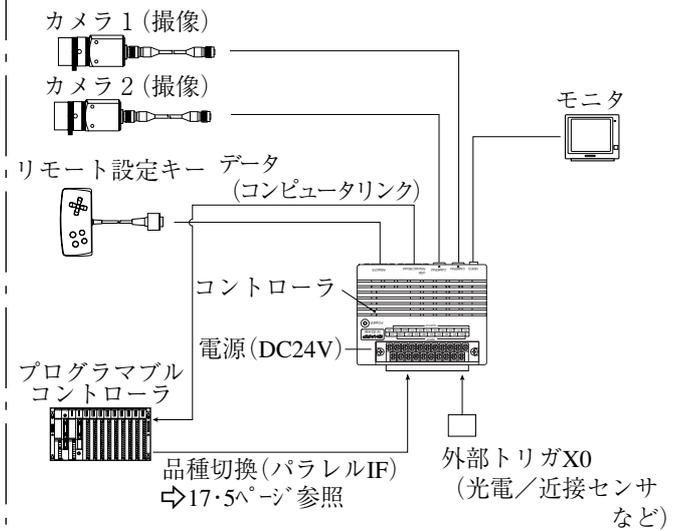

・コンピュータリンクで出力するデータは、[品種別入出力]メニューの「⑤シリアルブロック指定」で設定するブロック番号のデータとなります。⇒17・23ページ参照

■ タイムチャート

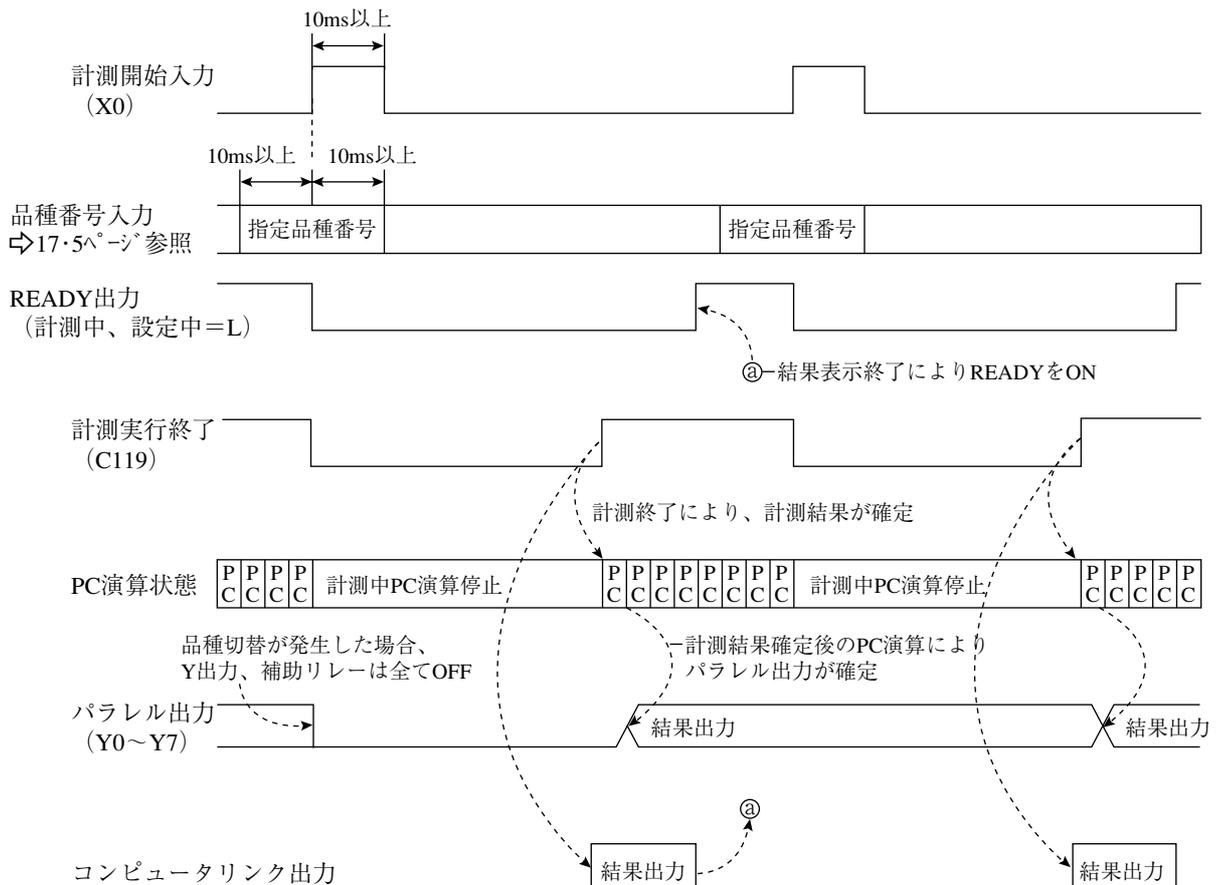

PCがシャープの場合には、IV-S30からPCへの書込許可コマンド(EWR)は、次の時に送信されます。

- ・IV-S30に電源を供給時
- ・結果書込コマンド(WRG)を送信して書込モード不適合エラー(コード10(m))が発生時 (PCへの電源供給断時)
- ・シリアル出力を「コンピュータリンク」に切替時

(3) 計測開始入力=パラレル、品種切換=パラレル、結果出力=汎用シリアル/パラレル


■ 設定順①(→②)

[入出力条件]

①計測開始入力IF → **パラレル+汎用シリアル+USB
CCDトリガ**


②出力IF(パラレル) → **無
コンピュータリンク
汎用シリアル**

■ 構成例

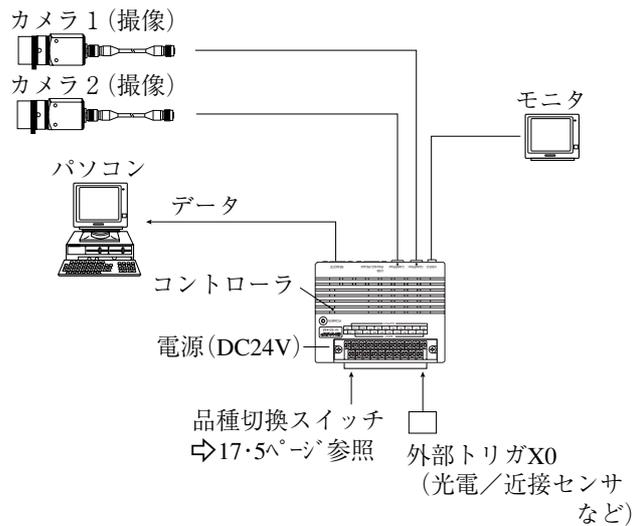

・IV-S30からパソコンに出力するデータは、[品種別入出力]メニューの「⑤シリアルブロック指定」で設定するブロック番号のデータとなります。⇨17.23ページ参照


■ タイムチャート

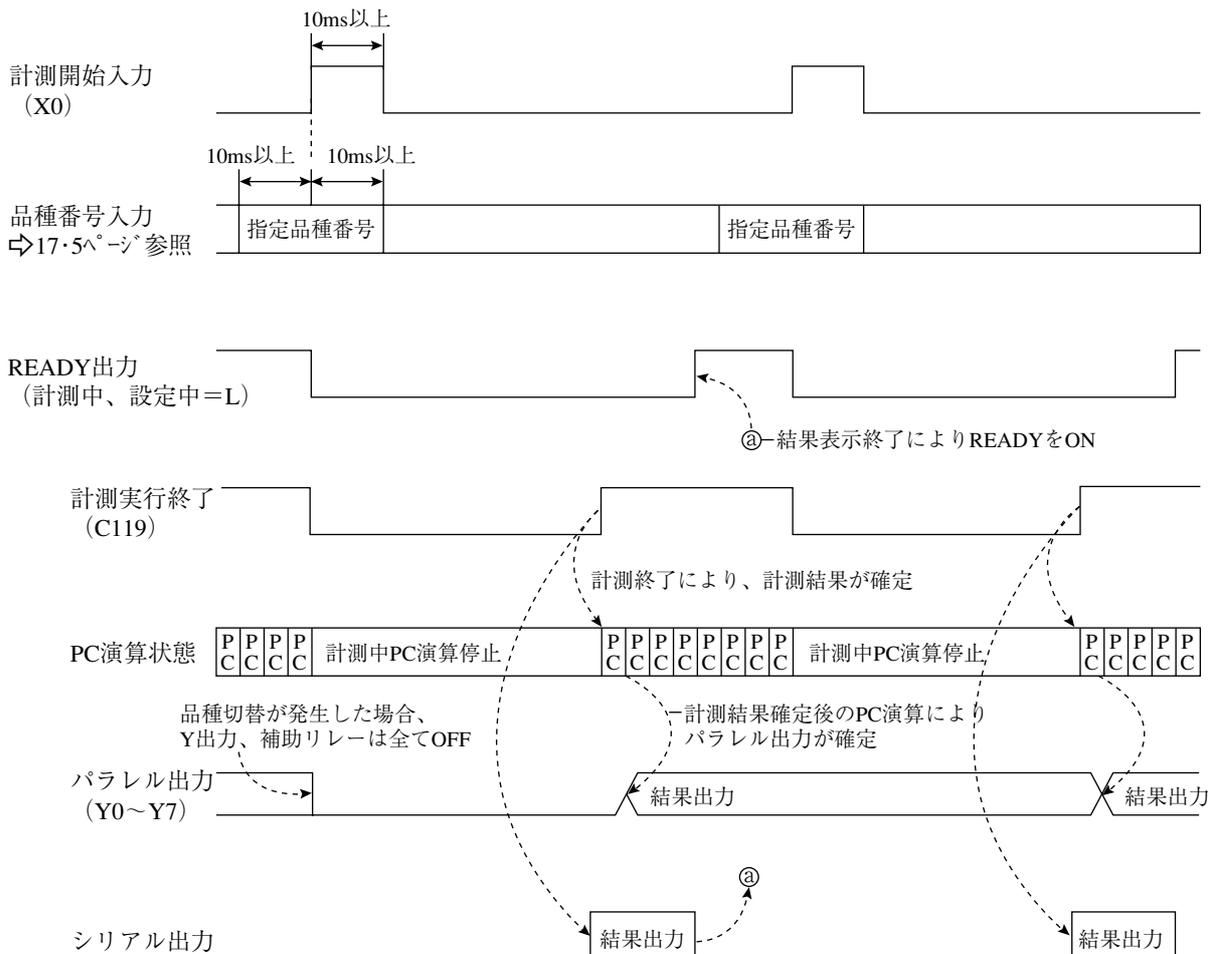


注：結果出力：パソコンに送信するデータは、汎用シリアルコマンド(コード11(H))のレスポンスとなります。

- (5) 計測開始入力=CCDトリガ、サンプリングスタート=パラレル、品種切換=パラレル、結果出力=パラレル

■ 設定順①→②(→③)

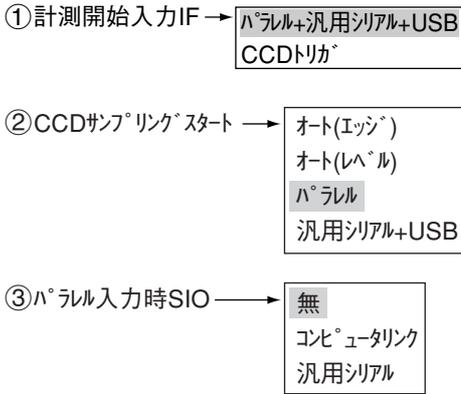

■ 構成例

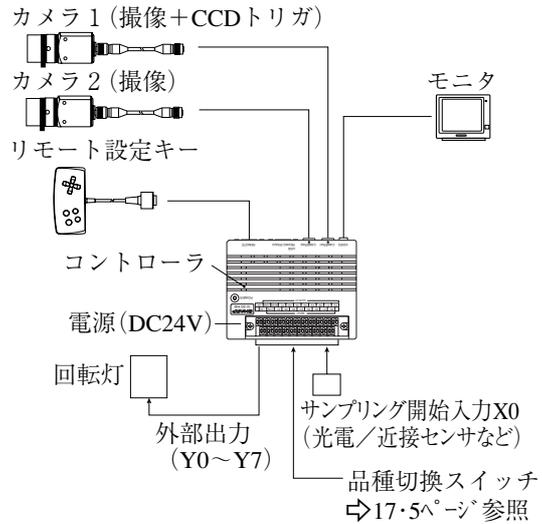


注1: 「17-3 CCDトリガ」の設定が無い場合、「CCDトリガ登録無し(エラー34)」になります。

注2: サンプリング開始入力(X0)


- ON中サンプリングしますが、OFFで中止します。
サンプリング中は、運転画面の右上で○が点滅します。
- 計測実行終了後のサンプリングスタートは、X0が「OFF→ON」時に行います。

■ タイムチャート

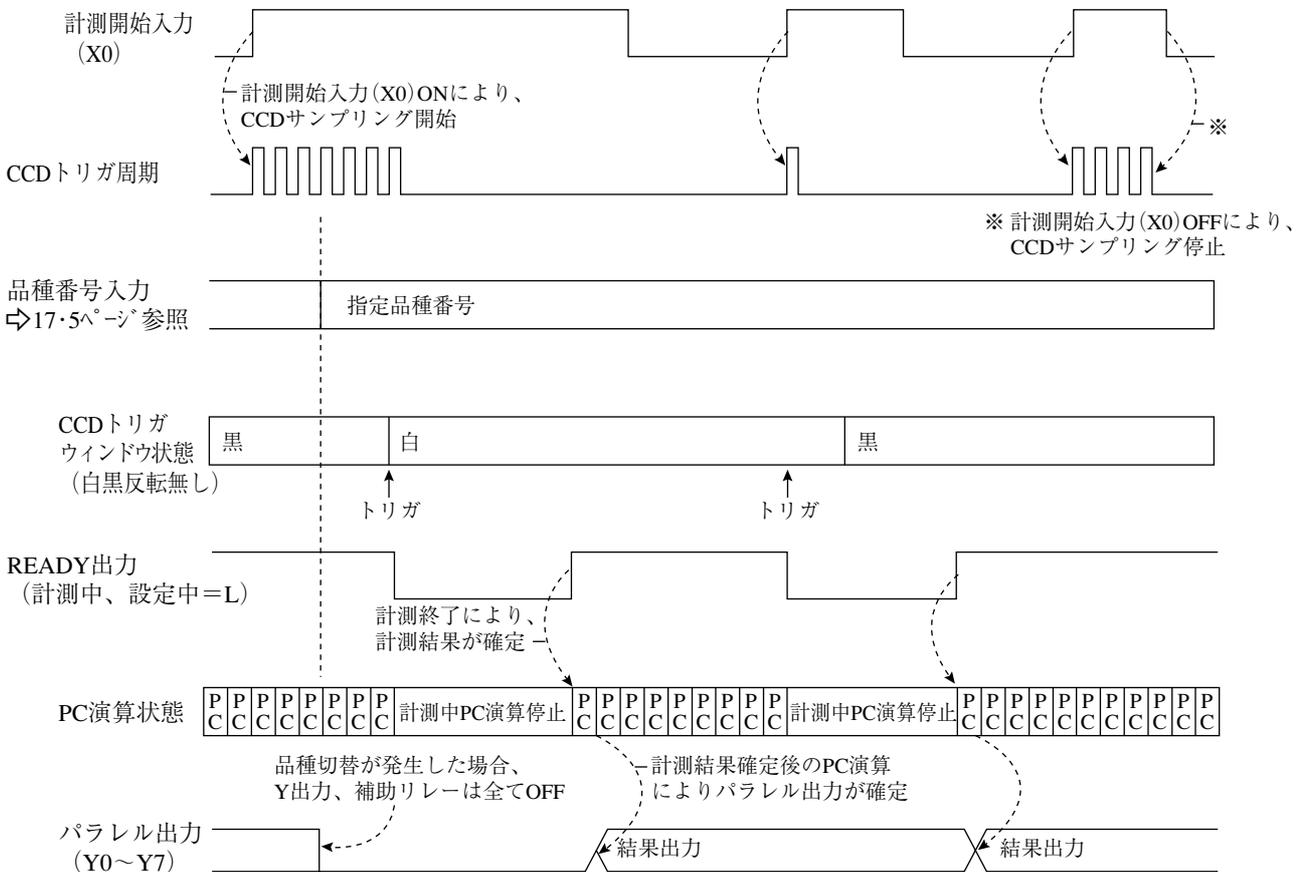


- (6) 計測開始入力=CCDトリガ、サンプリングスタート=パラレル、品種切換=パラレル、結果出力=コンピュータリンク/パラレル
 サンプリング開始入力(X0)がONで、CCDトリガが有効になります。(サンプリングスタート)

■ 設定順①→②(→③)

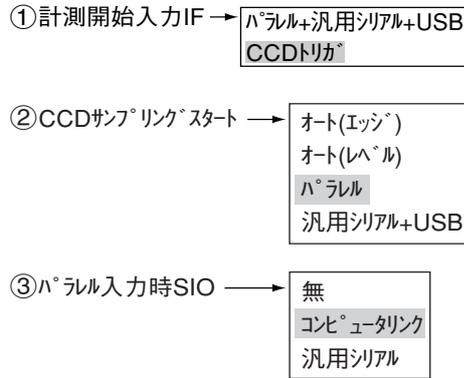

■ 構成例

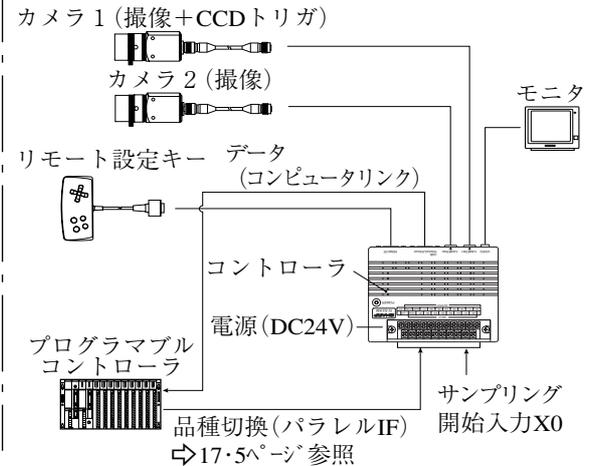


注1: 「17-3 CCDトリガ」の設定が無い場合、「CCDトリガ登録無し(エラー34)」になります。

注2: サンプリング開始入力(X0)

- ON中サンプリングしますが、OFFで中止します。
サンプリング中は、運転画面の右上で○が点滅します。
- 計測実行終了後のサンプリングスタートは、X0が「OFF→ON」時に行います。

■ タイムチャート

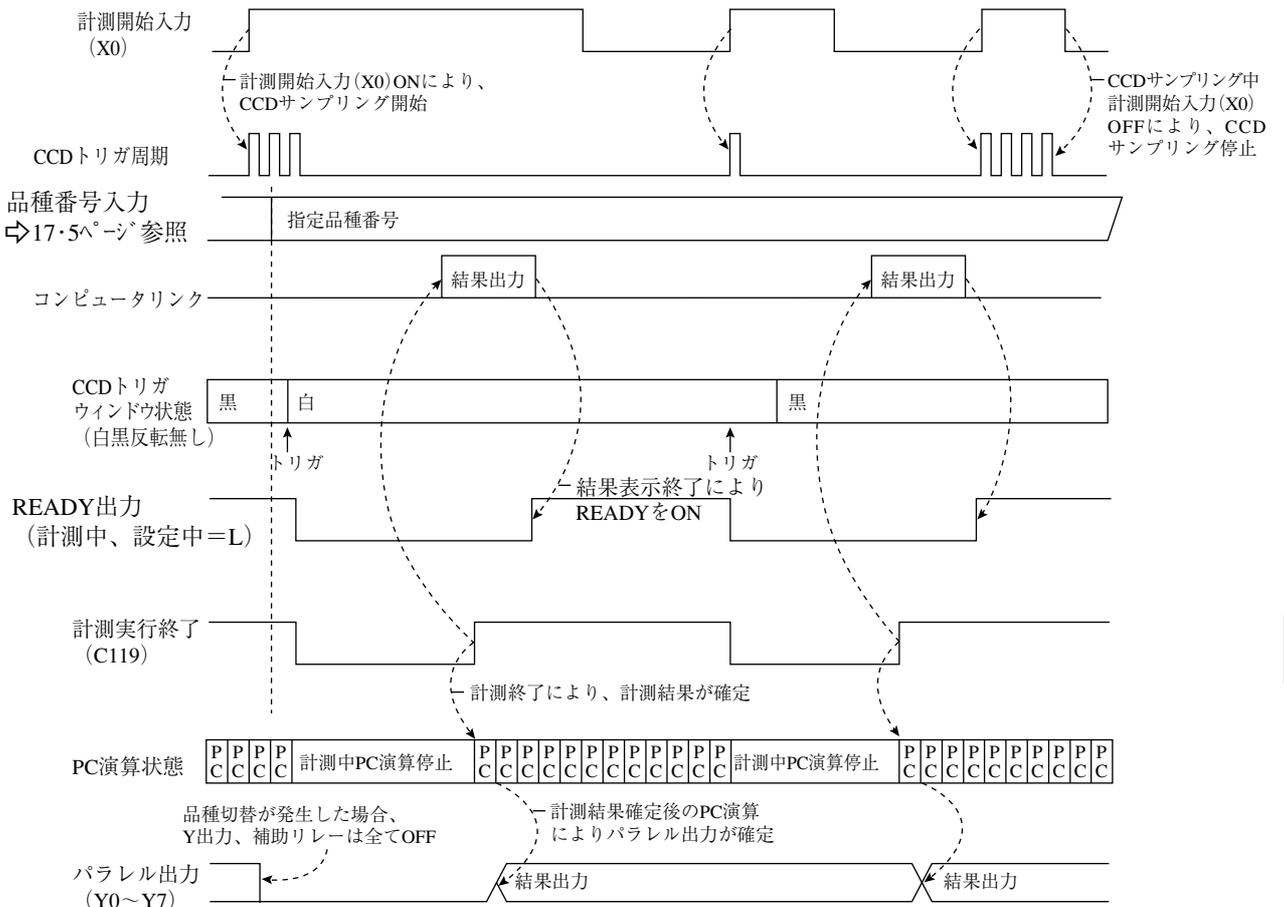

PCがシャープの場合には、IV-S30からPCへの書込許可コマンド(EWR)は、次の時に送信されます。


- ・IV-S30に電源を供給時
- ・結果書込コマンド(WRG)を送信して書込モード不適合エラー(コード10(H))が発生時(PCへの電源供給断時)
- ・シリアル出力を「コンピュータリンク」に切換時

- (7) 計測開始入力=CCDトリガ、サンプリングスタート=パラレル、品種切換=パラレル、結果出力=汎用シリアル/パラレル
 サンプリング開始入力(X0)がONで、CCDトリガが有効になります。(サンプリングスタート)

■ 設定順①→②(→③)

- ①計測開始入力IF → **パ^ラレル+汎用シリアル+USB**
CCDトリガ
- ②CCDサンプリングスタート → オート(イジ^ン)
 オート(レベル)
パ^ラレル
 汎用シリアル+USB
- ③パ^ラレル入力時SIO → **無**
 コ^ンピ^ユー^タリンク
汎用シリアル

■ 構成例

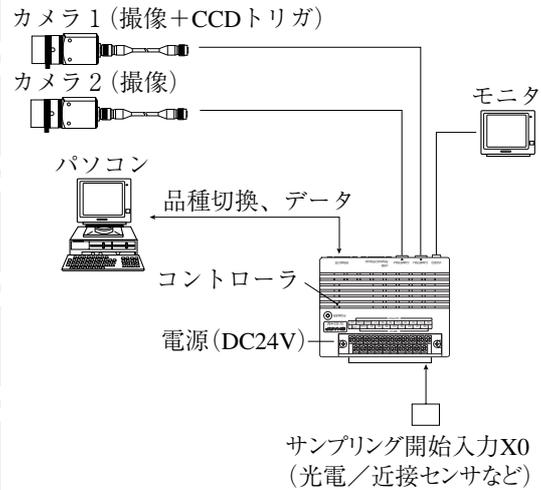


注1: 「17-3 CCDトリガ」の設定が無い場合、「CCDトリガ登録無し(エラー-34)」になります。

注2: サンプリング開始入力(X0)

- ON中サンプリングしますが、OFFで中止します。
 サンプリング中は、運転画面の右上で○が点滅します。
- 計測実行終了後のサンプリングスタートは、X0が「OFF→ON」時に行います。


■ タイムチャート

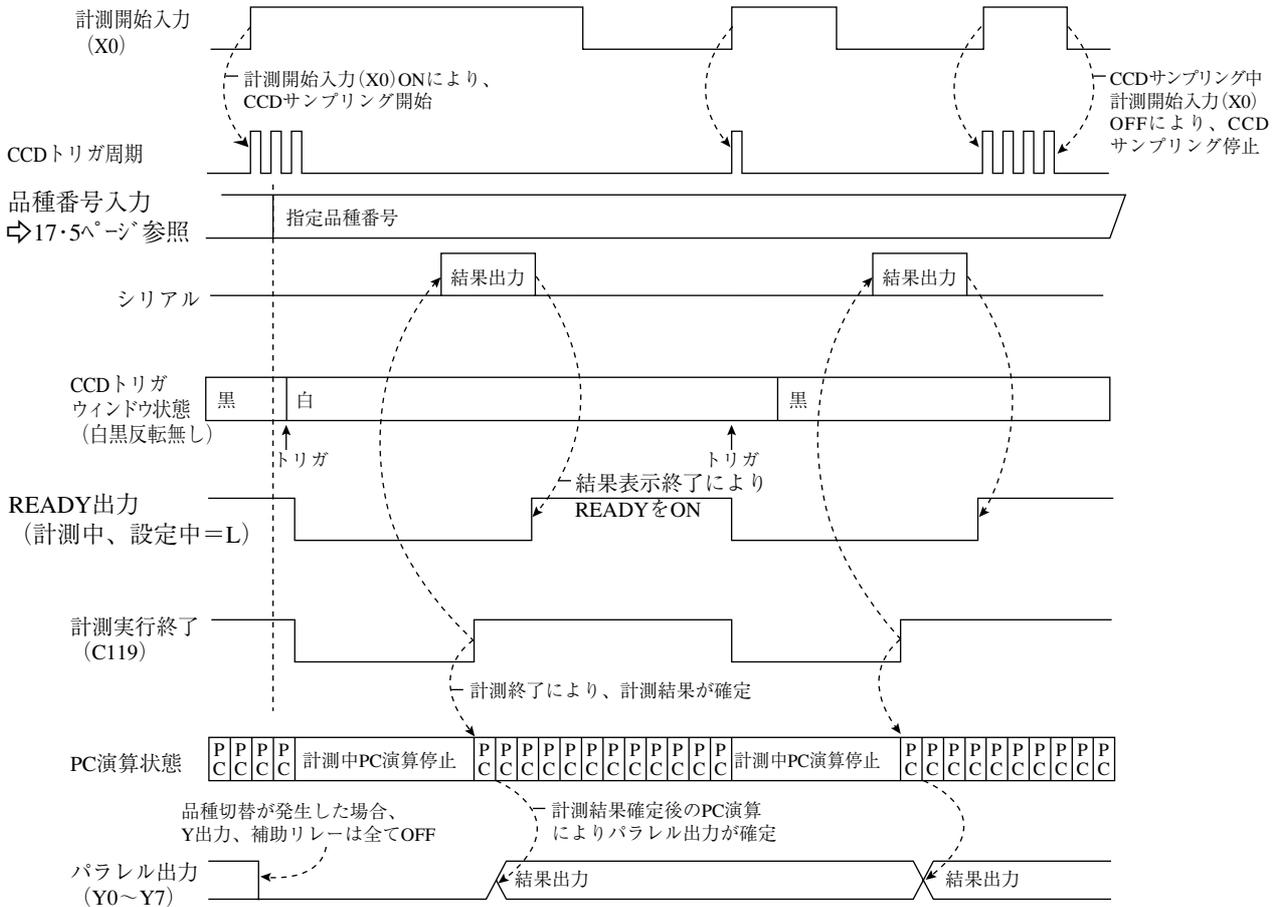


注: 結果出力: パソコンに送信するデータは、[品種別入出力]メニューの「⑤シリアルブロック指定」で設定するブロック番号のデータとなります。⇨ 17・23ページ参照

- (8) 計測開始入力=CCDトリガ、サンプリングスタート・品種切換=汎用シリアル、
結果出力=汎用シリアル/パラレル
計測実行コマンドが入力された後、CCDトリガが有効になります。

■ 設定順①→②

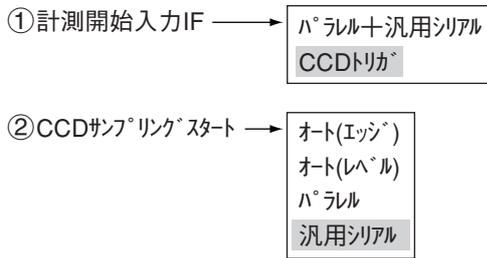


■ 構成例

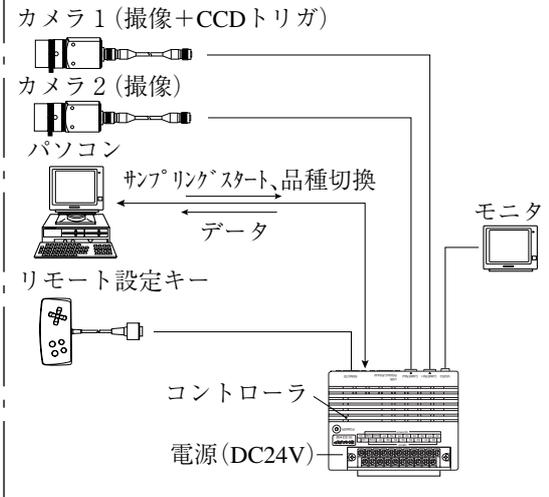

- ・計測実行コマンド(コード10、11、12、14_(H))については、第18章を参照願います。
- ・サンプリング中に、計測実行コマンド(コード10、11、12、14_(H))のいずれかを正常に受信したとき、サンプリングの中止が可能です。


注：「17-3 CCDトリガ」の設定が無い場合、「CCDトリガ登録無し(エラー34)」になります。

■ タイムチャート

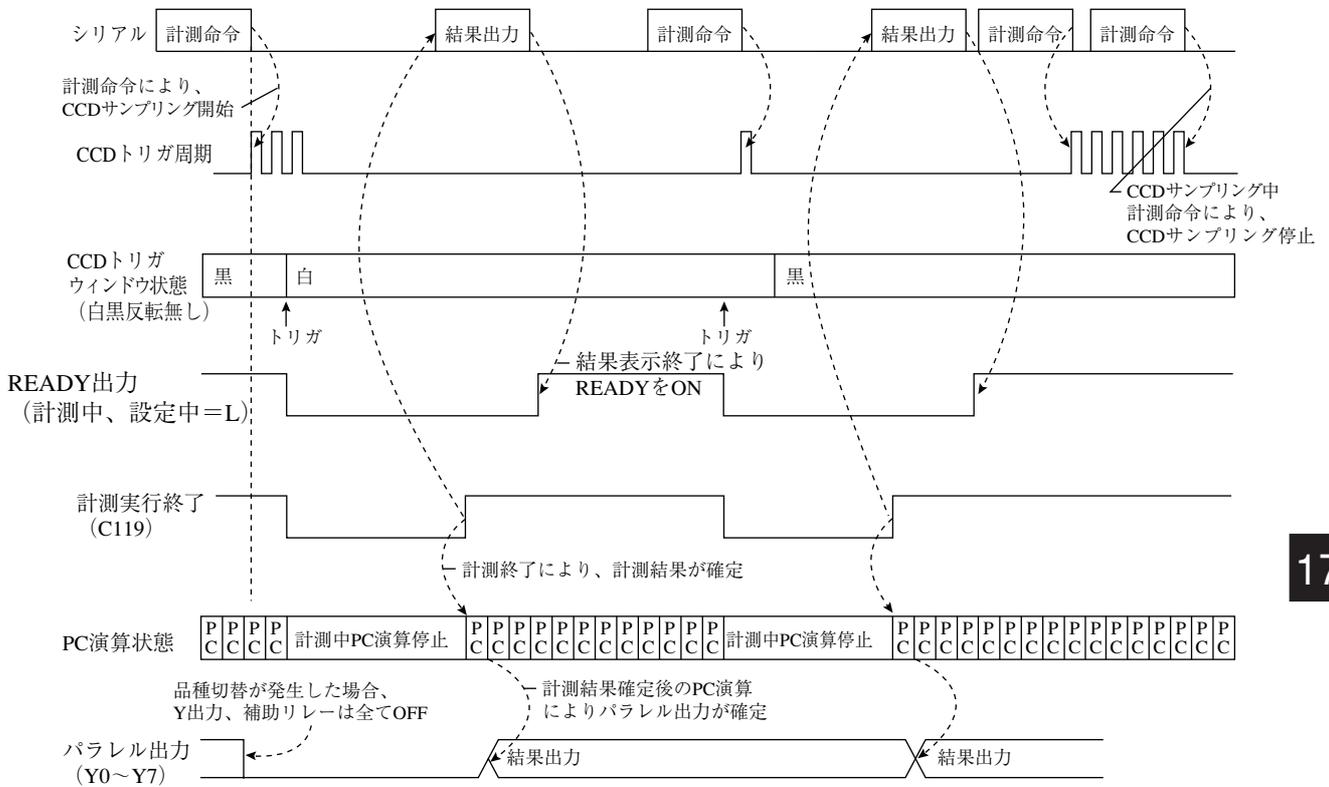

注：結果出力：パソコンに送信するデータは、[品種別入出力]メニューの「⑤シリアルブロック指定」で設定するブロック番号のデータとなります。☞17・23ページ参照



■ タイムチャート (CCDサンプリングスタートがオート(レベル)の場合)

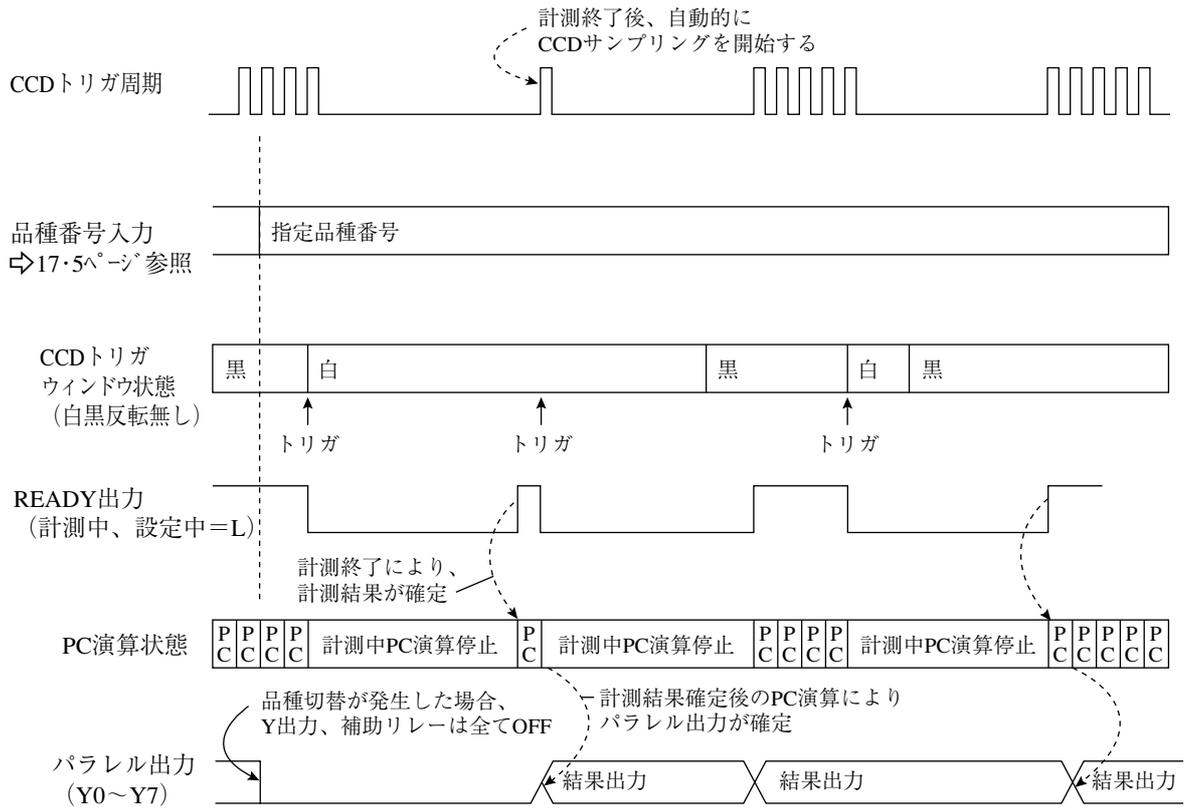


- (10) 計測開始入力=CCDトリガ、サンプリングスタート=オート、品種切換=汎用シリアル、結果出力=汎用シリアル/パラレル

■ 設定順①→②(→③)


品種切換は汎用シリアルコマンド(コード55_(H))を使用します。

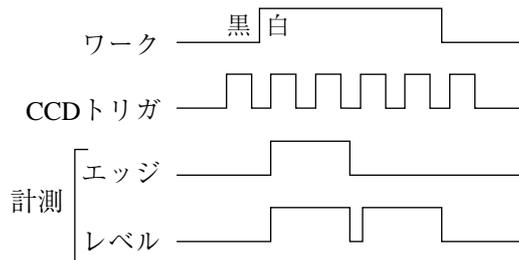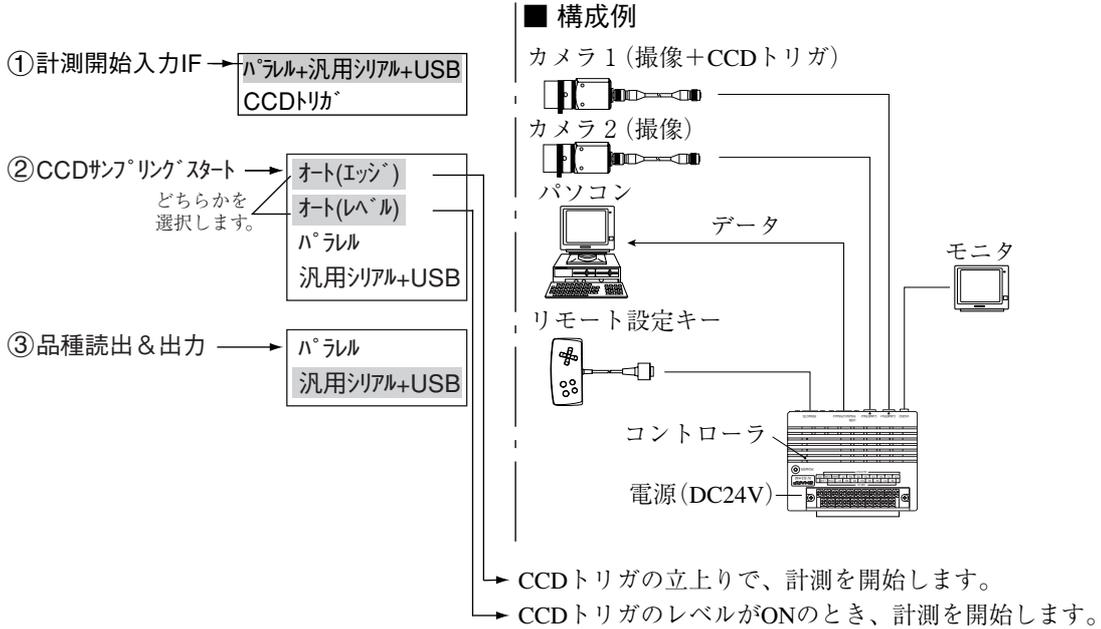

■ タイムチャート(CCDサンプリングスタートがオート(エッジ)の場合)

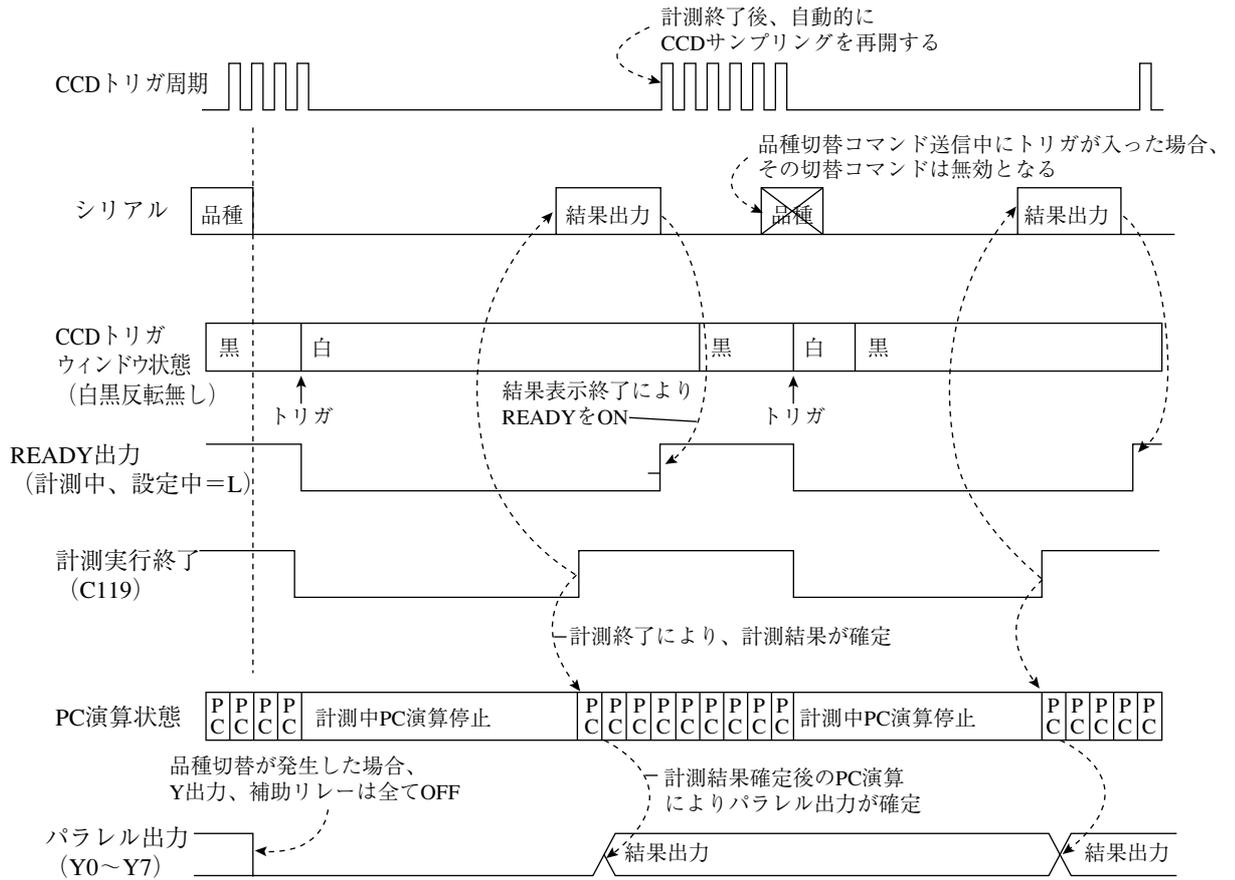

■ タイムチャート(CCDサンプリングスタートがオート(レベル)の場合)

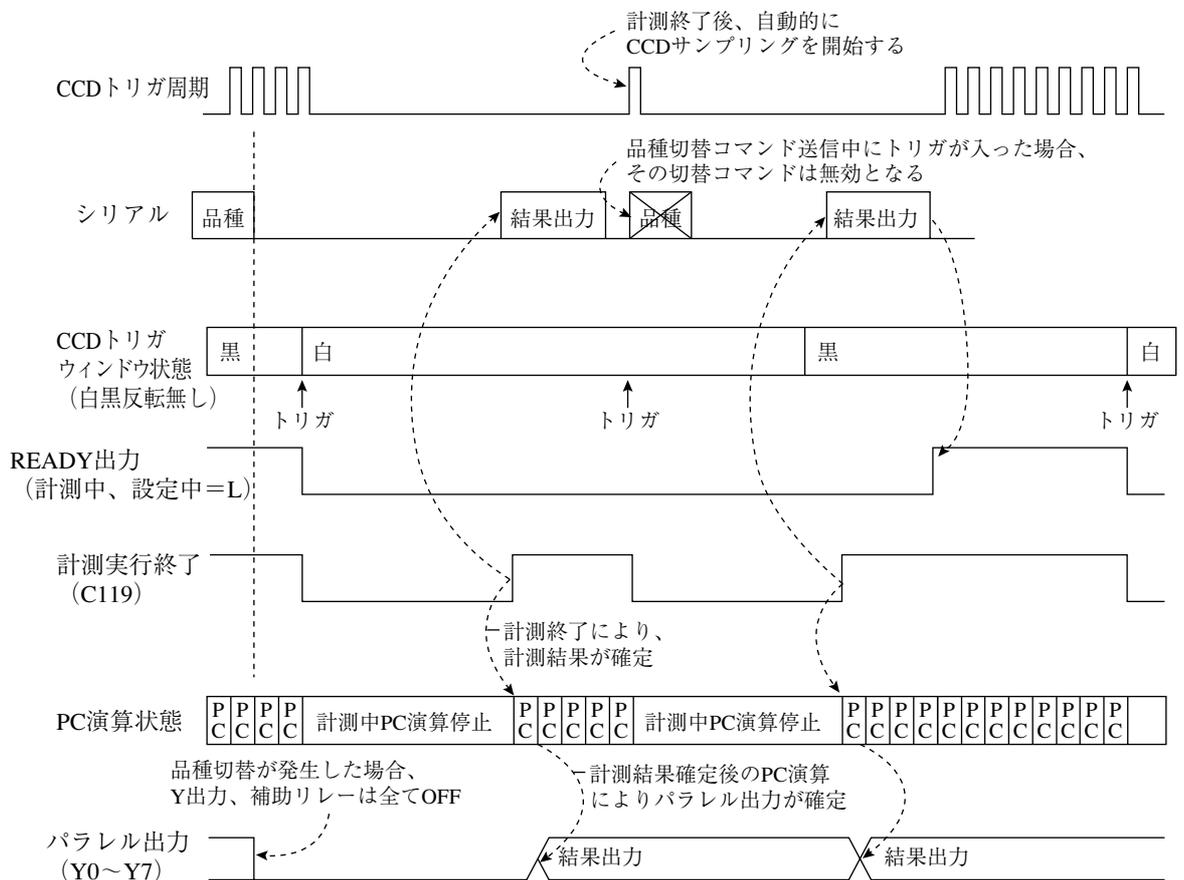

17 - 3 CCDトリガ

[1] 概要


CCDカメラから取り込んだ画像の一部分(トリガ用ウィンドウ)を高速サンプリングし、サンプリングした画像の変化により計測実行を開始させる機能です。よって、移動体の計測を光電センサー等の外部トリガなしで実行可能です。

設定は、[入出力条件]メニューでCCDトリガの入出力を設定(17・1～17ページ)し、[品種別入出力]メニューの「①CCDトリガ」と「②CCDトリガ条件」で行います。

- ・ 画像変化による計測実行方法には「2値」、「平均濃度」、「グレーサーチ」、「エッジ検出」の4種類があります。

2値	サンプリングした2値化画像が変化する(白の面積が50%以上になると)、計測実行を開始させます。 ・ 2値化画像の変化とは、2値化した画像が「黒(背景)→白(ワーク)」または「白(背景)→黒(ワーク)」の変化を示します。
平均濃度	サンプリングした画像の平均濃度が指定濃度範囲内になると、計測実行を開始させます。
グレーサーチ	一致度が設定された値(しきい値)を越えた時点で、トリガを検出して計測実行を開始させます。 ・ 2値化または濃度範囲を設定できないような、濃度が複雑なワークに使用します。
エッジ検出	グレーサーチでエッジ検出し、計測を実行します。

- ・ トリガ用ウィンドウは、品種毎に任意の位置に設定可能です。
従来、品種切替毎に行っていた外部センサーの位置調整が不要なため、段取り時間を速くできます。

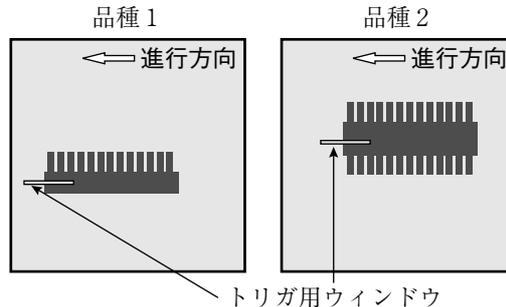


- ・ CCDトリガに使用するカメラは「カメラ1」固定です。(カメラ2は使用できません。)
- ・ 設定用画像は「動→静」へ切り換え時に取り込みます。

[2] 設定手順

● 設定画面への入り方

ツリーメニューより「品種00」→「品種別入出力」を選択し、「品種別入出力」画面を表示します。

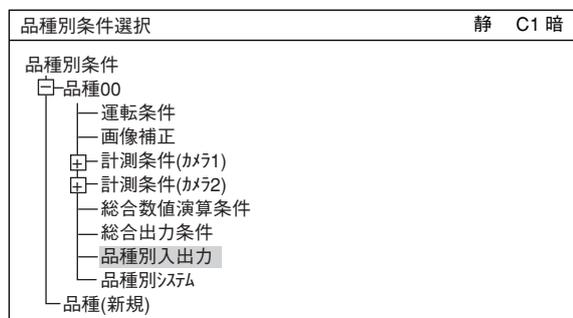


● 設定方法

① CCDトリガ

2値、平均濃度、グレーサーチ、エッジ検出から選択します。

➡ 詳しくは17・18ページ参照

②CCDトリガ条件(下位メニュー)が表示されます。

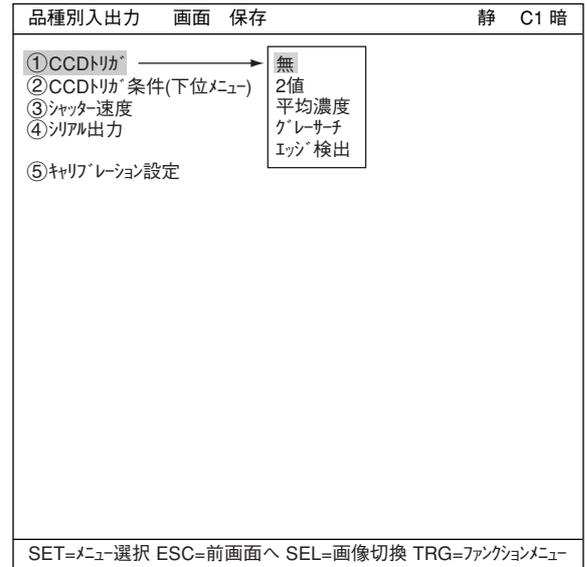

② CCDトリガ条件

下位メニューでトリガ条件を設定します。下位条件の内容は「①CCDトリガ」の設定により異なります。

注：「①CCDトリガ」が「無」の場合は、「②CCDトリガ条件」が表示されず、以下の項の番号がくり上がります。

(1) 2値／平均濃度に設定時

画像取込

SELキーを押し、上下キーで動→静に切り換え画像を取り込みます。

① サイズ

CCDトリガ用ウィンドウのサイズを指定します。


「①サイズ」を選んだ状態でSETキーを押すと、縦の数値の3桁が反転しますので上下キーで数値を変えていきます。

各桁ごとに設定するにはSETキーをもう一度押すと、カーソルが一番左の桁になります。上下キーと左右キーでそれぞれの桁を設定していきます。


設定が終われば、SETキーを押して3桁とも反転させます。

この状態で左右キーを押せばカーソルは横の3桁の数字に移動しますので同様に横のサイズを設定して下さい。

「2値」に設定時

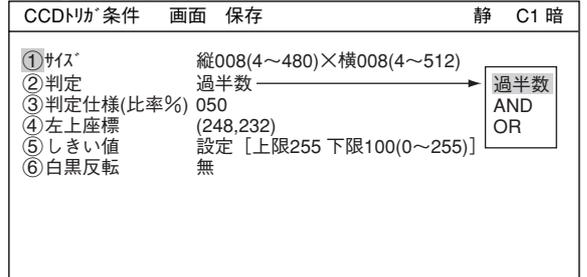

「平均濃度」に設定時

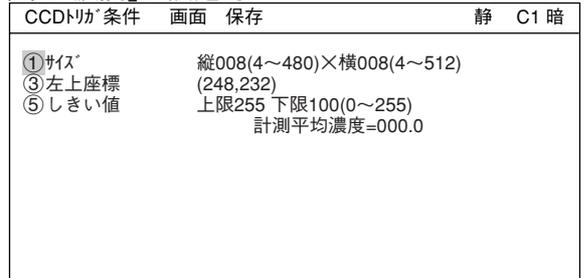

② 判定

判定条件をポップアップウィンドウの過半数、AND、ORの中から選択します。

②判定	内 容
過半数	ポイントの画素数の内、指定%以上が白のとき白、それ以外るとき黒と判定します。指定%は「③判定仕様(比率%)」で0~100%の範囲(1%単位)で設定します。
AND	全画素が白であれば、そのポイントは白であると判定します。
OR	ポイントの画素の中に1画素でも白があれば、そのポイントは白であると判定します。


② 判定仕様(比率)

「②判定」で「過半数」を選択した場合、判定するための基準の%を入力します。

④ 左上座標

CCDトリガウィンドウの左上座標を指定します。CCDトリガウィンドウの位置を移動します。

- ⑤ しきい値
 2値化のしきい値を設定します。
 選択してSETキーを押すと「しきい値」設定画面が表示されます。
 ⇨詳しくは、3・11、3・28ページ参照

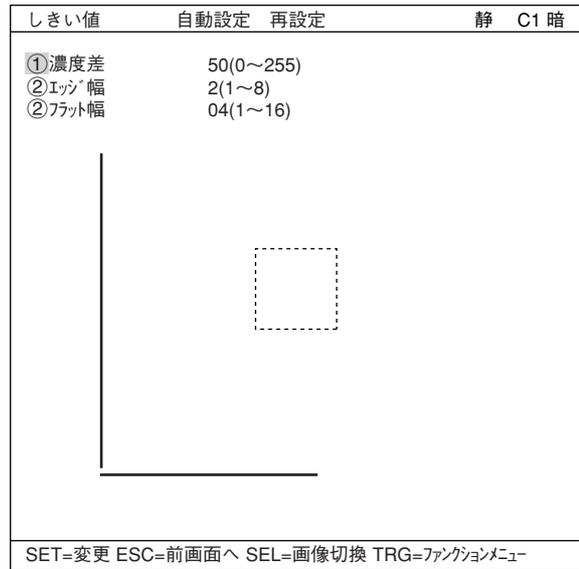


- ⑥ 白黒反転

無	白黒反転されません。
有	2値化により検出している部分が白く表示されます。

(2) グレーサーチに設定時

- ① 基準画エリア }
 ② サーチエリア } ⇨詳しくは、5・5~7ページ参照
 ③ 検出座標 }
 ④ 画素圧縮 }

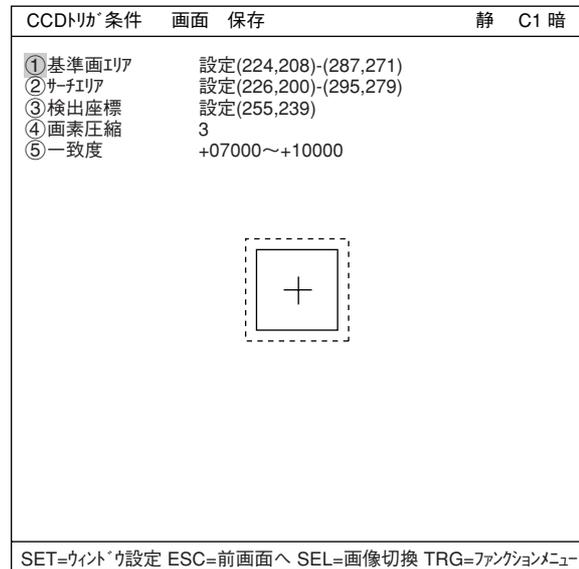


- ⑤ 一致度
 一致度の範囲を設定します。
 「⑤一致度」を選んだ状態でSETキーを押すと、左の5桁が反転しますので上下キーで数値を変えていきます。
 各桁ごとに設定するにはSETキーをもう一度押すと、カーソルが一番左の桁になります。
 上下キーと左右キーでそれぞれの桁を設定していきます。

設定が終われば、SETキーを押して5桁とも反転させます。
 この状態で左右キーを押せばカーソルは右の5桁の数字に移動しますので同様に横のサイズを設定して下さい。

(3) エッジ検出に設定時

- ① 検出エリア }
 ② 検出モード } ⇨詳しくは、12・7~9ページ参照
 ③ 検出方向 }
 ④ しきい値 }

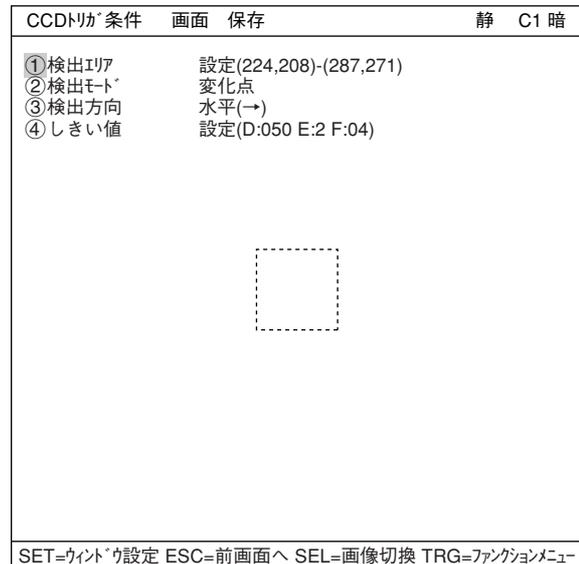


17 - 4 通信設定

入出力条件画面で、「①計測開始入力IF」で「平行+汎用シリアル+USB」を選択時、および「②出力IF(平行)」で「汎用シリアル」または「コンピュータリンク」を選択時に、「通信設定」メニューの設定が必要です。

● 通信設定画面への入り方


「MAIN条件」→「システム条件」→「通信設定」で表示します。

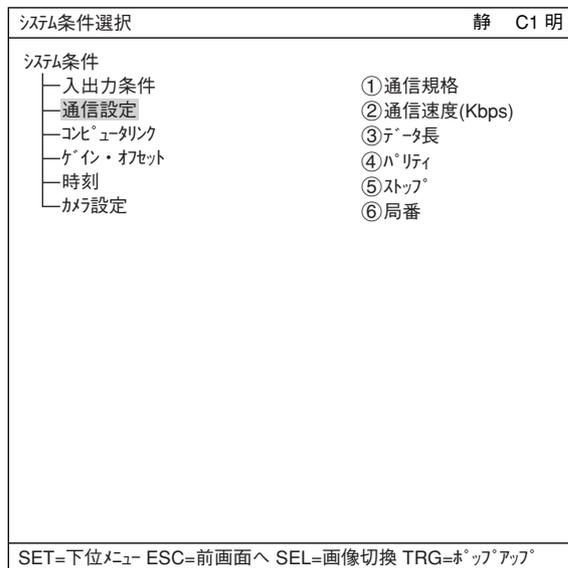

● 通信設定方法

各項目の設定は、通信相手となる機種の通信条件に合わせてください。

- ① 通信規格
RS232C、RS422：4線、RS422：2線から選択します。
- ② 通信速度
通信速度を2.4Kbps、4.8Kbps、9.6Kbps、19.2Kbps、38.4Kbps、57.6Kbps、115.2Kbpsから選択します。
- ③ データ長
7ビット、8ビットのどちらかを選択します。
- ④ パリティ
偶数、奇数、無から選択します。
- ⑤ ストップビット
2ビット、1ビットのどちらかを選択します。
- ⑥ 局番
通信する局番を上下キーで設定します。

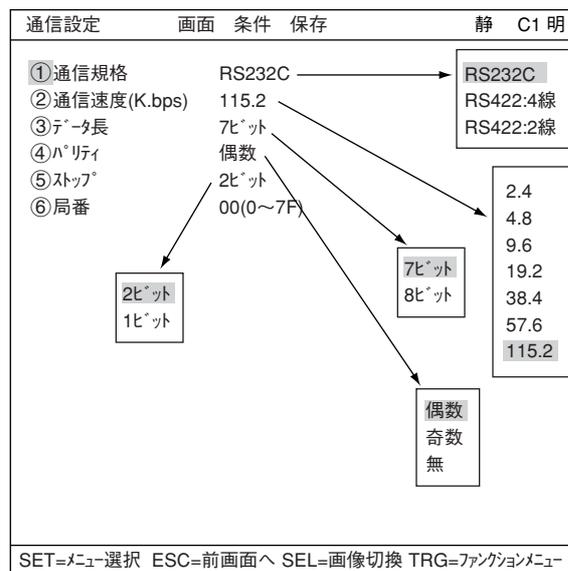


17-5 コンピュータリンク

入出力条件画面で、「②出力IF(パラレル)」で「コンピュータリンク」を選択時に、「コンピュータリンク」メニューの設定が必要です。

■ コンピュータリンクの設定


- コンピュータリンク設定画面への入り方
「MAIN条件」→「システム条件」→「コンピュータリンク」で「コンピュータリンク」画面を表示します。

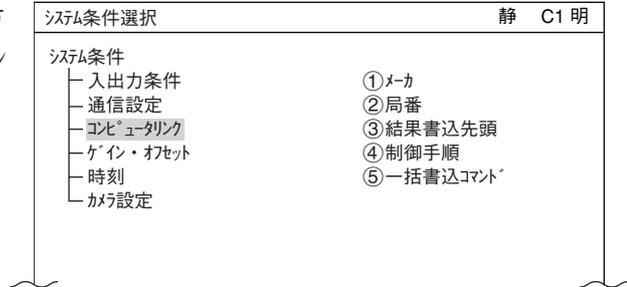

- コンピュータリンク設定方法
①メーカー、②局番、③結果書込先頭の関係は下記の通りです。


項目	設定範囲
局番	・シャープ:00~37 ⁽⁸⁾ ※ ・三菱:00~31 ・オムロン:00~31 ・横河:01~32
書込アドレス (最大512バイト)	・シャープ:09000~99776 ・三菱:D0000~D9999 ・オムロン:DM0000~DM9999

※ 本書では8進数を⁽⁸⁾で表現しています。

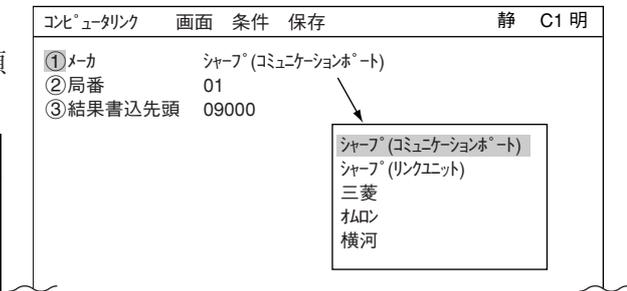

- ④制御手順、⑤一括書込コマンド
「①メーカー」で「三菱」を選んだ場合、④制御手順、⑤一括書込コマンドを設定します。

メニュー	設定(選択)内容
④制御手順	形式1:ターミネータ無し 形式2:ターミネータ付き ・「CR」+「LF」
⑤一括書込コマンド	WW:データ書込アドレス範囲 ・D0000~D1023 QW:データ書込アドレス範囲 ・D000000~D008191

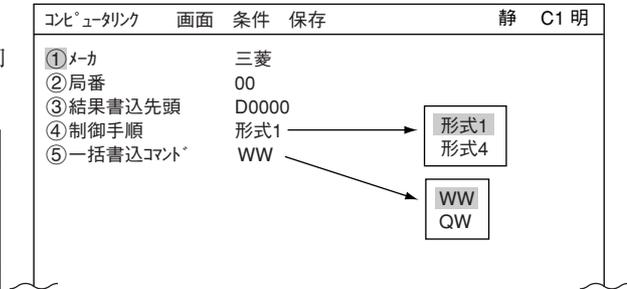

メーカー別の対応機種は、「第19章：コンピュータリンク」を参照願います。

注1：書込開始アドレスには、偶数アドレスを設定してください。

注2：シャープで書込レジスタに512バイトを使用する場合、書込開始アドレスを次のいずれかに設定してください。

09000、19000、29000、39000、49000、59000、69000、79000、89000、99000

17-6 出力ブロックの指定(コンピュータリンク出力&汎用シリアル出力)

コンピュータリンクおよび通信(汎用シリアルIF:※1)では、IV-S30からプログラマブルコントローラ/パソコンへ出力する計測データを、ブロック0に追加して出力ブロックを指定できます。
 ※1 通信(汎用シリアルIF)の場合、計測開始入力がCCDトリガ/パラレルIF、結果出力が汎用シリアルIFの設定時に限ります。⇨ 18・3ページ参照
 設定は[品種別入出力]メニューで行います。⇨ 次ページ参照

[1] 指定ブロックのデータ

(1) コンピュータリンクの場合

指定したブロックのデータは、PCの書込レジスタにて、計測0~4の出力データ(ブロック0)の次に出力されます。⇨ 19・3ページ参照

■ 書込レジスタマップ

シャープ	三菱	オムロン	内 容
09000	D0000	L	終了コード
09001		H	
⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	L	計測4の出力データ(ブロック0)
⋮		H	
⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	L	指定ブロックのデータ
⋮		H	
⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮

結果書込先頭アドレス(※2) →

結果書込先頭アドレス+512バイト(※3) →

※2 結果書込先頭アドレスは、[コンピュータリンク]メニューの「③結果書込先頭」で設定します。
 ⇨ 前ページ参照

※3 指定ブロックのデータが書き込まれる先頭アドレスは、結果書込先頭アドレスに512バイトを加算したアドレスとなります。

・各メーカーの設定例

	シャープ	三菱	オムロン
結果書込先頭アドレス	09000	09300	D0000
指定ブロックデータの先頭アドレス	19000	19300	D0256

- (2) 計測開始入力がCCDトリガ/パラレルIF、結果出力が汎用シリアルIFの場合
 IV-S30からのレスポンスは、計測実行2(コード11_(H))のレスポンスにて、計測0~4の出力データ(ブロック0)の次に、指定したブロックのデータが出力されます。

■ レスポンス

										①								
：	局番	1	1	RC(H)	RC(L)	品種	実行カメラ	総合出力判定結果	Y0	Y1	...	Y15	計測0 カメラ1	計測0 カメラ2	計測1	計測2	計測3	計測4
計測0		カメラ1のデータ②		カメラ2のデータ②		計測1のデータ②	計測2のデータ②	計測3のデータ②	計測4のデータ②	指定ブロックのデータ		SC(H)	SC(L)	CR				


①、②等については18・7ページを参照願います。

注：計測実行2(コード11_(H))のコマンドにより返送されるレスポンスには、指定ブロックは追加されません。


[2] 設定(操作)手順

■ 設定手順

1. 「MAIN条件」→「品種別条件」→「品種00」→「品種別入出力」を選択します。

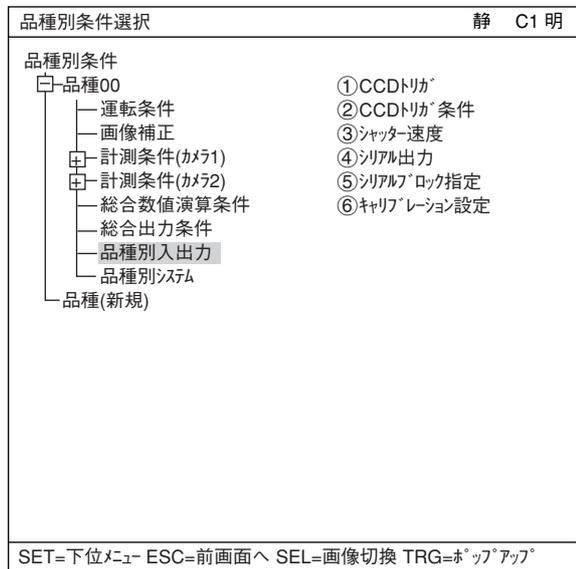

2. 「品種別入出力」画面が表示されます。「③シリアル出力」を押すとポップアップメニューが表示されますので、「ブロック指定」を選択して、SETキーを押します。

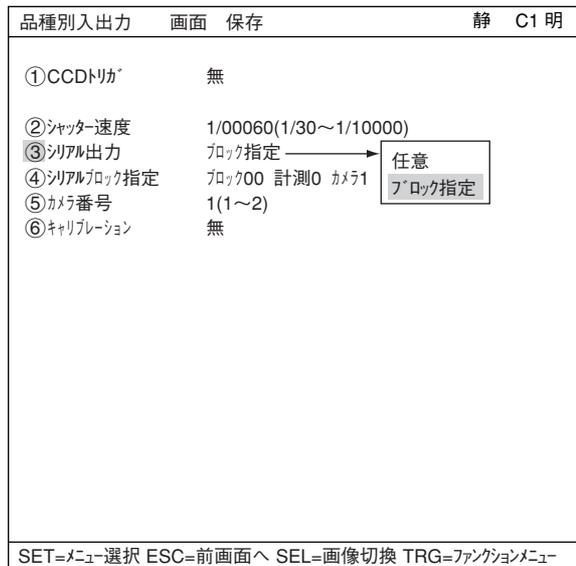

3. 「④シリアルブロック指定」が表示されます。④を選択し、SETキーを押します。上下左右キーで出力する計測データのブロック番号／計測番号／カメラ番号を選択します。
- ・ ブロック番号は、ブロック0(00)に追加返送するブロックを指定します。ブロック00を指定すると、指定ブロック00は追加返送されません。

品種別入出力	画面	保存	静	C1	明
①CCDトリガ		無			
②シャッター速度		1/00060(1/30~1/10000)			
③シリアル出力		ブロック指定			
④シリアルブロック指定		ブロック00 計測0 カメラ1			
⑤カメラ番号		1(1~2)			
⑥キャリアレゾリューション		無			

SET=メニュー選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

17-7 任意出力の設定

コンピュータリンクと通信(汎用シリアルIF)にて、下記の場合には任意出力について(1)と(2)を設定してください。


- ・ コンピュータリンク：出力を任意データで行う場合 ⇨ 19・3～4ページ参照
- ・ 通信(汎用シリアルIF)：計測実行4(コード14(H))、計測データ読出4(コード24(H))を実行する場合 ⇨ 18・8、10ページ参照

(1) シリアル出力の「任意」設定


[品種別入出力]メニューの「③シリアル出力」を「任意」に設定します。

■ 設定手順

1. 「MAIN条件」→「品種別条件」→「品種00」→「品種別入出力」を選択します。

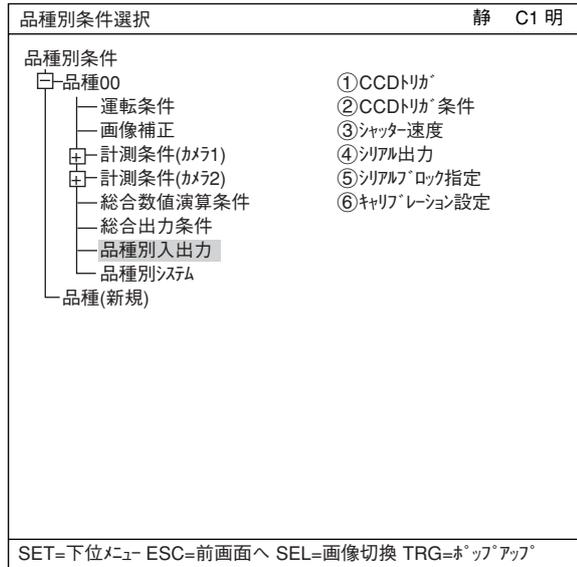

2. 「品種別入出力」画面が表示されます。「③シリアル出力」を押すとポップアップメニューが表示されますので、「任意」を選択して、SETキーを押します。

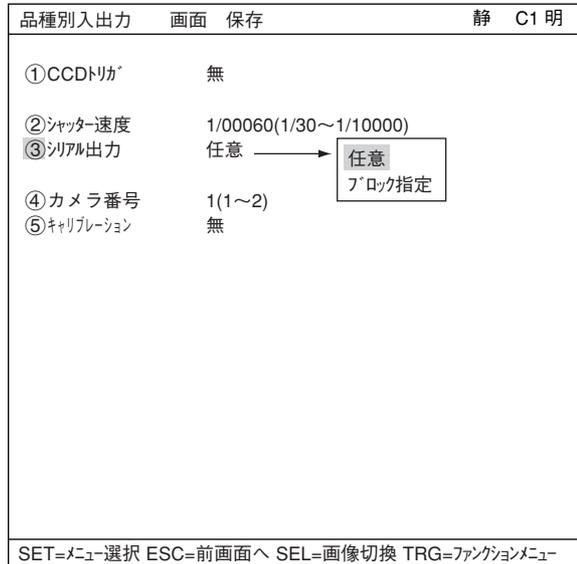

(2) 出力データの「有/無」設定

シリアル出力するデータの「有/無」を設定します。

各条件の設定画面で、TRG/BRTキーで上部ファンクションメニューに移り、「画面」を選択し、SETキーを押します。ポップアップメニューが表示されますので、「シリアル出力」を選択し、SETキーを押します。

- ・各計測プログラムの[判定条件]メニュー

判定条件	画面	保存	静	C1	明
[シリアル出力]					
①座標X (寸 ⁰)	無	←	無	有	
②座標Y (寸 ⁰)	無				
③ずれx (寸 ⁰)	無				
④ずれy (寸 ⁰)	無				
⑤一致度(寸 ⁰)	無				
⑥角度	無				
⑦座標X (寸 ¹)	無				
⑧座標Y (寸 ¹)	無				
⑨ずれx (寸 ¹)	無				
⑩ずれy (寸 ¹)	無				
⑪一致度(寸 ¹)	無				

SET=数値入力 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションメニュー

(位置ずれ計測の場合)

- ・各計測プログラムの[数値演算条件]メニュー、
[総合数値演算条件]メニュー

数値演算条件	画面	保存	静	C1	明
[シリアル出力]					
①出力	無				

(数値演算条件の場合)

- ・[距離角条件]メニュー

距離角条件	画面	保存	静	C1	明
[シリアル出力]					
①距離判定	無				

(距離角条件の対象「距離」の場合)

- ・シリアル出力を「無」に設定しているデータ(ブロック0)は、出力されません(前づめされます)。

17-8 キャリブレーション設定

IV-S30では、キャリブレーション設定を行うことにより、1ピクセル/mmなどと設定することができます。

● キャリブレーション設定画面への入り方

- 1) 「MAIN条件」→「品種別条件」を選択します。

MAIN画面	静	C1 明
IVS3 * MX		
— システム条件		
— 品種別条件		
— 設定ウインドウ		
— 運転画面編集		
— 校正		

- 2) 「品種別条件」画面で、キャリブレーション設定を行いたい品種番号のメニューにカーソルを合わせ、SETキーを押します。

- 3) 「品種別入出力」にカーソルを合わせ、SETキーを押します。

品種別条件選択	静	C1 明
品種別条件		
□ 品種00	① CCDトリガ	
— 運転条件	② CCDトリガ条件	
— 画像補正	③ シャッター速度	
□ 計測条件(カメラ1)	④ シリアル出力	
□ 計測条件(カメラ2)	⑤ シリアルロック指定	
— 総合数値演算条件	⑥ キャリブレーション設定	
— 総合出力条件		
— 品種別入出力		
— 品種別システム		
□ 品種01		
— 品種(新規)		

- 4) 設定画面で「⑦キャリブレーション」にカーソルを合わせ、SETキーを2度押し下位メニューを表示します。

注：「①CCDトリガ」、「④シリアル出力」の選択状態によって、「キャリブレーション設定」は⑥～⑧が変化します。

品種別入出力	画面	保存	静	C1 明
① CCDトリガ	2値			
② CCDトリガ条件	(下位メニュー)			
③ シャッター速度	1/000060(1/30~1/10000)			
④ シリアル出力	7ロック指定			
⑤ シリアルロック指定	7ロック0 計測0 カメラ1			
⑥ カメラ番号	1(1~2)			
⑦ キャリブレーション	手動			
⑧ キャリブレーション設定	(下位メニュー)			
			無	
			手動	
			インジ検出	


- 5) キャリブレーション設定画面でキャリブレーションを設定します。カメラの下に、定規をセットしてください。

システム条件	画面	保存	静	C1 明
① カソル1座標	設定	(310,411)		
② カソル2座標	設定	(243,410)		
③ スケール	010,00			
④ スケール(単位)	mm			
⑤ 登録	実行			
1ピクセル	CBP	000.10 mm		
1mm	CPM	000.70 ピクセル		


● 手動を選択した場合

1. 「①カソル1座標」にカーソルを合わせ、SETキーを押します。

2. 次の画面で「①クロスカーソル」でSETキーを押します。上下左右キーで定規の目盛を目安に、座標1を決定します。

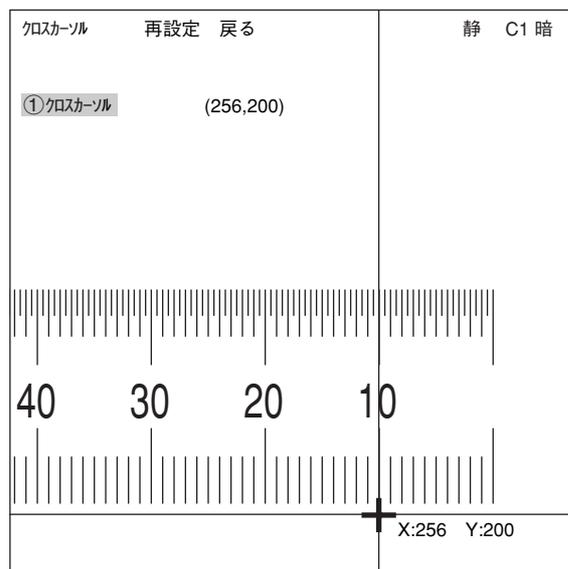

3. 「②カーソル2座標」で上記と同様に、座標2を設定します。

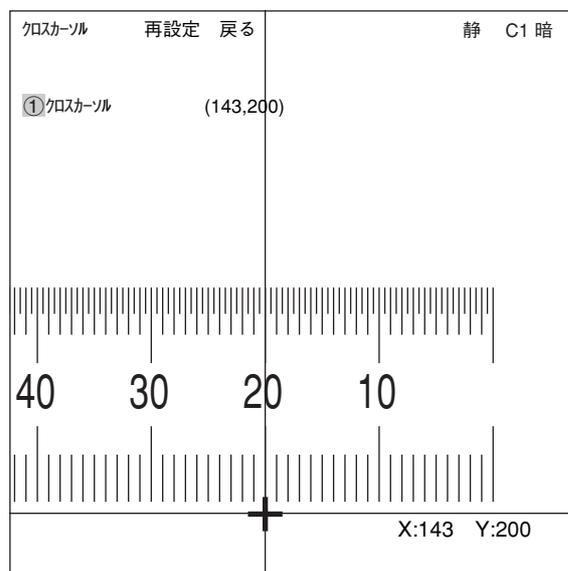

4. 「③スケール」で座標1と2間の距離の数値を設定します。ここでは10mmなので「10」と入力します。
5. 「④スケール(単位)」で、座標1と2間の距離の単位を設定します。ここでは「mm」を選択します。
6. 「⑤登録」でSETキーを押し、実行でもう一度SETキーを押すと、1ピクセルとmmの換算が行われます。

● エッジ検出を選択した場合

① 検出エリア

「①検出エリア(モデル0)」でSETキーを押し、設定画面で設定します。

② 検出モード

エッジでの画像処理方法を選択します

③ 検出方向

検出方向を設定します。
⇒詳しくは3・15ページ参照

④ しきい値


2 値化のしきい値を設定します。
⇒詳しくは3・15ページ参照

自動設定

しきい値設定画面でTRG/BRTキーで「自動設定」を選択すれば、最適値を自動で設定することができます。

⑤ 基準座標

基準座標を任意の値(位置)に変更することができます。

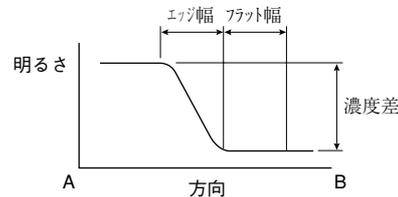

1. 「⑪スケール」で座標1と2間の距離の数値を設定します。ここでは10mmなので「10」と入力します。
2. 「⑫スケール(単位)」で、座標1と2間の距離の単位を設定します。ここでは「mm」を選択します。
3. 「⑬登録」でSETキーを押し、実行でもう一度SETキーを押すと、1ピクセルとmmの換算が行われます。

キャリブレーション	画面	保存	静	C1	明
①検出エリア (モデル0)	設定	(224,208) ~ (287,271)			
②検出モード (モデル0)	変化点		変化点		
③検出方向 (モデル0)	水平 (→)		暗→明		
④しきい値 (モデル0)	設定 (D:050 E:2 F:04)		明→暗		
⑤基準座標 (モデル0)	SET KEY (256,240)		中央明		
			中央暗		
⑥検出エリア (モデル1)	設定	(224,240) ~ (287,240)			
⑦検出モード (モデル1)	変化点				
⑧検出方向 (モデル1)	水平 (→)		水平 (→)		
⑨しきい値 (モデル1)	設定 (D:050 E:2 F:04)		水平 (→)		
⑩基準座標 (モデル1)	SET KEY (256,240)		垂直 (↓)		
			垂直 (↑)		
⑪スケール	000.00				
⑫スケール(単位)	mm				
⑬登録	実行				
1ピクセル	CBP 000.0000 mm				
1mm	CBP 000.0000 ピクセル				

SET=ホワイト設定 ESC=前画面へ SEL=画像切替 TRG=ファンクションメニュー

6) キャリブレーションで設定したCBP値を使って数値演算に利用できます。

- ESCキーを2度押して、ツリーメニューを表示し、同じ品種の中の同じ計測番号中の「数値演算条件」を選択し、SETキーを押します。

品種別条件選択		静 C1 明
品種別条件		
[-] 品種00		N00
[-] 品種01		
-- 運転条件		N01
-- 画像補正		
-- [-] 計測条件(カメラ1)		N02
-- 計測0		N03
-- 位置補正条件		
-- [-] 計測02(位置ずれ計測)		N04
-- 計測01(位置ずれ計測)		N05
-- 画像前処理		
-- [-] 計測条件		N06
-- 判定条件		
-- [-] 距離角条件		N07
-- 数値演算		
-- 出力条件		
-- 計測(新規)		
[-] 計測条件(カメラ2)		
-- 総合数値演算条件		
-- 総合出力条件		
-- 品種別入出力		

SET=下位メニュー ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ホップアップ

- 最初の画面ではリレーN00からN07までが表示されています。N08～N15に表示を切り替えるには、カーソルが「演算結果切換」にある状態でSETキーを押します。

数値演算条件	画面	条件	保存	静 C1 明
【N08-N15】				
演算結果切換				
① 実行 (SET KEY)				
	種類	式		
N08				
N09				
N10				
N11				
N12				
N13				
N14				
N15				

SET=種類選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションキー

- 「数値演算条件」で、上下キーでカーソルを下げ、出力したいリレー番号の種類の欄にカーソルをおき、SETキーを押すと、出力したい演算結果を選択するポップアップメニューが表示されますので、「ずれx」を選択します。

数値演算条件	画面	条件	保存	静 C1 明
【N00-N07】				
演算結果切換				
① 実行 (SET KEY)				
	種類	式		
N00				
N01				
N02				
N03				
N04				
N05				
N06				
N07				

座標X
 座標Y
 ずれx
 ずれy
 一致度M
 角度B
 数値演算[NC]
 定数[C]
 無

SET=種類選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションキー

4. 今度はカーソルを「式」の欄に移動し、SETキーを押すと、計算すべき数値を選択するポップアップメニューが表示されますので、「CBP」を選択します。

数値演算条件		画面	条件	保存	静	C1	明
【N00-N07】							
演算結果切換							
①テスト実行 (SET KEY)							
	種類	式					
N00							
N01							
N02							
N03							
N04							
N05							
N06							
N07							
SET=種類選択 ESC=前画面へ SEL=画像切換 TRG=ファンクションキー							

5. これでX軸方向のずれがCBP値(mm表示)で出力されることになります。

第 18 章 通信(汎用シリアルインターフェイス)

IV-S30とパソコン間でコマンド／レスポンスによる通信を行い、「計測実行」等を処理する方法です。

18 - 1 処理機能一覧

IV-S30の通信(汎用シリアルインターフェイス)で処理できる機能は次のとおりです。

分類	処理内容	コード	機能
計測実行 (※)	計測実行 1	1 0	・ 指定した品種の全計測プログラムを実行します。 (ただしカメラ別実行も可能) ・ ラダー結果出力(Y0~15)を出力します。
	計測実行 2	1 1	・ 指定した品種の全計測プログラムを実行します。 (ただしカメラ別実行も可能) ・ ラダー結果出力(Y0~15)と各計測プログラムの計測データブロック 0 を出力します。
	計測実行 3	1 2	・ 指定した品種の全計測プログラムを実行します。 (ただしカメラ別実行も可能) ・ ラダー結果(Y0~15)と指定計測番号の指定ブロックの計測結果を出力します。
	計測実行 4	1 4	・ 指定した品種の全計測プログラムを実行します。 (ただしカメラ別実行も可能) ・ IV-S30J側で任意選択した数値データを出力します。
結果読出	計測データ読出 1	2 0	・ 前回実行した計測結果を読み出します。 ・ ラダー結果出力(Y0~15)を出力します。
	計測データ読出 2	2 1	・ 前回実行した計測結果を読み出します。 ・ ラダー結果出力(Y0~15)と各計測プログラムの計測データブロック 0 を出力します。
	計測データ読出 3	2 2	・ 前回実行した計測結果を読み出します。 ・ ラダー結果(Y0~15)と指定計測番号の指定ブロックの計測結果を出力します。
	計測データ読出 4	2 4	・ 指定した計測コードの前回実行した結果を読み出します。 ・ 任意選択した数値データを出力します。
	照度読出	2 8	・ 照度監視機能で計測した照度と判定結果を読み出します。
	補正濃度読出	2 9	・ 照度監視機能で計測した補正濃度と判定結果、および予め設定した基準濃度を読み出します。

※入出力関係一覧

「入出力条件」選択画面の「①計測開始入力IF」で「パラレル+汎用シリアル+USB」を選択した場合

計測開始実行	出力選択	シリアル出力	品種切換
汎用シリアル	—	コマンドコード10~12	コマンドコード10~12
パラレル	無	—	パラレル
	コンピュータリンク	シャープ/三菱/オムロン	パラレル
	汎用シリアル+USB	コマンドコード11のレスポンス出力	パラレル

「入出力条件」選択画面の「①計測開始入力IF」で「CCDトリガ」を選択した場合

計測開始実行	出力選択	シリアル出力	品種切換
オート	パラレル	—	パラレル
	汎用シリアル+USB	コマンドコード11のレスポンス出力	コマンドコード55
パラレル	無	—	パラレル
	コンピュータリンク	シャープ/三菱/オムロン	パラレル
	汎用シリアル	コマンドコード11のレスポンス出力	パラレル
汎用シリアル+USB	—	コマンドコード10~12	コマンドコード10~12


分類	処理内容	コード	機能	
個別条件	運転ロック条件	読出	5 0	・ 運転画面のロック有無を読み出します。
		設定	5 1	・ 運転画面のロック有無を設定します。
	英日表示	読出	5 2	・ 英日表示の状態を読み出します。
		設定	5 3	・ 英日表示の切り換えを設定します。
	品種番号	読出	5 4	・ 計測開始入力ONで計測実行する場合の品種番号を読み出します。
		設定	5 5	・ 計測入力開始ON時に実行する品種番号を指定します。
	画像状態	読出	5 6	・ モニタする画像状態(出力:スルー/フリーズ、明るさ:全/半)を読み出します。
		設定	5 7	・ モニタする画像状態(出力:スルー/フリーズ、明るさ:全/半)を切り換えます。
	出力画像カメラ	読出	5 8	・ 指定品種の出力画像カメラ状態を読み出します。
		設定	5 9	・ 指定品種の出力画像カメラ状態を設定します。
	シャッター速度	読出	5 A	・ 指定品種に設定されているシャッター速度を読み出します。
		設定	5 B	・ 指定品種のシャッター速度を設定します。
	時刻	読出	5 C	・ IV-S32MX/S33MXの時計の時刻を読み出します。
		設定	5 D	・ ホストで設定した時刻に、IV-S32MX/S33MXの時計を補正します。
基準画登録	指定	5 E	・ 計測プログラム：指定した品種、計測番号の基準画像(登録番号0のみ)を登録します。 ・ 画像間演算：指定した品種の画像間演算用基準画像を登録します。	
全初期化		6 0	・ 全設定条件(グローバル条件、全品種条件、基準画像)を初期値に設定します。	
自己診断		6 8	・ コントローラのハードウェア異常をチェックします。 チェック項目：VRAM(リードアフタライト)、 SDRAM(リードアフタライト)等	
リセット		6 9	・ コントローラのリセット(電源リセットと同じ動作)を行います。	
手動計測座標	読出	7 0	・ 手動計測で検出した座標を読み出します。	
	設定	7 1	・ 手動計測用座標を設定します。	

18 - 2 データフロー

IV-S30とパソコン間のデータフローを記載します。

[1] 計測実行1：コマンドコード10、11、12

- 計測開始入力選択&実行=汎用シリアル+パラレル

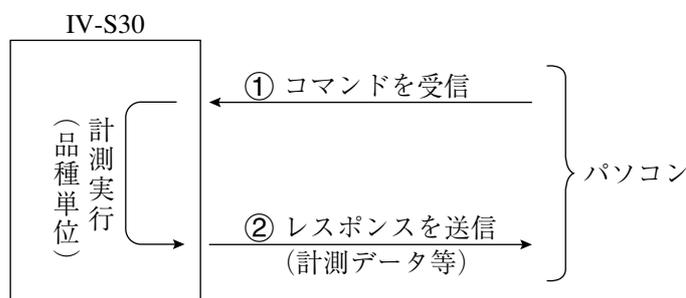

[2] 計測実行2：コマンド11のレスポンス処理


- 計測開始実行=CCDトリガ/パラレル、シリアル出力=汎用シリアル

注：計測開始入力がCCDトリガの場合、サンプルスタートがパラレル/オートに限ります。



・[品種別入出力]メニューの設定により、レスポンスのブロックを指定できます。⇒17・23ページ参照


- 計測開始実行=CCDトリガ、サンプル開始&結果出力=汎用シリアル

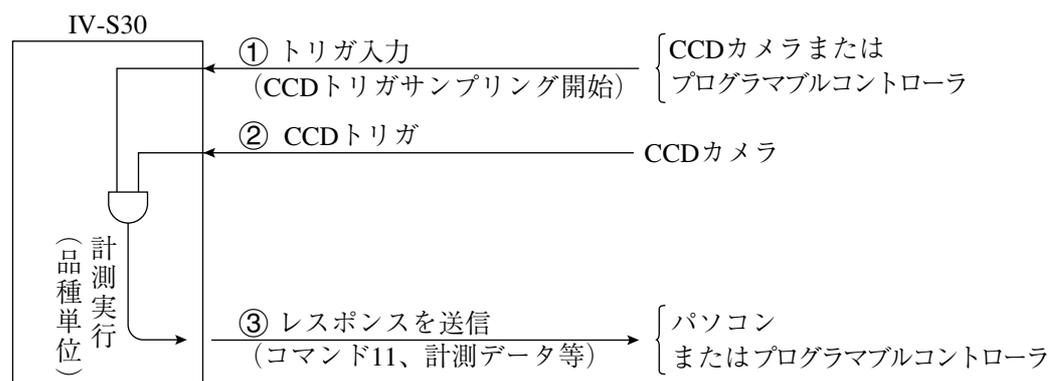

[3] 計測実行 3 : コマンド14

● 計測開始入力選択 & 実行=汎用シリアル+パラレル

- [手順] 1. パケット番号 0 送信→計測実行後、最初登録の計測コードと該当任意設定データ返送
 2. パケット番号 1 ~ 送信→・次登録の計測コードと該当任意設定出力データ返送
 ・他に計測登録がなければ終了コード「F」を返送

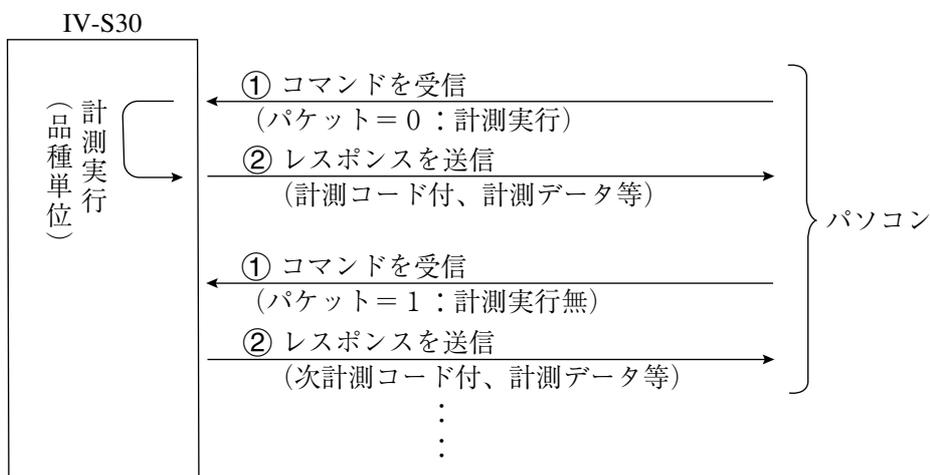


[(レスポンス)計測コード]

計測コード	設 定	計測コード	設 定
0	計測 0 カメラ 1	5	計測 4
1	計測 0 カメラ 2	6	距離角計測
2	計測 1	7	数値演算
3	計測 2	F	終了
4	計測 3		

[4] 計測実行以外


- ・ 運転画面：入出力設定(計測開始、結果出力)に関係なく全コマンド処理が可能です。
- ・ 設定画面：表示画像の読出/書込(コマンド30,31)と 2 値画像読出(コマンド34)が可能です。

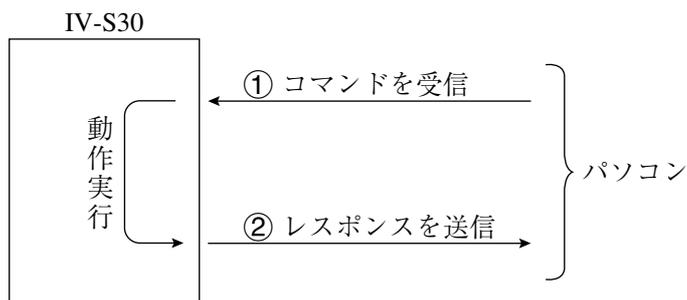


18-3 通信フォーマット

IV-S30とパソコン間のコマンド/レスポンスについて、通信フォーマットの概略を記載します。

■ コマンド

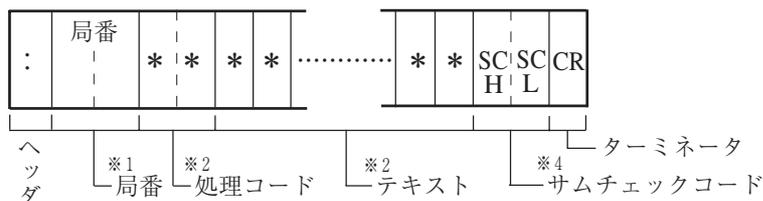

■ レスポンス

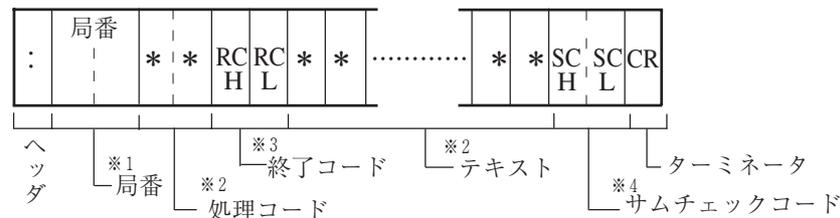

※1 局番：00～7F_(H)

※2 処理コード、テキスト

- ・通信内容により異なります。⇒18・1、18・7～18・17ページ参照
- ・異常終了時はテキストがありません。

※3 終了コード_(H)

終了コードは2桁の16進数(HEX)で表わされます。

- ・出力が汎用シリアルIFで、正常に終了すると00_(H)となります。
- ・異常時には00_(H)以外となります。⇒20・3ページ参照

※4 サムチェックコード(SC_H、SC_L)


伝送データの信頼性を向上させるため、パリティチェック以外にサムチェックによる誤り検出を行ないます。

IV-S30側のサムチェック検出が不要の場合、コマンドのサムチェックコードSC_H、SC_Lに2個の@ (at sigh: ASCIIコード40_(H))を設定してください。


サムチェックによる検出方法

局番からテキストの最後(サムチェックコードの手前)までのデータを、ASCIIコードのまま加算します。この加算値とコマンドのサムチェックコードと比較し、一致すればそのコマンドは正しいと判断します。不一致ならエラーとなります。

■ コマンド

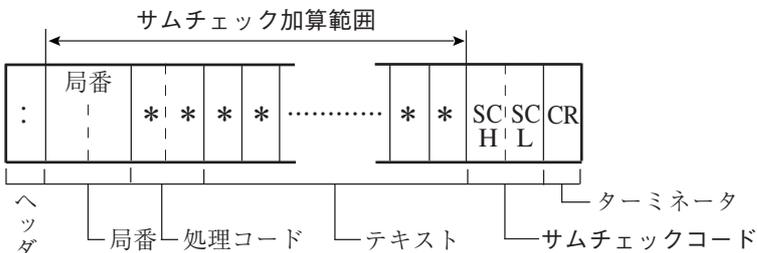

■ レスポンス

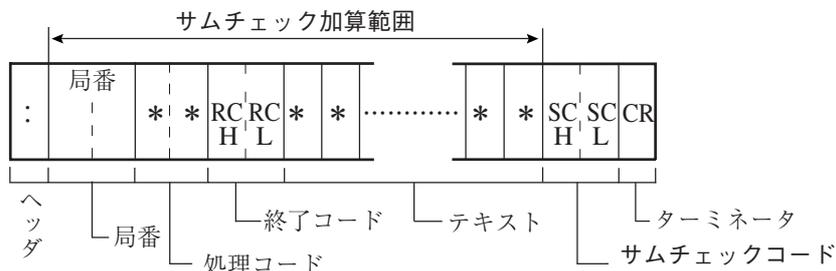

サムチェックコードの生成方法

局番からテキストの最後(サムチェックコードの手前)までのデータを、ASCIIコードのまま加算します。この加算値の下位1バイトを上位4ビットと下位4ビットに分け、各々ASCIIコードに変換します。

例1. 計測実行1(コード10_(H))のコマンドの例

局番	0	0	1	0	0	1	2	2	CR
ASCIIデータ	0	0	1	0	0	1	2	2	
	0	0	1	0	0	1	2	2	
	0	0	1	0	0	1	2	2	
	0	0	1	0	0	1	2	2	
サムチェック	1								
コード	2	2							

例2. 計測実行7(コード1A_(H))のコマンドの例

局番	0	0	1	A	1	6	4	0	1	C	E	CR
ASCIIデータ	0	0	1	A	1	6	4	0	1	C	E	
	0	0	1	A	1	6	4	0	1	C	E	
	0	0	1	A	1	6	4	0	1	C	E	
	0	0	1	A	1	6	4	0	1	C	E	
サムチェック	1											
コード	C	E										

留意点

・本書ではアドレス、設定値等の数値表現方法は下記を採用しています。

8進数・・・(8)	例	3 7 7 (8)
10進数・・・なし	例	2 5 5
16進数・・・(H)	例	F F (H)

(3) 計測実行3：コード12^(H)

コマンドは、指定した品種の全計測プログラムを実行します。(ただし、カメラ別実行も可能です。)レスポンスは、ラダー結果出力(Y0~15)と指定計測番号の指定ブロックの計測結果を出力します。入出力の該当/非該当は、18・1ページに記載します。

■コマンド

：	局番	1	2	品種	実行カメラ	計測	ブロックNO.	SC(H)	SC(L)	CR	・計測番号→数値データを出力する計測番号(計測0カメラ1:0、計測0カメラ2:1、計測1~4:2~5)
											・ブロック→指定計測番号の出力データブロックを指定

■レスポンス

：	局番	1	2	RC(H)	RC(L)	品種	実行カメラ	総合出力判定結果	Y0	Y1	...	Y15	指定ブロックデータ①	SC(H)	SC(L)	CR
---	----	---	---	-------	-------	----	-------	----------	----	----	-----	-----	------------	-------	-------	----

- ・品種 → 計測実行する品種番号 00~3F
- ・実行カメラ番号 → 0：カメラ1/2共実行、1：カメラ1のみ実行、2：カメラ2のみ実行
- ・総合出力判定結果(Y0~15) → 0：NGまたは未設定、1：OK
- ・① → 指定ブロックの数値データ
計配列等のデータ詳細は、「第19章 コンピュータリンク」の「計測データのブロックについて」に記載します。
- ・データフロー ⇨ 18・3ページ参照

(4) 計測実行4：コード14^(H)

コマンドは、指定した品種の全計測プログラムを実行します。(ただし、カメラ別実行も可能です。)レスポンスは、IV-S30側で任意選択した数値データを出力します。⇨17・26ページ参照
入出力の該当/非該当は、17・1ページに記載します。

■コマンド

：	局番	1	4	品種	実行カメラ	①	SC(H)	SC(L)	CR
---	----	---	---	----	-------	---	-------	-------	----

■レスポンス

：	局番	1	4	RC(H)	RC(L)	品種	実行カメラ	計測コード	任意設定数値データ	SC(H)	SC(L)	CR
---	----	---	---	-------	-------	----	-------	-------	-----------	-------	-------	----

- ・① → 0：実行/読出、1：読出
- ・品種 → 計測実行する品種番号 00~3F
- ・実行カメラ番号 → 0：カメラ1/2共実行、1：カメラ1のみ実行、2：カメラ2のみ実行
- ・計測コード(レスポンス)

計測コード	設定	計測コード	設定
0	計測0カメラ1	5	計測4
1	計測0カメラ2	6	距離角計測
2	計測1	7	数値演算
3	計測2	F	終了
4	計測3		

- ・任意設定数値データ ⇨ 18・16ページ参照
- ・データフロー ⇨ 18・3ページ参照

[2] 結果読出

前回に計測実行した計測データ等を読み出します。(動作実行の指示は無)

計測データのブロックについては、「第19章：コンピュータリンク」の「計測データのブロックについて」を参照願います。

(1) 計測データ読出1：コード20^(H)

コマンドは、前回実行した計測結果を読み出します。

レスポンスは、ラダー結果出力(Y0~15)を出力します。

計測開始入力の指定に関係なく有効となります。

■コマンド

局番	2	0	SC(H)	SC(L)	CR
:					

■レスポンス

局番	2	0	RC(H)	RC(L)	品種	実行カメラ	総合出力判定結果	Y0	Y1	...	Y15	SC(H)	SC(L)	CR
:														

- ・品種 → 前回計測実行した品種番号 00~3F
- ・実行カメラ番号 → 0：カメラ1 / 2 共前回実行、1：カメラ1のみ前回実行、2：カメラ2のみ前回実行
- ・総合出力判定結果(Y0~15) → 0：NGまたは未設定、1：OK

(2) 計測データ読出2：コード21^(H)

コマンドは、前回実行した計測結果を読み出します。

レスポンスは、ラダー結果出力(Y0~15)と各計測プログラムの計測データブロック0を出力します。

計測開始入力の指定に関係なく有効となります。

■コマンド

局番	2	1	SC(H)	SC(L)	CR
:					

■レスポンス

局番	2	1	RC(H)	RC(L)	品種	実行カメラ	総合出力判定結果	Y0	Y1	...	Y15	①				
:												計測0	計測1	計測2	計測3	計測4
												カメラ1	カメラ2			
												カメラ1	カメラ2			

計測0		計測1の	計測2の	計測3の	計測4の	SC(H)	SC(L)	CR
カメラ1	カメラ2	データ②	データ②	データ②	データ②			
のデータ②	のデータ②							

- ・品種 → 前回計測 実行した品種番号 00~3F
- ・実行カメラ番号 → 0：カメラ1 / 2 共前回実行、1：カメラ1のみ前回実行、2：カメラ2のみ前回実行
- ・総合出力判定結果(Y0~15) → 0：NGまたは未設定、1：OK
- ・① → 計測0~4の計測プログラム

[0 = 無、1 = 位置ずれ計測、2 = 一致度検査、3 = リード検査、4 = BGA/CSP検査、
5 = 2値面積計測、6 = 2値カウント計測、7 = 2値ラベル計測、8 = ポイント計測、
9 = 複数位置計測、A = 複数一致度検査]

- ・② → 計測データ
計測プログラムの出力ブロック0のみを出力します。

(3) 計測データ読出3：コード2 2 (H)

コマンドは、前回実行した計測結果を読み出します。

レスポンスは、ラダー結果出力(Y0~15)と指定計測番号の指定ブロックの計測結果を出力します。

計測開始入力の指定に関係なく有効となります。

■コマンド

：	局番	2	2	計測	ブロック	SC(H)	SC(L)	CR
---	----	---	---	----	------	-------	-------	----

■レスポンス

：	局番	2	2	RC(H)	RC(L)	品種	実行カメラ	総合出力判定結果	指定ブロックデータ①	SC(H)	SC(L)	CR
								Y0, Y1, ..., Y15				

- ・ 品種 → 前回 計測実行した品種番号 00~0F
- ・ 実行カメラ番号 → 0：カメラ1 / 2 共前回実行、1：カメラ1のみ前回実行、2：カメラ2のみ前回実行
- ・ 総合出力判定結果(Y0~15) → 0：NGまたは未設定、1：OK
- ・ ① → 指定ブロックの数値データ

(4) 計測データ読出4：コード2 4 (H)

コマンドは、指定した計測コードの前回実行した結果を読み出します。

レスポンスは、任意選択した数値データを出力します。⇨17・26ページ参照

計測開始入力の指定に関係なく有効となります。

■コマンド

：	局番	2	4	計測コード	SC(H)	SC(L)	CR
---	----	---	---	-------	-------	-------	----

- ・ 計測番号→数値データを出力する計測番号(計測0カメラ1:0、計測0カメラ2:1、計測1~4:2~5)
- ・ ブロック→指定計測番号の出力データブロックを指定

■レスポンス

：	局番	2	4	RC(H)	RC(L)	品種	実行カメラ	計測コード	任意設定数値データ	SC(H)	SC(L)	CR
---	----	---	---	-------	-------	----	-------	-------	-----------	-------	-------	----

- ・ 品種 → 前回 計測実行した品種番号 00~0F
- ・ 実行カメラ番号 → 0：カメラ1 / 2 共前回実行、1：カメラ1のみ前回実行、2：カメラ2のみ前回実行
- ・ 計測コード

計測コード	設定	計測コード	設定
0	計測0カメラ1	5	計測4
1	計測0カメラ2	6	距離角計測
2	計測1	7	数値演算
3	計測2		
4	計測3		

- ・ 任意設定数値データ⇨18・16ページ参照

(5) 照度の読出：コード28^(H)

照度監視機能で計測した照度と判定結果を読み出します。

■コマンド

：	局番	2	8	実行 カメラ	SC (H)	SC (L)	CR
---	----	---	---	-----------	-----------	-----------	----

■レスポンス

：	局番	2	8	RC (H)	RC (L)	品種	結 果	照 度	10 ²	10 ¹	10 ⁰	10 ⁻¹	SC (H)	SC (L)	CR
---	----	---	---	-----------	-----------	----	--------	--------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------	-----------	----

- ・実行カメラ番号 → 0：カメラ1、1：カメラ2
- ・品種 → 計測実行した品種番号 00～0F
- ・結果 → 0：NG、1：OK
- ・照度 → 000.0～255.0

(6) 補正濃度の読出：コード29^(H)

照度監視機能で計測した補正濃度と判定結果、および予め設定した基準濃度を読み出します。

■コマンド

：	局番	2	9	実行 カメラ	SC (H)	SC (L)	CR
---	----	---	---	-----------	-----------	-----------	----

・実行カメラ番号 → 0：カメラ1、1：カメラ2

■レスポンス

：	局番	2	9	RC (H)	RC (L)	品種	結 果	補正濃度	±	10 ²	10 ¹	10 ⁰	10 ⁻¹	基準濃度	10 ²	10 ¹	10 ⁰	10 ⁻¹	SC (H)	SC (L)	CR
---	----	---	---	-----------	-----------	----	--------	------	---	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------	-----------	----

- ・品種 → 計測実行した品種番号 00～0F
- ・結果 → 0：NG、1：OK
- ・補正濃度 → 補正2値化用(±0～±255.0)
- ・基準濃度 → 照度監視条件で設定した基準となる濃度(0～255.0)

[3] 運転画面設定、初期化、診断

これらの処理機能はコマンド/レスポンスのみを記載します。

処理機能	処理コード	通信フォーマット																														
個別条件	運転画面ロック状態の読出	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>RC</td> <td>RC</td> <td>①</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table> <p>①→運転画面ロック [0 : ロックOFF 1 : ロックON]</p>	局番	5	0	SC	SC	CR	:			(H)	(L)		局番	5	0	RC	RC	①	SC	SC	CR	:			(H)	(L)		(H)	(L)	
	局番	5	0	SC	SC	CR																										
	:			(H)	(L)																											
	局番	5	0	RC	RC	①	SC	SC	CR																							
	:			(H)	(L)		(H)	(L)																								
	運転画面ロック状態の設定	51	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>①</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table> <p>①→運転画面ロック [0 : ロックOFF 1 : ロックON]</p> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>RC</td> <td>RC</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table>	局番	5	1	①	SC	SC	CR	:				(H)	(L)		局番	5	1	RC	RC	SC	SC	CR	:			(H)	(L)	(H)	(L)
局番	5	1	①	SC	SC	CR																										
:				(H)	(L)																											
局番	5	1	RC	RC	SC	SC	CR																									
:			(H)	(L)	(H)	(L)																										
英日表示状態の読出	52	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>RC</td> <td>RC</td> <td>①</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table> <p>①→英日表示 [0 : 日本語 1 : 英語]</p>	局番	5	2	SC	SC	CR	:			(H)	(L)		局番	5	2	RC	RC	①	SC	SC	CR	:			(H)	(L)		(H)	(L)	
局番	5	2	SC	SC	CR																											
:			(H)	(L)																												
局番	5	2	RC	RC	①	SC	SC	CR																								
:			(H)	(L)		(H)	(L)																									
英日表示状態の設定	53	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>①</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table> <p>①→英日表示 [0 : 日本語 1 : 英語]</p> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>RC</td> <td>RC</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table>	局番	5	3	①	SC	SC	CR	:				(H)	(L)		局番	5	3	RC	RC	SC	SC	CR	:			(H)	(L)	(H)	(L)	
局番	5	3	①	SC	SC	CR																										
:				(H)	(L)																											
局番	5	3	RC	RC	SC	SC	CR																									
:			(H)	(L)	(H)	(L)																										
品種番号の読出	54	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>RC</td> <td>RC</td> <td>①</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table> <p>①→品種(00~3F)</p>	局番	5	4	SC	SC	CR	:			(H)	(L)		局番	5	4	RC	RC	①	SC	SC	CR	:			(H)	(L)		(H)	(L)	
局番	5	4	SC	SC	CR																											
:			(H)	(L)																												
局番	5	4	RC	RC	①	SC	SC	CR																								
:			(H)	(L)		(H)	(L)																									
品種番号の指定	55	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>①</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table> <p>①→品種(00~3F)</p> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>RC</td> <td>RC</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table>	局番	5	5	①	SC	SC	CR	:				(H)	(L)		局番	5	5	RC	RC	SC	SC	CR	:			(H)	(L)	(H)	(L)	
局番	5	5	①	SC	SC	CR																										
:				(H)	(L)																											
局番	5	5	RC	RC	SC	SC	CR																									
:			(H)	(L)	(H)	(L)																										


処理機能	処理コード	通信フォーマット																																																								
個別条件	画像状態の読出	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr><td>局番</td><td>5</td><td>6</td><td>SC</td><td>SC</td><td>CR</td></tr> <tr><td>:</td><td></td><td></td><td>(H)</td><td>(L)</td><td></td></tr> </table> <p>①→出力 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>: フリーズ</td></tr> <tr><td>1</td><td>: スルー</td></tr> </table> </p> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr><td>局番</td><td>5</td><td>6</td><td>RC</td><td>RC</td><td>①</td><td>②</td><td>SC</td><td>SC</td><td>CR</td></tr> <tr><td>:</td><td></td><td></td><td>(H)</td><td>(L)</td><td></td><td></td><td>(H)</td><td>(L)</td><td></td></tr> </table> <p>②→明るさ <table border="1"> <tr><td>0</td><td>: 全</td></tr> <tr><td>1</td><td>: 半</td></tr> </table> </p>	局番	5	6	SC	SC	CR	:			(H)	(L)		0	: フリーズ	1	: スルー	局番	5	6	RC	RC	①	②	SC	SC	CR	:			(H)	(L)			(H)	(L)		0	: 全	1	: 半																
	局番	5	6	SC	SC	CR																																																				
	:			(H)	(L)																																																					
	0	: フリーズ																																																								
	1	: スルー																																																								
	局番	5	6	RC	RC	①	②	SC	SC	CR																																																
:			(H)	(L)			(H)	(L)																																																		
0	: 全																																																									
1	: 半																																																									
画像状態の設定	57	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr><td>局番</td><td>5</td><td>7</td><td>①</td><td>②</td><td>SC</td><td>SC</td><td>CR</td></tr> <tr><td>:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(H)</td><td>(L)</td><td></td></tr> </table> <p>①→出力 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>: フリーズ</td></tr> <tr><td>1</td><td>: スルー</td></tr> </table> </p> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr><td>局番</td><td>5</td><td>7</td><td>RC</td><td>RC</td><td>SC</td><td>SC</td><td>CR</td></tr> <tr><td>:</td><td></td><td></td><td>(H)</td><td>(L)</td><td>(H)</td><td>(L)</td><td></td></tr> </table> <p>②→明るさ <table border="1"> <tr><td>0</td><td>: 全</td></tr> <tr><td>1</td><td>: 半</td></tr> </table> </p>	局番	5	7	①	②	SC	SC	CR	:					(H)	(L)		0	: フリーズ	1	: スルー	局番	5	7	RC	RC	SC	SC	CR	:			(H)	(L)	(H)	(L)		0	: 全	1	: 半																
局番	5	7	①	②	SC	SC	CR																																																			
:					(H)	(L)																																																				
0	: フリーズ																																																									
1	: スルー																																																									
局番	5	7	RC	RC	SC	SC	CR																																																			
:			(H)	(L)	(H)	(L)																																																				
0	: 全																																																									
1	: 半																																																									
出力画像カメラの状態読出	58	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr><td>局番</td><td>5</td><td>8</td><td>SC</td><td>SC</td><td>CR</td></tr> <tr><td>:</td><td></td><td></td><td>(H)</td><td>(L)</td><td></td></tr> </table> <p>①カメラ1 <table border="1"> <tr><td>8</td><td>: 0</td><td>4</td><td>: 0</td></tr> <tr><td>①</td><td></td><td>②</td><td></td></tr> </table> </p> <p>②カメラ2 <table border="1"> <tr><td>4</td><td>: 0</td><td>8</td><td>: 0</td></tr> <tr><td>①</td><td></td><td>②</td><td></td></tr> </table> </p> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr><td>局番</td><td>5</td><td>8</td><td>RC</td><td>RC</td><td>①</td><td>②</td><td>SC</td><td>SC</td><td>CR</td></tr> <tr><td>:</td><td></td><td></td><td>(H)</td><td>(L)</td><td></td><td></td><td>(H)</td><td>(L)</td><td></td></tr> </table> <p>横分割表示 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>: X1</td><td>0</td><td>: X2</td></tr> <tr><td>①</td><td></td><td>②</td><td></td></tr> </table> </p>	局番	5	8	SC	SC	CR	:			(H)	(L)		8	: 0	4	: 0	①		②		4	: 0	8	: 0	①		②		局番	5	8	RC	RC	①	②	SC	SC	CR	:			(H)	(L)			(H)	(L)		0	: X1	0	: X2	①		②	
局番	5	8	SC	SC	CR																																																					
:			(H)	(L)																																																						
8	: 0	4	: 0																																																							
①		②																																																								
4	: 0	8	: 0																																																							
①		②																																																								
局番	5	8	RC	RC	①	②	SC	SC	CR																																																	
:			(H)	(L)			(H)	(L)																																																		
0	: X1	0	: X2																																																							
①		②																																																								
出力画像カメラの切換	59	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr><td>局番</td><td>5</td><td>9</td><td>①</td><td>②</td><td>SC</td><td>SC</td><td>CR</td></tr> <tr><td>:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(H)</td><td>(L)</td><td></td></tr> </table> <p>カメラ1表示 <table border="1"> <tr><td>8</td><td>: 0</td><td>4</td><td>: 0</td></tr> <tr><td>①</td><td></td><td>②</td><td></td></tr> </table> </p> <p>カメラ2表示 <table border="1"> <tr><td>4</td><td>: 0</td><td>8</td><td>: 0</td></tr> <tr><td>①</td><td></td><td>②</td><td></td></tr> </table> </p> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr><td>局番</td><td>5</td><td>9</td><td>RC</td><td>RC</td><td>SC</td><td>SC</td><td>CR</td></tr> <tr><td>:</td><td></td><td></td><td>(H)</td><td>(L)</td><td>(H)</td><td>(L)</td><td></td></tr> </table> <p>①カメラ1 横分割表示 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>: X1</td><td>0</td><td>: X2</td></tr> <tr><td>①</td><td></td><td>②</td><td></td></tr> </table> </p> <p>②カメラ2</p>	局番	5	9	①	②	SC	SC	CR	:					(H)	(L)		8	: 0	4	: 0	①		②		4	: 0	8	: 0	①		②		局番	5	9	RC	RC	SC	SC	CR	:			(H)	(L)	(H)	(L)		0	: X1	0	: X2	①		②	
局番	5	9	①	②	SC	SC	CR																																																			
:					(H)	(L)																																																				
8	: 0	4	: 0																																																							
①		②																																																								
4	: 0	8	: 0																																																							
①		②																																																								
局番	5	9	RC	RC	SC	SC	CR																																																			
:			(H)	(L)	(H)	(L)																																																				
0	: X1	0	: X2																																																							
①		②																																																								
品種別シャッター速度の読出	5A	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr><td>局番</td><td>5</td><td>A</td><td>SC</td><td>SC</td><td>CR</td></tr> <tr><td>:</td><td></td><td></td><td>(H)</td><td>(L)</td><td></td></tr> </table> <p>①→シャッター速度 (0 0 1 E ~ 2 7 1 0 (H)) : 1/30 ~ 1/10000</p> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr><td>局番</td><td>5</td><td>A</td><td>RC</td><td>RC</td><td>①</td><td>SC</td><td>SC</td><td>CR</td></tr> <tr><td>:</td><td></td><td></td><td>(H)</td><td>(L)</td><td></td><td>(H)</td><td>(L)</td><td></td></tr> </table>	局番	5	A	SC	SC	CR	:			(H)	(L)		局番	5	A	RC	RC	①	SC	SC	CR	:			(H)	(L)		(H)	(L)																											
局番	5	A	SC	SC	CR																																																					
:			(H)	(L)																																																						
局番	5	A	RC	RC	①	SC	SC	CR																																																		
:			(H)	(L)		(H)	(L)																																																			
品種別シャッター速度の設定	5B	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr><td>局番</td><td>5</td><td>B</td><td>①</td><td>SC</td><td>SC</td><td>CR</td></tr> <tr><td>:</td><td></td><td></td><td></td><td>(H)</td><td>(L)</td><td></td></tr> </table> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr><td>局番</td><td>5</td><td>B</td><td>RC</td><td>RC</td><td>SC</td><td>SC</td><td>CR</td></tr> <tr><td>:</td><td></td><td></td><td>(H)</td><td>(L)</td><td>(H)</td><td>(L)</td><td></td></tr> </table> <p>①→シャッター速度 (0 0 1 E ~ 2 7 1 0 (H)) : 1/30 ~ 1/10000</p>	局番	5	B	①	SC	SC	CR	:				(H)	(L)		局番	5	B	RC	RC	SC	SC	CR	:			(H)	(L)	(H)	(L)																											
局番	5	B	①	SC	SC	CR																																																				
:				(H)	(L)																																																					
局番	5	B	RC	RC	SC	SC	CR																																																			
:			(H)	(L)	(H)	(L)																																																				

処理機能	処理コード	通信フォーマット																											
個別条件	時刻読出	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>C</td> <td>SC(H)</td> <td>SC(L)</td> <td>CR</td> </tr> </table> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>C</td> <td>RC(H)</td> <td>RC(L)</td> <td>年(H)</td> <td>年(L)</td> <td>月(H)</td> <td>月(L)</td> <td>日(H)</td> <td>日(L)</td> <td>時(H)</td> <td>時(L)</td> <td>分(H)</td> <td>分(L)</td> <td>秒(H)</td> <td>秒(L)</td> <td>SC(H)</td> <td>SC(L)</td> <td>CR</td> </tr> </table>	局番	5	C	SC(H)	SC(L)	CR	局番	5	C	RC(H)	RC(L)	年(H)	年(L)	月(H)	月(L)	日(H)	日(L)	時(H)	時(L)	分(H)	分(L)	秒(H)	秒(L)	SC(H)	SC(L)	CR	
	局番	5	C	SC(H)	SC(L)	CR																							
	局番	5	C	RC(H)	RC(L)	年(H)	年(L)	月(H)	月(L)	日(H)	日(L)	時(H)	時(L)	分(H)	分(L)	秒(H)	秒(L)	SC(H)	SC(L)	CR									
	時刻設定	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>D</td> <td>RC(H)</td> <td>RC(L)</td> <td>年(H)</td> <td>年(L)</td> <td>月(H)</td> <td>月(L)</td> <td>日(H)</td> <td>日(L)</td> <td>時(H)</td> <td>時(L)</td> <td>分(H)</td> <td>分(L)</td> <td>秒(H)</td> <td>秒(L)</td> <td>SC(H)</td> <td>SC(L)</td> <td>CR</td> </tr> </table> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>D</td> <td>RC(H)</td> <td>RC(L)</td> <td>SC(H)</td> <td>SC(L)</td> <td>CR</td> </tr> </table>	局番	5	D	RC(H)	RC(L)	年(H)	年(L)	月(H)	月(L)	日(H)	日(L)	時(H)	時(L)	分(H)	分(L)	秒(H)	秒(L)	SC(H)	SC(L)	CR	局番	5	D	RC(H)	RC(L)	SC(H)	SC(L)
局番	5	D	RC(H)	RC(L)	年(H)	年(L)	月(H)	月(L)	日(H)	日(L)	時(H)	時(L)	分(H)	分(L)	秒(H)	秒(L)	SC(H)	SC(L)	CR										
局番	5	D	RC(H)	RC(L)	SC(H)	SC(L)	CR																						
基準登録	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>E</td> <td>①対象</td> <td>計測NO.</td> <td>SC(H)</td> <td>SC(L)</td> <td>CR</td> </tr> </table> <p>① → [0 : 計測プログラム 1 : 画像間演算]</p> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>5</td> <td>E</td> <td>RC(H)</td> <td>RC(L)</td> <td>SC(H)</td> <td>SC(L)</td> <td>CR</td> </tr> </table>	局番	5	E	①対象	計測NO.	SC(H)	SC(L)	CR	局番	5	E	RC(H)	RC(L)	SC(H)	SC(L)	CR												
局番	5	E	①対象	計測NO.	SC(H)	SC(L)	CR																						
局番	5	E	RC(H)	RC(L)	SC(H)	SC(L)	CR																						
全初期化	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>①</td> <td>SC(H)</td> <td>SC(L)</td> <td>CR</td> </tr> </table> <p>① → 初期化メモリ [0 : フラッシュメモリとRAM 1 : RAM]</p> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>RC(H)</td> <td>RC(L)</td> <td>SC(H)</td> <td>SC(L)</td> <td>CR</td> </tr> </table>	局番	6	0	①	SC(H)	SC(L)	CR	局番	6	0	RC(H)	RC(L)	SC(H)	SC(L)	CR													
局番	6	0	①	SC(H)	SC(L)	CR																							
局番	6	0	RC(H)	RC(L)	SC(H)	SC(L)	CR																						
自己診断	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>SC(H)</td> <td>SC(L)</td> <td>CR</td> </tr> </table> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>RC(H)</td> <td>RC(L)</td> <td>SC(H)</td> <td>SC(L)</td> <td>CR</td> </tr> </table>	局番	6	8	SC(H)	SC(L)	CR	局番	6	8	RC(H)	RC(L)	SC(H)	SC(L)	CR														
局番	6	8	SC(H)	SC(L)	CR																								
局番	6	8	RC(H)	RC(L)	SC(H)	SC(L)	CR																						
リセット	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>SC(H)</td> <td>SC(L)</td> <td>CR</td> </tr> </table> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>RC(H)</td> <td>RC(L)</td> <td>SC(H)</td> <td>SC(L)</td> <td>CR</td> </tr> </table>	局番	6	9	SC(H)	SC(L)	CR	局番	6	9	RC(H)	RC(L)	SC(H)	SC(L)	CR														
局番	6	9	SC(H)	SC(L)	CR																								
局番	6	9	RC(H)	RC(L)	SC(H)	SC(L)	CR																						

処理機能	処理コード	通信フォーマット																																				
手動計測座標の読出	70	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table> <p>①→第0検出のX座標 0X (000~IFF_(H)):0~511 ②→第0検出のY座標 0Y (000~IDF_(H)):0~479 ③→第1検出のX座標 1Y (000~IFF_(H)):0~511 ④→第1検出のY座標 1Y (000~IDF_(H)):0~479</p> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>RC</td> <td>RC</td> <td>①</td> <td>②</td> <td>③</td> <td>④</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table>	局番	7	0	SC	SC	CR	:			(H)	(L)		局番	7	0	RC	RC	①	②	③	④	SC	SC	CR	:			(H)	(L)					(H)	(L)	
局番	7	0	SC	SC	CR																																	
:			(H)	(L)																																		
局番	7	0	RC	RC	①	②	③	④	SC	SC	CR																											
:			(H)	(L)					(H)	(L)																												
手動計測座標の設定	71	<p>■コマンド</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>①</td> <td>②</td> <td>③</td> <td>④</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table> <p>■レスポンス</p> <table border="1"> <tr> <td>局番</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>RC</td> <td>RC</td> <td>SC</td> <td>SC</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td>(H)</td> <td>(L)</td> <td></td> </tr> </table> <p>①→第0検出のX座標 0X (000~IFF_(H)):0~511 ②→第0検出のY座標 0Y (000~DF_(H)):0~479 ③→第1検出のX座標 1Y (000~IFF_(H)):0~511 ④→第1検出のY座標 1Y (000~IDF_(H)):0~479</p>	局番	7	1	①	②	③	④	SC	SC	CR	:							(H)	(L)		局番	7	1	RC	RC	SC	SC	CR	:			(H)	(L)	(H)	(L)	
局番	7	1	①	②	③	④	SC	SC	CR																													
:							(H)	(L)																														
局番	7	1	RC	RC	SC	SC	CR																															
:			(H)	(L)	(H)	(L)																																

[4] 任意出力の数値データ

計測実行4(コード1 4_(H):18・8[°]-ジ)、計測データ読出4(コード2 4_(H):18・10[°]-ジ)におけるレスポンスの任意設定数値データは次のとおりです。

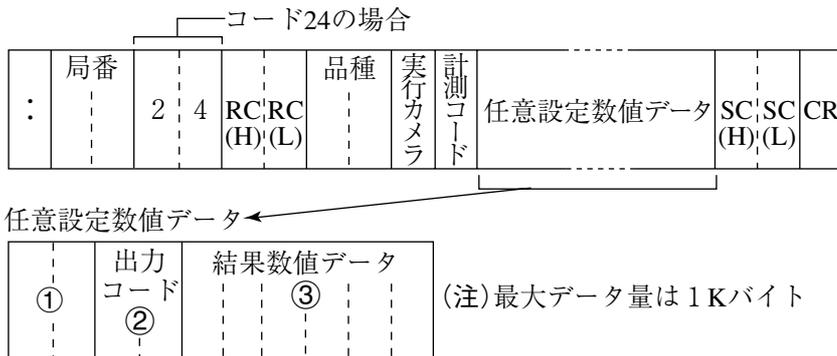

- ① → 出力データ間区切り ” , ” (スペース20_(H)+カンマ2C_(H))
 - ② → 出力コード
 - ③ → 結果数値データ
- 各指定計測内で登録番号順に登録分のみ出力します。

[例] 位置ずれ計測で、座標Xと座標Yを出力する場合の任意設定数値データ

,	0	2	登録0 (モデル0)	登録0 (モデル1)	...	登録N (モデル1)	,	0	3	登録0 (モデル0)	...	登録N (モデル1)
---	---	---	---------------	---------------	-----	---------------	---	---	---	---------------	-----	---------------

■ 出力データの出力コードとバイト数

1. 計測プログラム別の結果

出力データ			計測プログラム									
種類	出力 コード	バイト	位置ずれ 計測	一致度 検査	リード 検査	BG/CSP 検査	2値面積 計測	2値カント 計測	2値ラベル 計測	ポイント 計測	複数位置 計測	複数一致 度検査
一致度	0 1	2	○	○								
座標 X	0 2	2	○	○								
座標 Y	0 3	2	○	○								
座標ずれ X	0 4	2	○									
座標ずれ Y	0 5	2	○									
角度	0 6	2	○									
平均濃度 1	0 7	2		○								
個数	0 8	2			○	○		○	○		○	○
距離	最大	0 9	2		○							
	最小	0 A	2		○							
リード幅	最大	0 B	2		○							
	最小	0 C	2		○							
リード長	最大	0 D	2		○							
	リード幅2	最小	0 E	2								
総面積	1 0	4				○	○	○	○			
ラベル別 面積	現在値	1 1	4						○			
	最大	1 2				○						
	最小	1 3				○						
重心X ピッチX	重心	1 4	2						○			
	ピッチ最大	1 5				○						
	ピッチ最小	1 6				○						
重心Y ピッチY	重心	1 7	2						○			
	ピッチ最大	1 8				○						
	ピッチ最小	1 9				○						

出力データ			計測プログラム									
種類	出力コード	バイト	位置ずれ計測	一致度検査	リード検査	BGACSP検査	2値面積計測	2値カント計測	2値ラベル計測	ポイント計測	複数位置計測	複数一致度検査
フェレ径X	現在値	1A	2						○			
	最大	1B					○					
	最小	1C					○					
フェレ径Y	現在値	1D	2						○			
	最大	1E					○					
	最小	1F					○					
主軸角	20	2						○				
周囲長	21	4						○				
一致度	22	2									○	○
座標X	23	2									○	○
座標Y	24	2									○	○
平均濃度(差分濃度和)	25	2										○
平均濃度2	28	1								○		
白黒	29	1								○		
白カウント	2A	2								○		
登録数	2B	2								○		
中点X	2C	2							○			
中点Y	2D	2							○			

2. 距離角計測の結果

種類	出力コード	バイト
距離	3 0	2
角度	3 1	2
補助 1	座標 X	4
	傾き	
補助 2	座標 Y	4
	Y切片	

3. 数値演算の結果


種類	出力コード	バイト
計測 0 カメラ 1	4 0	4
計測 0 カメラ 2		
計測 1		
計測 2		
計測 3		
計測 4		
総合		

第 19 章 コンピュータリンク

IV-S30とプログラマブルコントローラ(以下、PC)を接続して、コンピュータリンクによりIV-S30の計測を実行する方法です。

19 - 1 対応メーカー(機種)

IV-S30はシャープ、三菱、オムロン、横河の下記機種に対し、コンピュータリンクにて対応しています。

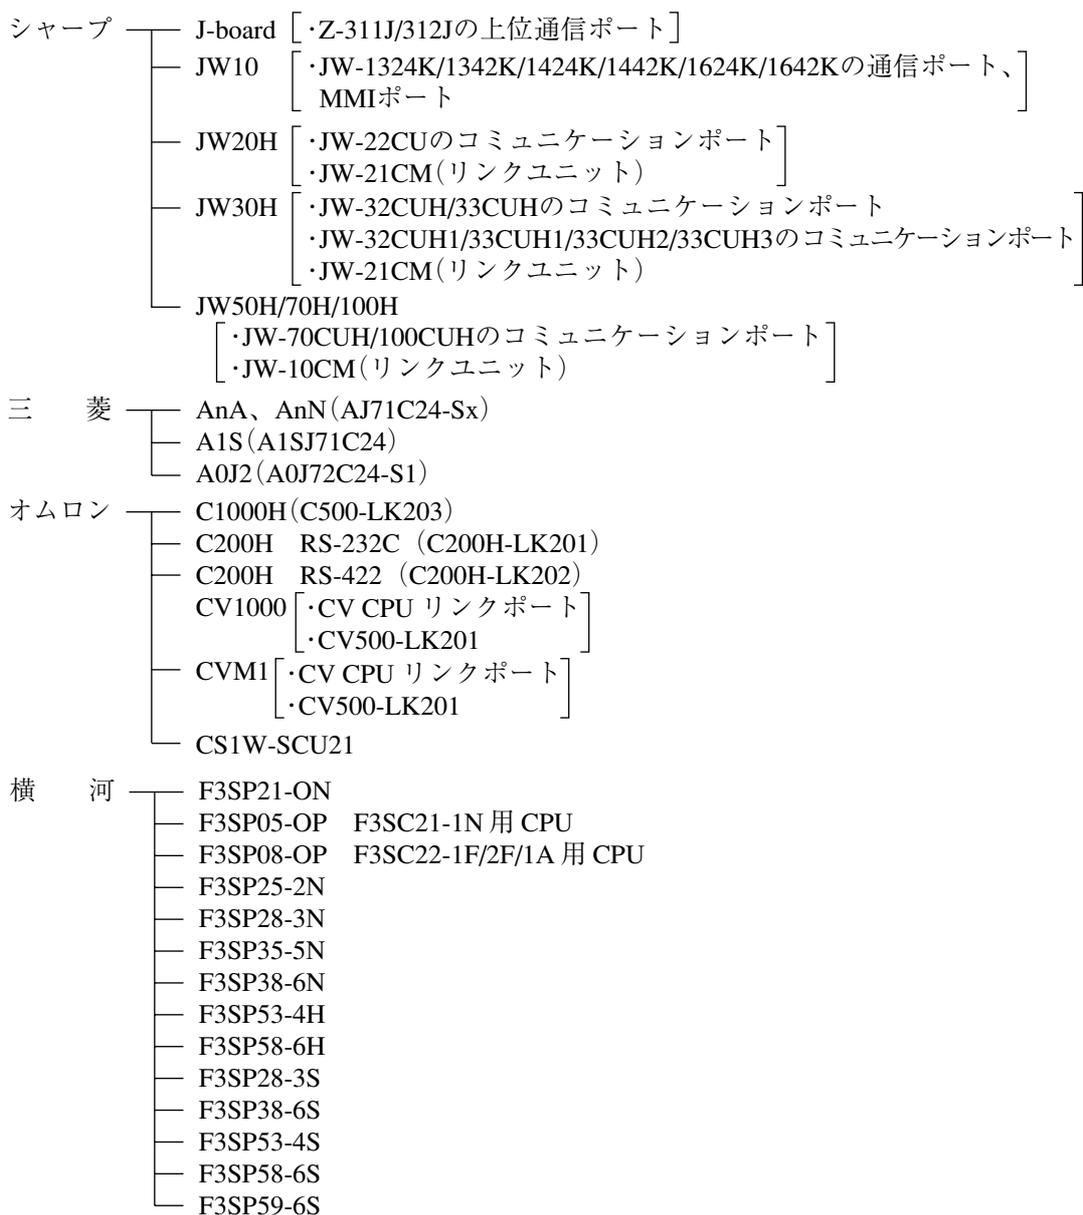


19 - 2 データフロー

計測開始入力(入力IF)は、「CCDトリガ(カメラ1)」または「パラレル」を選択してください。

⇒「第17章 入出力条件の設定」参照

計測開始入力(CCDトリガ/パラレル)、品種切換(パラレル)のデータフローを示します。

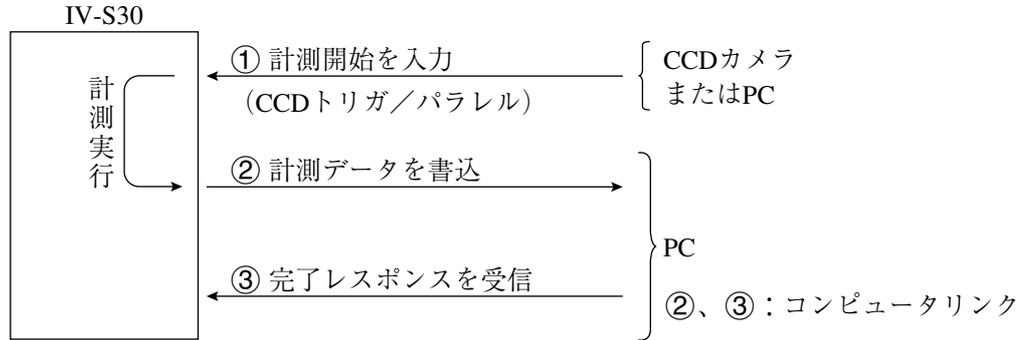

②でIV-S30からPCに書き込む計測データは、[品種別入出力]画面の設定により、ブロックを指定できます。⇒17・23ページ参照

● シャープのPCと接続時

IV-S30からPCへの書込許可コマンド(EWR)は、次の場合に送信されます。

- ・ IV-S30に電源を供給時
- ・ シャープPCを選択時
- ・ 結果書込コマンド(WRG)を送信して、書込モード不適合エラー(コード10(H))が発生時 (PCへの電源供給断時)

● 三菱、オムロン、横河のPCと接続時

②、③はパケット分割して送られます。

19 - 3 レジスタ設定

IV-S30のコンピュータリンクには、PCのレジスタ(書込：最大512バイト)を使用します。

設定項目	アドレスの使用範囲
書込レジスタ (最大512バイト)	・シャープ：09000～99776
	・三菱：_____
	・オムロン：DM0000～DM9999
	・横河：D00001～D16384

→17・22ページ参照

書込開始アドレスを、「システム条件」の[コンピュータリンク]メニューで「③結果書込先頭」に設定してください。

注1：シャープの場合、書込開始アドレスには偶数アドレスを設定してください。

注2：シャープで書込レジスタに512バイトを使用する場合、書込開始アドレスを次のいずれかに設定してください。

09000、19000、29000、39000、49000、59000、69000、79000、89000、99000

■ 書込レジスタマップ

書込レジスタの内容は次のとおりです。

シャープ	三菱	オムロン	横河	内 容
09000	D0000	L DM0000	L D00001	L 終了コード (00(H)：正常終了、00(H)以外：異常終了⇨20・3ページ参照)
09001				H 付属情報 (エラーレスポンスのエラーコード)
09002	D0001	L DM0001	L D00002	L 品種番号 (0～63：00～3F(H))
09003				H 結果出力時の計測番号 (0～5)
09004	D0002	L DM0002	L D00003	L 結果出力 (Y0～Y15)
09005				H
09006	D0003	L DM0003	L D00004	L 計測0、カメラ1の計測プログラム
09007				H 計測0、カメラ2の計測プログラム
09010	D0004	L DM0004	L D00005	L 計測1の計測プログラム
09011				H 計測2の計測プログラム
09012	D0005	L DM0005	L D00006	L 計測3の計測プログラム
09013				H 計測4の計測プログラム
09014	D0006	L DM0006	L D00007	L 計測0、カメラ1の出力データ (ブロック0)
09015				H
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	L	L	L 計測0、カメラ2の出力データ (ブロック0)
⋮	⋮	H	H	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	L	L	L 計測1の出力データ (ブロック0)
⋮	⋮	H	H	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	L	L	L 計測2の出力データ (ブロック0)
⋮	⋮	H	H	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	L	L	L 計測3の出力データ (ブロック0)
⋮	⋮	H	H	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	L	L	L 計測4の出力データ (ブロック0)
⋮	⋮	H	H	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
19000	D0256	L DM0256	L D00257	L 指定ブロックのデータ
19001				H
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※1～※7 ⇨ 次ページ参照

上記の書込開始アドレスは右記設定の場合です。


メーカー	シャープ	三菱	オムロン	横河
書込開始アドレス	09000	D0000	DM0000	D00001

※1 終了コード=08_(H)(エラーレスポンス受信エラー)のとき、判定結果にエラーコードを格納します。(例：シャープの0A_(H)=パリティエラー)

※2 結果出力時の計測番号

00_(H)=計測0 カメラ1、01_(H)=計測0 カメラ2、02_(H)=計測1、03_(H)=計測2、04_(H)=計測3、05_(H)=計測4

※3 結果出力(Y0~Y15)

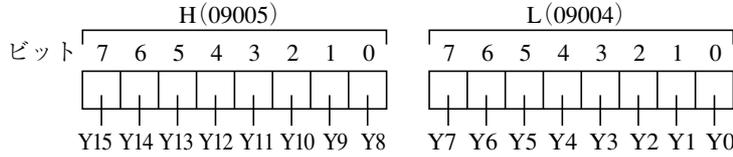

※4 計測0の計測プログラム

00_(H)=無、01_(H)=位置ずれ計測

※5 計測1~4の計測プログラム

00_(H)=無、01_(H)=位置ずれ計測、02_(H)=一致度検査、03_(H)=リード検査、04_(H)=BGA/CSP検査、05_(H)=2値面積計測、06_(H)=2値カウント計測、07_(H)=2値ラベル計測、08_(H)=ポイント計測、09_(H)=複数位置計測、0A_(H)=複数一致度検査

※6 計測0~4の出力データ(ブロック0)

出力データはシリアル出力の「任意/ブロック指定」で異なります。⇒17・23~27ページ参照

● **ブロック指定時**

- ・ 計測番号0~4のブロック0の計測データを出力します。(最大496バイト)
- ・ 設定していない計測番号のデータ(ブロック0)は出力されません。(前づめされます。最大500バイト)
- ・ ブロック0の計測データについては19・6~16ページを参照願います。

● **任意出力**

⇒19・17ページ参照

※7 指定ブロックのデータ

シリアル出力を「ブロック指定」に設定時、指定ブロック番号の計測結果データを出力します。「任意」に設定時には出力選択で異なります。

- ・ 指定の内容/方法は17・23~25ページを参照願います。
- ・ ブロック0(00)を指定時には出力されません。
- ・ 計測データのブロックについては、19・5~16ページを参照願います。
- ・ 指定ブロックのデータが書き込まれる先頭アドレスは、結果書込先頭アドレスに512バイトを加算したアドレスとなります。

		シャープ	三菱	オムロン	横河	内容
結果書込先頭アドレス	09000	D0000	L	DM0000	L	終了コード
	09001		H		H	付属情報
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	⋮	⋮	L	⋮	L	計測4の出力データ(ブロック0)
	⋮	⋮	H	⋮	H	⋮
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
結果書込先頭アドレス+512バイト	19000	D0256	L	DM0256	L	指定ブロックのデータ
	19001		H		H	⋮
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

19 - 4 計測データのブロックについて

[1] ブロック数

計測データのブロック数は、計測機能により異なります。

計測機能		ブロック	詳細ページ
計測プログラム	位置ずれ計測	0、1	19・6
	一致度検査	0、1	19・7
	リード検査	0、1	
	BGA/CSP検査	0、1	
	2値面積計測	0	19・8
	2値カウント計測	0	
	2値ラベル計測	0	
	ポイント計測	0、1 (2値化処理の場合) 0～4 (平均濃度の場合)	19・12
	複数位置計測	0～4	19・14
	複数一致度検査	0～4	
距離角計測		5 8	19・15
数値演算		5 1	19・16

(2) 一致度検査

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)	
0	登録番号0	一致度 (位置決め)	1点目	あり	2	なし
			2点目	あり	2	なし
	登録番号1 〜 15	登録番号1～15の内容は、登録番号0と同じ				

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)	
1	登録番号0	座標	1点目 X	なし	2	1
			1点目 Y	なし	2	1
		2点目	X	なし	2	1
			Y	なし	2	1
		平均濃度	1点目	なし	2	1
			2点目	なし	2	1
	登録番号1 〜 15	登録番号1～15の内容は、登録番号0と同じ				

(3) リード検査

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)
0	登録番号0	個数	なし	2	なし
	登録番号1 〜 15	登録番号1～15の内容は、登録番号0と同じ			

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)	
1	登録番号0	距離	最大	なし	2	1
			最小	なし	2	1
			NG番号	なし	2	なし
			NG個数	なし	2	なし
		リード幅	最大	なし	2	1
			最小	なし	2	1
			NG番号	なし	2	なし
			NG個数	なし	2	なし
		リード長	最大	なし	2	1
			最小	なし	2	1
			NG番号	なし	2	なし
			NG個数	なし	2	なし
	登録番号1 〜 15	登録番号1～15の内容は、登録番号0と同じ				

(4) BGA/CSP検査

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)
0	登録番号0	ラベル数	なし	2	なし
		総面積	なし	4	なし
	登録番号1 } 3	登録番号1～3の内容は、登録番号0と同じ			

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)	
1	登録番号0	ラベル別面積	最大	なし	4	なし
			最小	なし	4	なし
		重心X距離	最大	なし	2	1
			最小	なし	2	1
		重心Y距離	最大	なし	2	1
			最小	なし	2	1
		フェレ径X	最大	なし	2	なし
			最小	なし	2	なし
		フェレ径Y	最大	なし	2	なし
			最小	なし	2	なし
	登録番号1 } 3	登録番号1～3の内容は、登録番号0と同じ				

(5) 2値面積計測

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)
0	登録番号0	面積	なし	4	なし
	登録番号1～15	登録番号1～15の内容は、登録番号0と同じ			

(6) 2値カウント計測

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)
0	登録番号0	ラベル数	なし	2	なし
		総面積	なし	4	なし
	登録番号1～3	登録番号1～3の内容は、登録番号0と同じ			

(7) 2値ラベル計測

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)	
0	登録番号0	ラベル数	なし	2	なし	
		総面積	なし	4	なし	
	登録番号1 } 3	登録番号1~3の内容は、登録番号0と同じ				
10	登録番号0	ラベル0	ラベル単位面積	なし	4	なし
		重心X	なし	2	1	
		重心Y	なし	2	1	
		主軸角	あり	2	1	
		フェレ径X	なし	2	なし	
		フェレ径Y	なし	2	なし	
		周囲長	なし	4	1	
11	ラベル1~31	ラベル1~127の各内容は、 ラベル0と同じ				
12	ラベル32~63					
13	64~95					
20	ラベル96~127					
21	登録番号1	ラベル0~31	ラベル0~127の各内容は、 ブロック10のラベル0と同じ			
22	32~63					
23	64~95					
23	96~127					
30	登録番号2	ラベル0~31	ラベル0~127の各内容は、 ブロック10のラベル0と同じ			
31	32~63					
32	64~95					
33	96~127					
40	登録番号3	ラベル0~31	ラベル0~127の各内容は、 ブロック10のラベル0と同じ			
41	32~63					
42	64~95					
43	96~127					

↓
次ページへ

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)		
60	登録番号0 ラベル単位面積	ラベル0	なし	4	なし		
		}		}			
		ラベル127		4			
61	登録番号1 ラベル単位面積	ラベル0～127	各ラベルの内容は、ブロック60と同じ				
62	登録番号2 ラベル単位面積	ラベル0～127					
63	登録番号3 ラベル単位面積	ラベル0～127					
64	登録番号0重心	ラベル0	X	なし	2	1	
			Y	なし	2	1	
		}		}			
		ラベル127	X	なし	2	1	
Y	なし		2	1			
65	登録番号1重心	ラベル0～127	各ラベルの内容は、ブロック64と同じ				
66	登録番号2重心	ラベル0～127					
67	登録番号3重心	ラベル0～127					
68	登録番号0主軸角	ラベル0～127	あり	2	1		
	登録番号1主軸角	ラベル0～127	あり	2	1		
69	登録番号2主軸角	ラベル0～127	あり	2	1		
	登録番号3主軸角	ラベル0～127	あり	2	1		
70	登録番号0フェレ径	ラベル0	X	なし	2	なし	
			Y	なし	2	なし	
		}		}			
		ラベル127	X	なし	2	なし	
Y	なし		2	なし			
71	登録番号1フェレ径	ラベル0～127	各ラベルの内容は、ブロック70と同じ				
72	登録番号2フェレ径	ラベル0～127					
73	登録番号3フェレ径	ラベル0～127					
74	登録番号0周囲長	ラベル0～127	なし	4	1		
75	登録番号1周囲長	ラベル0～127	各ラベルの内容は、ブロック74と同じ				
76	登録番号2周囲長	ラベル0～127					
77	登録番号3周囲長	ラベル0～127					
78	登録番号0中点	ラベル0	X	なし	2	なし	
			Y	なし	2	なし	
		}		}			
		ラベル127	X	なし	2	なし	
Y	なし		2	なし			
79	登録番号1中点	ラベル0～127	各ラベルの内容は、ブロック78と同じ				
80	登録番号2中点	ラベル0～127					
81	登録番号3中点	ラベル0～127					

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)
82	登録番号 0	ラベル単位面積	なし	4	なし
		重心X	なし	2	1
		重心Y	なし	2	1
		主軸角	あり	2	1
		フェレ径X	なし	2	なし
		フェレ径Y	なし	2	なし
		周囲長	なし	4	1
		中点X	なし	2	なし
		中点Y	なし	2	なし
	ラベル1~31	ラベル 1 ~127の各内容は、 ラベル 0 と同じ			
83	ラベル32~63				
84	64~95				
85	96~127				
86	登録番号 1	ラベル0~31	ラベル 0 ~127の各内容は、 ブロック82のラベル 0 と同じ		
87		32~63			
88		64~95			
89		96~127			
90	登録番号 2	ラベル0~31	ラベル 0 ~127の各内容は、 ブロック82のラベル 0 と同じ		
91		32~63			
92		64~95			
93		96~127			
94	登録番号 3	ラベル0~31	ラベル 0 ~127の各内容は、 ブロック82のラベル 0 と同じ		
95		32~63			
96		64~95			
97		96~127			

(8) ポイント計測

1. 2 値化処理の場合

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)	
0	登録番号 0 } 15	白黒情報	0 = 黒 1 = 白	なし	2	なし
	登録番号 16 } 31	白黒情報	0 = 黒 1 = 白	なし	2	なし
	}	}	}			
	登録番号 240 } 255	白黒情報	0 = 黒 1 = 白	なし	2	なし
1	登録番号 0 } 7	判定情報	0 = NG 1 = OK	なし	1	なし
		白黒情報	0 = 黒 1 = 白	なし	1	なし
	登録番号 8 } 15	判定情報	0 = NG 1 = OK	なし	1	なし
		白黒情報	0 = 黒 1 = 白	なし	1	なし
	}	}	}			
	登録番号 248 } 255	判定情報	0 = NG 1 = OK	なし	1	なし
	白黒情報	0 = 黒 1 = 白	なし	1	なし	

注：ポイント番号が登録「無」の場合、次に登録されている番号のデータが前づめされます。

- 各項目の2バイト単位のデータが全て「無」のとき、2バイト単位でデータが前づめされます。

[例]

登録16～31が全て「無」のとき、登録32～が前づめされます。

- データ例：ブロック0でポイント番号0～7のみ

		データ	内 容																																													
F A ┌┴┐ 白黒情報	白黒情報	F A _(H)	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">F</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>ポイント番号</td> <td style="text-align: center;">— P7</td><td style="text-align: center;">P6</td><td style="text-align: center;">P5</td><td style="text-align: center;">P4</td> <td style="text-align: center;">P3</td><td style="text-align: center;">P2</td><td style="text-align: center;">P1</td><td style="text-align: center;">P0</td> </tr> <tr> <td>白黒</td> <td style="text-align: center;">— 白</td><td style="text-align: center;">白</td><td style="text-align: center;">白</td><td style="text-align: center;">白</td> <td style="text-align: center;">白</td><td style="text-align: center;">黒</td><td style="text-align: center;">白</td><td style="text-align: center;">黒</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="8" style="text-align: center;">0：黒、1：白</td> </tr> </table>		F				A					1	1	1	1	1	0	1	0	ポイント番号	— P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	P0	白黒	— 白	白	白	白	白	黒	白	黒		0：黒、1：白							
				F				A																																								
	1	1	1	1	1	0	1	0																																								
ポイント番号	— P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	P0																																								
白黒	— 白	白	白	白	白	黒	白	黒																																								
	0：黒、1：白																																															

2. 平均濃度の場合

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)	
0	登録番号0	平均濃度	なし	2	なし	
	登録番号1 } 31	登録番号1~31の内容は、登録番号0と同じ				
1	登録番号32	平均濃度	なし	2	なし	
	登録番号33 } 63	登録番号33~63の内容は、登録番号0と同じ				
2	登録番号64	平均濃度	なし	2	なし	
	登録番号65 } 95	登録番号65~95の内容は、登録番号0と同じ				
3	登録番号96	平均濃度	なし	2	なし	
	登録番号97 } 127	登録番号97~127の内容は、登録番号0と同じ				
4	登録番号0 } 15	判定情報	0 =NG 1 =OK	なし	2	なし
	登録番号16 } 31	判定情報	0 =NG 1 =OK	なし	2	なし
	}	}	}			
	登録番号112 } 127	判定情報	0 =NG 1 =OK	なし	2	なし

注：ポイント番号が登録「無」の場合、次に登録されている番号のデータが前づめされます。

(9) 複数位置計測

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)
0	登録番号0	検出数	なし	2	なし
	登録番号1 } 3	登録番号1～3の内容は、登録番号0と同じ			

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)	
1	登録番号0	検出0	一致度	なし	2	なし
			座標X	なし	2	なし
			座標Y	なし	2	なし
		検出1 } 127	検出1～127の内容は、検出0と同じ			
2	登録番号1	ブロック2～4の内容は、ブロック1(登録番号0)と同じ				
3	登録番号2					
4	登録番号3					

(10) 複数一致度検査

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)
0	登録番号0	検出数	なし	2	なし
	登録番号1 } 3	登録番号1～3の内容は、登録番号0と同じ			

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)	
1	登録番号0	検出0	一致度	なし	2	なし
			座標X	なし	2	なし
			座標Y	なし	2	なし
			平均濃度1 (差分濃度和) ※	なし	2	なし
		検出1 } 127	検出1～127の内容は、検出0と同じ			
2	登録番号1	ブロック2～4の内容は、ブロック1(登録番号0)と同じ				
3	登録番号2					
4	登録番号3					

注：濃度マッチングを実行時は、差分濃度和が出力されます。

(11) 距離角計測

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)	
5 8	計測 0 カメラ 1	登録番号 0	距離	あり	2	1
			角度	あり	2	1
			補助 1 (座標X/傾き)	あり	4	フロート
			補助 2 (座標Y/Y切片)	あり	4	フロート
		登録番号 1 } 15	登録番号 1 ~ 15の内容は、登録番号 0 と同じ			
	計測 0 カメラ 2	登録番号 0 } 15	登録番号 0 ~ 15の内容は、計測 0 カメラ 1 と同じ			
	計測 1	登録番号 0 } 15	登録番号 0 ~ 15の内容は、計測 0 カメラ 1 と同じ			
	計測 2	登録番号 0 } 15	登録番号 0 ~ 15の内容は、計測 0 カメラ 1 と同じ			
	計測 3	登録番号 0 } 15	登録番号 0 ~ 15の内容は、計測 0 カメラ 1 と同じ			
	計測 4	登録番号 0 } 15	登録番号 0 ~ 15の内容は、計測 0 カメラ 1 と同じ			

注：未登録の項目は前づめされます。

(12) 数値演算

ブロック	項目		符号(+/-)	バイト	小数点(位)	
5 1	計測0 カメラ1	登録番号0	演算結果	あり	4	2
		登録番号1 } 15	登録番号1～15の内容は、登録番号0と同じ			
	計測0 カメラ2	登録番号0	演算結果	あり	4	2
		登録番号1 } 15	登録番号1～15の内容は、登録番号0と同じ			
	計測1	登録番号0	演算結果	あり	4	2
		登録番号1 } 15	登録番号1～15の内容は、登録番号0と同じ			
	計測2	登録番号0	演算結果	あり	4	2
		登録番号1 } 15	登録番号1～15の内容は、登録番号0と同じ			
	計測3	登録番号0	演算結果	あり	4	2
		登録番号1 } 15	登録番号1～15の内容は、登録番号0と同じ			
	計測4	登録番号0	演算結果	あり	4	2
		登録番号1 } 15	登録番号1～15の内容は、登録番号0と同じ			
	総合	登録番号0	演算結果	あり	4	2
		登録番号1 } 15	登録番号1～15の内容は、登録番号0と同じ			

注：未登録の項目は前づめされます。

19 - 5 任意出力の出力データ

シリアル出力を「任意」に設定(17・26ページ)した場合、書込レジスタマップの「計測0～4の出力データ(ブロック0)：19・3ページの※6」に、出力データを「有」に設定(17・26ページ)した計測結果が、下記の計測番号順と出力コード順／登録番号順に書き込まれます。

計測番号	出力コード	登録番号	
計測0 カメラ1	出力コード01 (一致度)	登録番号0の一致度	
		登録番号1の一致度	
		登録番号7の一致度	
	出力コード02 (座標X)	登録番号0の座標X	
		登録番号1の座標X	
		登録番号7の座標X	
	出力コード40 (数値演算)	登録番号0の数値演算結果	
		登録番号1の数値演算結果	
		登録番号15の数値演算結果	
		登録番号15の数値演算結果	
	計測0 カメラ2	出力コードと登録番号の内容(順序)は、「計測0 カメラ1」と同様	
	計測1	出力コードと登録番号の内容(順序)は、「計測0 カメラ1」と同様	
計測2	出力コードと登録番号の内容(順序)は、「計測0 カメラ1」と同様		
計測3	出力コードと登録番号の内容(順序)は、「計測0 カメラ1」と同様		
計測4	出力コードと登録番号の内容(順序)は、「計測0 カメラ1」と同様		

- ・出力データを「無」に設定しているデータは出力されません。(前づめされます。)
- ・出力コードの内容(種類、バイト数、対象計測プログラム)は、次ページを参照願います。

[例] 次のように、計測結果をシリアル出力「有」に設定時の出力データ例

シャープ	三菱	オムロン	出力データ	データ内容	シリアル出力「有」の計測項目
09014	D0006	L	L 01	0001(H)：00=固定値	計測1(位置ずれ計測)の登録番号0(一致度、座標X、座標ずれY)
09015		H	H 00	01=出力コード(一致度)	
09016	D0007	L	L 78	2678(H)：9848(D)=98.48%	
09017		H	H 26		
09020	D0008	L	L 02	0020(H)：00=固定値	
09021		H	H 00	02=出力コード(座標X)	
09022	D0009	L	L 92	0992(H)：2450(D)=245.0 (座標値)	
09023		H	H 09		
09024	D0010	L	L 05	0005(H)：00=固定値	
09025		H	H 00	05=出力コード(座標ずれY)	
09026	D0011	L	L FA	00FA(H)：250(D)=25.0 (ずれ値)	
09027		H	H 00		
09030	D0012	L	L 01	0001(H)：00=固定値	計測3(一致度検査)の登録番号0(一致度)
09031		H	H 00	01=出力コード(一致度)	
09032	D0013	L	L 28	2628(H)：9752(D)=97.52%	
09033		H	H 26		

● 出力データのコードとバイト数

1. 計測プログラム別の結果

出力データ			計測プログラム									
種類	出力コード	バイト	位置ずれ計測	一致度検査	リード検査	BGA/CSP検査	2値面積計測	2値カウント計測	2値ラベル計測	ポイント計測	複数位置計測	複数一致度検査
一致度	0 1	2	○	○								
座標 X	0 2	2	○	○								
座標 Y	0 3	2	○	○								
座標ずれ X	0 4	2	○									
座標ずれ Y	0 5	2	○									
角度	0 6	2	○									
平均濃度 1	0 7	2		○								
個数	0 8	2			○	○		○	○		○	○
距離	最大	0 9	2		○							
	最小	0 A	2		○							
リード幅	最大	0 B	2		○							
	最小	0 C	2		○							
リード長 リード幅2	最大	0 D	2		○							
	最小	0 E	2		○							
総面積	1 0	4				○	○	○	○			
ラベル別面積	現在値	1 1	4						○			
	最大	1 2				○						
	最小	1 3				○						
重心X ピッチX	重心	1 4	2						○			
	ピッチ最大	1 5				○						
	ピッチ最小	1 6				○						
重心Y ピッチY	重心	1 7	2						○			
	ピッチ最大	1 8				○						
	ピッチ最小	1 9				○						
フェレ径X	現在値	1 A	2						○			
	最大	1 B				○						
	最小	1 C				○						
フェレ径Y	現在値	1 D	2						○			
	最大	1 E				○						
	最小	1 F				○						
主軸角	2 0	2						○				
周囲長	2 1	4						○				
一致度	2 2	2									○	○
座標 X	2 3	2									○	○
座標 Y	2 4	2									○	○
平均濃度 1 (差分濃度和)	2 5	2										○
平均濃度 2	2 8	1								○		
白黒	2 9	1								○		
白カウント	2 A	2								○		
登録数	2 B	2								○		
中点 X	2 C	2							○			
中点 Y	2 D	2							○			

2. 距離角計測の結果


出力データ		
種類	出力コード	バイト
距離	3 0	2
角度	3 1	2
補助 1	座標 X	4
	傾き	
補助 2	座標 Y	4
	Y切片	

3. 数値演算の結果

出力データ		
種類	出力コード	バイト
計測 0 カメラ 1	4 0	4
計測 0 カメラ 2		
計測 1		
計測 2		
計測 3		
計測 4		
総合		

19 - 6 インターフェイス

各メーカーとのインターフェイスについて記載します。

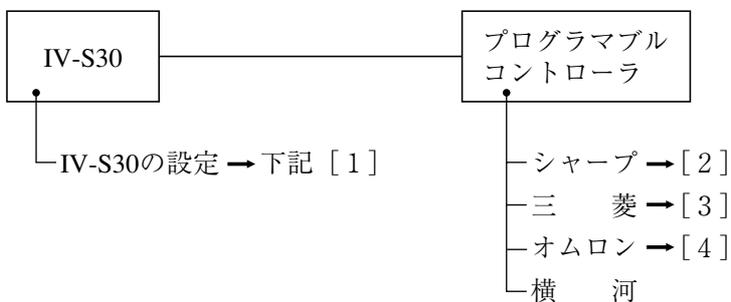

[1] IV-S30の設定項目

項目	設定内容
通信速度 (k ビット/s)	115.2、57.6、38.4、19.2、9.6、4.8、2.4
データ長 (ビット)	7、8
パリティ	なし、奇数、偶数
ストップビット	1、2
エラーチェック	サムチェック
局番	・シャープ：00～37 ⁽⁸⁾ ・三菱：00～31 ・オムロン：00～31 ・横河：01～32
書込アドレス (最大512バイト)	・シャープ：09000～99776 ・三菱：D0000～D9999 ・オムロン：DM0000～DM9999 ・横河：D00001～D16384

[2] シャープPCとの接続方法


● 接続可能な機種

1. コントロールユニット： JW-22CU (ROMバージョンが2.2以上で接続可能)
JW-70CUH/100CUH、JW-32CUH/33CUH
JW-32CUH1/33CUH1/33CUH2/33CUH3
2. 基本ユニット： JW-1324K/1342K/1424K/1442K/1624K/1642K
3. CPUボード： Z-311J/312J
4. リンクユニット： JW-21CM、JW-10CM
5. 通信ボード： Z-331J/332J

(1) ユニットの設定

① JW-22CU、JW-70CUH/100CUH、Z-311J/312Jの場合

コミュニケーションポートの使用条件をシステムメモリ#236、#237に設定します。
#236はD0～D5のビットを設定します。

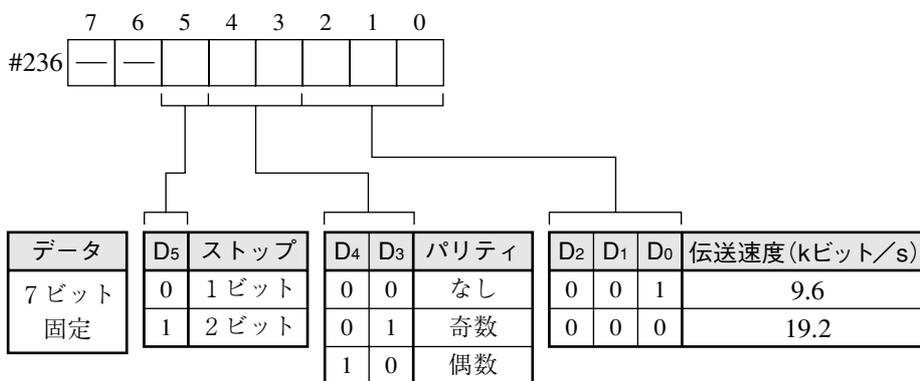

#237

局	番
---	---


 (001～037(8))

自局の局番を設定します。

初期状態は#236、#237ともに000です。

② JW-32CUH/33CUH、JW-32CUH1/33CUH1/33CUH2/33CUH3の場合

1. コミュニケーションポート 1 (PG/COMM1ポート) を使用時
使用条件をシステムメモリ#234、#235に設定します。#234はD0～D5のビットを設定します。
PG/COMM1ポートにはRS-422のみの接続となります。

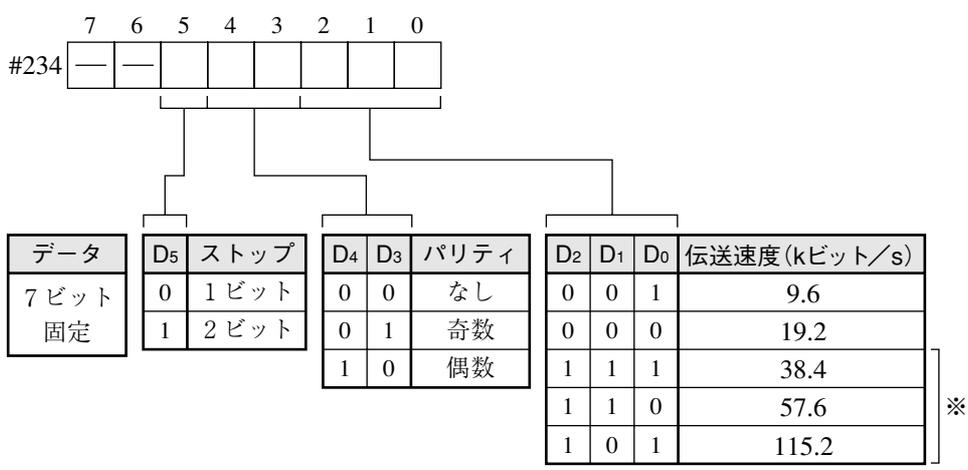

※ JW-32CUH1/33CUH1/33CUH2/33CUH3のみ

#235

局	番
---	---

 (001～037(8))

自局の局番を設定します。

初期状態は#234、#235ともに000です。

2. コミュニケーションポート 2 (PG/COMM2ポート) を使用時
 使用条件をシステムメモリ#222、#236、#237に設定します。
 PG/COMM2ポートには、RS-232またはRS-422で接続できます。

#222 (00(H))

00(H)に設定します。

#236

7	6	5	4	3	2	1	0
—	—						

 #236はD0～D5のビットを設定します。

	D5	ストップ	D4	D3	パリティ	D2	D1	D0	伝送速度(kビット/s)
データ	0	1ビット	0	0	なし	0	0	1	9.6
7ビット 固定	1	2ビット	0	1	奇数	0	0	0	19.2
			1	0	偶数	1	1	1	38.4
						1	1	0	57.6
						1	0	1	115.2

※ JW-32CUH1/33CUH1/33CUH2/33CUH3のみ

#237 (001～037(8))

自局の局番を設定します。

初期状態は#222、#236、#237ともに000です。

③ JW-1324K/1342K/1424K/1442K/1624K/1642Kの場合

1. 通信ポートを使用時

使用条件をシステムメモリ#234、#236、#237に設定します。

#234 (00(H))

00(H) (コンピュータリンク)に設定します。

#236

7	6	5	4	3	2	1	0
	—						

 #236はD0～D5、D7のビットを設定します。

D7	データ長	D5	ストップ	D4	D3	パリティ	D2	D1	D0	伝送速度(kビット/s)
0	7ビット	0	1ビット	0	0	なし	0	0	1	9.6
1	8ビット	1	2ビット	0	1	奇数	0	0	0	19.2
				1	0	偶数	1	1	1	38.4

#237 (001～037(8))


自局の局番を設定します。

初期状態は#234、#236、#237ともに000です。

2. MMIポートを使用時

使用条件を#226、#227に設定します。#226はD0～D5のビットを設定します。

MMIポートを使用すると、IV-S30とJW10は1：1の接続になります。

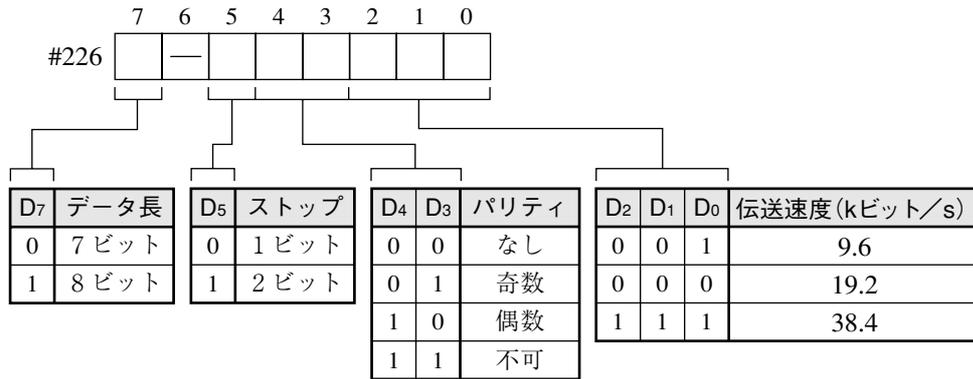

#227 (001(8))

001(8)に設定します。

初期状態は#226、#227ともに000です。

④ JW-21CM、JW-10CMの場合

ユニットのスイッチ(SW0～4、7)を下記の設定にします。

スイッチ	設定内容	設定値
SW0	コマンドモード	4
SW1	局番(下位)	01～37(8)
SW2	〃(上位)	
SW3-1	無効	OFF
SW3-2	4線式	ON
SW3-3	無効	OFF
SW3-4	奇数パリティ(OFF)、偶数パリティ(ON)	OFFまたはON
SW4	伝送速度(kビット/s) 19.2(0)、9.6(1)	0または1
SW7	終端抵抗あり	ON

⑤ Z-331J/332Jの場合

ボードのスイッチ(SW0～4、7)を下記の設定にします。

スイッチ	設定内容	設定値
SW0	コンピュータリンク	4
SW1	局番(下位)	01～37(8)
SW2	〃(上位)	
SW3-1	無効	OFF
SW3-2	2線式のみ使用可	OFF
SW3-3	無効	OFF
SW3-4	奇数パリティ(OFF)、偶数パリティ(ON)	OFFまたはON
SW4	伝送速度(kビット/s) 19.2(0)、9.6(1)	0または1
SW7	終端抵抗あり	ON

(2) 使用メモリ

IV-S30用を使用するメモリは、次の設定範囲内で結果の書込開始アドレスを設定してください。

メモリ	設定範囲(アドレス)
レジスタ	09000～99776

(3) 配線

① JW-22CU、JW-70CUH/100CUHの場合


1. RS-232C通信

IV-S30の通信コネクタ
(RS232C/RS422)

ピン番号	信号名
コネクタケース	FG
3	SD
2	RD
5	SG

JW-22CU
JW-70CUH/100CUH
(コミュニケーションポート)

ピン番号	信号名
1	FG
3	RD
2	SD
7	SG
12	ショート 端子
14	

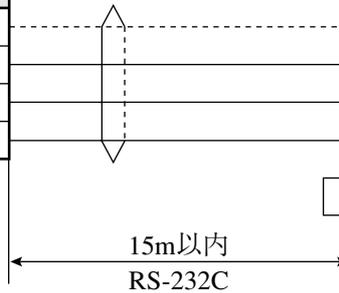


2. RS-422通信(4線式)

IV-S30の通信コネクタ
(RS232C/RS422)

ピン番号	信号名
4	TA
7	TB
8	RA
9	RB
コネクタケース	FG

JW-22CU
JW-70CUH/100CUH
(コミュニケーションポート)

ピン番号	信号名
12	RD (+)
13	RD (-)
10	SD (+)
11	SD (-)
1	FG

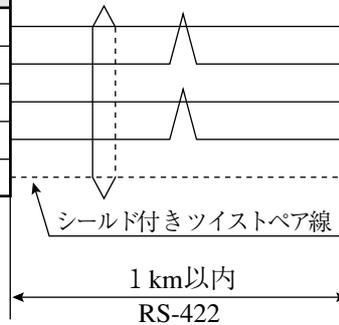

① JW-32CUH/33CUH、JW-32CUH1/33CUH1/33CUH2/33CUH3の場合


1. RS-232C通信

IV-S30の通信コネクタ
(RS232C/RS422)

ピン番号	信号名
コネクタケース	FG
3	SD
2	RD
5	SG

JW-32CUH/33CUH
JW-32CUH1/33CUH1
/33CUH2/33CUH3
(PG/COMM2ポート)

ピン番号	信号名
1	FG
4	RD
2	SD
7	SG

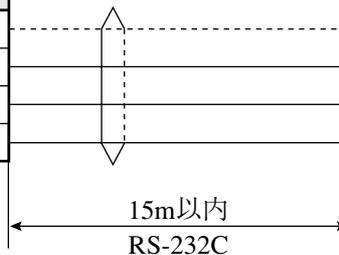


2. RS-422通信(4線式)

IV-S30の通信コネクタ
(RS232C/RS422)

ピン番号	信号名
4	TA
7	TB
8	RA
9	RB
コネクタケース	FG

JW-32CUH/33CUH
JW-32CUH1/33CUH1
/33CUH2/33CUH3
[PG/COMM1ポート]
PG/COMM2ポート

ピン番号	信号名
9	RD (+)
10	RD (-)
3	SD (+)
11	SD (-)
1	FG

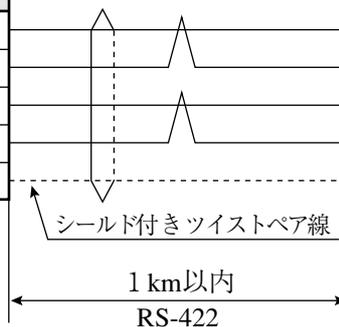

③ JW-1324K/1342K/1424K/1442K/1624K/1642Kの場合

RS-422接続のみです。通信ポートを使用時にはRS-422(2線式)、MMIポートを使用時にはRS-422(4線式)となります。


1. 通信ポートを使用時

IV-S30の通信コネクタ
(RS232C/RS422)

ピン番号	信号名
4	TA
8	RA
7	TB
9	RB
コネクタケース	FG

JW-1324K/1342K/1424K
/1442K/1624K/1642K
(通信ポート)

端子名
L1
L2
SHLD

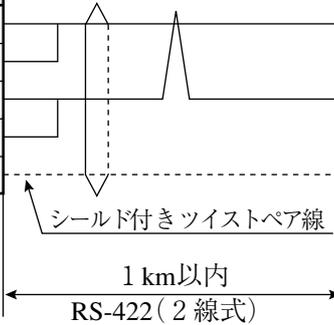


2. MMIポートを使用時

IV-S30の通信コネクタ
(RS232C/RS422)

ピン番号	信号名
4	TA
7	TB
8	RA
9	RB
コネクタケース	FG

JW-1324K/1342K/1424K
/1442K/1624K/1642K
(MMIポート)

ピン番号	信号名
2	RX
7	/RX
3	TX
8	/TX
4	PG/COM
5	GND

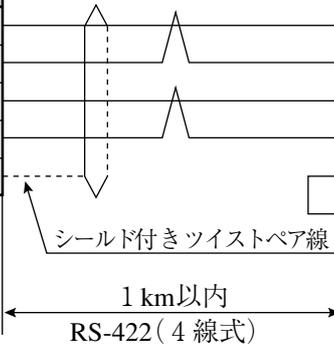

④ Z-311J/312Jの場合


1. RS-232C通信

IV-S30の通信コネクタ
(RS232C/RS422)

ピン番号	信号名
コネクタケース	FG
3	SD
2	RD
5	SG

Z-311J/312J
(コミュニケーションポートCN3)

ピン番号	信号名
1	FG
3	RDc
2	TDc
7	GND
6	ショート端子
8	

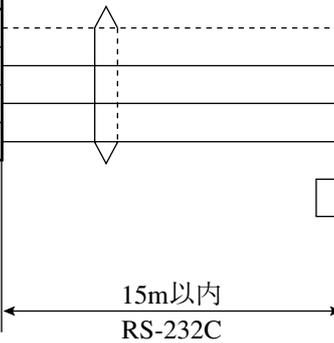


2. RS-422通信(4線式)

IV-S30の通信コネクタ
(RS232C/RS422)

ピン番号	信号名
4	TA
7	TB
8	RA
9	RB
コネクタケース	FG

Z-311J/312J
(端子台TC1)

ピン番号	信号名
3	RD
4	/RD
1	TD
2	/TD
5	FG

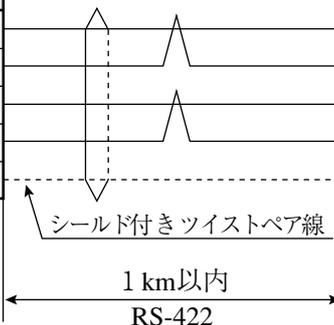

⑤ JW-21CM、JW-10CMの場合


- RS-422通信(4線式)

IV-S30の通信コネクタ
(RS232C/RS422)

ピン番号	信号名
4	TA
7	TB
8	RA
9	RB
コネクタケース	FG

JW-21CM
JW-10CM

信号名
L3
L4
L1
L2
SHIELD
GND

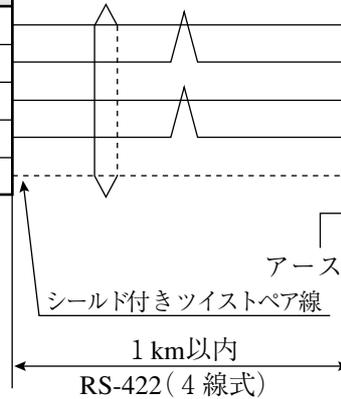

⑥ Z-331J/332Jの場合


- RS-422通信(2線式)

IV-S30の通信コネクタ
(RS232C/RS422)

ピン番号	信号名
4	TA
8	RA
7	TB
9	RB
コネクタケース	FG

Z-331J/332J
(上位通信ポートT1)

端子名
L1
L2
S
FG

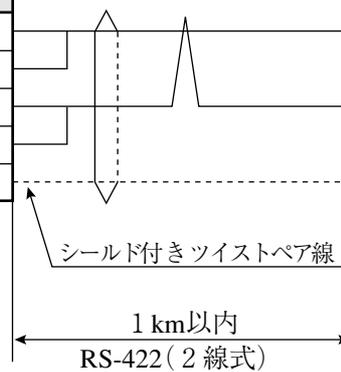

[3] 三菱PCとの接続方法

● 接続可能な機種

Aシリーズの計算機リンクユニット

1. AJ71C24-Sx (AnA、AnN)
AnAの場合にはCPUがAnAシリーズで、かつリンクユニットバージョンがS6以降のときに設定できます。
2. A1SJ71C24 (A1S)
A1SJ71C24-R2の場合には局番スイッチが無い場合、局番は00固定です。
3. A0J72C24S1 (A0J2)

(1) ユニットの設定


① ユニットAJ71C24-Sxの場合

項 目		内 容
伝送制御手順 MODE (RS-232C)		形式 1 → 1
局番		00~31
伝送速度 (kビット/s)		19.2、9.6
パリティ		なし、奇数、偶数
伝 送 コード	データビット	7、8ビット (ASCII)
	ストップビット	1、2ビット
サムチェック		あり
RUN中書き込み		可能

● スイッチ設定

例：モードRS-232C、局番00、伝送速度19.2kビット/s、偶数パリティ、データ7ビット、ストップ2ビットを設定する場合

- ・ 3個のロータリディップスイッチ

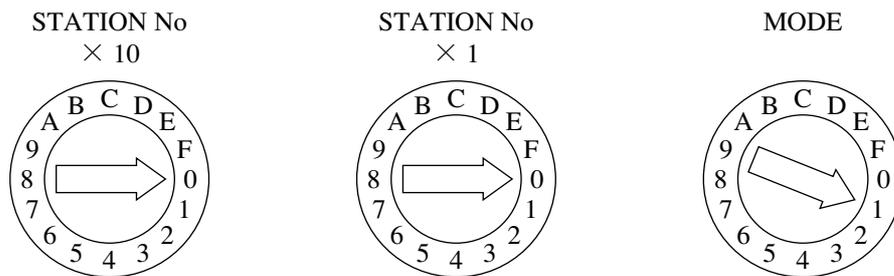


- ・ ディップスイッチ

SW11~13	SW14~24
OFF	ON

② ユニットA1SJ71UC24-R4の場合

● スイッチ設定

例：モードRS-422、伝送速度19.2kビット/s、偶数パリティ、ストップ2ビットを設定する場合

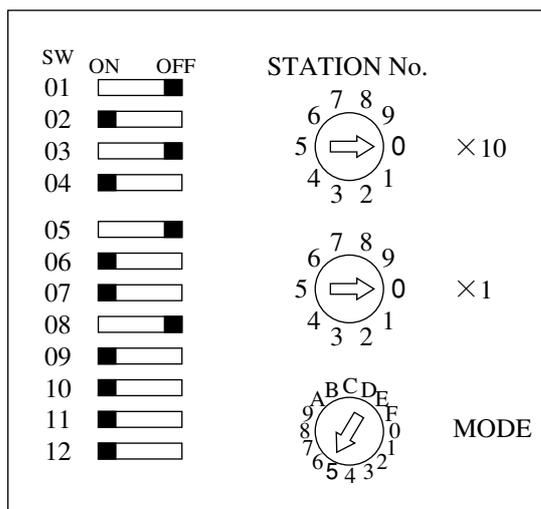

(2) 使用メモリ

IV-S30用に使用するメモリは、次の設定範囲内で結果の書込開始アドレスを設定してください。


メモリ	設定範囲 (アドレス)
D (データレジスタ)	0~9999/0~999900

注：IV-S30から三菱PCへの書込には、書込コマンドWW/QWを使用しています。書込コマンドWW/QWの書込範囲は三菱PC側の制限によりD0000~D1023/D000000~D008191となります。よって、書き込むすべてのデータが、この制限範囲に入るように設定してください。
 ⇨17・22ページ参照

(3) 配線

計算機リンクユニットとの接続を示します。

① RS-232C通信の場合

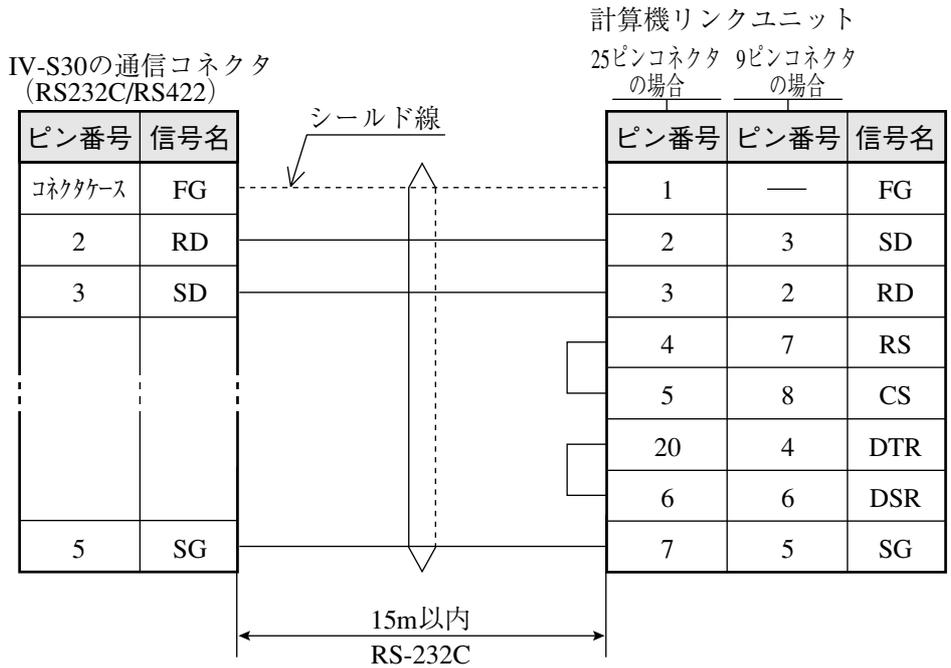


注：RS、CS、DR、CDをジャンプします。


SGはジャンプしないでください。

留意点

 ・RS-232C通信の場合、CD端子チェック設定で「CD端子チェックなし」に設定するため、下記のシーケンスプログラムを組み込んでください。詳細は三菱の計算機リンクユニットのマニュアルを参照願います。



② RS-422通信の場合

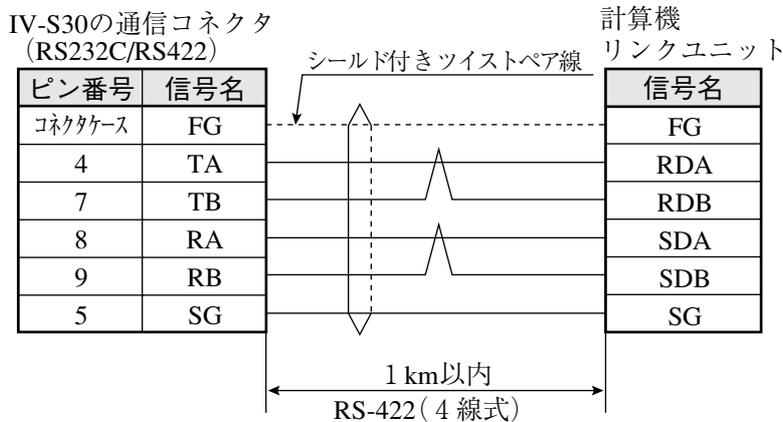

[4] オムロンPCとの接続方法

● 接続可能な機種

上位リンクユニット


1. C500-LK203 (C1000H)
2. C200-LK201 (C200H RS-232C)
3. C200-LK202 (C200H RS-422)
4. CV CPUリンクポート (CV1000、CVM1)
5. CV500-LK201 (CV1000、CVM1)
6. CS1W-SCU21

留意点

・電源投入時のPC本体は、動作モードを「モニターモード」で立ち上げてください。他のモードの場合、コンピュータリンクエラーとなります。
動作モードはメモリユニットの初期モード設定スイッチ、システム設定(FUN49)命令のモニターモード立上げビット、装着周辺ツールにより下表のとおりです。

装着周辺ツール	メモリユニットの初期モード設定スイッチ		ON
	OFF		
	システム設定 (FUN49) 命令のモニターモード立上げビット		
	0	1 ※1	
プログラミングコンソール以外の周辺ツール	プログラムモード	モニターモード	運転モード
周辺ツールなし	運転モード	モニターモード	運転モード
プログラミングコンソール	プログラミングコンソールの設定モード ※2		

※1 下記のようなラダープログラムを00000番地に挿入してください。

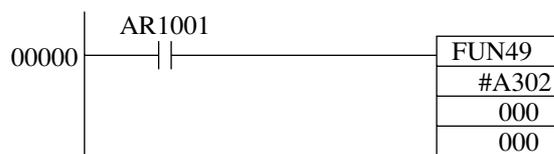

※2 プログラミングコンソールの場合、スイッチで「モニターモード」に設定してください。

詳細はオムロンPLCユニットのマニュアルを参照願います。

(1) ユニットの設定

項	目	内	容
号機No		00~31	※
伝送速度 (kビット/s)		19.2、9.6	
コマンドレベル		1	
パリティ		奇数、偶数	
伝送コード	データビット	7 (ASCII)	
	ストップビット	2	
1:1/1:N手順		1:N	手順
同期切替スイッチ		内部同期	
CTS切替スイッチ		0 V (常時ON)	
5 V 供給スイッチ		OFF	

※ CV500-LK201と接続時の号機No.です。通信ポート1のとき00固定で、通信ポート2のとき任意(00~31)となります。

(2) 使用メモリ


IV-S30用に使用するメモリは、次の設定範囲内で結果の書込開始アドレスを設定してください。

メモリ	設定範囲 (アドレス)
DM (データレジスタ)	0~9999


注：IV-S30はCモードコマンドの「DMエリア書込」コマンドを使用しています。アドレス設定範囲の制限は、オムロン上位リンクのマニュアルを参照願います。

(3) 配線

① RS-232C通信の場合

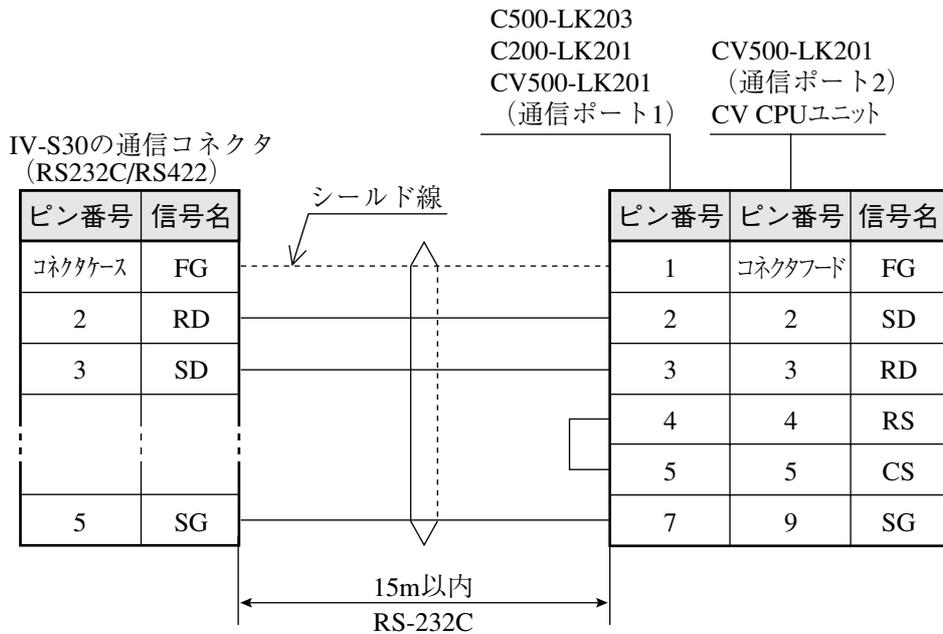


② RS-422通信の場合

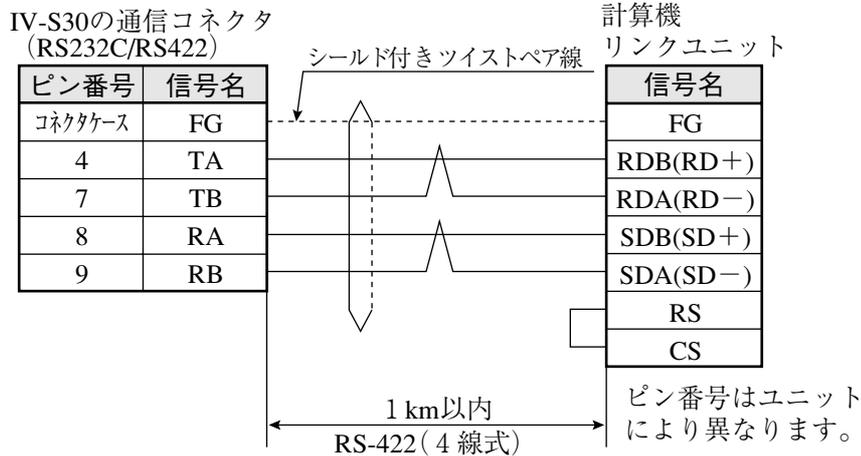


19-7 プログラム例

IV-S30とシャープPC(JW70H)を用いた計測例(位置ずれ計測の2点サーチ)をデータフロー、フローチャート、タイミングチャートについて説明します。

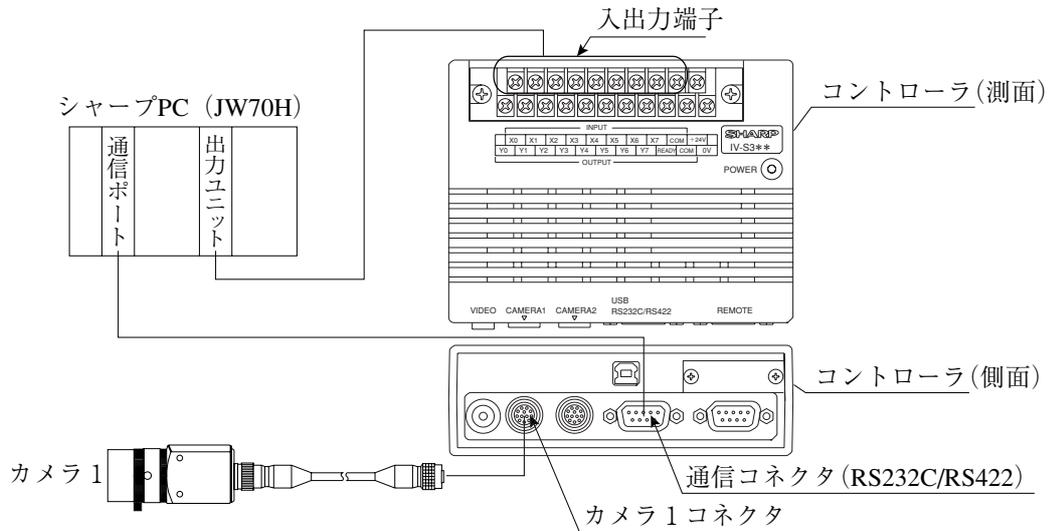

(1) データフロー

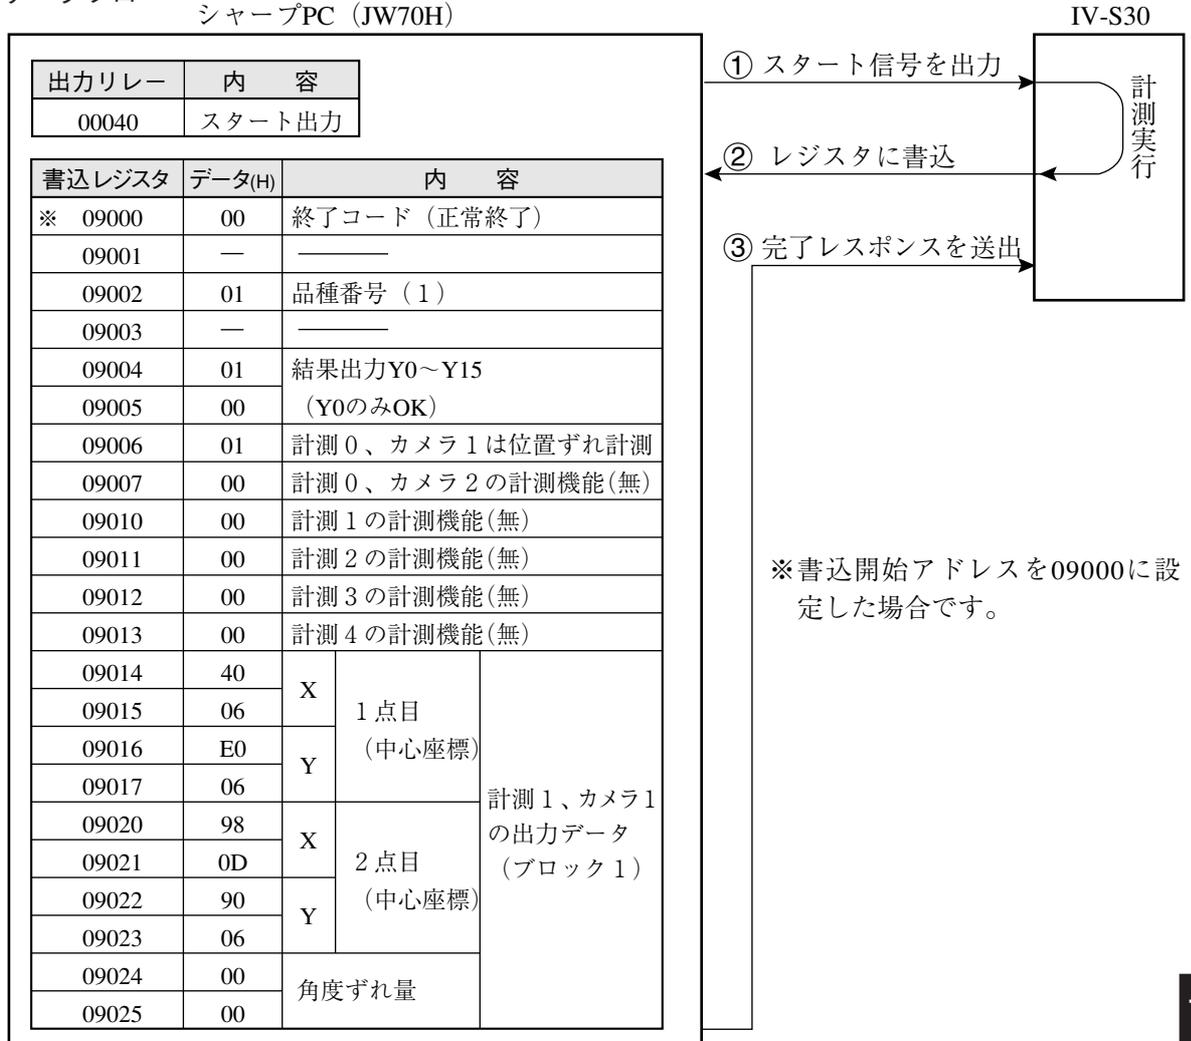


注1：PC側はデータ書込を許可にしてください。


三菱、オムロン、横河の場合には動作は同じですが、PCのレジスタおよびリレーのアドレスが異なります。

注2：品種番号は、IV-S30の品種入力(パラレル)に未接続の場合、品種0になります。品種を複数にする場合、予めIV-S30の品種入力に品種番号(パラレル)を入力してください。

(2) フローチャート

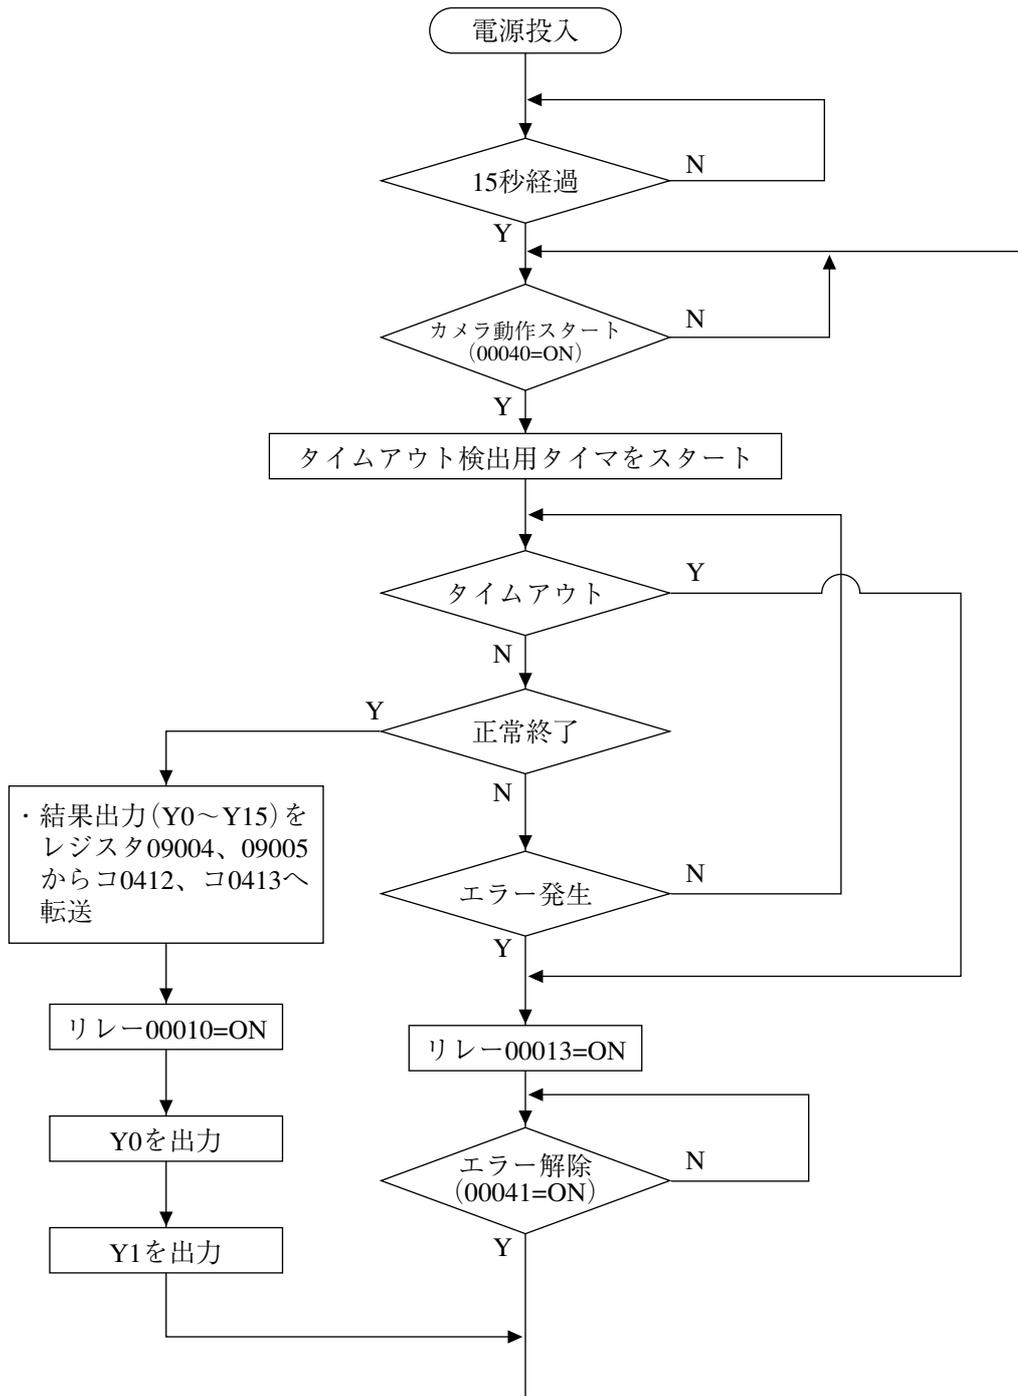

(3) プログラム

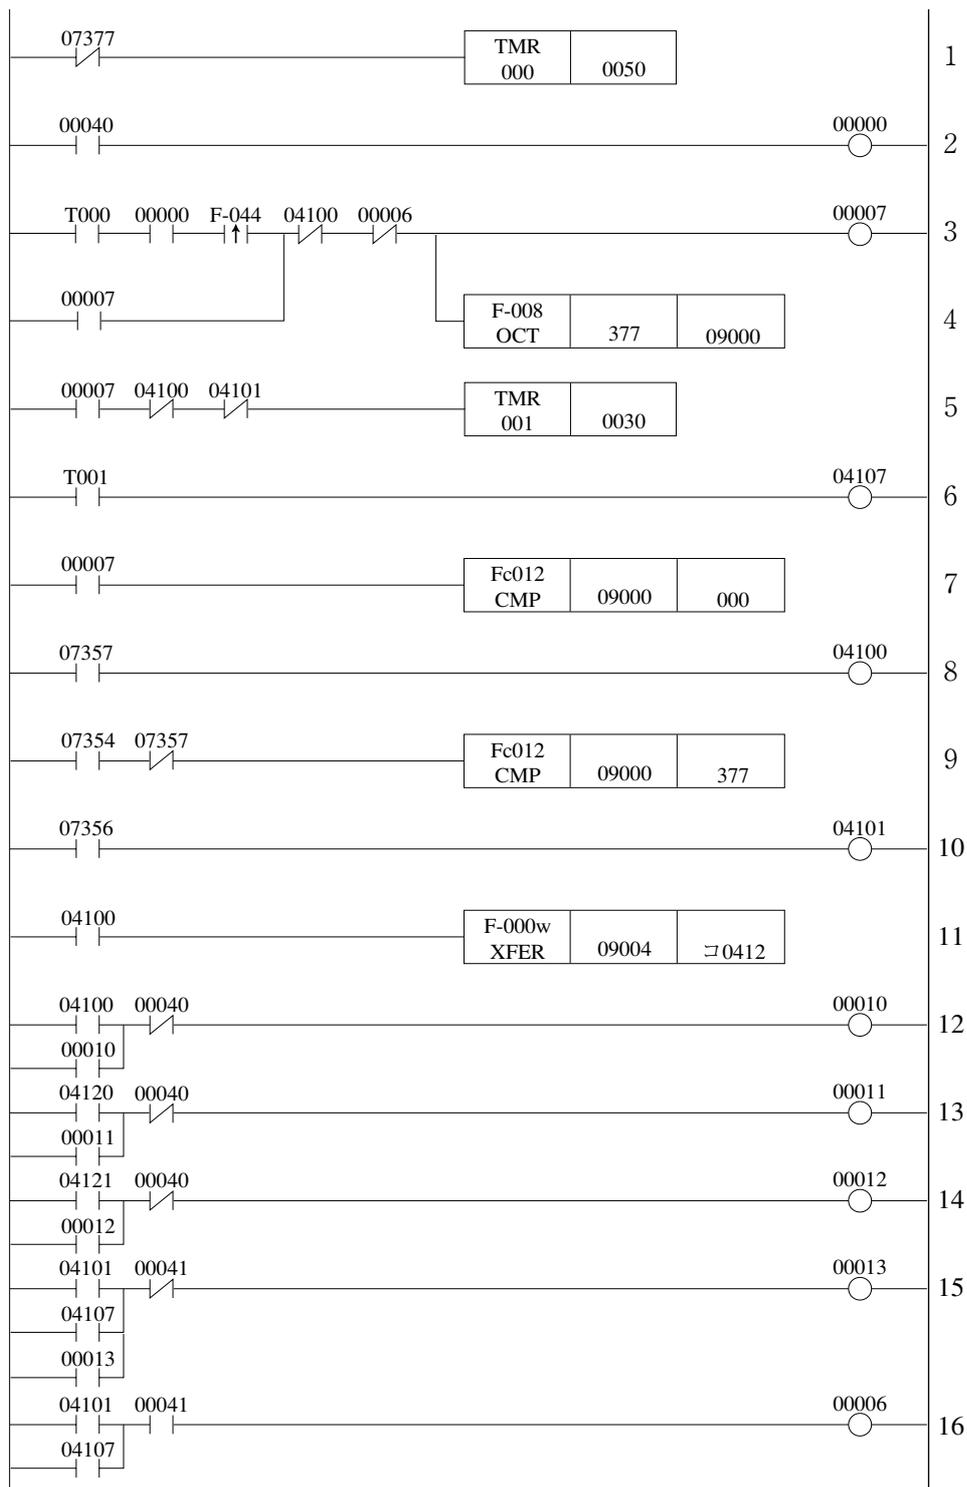


● プログラム解説

次の1～16は前ページの1～16に対応します。

1. 電源投入後、5秒間待機。(07377は電源「ON」時に1スキヤンのみ「ON」)
2. カメラの動作をスタート。(00040は計測トリガ入力)
3. 動作開始成立(00000=ON)によりトリガ入力(00007)を自己保持。
4. 書込レジスタの終了コードをクリア。
5. コンピュータリンク接続のタイムアウト検出用タイマをスタート。
6. タイムアウトエラー。
7. 正常終了をチェック。
8. 正常終了(09000=000⁽⁸⁾)
9. 異常発生をチェック。
10. 異常発生(09000=001～376⁽⁸⁾)
11. IV-S30側の結果出力Y0～Y15(16点)のデータを、レジスタ09004～09005からコ0412～コ0413に転送。
12. 正常終了を出力。
13. 結果出力Y0の判定OK/NGを出力。
14. 結果出力Y1の判定OK/NGを出力。
15. タイムアウトおよび異常発生時、出力。
16. タイムアウトおよび異常発生時、リセット。

(4) タイミングチャート

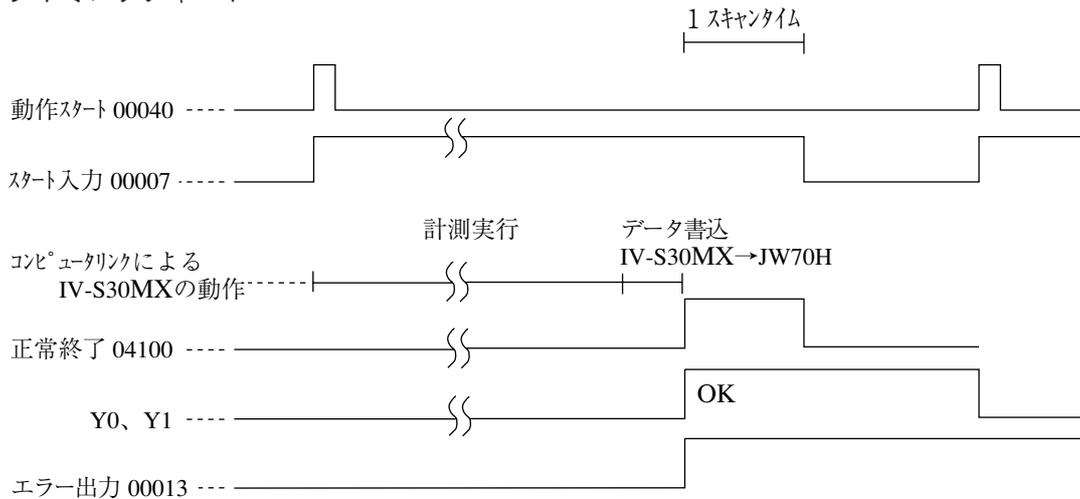

第 20 章 異 常 と 対 策

IV-S30の計測システムを立ち上げ時に、異常発生が予想される現象を[1]に示しますので確認願います。
IV-S30の画像処理を実行して、異常が発生(終了コードが0 0_(H)以外)した場合には[2]の対策を行ってください。

また、保守として[3]の事項について日常点検を行ってください。

[1] 現象と確認事項

下表の現象は異常でないことがありますので、修理をお申しつけになる前に該当事項を確認願います。

現 象	確 認 事 項
電源が入らない。 (IV-S30コントローラの電源ランプが点灯しない。)	1. 電源コードが、IV-S30コントローラのDC電源端子台に正しく差し込まれているか。 2. 供給電圧が正しいか、または低下していないか。
電源投入後、モニタに画像と文字が共に映らない。	1. モニタケーブルの接続は正しいか。 2. オフセット、ゲインの調整が正しいか。
電源投入後、モニタに文字が映らない。	1. メッセージ表示およびパターン表示を表示しない設定、かつタイトル名がスペースになっていないか。
電源投入後、モニタに画像が映らない、または異常である。	1. 運転画面は静画固定のため、下位メニューで動画像にする。※
	2. レンズの絞りが閉じていないか。
	3. シャッター速度が短くなっていないか。
	4. レンズが汚れていないか。
	5. CCD受光面が汚れていないか。
	6. レンズのフォーカス調整は適切か。
	7. 照明の明るさは適切か。
	8. 供給電圧が正しいか、または低下していないか。
	9. 接続カメラとカメラ設定の内容は合っているか。
シャッター速度を変えても、背景画が全白または全黒状態のままである。	1. 画面が明るすぎ、または暗すぎないか。 (明るさの変化がわからない) →レンズの絞り、または光源の明るさを調整。 2. 供給電圧が正しいか、または低下していないか。 3. 接続カメラとカメラ設定の内容は合っているか。
リモート設定キーで操作ができない。	1. リモート設定キーの接続ケーブルが、IV-S30コントローラに正しく接続されているか。
汎用シリアル通信ができない。	1. 通信ケーブルが正しく接続されているか。
	2. 通信ケーブルの配線が正しいか。
	3. 通信条件(規格、速度、パリティチェック等)がパソコンとIV-S30で合っているか。
	4. ケーブルの断線、接触不良はないか。
	5. 電源を投入してから約15秒が経過した後に、通信を開始しているか。
	6. 画面が運転画面になっているか。

※ [運転条件]メニューでスルー(動画)表示に設定可能です。

↓
次ページへ

現象	確認事項
コンピュータリンクの通信ができない。	1. 通信ケーブルが正しく接続されているか。
	2. 通信ケーブルの配線が正しいか。
	3. カメラケーブルが正しく接続されているか。
	4. 通信条件（規格、速度、パリティチェック等）が合っているか。
	5. 対応メーカー、局番、結果書込先頭アドレスの設定が正しいか。
	6. 電源を投入してから約15秒が経過した後に、通信を開始しているか。
	7. 画面が運転画面になっているか。
スタートトリガを入力しても計測が開始されない。	1. キートリガを行うと、計測が開始されるか。
	2. カメラケーブルの接続は正しいか。
	3. IV-S30コントローラの入力端子への接続は正しいか。
	4. 電源を投入してから約15秒が経過した後に、通信を開始しているか。
	5. 画面が運転画面になっているか。
計測結果が出力されない。	1. カメラケーブルの接続は正しいか。
	2. 本体の出力端子への接続は正しいか。
	3. 電源投入してから約15秒後に、通信を開始しているか。
	4. 画面が運転画面になっているか。
計測結果が不安定、またはNGばかり発生する。	1. 照明にチラツキはないか。
	2. レンズは曇っていないか。
	3. レンズが汚れていないか。
	4. フォーカスリングが回っていないか。 (カメラのロックビスが固定されているか。)
	5. カメラの位置が変わっていないか。
	6. 照度監視用ウィンドウが中間照度に設定されているか。
	7. 判定基準の設定は正しいか。

[2] 終了コード（異常時）の原因と対策

終了コードが異常時(0 0_(H)以外)には、下記の対策を行ってください。

	終了コード (16進数)	原因	対策
通信 エラー	0 1	該当する処理コードがない。	処理コードを確認する。
	0 2	テキストのデータ数が正しくない。	テキストのデータ数を確認する。
	0 3	テキストのデータが範囲外である。	テキストの設定範囲を確認する。
	0 4	サムチェックコードの結果が一致しない。	・サムチェックの結果を確認する。 ・通信上にノイズの疑いがあるため通信環境を確認する。
	0 5	通信コマンドの先頭にヘッダコード(:)がない。	通信コマンドの先頭にヘッダコードがついているかを確認する。
	0 6	調歩同期エラーが発生した。	・通信上にノイズの疑いがあるため通信条件を確認する。
	0 7	通信コマンドのデータ数に間違いがある。	通信コマンドのデータ数を確認する。
コンピュータ リンクエラー	0 8	プログラマブルコントローラからエラーレスポンスが返ってきた。 (通信は正常)	判定結果にエラーコードが格納され、モニタにもエラーコードが表示されますので、エラーコード(メーカーで異なる)の内容により対応する。
	0 9	コンピュータリンク通信時の通信時間がオーバーした。	・プログラマブルコントローラの電源状態、ケーブルの接続状態を確認する。 ・通信条件、コンピュータリンクの設定を確認する。
	0 A	開始アドレスエラー(終了アドレスオーバー)	アドレスを確認する。
ハード エラー	1 0	SDRAM異常	IV-S30コントローラを交換する。
	1 1	フラッシュメモリ異常	
	1 2	カメラ1 接続無し	カメラ1 またはカメラ2 を接続する。
	1 3	カメラ2 接続無し	
	1 4	VRAM異常が発生した。	IV-S30コントローラを交換する。
	1 8	フラッシュROM消去エラー	
	1 9	フラッシュROM書込エラー	
	1 A	フラッシュROM照合エラー	
処理 エラー	2 0	指定品種に計測条件が未設定である。	原因の設定状態を確認する。
	2 1	位置補正により設定領域が画面からはみ出した。	
	2 2	補正2 値化：照度監視機能(システム)が未設定である。	
	2 3	補正2 値化：しきい値範囲がオーバーした。	
	2 4	エッジ検出無しエラー	
	2 5	基準画像が未登録である。	
	2 6	ラベル数がオーバーした。	
	2 7	画像ラインの設定無し	
	2 8	「0」除算エラー(数値演算)	

	終了コード (16進数)	原因	対策
処理 エラー	2 9	オーバーフロー (数値演算)	原因の設定状態を確認する。
	2 A	数値演算の設定無し	
	2 B	ラベル無し	
	2 C	基準画像よりサーチエリアが小さい	
	2 D	等価ラベル・オーバー	
	2 E	エッジ中点オーバー (リード検査)	
	2 F	数値演算が不可 (ポイント計測)	
	3 0	座標範囲オーバー (距離角度計測)	
	3 1	傾きが同じ (2直線交点)	
	3 2	「0」除算 (円中心、垂直2等分線、点と線距離)	
	3 3	同一2点 (2点間直線)	
	3 4	CCDトリガの登録無し	
	3 5	CCDトリガサンプリングシリアルでない	
	3 6	SIOトリガ設定でない	
	3 7	開始点の設定なし (距離角度計測)	
	3 8	補助点の条件が不足 (距離角度計測)	
	3 9	線/点の条件に誤り (距離角度計測)	
	3 A	距離の条件が不足 (距離角度計測)	
	3 B	角度の条件が不足 (距離角度計測)	
	3 C	画像の読み/書きが不可	
	3 D	画像間演算が不可	
	3 E	パラレル入力X6による基準画像または基準座標の登録が不可	
	3 F	基準画像の登録オーバー	
	4 0	画像の取込無し (CCDトリガ)	
	4 1	回転基準画条件が不一致	
	4 2	基準エッジの座標が未登録	
	4 3	CCDトリガが不可 (スルー画像)	
	4 4	手動計測でない	
	4 5	2値画マスク条件を未設定	
	4 6	位置補正条件が無し ・位置補正条件で、存在しない登録番号やモデル番号を指定している。 ・回転補正で、角度補正を指定していない。 (X、Y補正のみ指定) ・1点サーチで、回転角検出を「無」に設定し、その登録番号を回転補正の角度補正に使用している。	
4 7	検出数を未設定 (BGA/CSP)		
4 8	エッジ複数検出数がオーバー		
4 9	エッジ無しによる位置補正不可		

	終了コード (16進数)	原因	対策
処理 エラー	4 A	出力データ無し	原因の設定状態を確認する。
	4 B	種類条件を未選択 (数値演算)	
	4 C	検出数/ラベル数小 (数値演算)	
	4 D	画像取込モードが不一致	
	4 E	2段補正が不可 (同一登録番号)	
	4 F	シリアルトリガ不可	
通信実行 エラー	5 0	品種の切替が不可	
	5 1	ブロック非該当	
	5 2	出力カメラの切替が不可	
	5 4	画像エリアが非該当	
	5 5	NG画像の登録無し	
	5 6	フォントの登録無し	
	5 7	文字列の登録無し	
	5 8	メニューテーブルの登録無し	
	5 9	エリアの登録無し (ユーザーメニュー)	
	5 A	タイトルの登録無し (ユーザーメニュー)	
	5 B	初期化エラー (ユーザーメニュー)	
	5 C	データ数オーバー (任意設定)	

[3] 保守

下記事項について日常点検を行ってください。

(1) 動作確認


運転画面の計測値およびモニタ画面を静画像、動画像に切り替えて画像が正しく表示されているかを確認してください。

(2) 点検

- ・ 照明装置の明るさについて確認してください。
- ・ モニタ画面のピント(焦点)は合っているか、絞りの設定が合っているかを確認してください。
- ・ 接続ケーブルの被覆やコネクタが外れかかかっていないかを確認してください。
- ・ レンズのほこりは、注意深く乾いた柔らかい布で清掃してください。
- ・ カメラのCCD表面にゴミや汚れが付着した場合、イソプロピルアルコールを染み込ませた清潔な綿棒で軽く、ゆっくりと一方向に拭き取ってください。綿棒は頻繁に交換し、一本の綿棒で複数個のCCD表面を清掃することは避けてください。

■ 清掃の確認手順

- ① カメラにレンズ(鏡筒)を取り付けます。
- ② レンズの絞りを極限に閉じます。
- ③ レンズを光源に向けて、モニタ画面で斑点が存在しないことを確認します。(絞りを少しでも開くと斑点が存在してもモニタ画面に映らなくなりますので、絞りの微調整が必要です。)

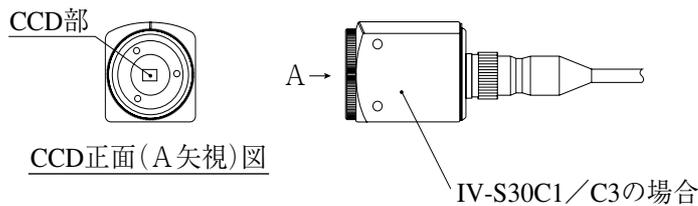

(3) 誤計測、誤判定が増えたときの確認項目

- ・ 照明装置の明るさ、ランプ。
- ・ 検査対象がウィンドウに入っているか。
- ・ ケーブル類が外れていないか。
- ・ レンズにゴミやほこりが付着していないか。
- ・ レンズのピントや絞りが変化していないか。
- ・ 電源が正常に供給されているか。
- ・ 設定したパラメータが記憶されているか。
(パラメータが変わっている場合には最初からパラメータの設定をやり直してください。)

[あ]

異常と対策 20・1
 位置ずれ計測 4・1
 位置補正 3・31
 一括書込コマンド 17・22
 一致度検査 5・1
 インターフェイス 19・19
 ウィンドウ一括移動 3・43
 ウィンドウ境界の設定 3・12
 運転画面 1・10
 運転画面に戻る操作 1・14
 運転画面ロック 1・15
 運転サイクル 16・1
 運転条件の設定 2・1
 運転フロー 1・24
 運転メイン表示 2・9
 エッジ強調 3・24
 エッジ検出 3・15
 エッジ抽出 3・24
 円ウィンドウ 3・8
 オムロンPCとの接続方法 19・29

[か]

回転角検出 4・12
 回転角単位 4・12
 回転補正(標準、高精度) 3・31
 書込アドレス 17・22
 拡張機能 2・12
 画素圧縮 3・10
 画像間演算 3・21
 画像設定 3・10
 画像取込 2・4
 画像取込モード 2・18
 画像補正 3・25
 画像前処理 3・20
 カメラ1切替 1・12
 カメラ2切替 1・12
 カメラ切替 2・3
 カメラ設定 2・17
 カメラ選択 2・17
 ガンマ 3・23
 基準画像のコントラストサーチ 3・17
 基準画像の登録 4・6
 基準画エリアの設定 4・4～4・5、5・5、12・5、
 13・4～13・5
 局番 17・22

距離角条件の設定 14・2
 距離・角度計測 14・1
 キー仕様 1・16
 キャリブレーション設定 17・28
 空間フィルター 3・24
 矩形ウィンドウ 3・5
 クロスカーソル表示 2・12
 計測開始入力 17・5
 計測開始入力IF 17・1、17・4
 計測切替 1・12
 計測実行 18・1、18・3、18・7
 計測条件

位置ずれ計測 4・2
 一致度検査 5・2
 リード検査 6・2
 2値面積計測 8・2
 2値カウント計測 9・2
 2値ラベル計測 10・2
 複数位置計測 12・2
 複数一致度検査 13・2
 ポイント計測 11・2
 BGA/CSP検査 7・2
 計測条件の設定 3・1
 計測処理サイクル 16・2
 計測データのブロック 19・5
 ゲイン/オフセット調整 2・15
 結果出力 17・5
 結果読出 18・9
 減算 3・21
 検出精度 3・10
 コピー 3・40
 コントラストサーチ(基準画像) 3・17
 コントラスト倍率 3・23
 コントローラの機能一覧 1・29
 コンピュータリンク 17・22、19・1
 コンピュータリンク出力 17・23
 コンピュータリンクの設定 17・22

[さ]

差の絶対値(画像間演算) 3・21
 座標位置登録(ウィンドウ一括移動) 3・43
 しきい値設定 3・11
 しきい値の自動設定(エッジ検出) 3・15
 しきい値の自動設定(グレーサーチ) 3・11
 しきい値補正 3・13
 システム条件の設定 2・14

指定ブロックのデータ 17・23
シャッター速度 3・39
シャープPCとの接続方法 19・20
終了コードの原因と対策 20・3
出力コード 18・15、19・16
出力ブロックの指定 17・23
手動計測 1・12、2・13
使用カメラ設定 3・4
照度監視 3・37
ショートカット設定 3・35
初期化 2・22、18・2、18・14
処理機能一覧 18・1
シリアル出力 17・23、17・26
垂直エッジ 3・24
水平エッジ 3・24
数値演算 15・1
数値演算条件 15・5
ストロボ出力 17・3
スルー表示 2・11
設定ウィザード 1・2
設定ウィザードの構成 1・6
設定画面への入り方 3・1
設定条件の構成 1・5
設定／操作の手順 1・1
設定手順 3・2
線形変換 3・23
総合出力条件 16・11
総合数値演算 15・9

[た]

タイトル登録 3・34
楕円ウィンドウ 3・8
多角形ウィンドウ 3・9
縦ライン 3・7
中間強調 3・23
通信速度 19・19
通信設定 17・21
通信(汎用シリアルIF) 18・1
通信フォーマット 18・5
データ長 19・19
データの保存 1・14
データフロー 18・3
投影処理 3・16
登録切替 1・12

[な]

日英表示切替 1・15
2値エリア条件 3・28
2値カウント計測 9・1

2値 17・18
2値画マスク 3・26
2値ノイズ除去 3・14、7・6、8・6、9・6、10・7
2値面積計測 8・1
2値ラベル計測 10・1
入出力条件の設定 17・1
入出力／システムの設定 3・37
任意出力の出力データ 19・17
任意出力の数値データ(通信) 18・16
任意出力の設定 17・26
濃度変換 3・23

[は]

パターン設定 3・5
パターン表示 2・6
パラレル入力 X6 17・2
パラレル入力 X7 17・3
パリティ 17・21
判定条件 3・18
位置ずれ計測 4・9
一致度検査 5・8
リード検査 6・7
2値面積計測 7・7
2値カウント計測 9・7
2値ラベル計測 10・8
複数位置計測 12・9
複数一致度検査 13・7
ポイント計測 11・7
BGA/CSP検査 7・7
判定変更表示 2・10
汎用シリアル出力 17・23
品種番号の手動切替 2・14
複数位置計測 12・1
複数一致度検査 13・1
フローチャート 19・32
平滑化(中央／平均) 3・24
平均濃度(一致度検査) 5・3
平均濃度(CCDトリガ) 17・18
変動差 3・13
変動率 3・13
ポイント計測 11・1
ポイント条件 11・4
保守 20・6
保存 1・14

[ま]

マスク設定 3・26、7・6、8・6、9・6、10・7
三菱PCとの接続方法 19・26
メッセージ表示 2・5

メニュー構成 1・4
メニューの選択方法 1・2
メニューバー 1・12
モニタ出力 2・2

[や]

横ライン 3・7

[ら]

ラダー回路の作成 16・3
ラベリング機能 3・12
ラベル順 3・12
リード検査 6・1
リセット 18・2
レジスタ設定 19・3
ロック 1・15

[A、B、C・・・]

AND(判定) 11・5
BGA/CSP 検査 7・1
CCDトリガ 17・18
NG計測中止 3・42
NG画像の登録 1・17～18、3・39
NG画像の表示 1・19～23
OR(判定) 11・5
PC機能 16・1
PCスキャンサイクル 16・2
PCモニタ画面 16・18
PCモニタ表示 2・11
XY補正 3・31
 θ 補正画像表示 2・8

商品に関するお問い合わせ先 / ユーザーズマニュアルの依頼先

シャープマニファクチャリングシステム(株)

仙台営業所	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3丁目1番27号	☎(022)288-9275
首都圏営業部	〒162-8408	東京都新宿区市谷八幡町8番地	☎(03)3267-0466
中部営業部	〒454-0011	名古屋市中川区山王3丁目5番5号	☎(052)332-2691
豊田営業所	〒471-0833	豊田市山之手8丁目124番地	☎(0565)29-0131
近畿営業部	〒581-8581	大阪府八尾市跡部本町4丁目1番33号	☎(0729)91-0682
広島営業所	〒731-0113	広島市安佐南区西原2丁目13番4号	☎(082)875-8611
福岡営業所	〒816-0081	福岡市博多区井相田2丁目12番1号	☎(092)582-6861

修理・消耗品についてのお問い合わせ先

シャープドキュメントシステム(株)

札幌技術センター	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7丁目3番17号	☎(011)641-0751
仙台技術センター	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3丁目1番27号	☎(022)288-9161
宇都宮技術センター	〒320-0833	宇都宮市不動前4丁目2番41号	☎(028)634-0256
前橋技術センター	〒371-0855	前橋市問屋町1丁目3番7号	☎(027)252-7311
東京フィールド サポートセンター	〒114-0012	東京都北区田端新町2丁目2番12号	☎(03)3810-9962
横浜技術センター	〒235-0036	横浜市磯子区中原1丁目2番23号	☎(045)753-9540
静岡技術センター	〒422-8006	静岡市曲金6丁目8番44号	☎(054)283-9497
名古屋技術センター	〒454-0011	名古屋市中川区山王3丁目5番5号	☎(052)332-2671
金沢技術センター	〒921-8801	石川県石川郡野々市町字御経塚町1096の1	☎(076)249-9033
大阪フィールド サポートセンター	〒547-8510	大阪市平野区加美南3丁目7番19号	☎(06)6794-9721
岡山技術センター	〒701-0301	岡山県都窪郡早島町大字矢尾828	☎(086)292-5830
広島技術センター	〒731-0113	広島市安佐南区西原2丁目13番4号	☎(082)874-6100
高松技術センター	〒760-0065	高松市朝日町6丁目2番8号	☎(087)823-4980
松山技術センター	〒791-8036	松山市高岡町178の1	☎(089)973-0121
福岡技術センター	〒816-0081	福岡市博多区井相田2丁目12番1号	☎(092)572-2617

・上記の所在地、電話番号などは変わることがあります。その節はご容赦願います。

シャープマニファクチャリングシステム株式会社

本社 〒581-8581 大阪府八尾市跡部本町4丁目1番33号

インターネットホームページによるシャープ制御機器の情報サービス
<http://www.sharp.co.jp/sms/>

お客様へ.....お買いあげ日、販売店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買いあげ日	年	月	日
販売店名	電話() 局 番		

TINSJ5392NCZZ
 01B 0.1 I①
 2002年2月作成